佛山盛鸿德兴物业管理有限公司“1·9”一般高处坠落事故调查报告

2025年1月9日，三水区云东海街道的佛山市三水区新城医院建设项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约138万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2021]58号），由区应急管理局牵头区人力资源社保局、区住建水务局、区公安分局、区总工会、云东海街道办事处等单位有关人员成立事故调查组，并邀请区纪委监委机关、区检察院列席参加。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，查清了相关部门在监管方面存在的问题，提出了对事故责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，佛山盛鸿德兴物业管理有限公司“1·9”一般高处坠落事故是一起相关单位安全生产主体责任落实不到位、从业人员安全意识不足造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

涉事项目为佛山市三水区新城医院项目（B标）车道出入口雨蓬顶部玻璃维修工程（简称玻璃维修工程）。原建设工程项目

即佛山市三水区新城医院项目（B标）已于2024年12月24日组织竣工验收，事发时属于施工承建单位保修责任期内。

（二）事故相关单位基本情况

1.项目代建单位:佛山市三水云东海新城开发投资有限公司（简称云东海城投公司），成立日期：2007年10月8日；统一社会信用代码：914406******；法定代表人：杨*顺；公司地址：佛山市三水区云东海街道******；经营范围：工程管理服务。


2.项目发包单位:广州市房屋开发建设有限公司(简称广州房建公司），成立日期：1965年07月01日；统一社会信用代码：914401******；法定代表人：杨*尧；住所：广州市越秀区广卫路******；经营范围：房屋建筑业。

3.项目承包单位:佛山盛鸿德兴物业管理有限公司(简称盛鸿德兴公司），成立日期：2018年01月30日，；统一社会信用代码：914406******；法定代表人：郭*明；住所：佛山市禅城区塱沙路******；经营范围：一般项目：物业管理等。

2024年11月6日，佛山市三水区建筑工程质量安全监督站对佛山市三水区新城医院项目（B标）发出了终止施工安全监督告知书。2024年12月24日，佛山市三水区新城医院项目(B标）组织竣工验收，施工单位广州房建公司已准备安排撤场，但项目尚未移交云东海城投公司和业主单位，于是广州房建公司与盛鸿德兴公司签订《维修保修授权委托书》，委托盛鸿德兴公司提供佛山市三水区新城医院项目（B标）的维保服务。

（三）事故发生经过。2025 年 1 月 9 日，盛鸿德兴公司项目负责人莫桂养安排玻璃维修工人到佛山市三水区新城医院项目 B 标地下室车道出入口处上方雨棚处进行玻璃维修作业，17 时 15 分左右，工人吴世雄在工作过程中从玻璃安装口坠落地面，坠落高度约 4 米，坠落后吴世雄倒地昏迷不醒。

（四）事故现场情况。事故发生地点为玻璃维修工程的中部位置，该处架设不锈钢支架结构雨棚，两侧及上方均铺设玻璃，事发时吴世雄在雨棚处作业，移动过程中未固定好安全绳卡扣，不慎从安装口坠落地面，具体情况见现场图片。

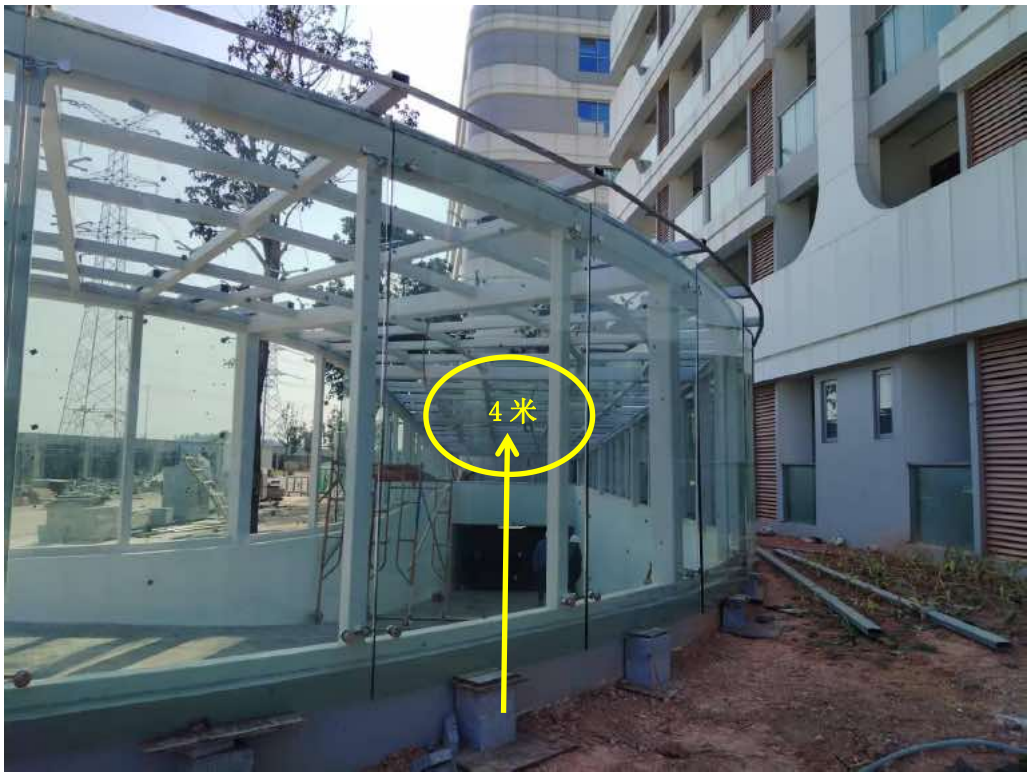

上图为玻璃维修项目概貌，吴世雄系从箭头处玻璃安装口坠落地面。





上图为玻璃安装口所处位置，该处离地高度约 4 米。

（五）人员伤亡和直接经济损失。“1·9”事故造成 1 人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，直接经济损失约 138 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况。事故发生后，现场工人立即用车将吴世雄送到佛山市三水区人民医院进行抢救，接报事故后，云东海街道办事处、区应急管理、公安等部门立即赶赴事故现场，协调开展事故现场应急处置工作，云东海应急办对事故现场进行了围闭和勘查，要求玻璃维修工程全面停止作业，待排查和消除事故隐患后方可恢复施工。

（二）医疗救治和善后情况。吴世雄于 17 时 30 分被送至佛

山市三水区人民医院进行救治，因伤情严重吴世雄家属当晚要求将其转至南方医科大学珠江医院，21 时 45 分由三水区人民医院转院，22 时 56 分送达南方医科大学珠江医院继续救治。2025 年 1 月 11 日吴世雄家属综合各方面考虑，提出放弃治疗，于当日下午将吴世雄带回云浮家中，当晚 22 时 20 分吴世雄在云浮家中死亡。经事故调查组协调处置，事故涉事各方已与吴世雄家属达成相关赔偿协议，妥善完成事故善后处置工作。

（三）事故应急处置评估。事故调查组对事故应急处置复盘评估分析，事故发生后三水区和云东海街道相关部门均能及时启动应急响应，迅速组织开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场处置未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

经现场勘验分析、查验档案资料，对相关人员进行询问调查，结合区住建水务局提供技术分析报告，认定事故调查情况如下：

（一）盛鸿德兴公司。盛鸿德兴公司于 2024 年 12 月 29 日任命莫桂养担任佛山市三水区新城医院项目（B 标）维保服务负责人，负责提供设备、设施及相关工程的质保服务，履行安全生产责任。2025 年 1 月 2 日，莫桂养进场查看发现车道雨棚工程的玻璃有破损，于是准备安排人员进行维修。因玻璃维修工程量小容易处理，莫桂养没有事先通知广州房建公司和云东海城投公司，而是直接组织工人入场进行维修作业。因该批工人一直都是从事玻璃门窗安装工作，属于熟手工，莫桂养未就此次玻璃维修

工程对该批工人进行专门安全培训教育和技术交底[1]，在工人入场作业前未审核高处作业资格[2]，虽然在作业现场提供了安全帽、安全绳等劳动防护用品，但未监督、教育工人们正确使用[3]， 莫桂养未履行项目负责人的安全生产职责[4]。

（二）广州房建公司。广州房建公司于2024年12月29日与盛鸿德兴公司签订《维修保修授权委托书》，并于2024年12月30日书面告知云东海城投公司关于委托盛鸿德兴公司保修事宜。广州房建公司《维修保修授权委托书》约定盛鸿德兴公司有权进行必要的检查、维修、保养，应当遵守广州房建公司的安全管理制度，负责安全教育和技术交底。广州房建公司有制定《高层防高空坠落专项方案》，对高处作业施工安全有明确各项安全措施。其中提到“预防高处坠落措施的安全管理措施包括加强对工人的培训教育。要进行安全技术交底。安全帽、安全带、安全网需正确使用。特种作业人员应持证上岗。”

（三）云东海城投公司。云东海城投公司有制定各种安全生产规章制度，有安排专人跟进佛山市三水区新城医院建设项目，公司有定期召开安全生产例会，定期对各在建项目开展安全生产检查，针对检查出的问题下发整改责令。

1.《安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2.《安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

3.《安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4.《安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

但存在以下问题：云东海城投公司安全监管机制不健全，在收到广州房建公司“关于委托保修事项”工作联系单后，不及时掌握工程施工进度情况，未事先与盛鸿德兴公司就工人进场有关事项进行约定，对工人进场维修作业不知情，直到事故发生后才得知维修作业的相关信息，缺乏有效的安全监管手段，工程作业现场管理不到位。

另外广州房建公司2023年已基本完工，云东海城投公司作为代建单位在2024年底才组织竣工验收，统筹协调能力不强，工期拖延，质量安全首要责任落实不到位。

（四）行业监管部门情况。三水区新城医院建设项目是区委区政府重点工作任务，云东海街道办事处作为三水区新城医院建设项目实施单位，负责至项目工程移交、工程保修期的保修管理工作结束之日止的建设全过程统筹管理工作，对代建单位云东海城投公司质量安全管理工作组织协调不到位，街道城建水务办未能及时掌握保修管理工程施工进度情况。

区住建水务局作为建筑行业监管部门，指导全区落实建设单位质量安全首要责任工作和督促指导镇（街）开展监管业务存在不足和不够全面，对小微建设装修工程欠缺有效监管手段，对建筑装修行业存在的监管难点问题解决水平有待加强。

四、事故原因分析

（一）直接原因

吴世雄没有高处作业资格，没有安全意识，高处作业时未正

确使用安全绳，作业过程中不慎从4米高的玻璃安装口坠落。

（二）间接原因

盛鸿德兴公司未落实安全生产主体责任，未对工人开展入场前安全教育培训和技术交底，未审核工人高处作业资格，未严格督促工人落实安全防护措施。项目负责人莫桂养未履行安全生产管理职责，督促、检查安全生产工作不到位。

五、责任单位和责任人员的处理建议

（一）吴世雄

对事故发生负有责任，因其在事故中死亡，不再予以追究。

（二）盛鸿德兴公司

未落实安全生产主体责任，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项[5]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（三）莫桂养

作为项目负责人未履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第九十六条[6]的规定，建议由区应急管理局对其作出行政处罚。

（四）云东海城投公司

作为代建单位质量安全首要责任落实不到位，建议由云东海

5.《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

6.《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

街道办事处对其主要负责人进行约谈，责令云东海城投公司作出深刻检查，对存在的问题反思检讨，对有关责任人员进行处理。

（五）云东海街道办事处

由区安委办对云东海街道办事处进行约谈整改，对事故暴露出的问题进行深刻反思检讨。后续要立即组织佛山市三水区新城医院、广州房建公司、盛鸿德兴公司及相关维保责任单位对新城医院项目缺陷责任期内的维保流程进行细化和明确。

（六）区住建水务局

由区安委办对区住建水务局进行约谈，要求其切实履行行业安全监管职责，落实建筑领域安全监管工作，要加强业务指导，着力解决建筑施工装修领域存在的小微工程普遍存在的安全隐患多、监管治理难等问题。

六、事故整改和防范措施

佛山盛鸿德兴物业管理有限公司“1·9”一般高处坠落事故，是一起典型的生产经营单位未落实安全生产主体责任，相关人员未履行安全生产管理职责，从业人员安全意识淡薄造成的生产安全事故，各部门、各企业要认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）吸取事故教训，加强企业日常安全管理水平。云东海城投公司、广州房建公司、盛鸿德兴公司要吸取本次事故教训，组织全体员工开展事故教训警示会，主要负责人要亲自组织研究本公司安全生产工作，加强作业人员现场施工安全要求，迅速开

展作业场所隐患排查，要加强风险辨识能力，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，提升企业本质安全水平。

（二）督促落实整改措施，扎实开展事故隐患整治工作。区住建水务局要组织召开安全生产会议，向同类型企业通报事故处理情况，督促企业开展自查自纠，落实现场安全管理责任制度，加强现场作业安全管理。要对相关企业主要负责人进行约谈，督促落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告）。

（三）压紧压实安全生产责任，落实行业监管职责。区住建水务局、云东海街道办事处要加强日常巡查，开展专项检查，进一步完善质量安全监管制度，加强部门间的协调配合，进一步落实建设单位质量安全首要责任和建设单位项目负责人质量安全责任。加强质量安全宣传教育，提高质量安全意识。

佛山盛鸿德兴物业管理有限公司

“1·9”一般高处坠落事故调查组

2025年5月20日