阳江江城某花园项目“1·11”一般高处坠落事故调查报告

江城区人民政府事故调查组

2025 年 2 月

目录

一、事故基本情况 2

（一）事故项目概况 2

（二）涉事单位情况 2

（三）涉事人员情况 4

（三）工程合同情况 5

（四）涉事单位安全管理情况 5

（五）事故施工现场勘验情况 7

（六）天气情况 9

（七）相关部门管理情况 9

二、事故发生经过、救援善后及应急处置评估情况 10

（一）事故经过 10

（二）善后情况 11

（三）应急处置评估情况 11

三、人员伤亡和直接经济损失情况 12

（一）人员伤亡情况 12

（二）直接经济损失情况 12

四、事故原因 13

（一）事故直接原因 13

（二）事故间接原因 13

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 14

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 14

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议 15

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议 17

（四）其他处理建议 19

六、事故防范和措施建议 20

（一）反思事故原因，落实企业安全生产主体责任 20

（二）加强现场监管，严格落实监理职责 21

（三）加强安全生产工作统一协调管理工作 21

（四）落实行业管理职责，强化执法监督保障 21

阳江江城某花园项目“1·11”一般高处坠落事故调查报告

2025年1月11日8时许，阳江市江城区某花园项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡（以下简称江城区“1·11”高处坠落事故）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）和《广东省安全生产条例》等法律法规规章规定，以及《阳江市安全生产委员会办公室关于对江城城北“1·11”一般高处坠落事故调查处理工作挂牌督办的函》（阳安办函〔2025〕5号）的要求，江城区政府成立由区应急管理局牵头，区总工会、区人社局、区住房城乡建设和交通运输局、市公安局江城分局、城北街道有关负责同志为成员组成江城区“1·11”事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，同时邀请江城区人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，江城区“1·11”高处坠落事故是一起因作业现场缺少安全防护措施、作业人员违规作业、未正确佩

戴和使用劳动防护用品、施工企业安全生产管理缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目概况

某花园项目（以下简称某项目）位于阳江市江城区******，已取得规划许可证[1]、施工许可证[2]，符合城乡规划及施工条件。工程内容包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程等，项目建设规模为建筑基底面积******平方米，地上总建筑面积******平方米，地下总建筑面积******平方米，建筑面积******平方米，建设3栋商住楼、1栋住宅楼及1栋门楼，其中事故中6#楼面积******平方米，建筑层数为19层，建筑高度58.65米，结构类型为剪力墙结构。项目目前处于3、4#楼地下室顶板、5#楼封顶、6#楼18层顶板施工阶段。

（二）涉事单位情况

1.施工单位。广东某集团有限公司，成立于****年**月**日，社会统一信用码:******，类型是有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人是石某强，注册资本为捌仟壹佰捌拾捌万元，住所位于阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园******号。经营范围包括许可项目：建筑工程、建筑装修装饰工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、

1 规划许可编号：建字第*******号，发证机关：阳江市自然资源局，发证日期为2024年5月22日。
2 施工许可编号：******，发证机关：阳江市住房和城乡建设局，发证日期为2024年8月28日。

机电工程、电力工程、通信工程、钢结构工程、建筑幕墙工程、模板脚手架工程、地基与基础工程、防水防腐保温工程等。具有建筑工程施工总承包二级[3]、机电工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级等资质证书，持有有效安全生产许可证[4]，许可范围内建筑施工。

广东某集团有限公司成立某花园项目部，任命吴某才为项目经理，主持项目部及全面负责施工现场安全生产管理工作。

2.建设单位。阳江市某置业有限公司，成立于****年**月**日，统一社会信用代码：******,类型是有限责任公司（法人独资），法定代表人是陈某苏，注册资本为叁佰万元，住所位于阳江市江城区******，经营范围是房地产开发经营。项目负责人为陈某聪，主要负责项目安全、质量协调工作。

3.监理单位。某项目管理有限公司成立于****年**月**日，统一社会信用代码：******，类型是有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人是李某，注册资本为伍仟万元，住所位于陕西省西安******，经营范围包括许可项目：工程管理服务、建设工程监理、公路工程监理、水利工程建设监理等。持有房屋建筑工程监理甲级资质证书（证书编号：******），符合相应资质范围提供监理服务。

---

3 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》：按照建筑面积 1 万~5 万平方米的工程建筑工程、装修工程配备不少于 2 人专职安全生产管理人员。

4 安全生产许可编号：（粤）JZ 安许证字******，发证机关：广东省住房和城乡建设厅，有效期期：2022 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日。

2018 年 4 月 20 日，某项目管理有限公司在阳江市成立某项目管理有限公司阳江分公司，统一社会信用代码：******，负责人是柯某焱，类型是有限责任公司分公司（自然人投资或控股），住所位于阳江市阳东区******。经营范围有承担各类土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程项目勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设计、材料采购的代理，一般工业与民用建设工程建设监理等。

某项目管理有限公司成立某花园监理部，任命柯某顺为项目总监理工程师，负责履行建设工程监理合同，主持项目监理机构。

（三）涉事人员情况

1.石某强，男，**岁，广东某集团有限公司法定代表人，持有企业主要负责人安全生产考核合格证书，全面负责公司安全生产管理工作。

2.吴某才，男，**岁，广东某集团有限公司项目项目经理，持有一级注册建造师（注册执业证号：粤******）及企业项目负责人安全生产考核合格证书主要负责主持项目及施工现场安全生产管理工作。

3.李某，男，**岁，广东某集团有限公司项目专职安全管理人员，持有综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，具体负责项目施工现场监督检查、制止纠正违章、违规作业、参与安全生产教育培训、安全技术交底、监督劳动防护用品使用及设备安装验收等工作。

4.柯某顺，男，**岁，某项目管理有限公司项目总监理工程师，持有房屋建筑工程专业监理工程师（注册执业证书编号：******），负责履行建设工程监理合同，主持项目监理机构。

5.陈某聪，男，**岁，阳江市某置业有限公司项目负责人，主要负责项目安全、质量协调管理工作。

6.丘某三，男，**岁，原广东某集团有限公司项目架子工，未持建筑施工架子工操作证书，在事故中死亡。

（三）工程合同情况

2024年4月15日，阳江市某置业有限公司将某花园项目发包给广东某集团有限公司，双方签订《建设工程施工合同》《安全管理协议书》，约定双方安全生产管理职责、事故责任等内容。

同年，阳江市某置业有限公司委托某项目管理有限公司为项目提供全过程监理服务（包含安全监理），双方签订《建设工程委托监理合同》，某项目管理有限公司委托某项目管理有限公司阳江分公司为项目提供监理服务、后续跟踪服务。

（四）涉事单位安全管理情况

1.广东某集团有限公司。广东某集团有限公司安全生产管理不到位，项目组织架构名单上专职安全员有2名，实际施工现场到岗只有1名，安全员实际到岗履职人员不足，现场监管工作形同虚设，施工现场大部分作业人员未严格按规定佩戴、使用劳动防护用品，未能确保作业现场操作规程和

安全措施的落实；安全生产培训教育不到位，未对作业人员进行安全生产教育和培训，新进员工只进行三级安全教育，未进行考核合格后上岗作业，班组级培训由长期不在施工现场的专职安全员进行教育，未结合施工现场实际工作进行针对性、实操性培训；对架子班组作业人员进行了《扣件式钢管模板支撑架作业安全技术交底》《落地式钢管脚手架搭设安全技术交底》，却未发现架子班组中黄某、陈某升、死者丘某三长期未持有特种作业操作资格证书上岗作业；安全生产风险管控隐患排查不到位，未按照《扣件式钢管脚手架安全专项施工方案》《防止高空坠落安全专项施工方案》落实制定相应防坠落安全防护措施，施工作业现场未设置安全警示标志，未安排专人监管及时发现并制止作业人员未系挂安全带上岗作业；未根据脚手架作业实际开展安全风险辨识，未采取相应的管控措施，未能检查发现施工现场存在的事故隐患。

2.某项目管理有限公司。某项目管理有限公司监理人员配置不足，自2024年12月31日，2名专业监理同时请假离开阳江，未在岗履行监理职责；未严格督促施工方按照《扣件式钢管脚手架安全专项施工方案》《防止高空坠落安全专项施工方案》进行施工，未严格审查施工方特种作业人员持证上岗、安全教育技术交底情况，现场施工特种作业人员与《扣件式钢管脚手架安全专项施工方案》特种作业人员名单不一致，未严格督促施工方整改安全隐患；未组织监理人员对关键工序、危大部位施工进行巡视、旁站重点监控，未有

效监督检查施工现场的安全防护措施落实情况、作业人员未佩戴安全劳动防护用品、特种作业人员未持证上岗等事故隐患，未及时采取措施制止，未及时签发监理通知单要求施工单位整改。

3.阳江市某置业有限公司。阳江市某置业有限公司未能认真履行建设单位的安全管理责任，未督促施工单位和监理单位严格履职安全生产管理职责。

（五）事故施工现场勘验情况

事故坠落位置位于项目 6#楼 18 层顶板 C 套房（东南角方向）上层脚手板施工作业平台，坠落位置距离地面约 52 米。



图 1：事故坠落位置

1 层地面坠落点上有一滩积水，两根白色的水管横跨过，旁边发现一只咖啡色腰包，一把绿色锂电池手电钻，手把上

绑着一根黄色的防坠带，电钻把手与钻头断开两截，在钻头右侧有一只鞋底为黑色的工作鞋，电钻把手右侧有一顶红色的安全帽，黑色内衬已脱离安全帽，旁边有一根黄色的脚手架立杆，搭在白色水管上面，外径为 0.8 米，高 1.85 米，呈现弯曲形状，地面周边存在一些建筑垃圾。

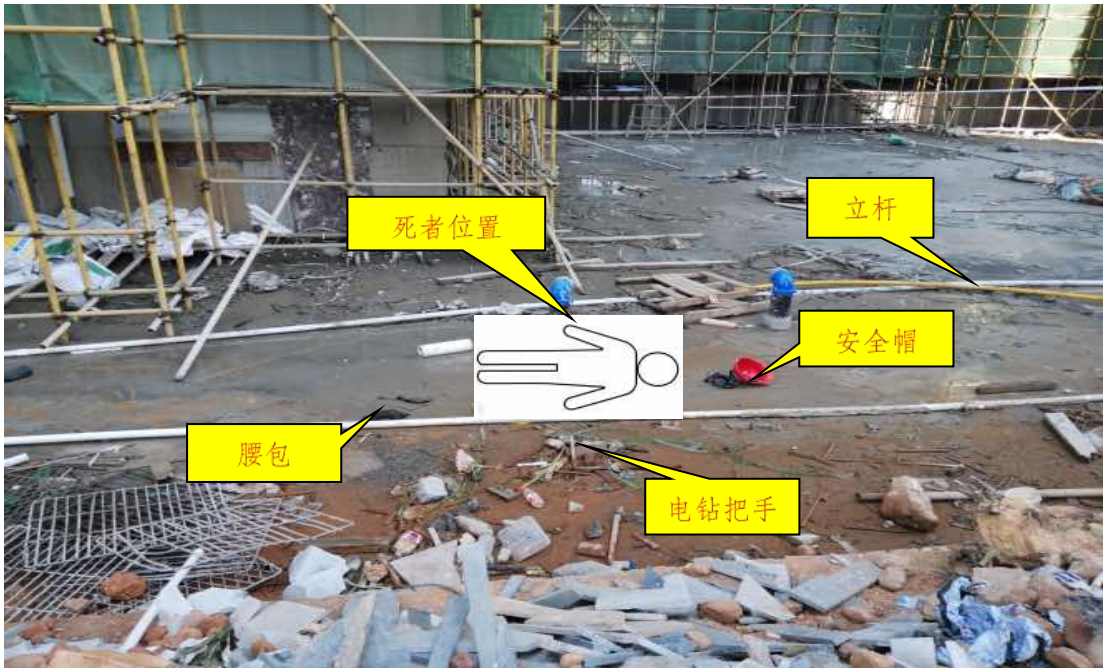


图 2：1 层坠落地面情况



图 3：1 层坠落地面情况

6#楼 18 层顶板事故坠落位置为上层脚手板作业平台 C 套房（东南角方向），上层脚手板作业平台周边已安装立杆，坠落位置缺失 1 根立杆，未安装防护网，未设置防护围栏，未设置可系挂安全带的固定点，未见有安全警示标识，上层脚手板与脚手板之间高 1.85 米，中间已安装绿色的安全防护网。

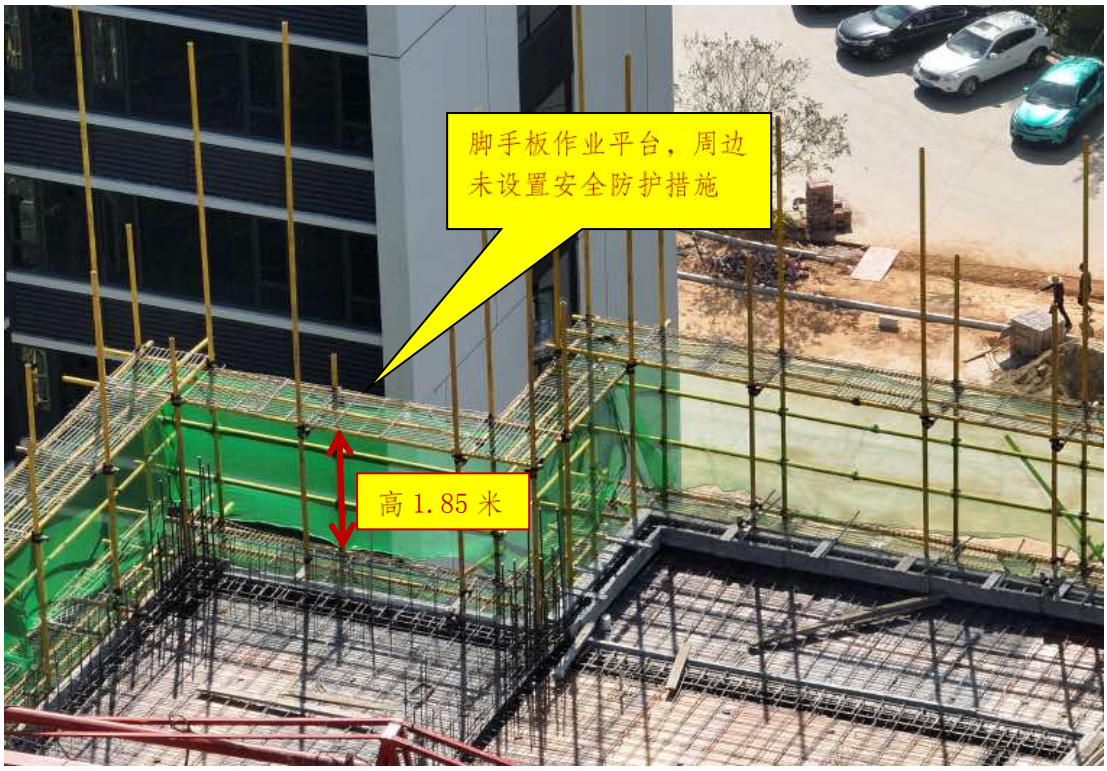


图 5：事故坠落位置防护措施情况

（六）天气情况

经查询阳江市江城区气象情况，1 月 10 日，晴，东北风 4 级，气温 11℃至 17℃；1 月 11 日，晴，北风 3 级，气温 11℃至 17℃，事故当天气象情况对高处作业没有影响[5]。

（七）属地政府和相关部门履职情况

[5] 根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）特级高空作业要求风力≤5 级（8.0-10.7 米/秒），阵风超过此范围需暂停作业，避免雨雪、大雾等恶劣天气作业。

城东、城北街道作为属地政府，按职能对基础设施、农村住房等项目开展了日常安全检查；江城区住房城乡建设和交通运输局作为属地行业主管部门，2024年以来按照监督检查计划，对辖区已核发许可项目共检查抽查132次，发现安全隐患共210条，发出《限期整改通知书》55份，督促各参建单位开展隐患排查治理，落实各项安全防护措施。

阳江市住房城乡建设局，作为建筑行业安全主管部门，由下属单位阳江市建设工程质量安全监督站具体落实负责市辖区范围内建设工程的质量监督和施工安全监督管理工作，日常对市区内已核发施工许可证并办理施工安全监督手续的工程项目安全主体责任、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况进行抽查检查，对危险性比较大的工程进行重点检查。

项目开工前至事故发生前，阳江市建设工程质量安全监督站对某项目开展节假日安全抽查1次，岁末年初安全检查1次，质量安全交底1次，2024省住建厅安全专项检查1次，日常安全抽查9次，共13次，发出《限期整改通知书》7份，发现安全隐患共74条，但日常检查工作不细致，未能发现项目安全教育缺失考核、相片佐证资料；未开展特种作业人员资质专项检查，日常检查特种作业人员资质方式只有抽查，检查方式单一，依赖项目方提供人员名单，未对实际现场特种作业人员进行核实。

二、事故发生经过、救援善后及应急处置评估情况

（一）事故经过

1月11日8时许，根据项目部工作要求，架子班组长陈某升当天安排严某远、黄某、邱某三在6#楼18层顶板搭建脚手架工作，其中严某远和黄某在18层顶板楼梯口附近配置脚手架扣件，邱某三独自在18层顶板C套房（东南角方向）的脚手板作业平台上安装立杆。突然，严某远听到混凝土工人大喊说有个脚手架工人掉下去了，便马上跑到邱某三作业脚手板平台，发现邱某三已经坠落到1层地面上。严某远立即打电话通知架子班组长陈某升，然后和黄某下到邱某三坠落的地面位置，此时安全员李某、架子班组长陈某升已经在邱某三旁边，并准备将邱某三抬到旁边平整的通道实施心肺复苏急救，现场人员拨打了110及120急救电话。随后，严某远、黄某、李某、陈某升、赖某远等5人用手推车将邱某三往项目北门外面大马路跑出去。在大马路上遇上阳江市中医医院救护车到达，医生立即对伤者邱某三进行抢救，邱某三经抢救无效死亡。

（二）善后情况

事故发生后，广东某集团有限公司立即做好死者家属安抚工作和积极与死者家属协商有关赔偿工作。1月15日，广东某集团有限公司与死者家属协商达成赔偿协议，广东某集团有限公司一次性赔偿死者家属人民币135万元，包括一次性死亡赔偿金、丧葬补助金等费用，并与死者家属签订《赔偿协议书》。目前，死者家属情绪稳定，没有因事故导致社会不稳定因素。

（三）应急处置评估情况

接报后，市住房城乡建设局、市公安局江城分局、区应急局、区住房城乡建设和交通运输局、城东街道、城北街道等有关部门人员赶赴事故现场开展应急处置和调查取证，一是对事发区域采取警戒、封锁措施，保护现场；二是要求事发项目进行停工整改，召开警示教育会，深刻吸取事故教训，对现场安全隐患进行全面排查消除；三是要求事故单位积极做好善后安抚工作。

各部门信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报情况，事故救援先期响应迅速，紧密配合协调开展应急处置工作，现场处置得当，在事故应急处置中无次生灾害、无衍生事故。经评估，此次事故的应急救援处置工作得当，符合应急处置措施程序及要求。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

丘某三，男，**岁，身份证号码为******，原户籍所在地为广东省阳春市******。原广东某集团有限公司项目架子工，自 2024 年 10 月 11 日入职至事故发生之日，与公司签订《劳动合同书》，已参加工伤保险。2025 年 1 月 11 日，丘某三在广东某集团有限公司项目 6#楼 18 层顶板未系挂安全带进行搭建脚手架作业时坠落死亡，根据《居民死亡医学证明（推断书）》（编号：******），死亡原因为高坠死。

（二）直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721

-1986)[6]标准，核定事故造成的直接经济损失为135万元。

四、事故原因

（一）事故直接原因

经事故调查组综合分析认定：高处临边作业现场缺少安全防护措施，丘某三未系挂安全带违章冒险进行搭建脚手架作业是导致发生高处坠落死亡的直接原因。

（二）事故间接原因

1.广东某集团有限公司安全生产管理不到位，施工现场管理缺失。广东某集团有限公司组织架构名单上专职安全员有2名，实际施工现场到岗只有1名，安全员实际到岗履职人员不足，现场监管工作形同虚设，施工现场大部分作业人员未严格按规定佩戴、使用劳动防护用品，未能确保作业现场操作规程和安全措施的落实。

2.广东某集团有限公司安全生产培训教育不到位。广东某集团有限公司未对作业人员进行安全生产教育和培训，新进员工只进行三级安全教育，未进行考核合格后上岗作业，班组级培训由长期不在施工现场的专职安全员进行教育，未结合施工现场实际工作进行针对性、实操性培训，对架子班组作业人员进行了《扣件式钢管模板支撑架作业安全技术交底》《落地式钢管脚手架搭设安全技术交底》，却未发现架子班组中黄某、陈某升、死者丘某三长期未持有特种作业操作资格证书上岗作业。

---

6 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》1.2直接经济损失指：因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。

3.广东某集团有限公司安全生产风险管控隐患排查不到位。广东某集团有限公司未按照《扣件式钢管脚手架安全专项施工方案》《防止高空坠落安全专项施工方案》落实制定相应防坠落安全防护措施，施工作业现场未设置安全警示标志，未安排专人监管及时发现并制止作业人员未系挂安全带上岗作业的行为，未根据脚手架作业实际开展安全风险辨识，未采取相应的管控措施，未能及时检查发现施工现场存在未设置安全防护措施的事故隐患。

4.某项目管理有限公司履行监理责任不到位。某项目管理有限公司监理人员配置不足，自2024年12月31日起至事故发生之日，2名专业监理同时请假离开阳江，未在岗履行监理职责；未严格督促施工方按照《扣件式钢管脚手架安全专项施工方案》《防止高空坠落安全专项施工方案》进行施工，未严格审查施工方特种作业人员持证上岗、安全教育技术交底情况，现场施工特种作业人员与《扣件式钢管脚手架安全专项施工方案》特种作业人员名单不一致，未严格督促施工方整改安全隐患；未组织监理人员对关键工序、危大部位施工进行巡视、旁站重点监控，未有效监督检查施工现场的安全防护措施落实情况、作业人员未佩戴安全劳动防护用品等事故隐患，未及时签发监理通知单督促施工单位整改。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

丘某三安全意识淡薄，未系挂安全带违章冒险进行搭建脚手架作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[7]及《建设工程安全生产管理条例》第二十五条[8]的规定，对事故发生负有直接责任，鉴于丘某三已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1.广东某集团有限公司

（1）安全生产管理不到位，施工现场管理缺失。组织架构名单上专职安全员有2名,实际施工现场到岗只有1名，安全员实际到岗履职人员不足，现场监管工作形同虚设，施工现场大部分作业人员未严格按规定佩戴、使用劳动防护用品，未能确保操作规程和安全措施的落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[9]、第四十五条[10]的规定。

（2）安全生产培训教育不到位。未对作业人员进行安全生产教育和培训，新进员工只进行三级安全教育，未进行考核合格后上岗作业，班组级培训由长期不在施工现场的专职安全员进行教育，未结合施工现场实际工作进行针对性、实操性培训，对架子班组作业人员进行了《扣件式钢管模板支撑架作业安全技术交底》《落地式钢管脚手架搭设安全技

7 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

8 《建设工程安全生产管理条例》第二十五条：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

9 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

10 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

术交底》，未发现架子班组中黄某、陈某升、死者丘某三长期未持有特种作业操作资格证书上岗作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[11]、第四款[12]，《中华人民共和国安全生产法》第三十条[13]的规定。

（3）安全生产风险管控隐患排查不到位。未按照《扣件式钢管脚手架安全专项施工方案》《防止高空坠落安全专项施工方案》落实制定相应防坠落安全防护措施，施工作业现场未设置安全警示标志，未安排专人监管及时发现并制止作业人员未系挂安全带上岗作业的行为，未根据脚手架作业实际开展安全风险辨识，未采取相应的管控措施，未能及时检查发现施工现场存在未设置安全防护措施的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[14]、第四十一条第一款[15]、第二款[16]、第四十四条[17]的规定。

综上所述，广东某集团有限公司对事故负有主要责任。建议由阳江市江城区应急管理局依法对其作出行政处罚。

---

11 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

12《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

13《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

14《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

15《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

16《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

17 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

2.某项目管理有限公司

监理人员配备不足，自2024年12月31日起至事故发生之日，2名专业监理同时请假离开阳江，未在岗履行监理职责；未严格督促施工方按照《扣件式钢管脚手架安全专项施工方案》《防止高空坠落安全专项施工方案》进行施工，未严格审查施工方特种作业人员持证上岗、安全教育技术交底情况，现场施工特种作业人员与《扣件式钢管脚手架安全专项施工方案》特种作业人员名单不一致，未严格督促施工方整改安全隐患；未组织监理人员对关键工序、危大部位施工进行巡视、旁站重点监控，未有效监督检查施工现场的安全防护措施落实情况、作业人员未佩戴安全劳动防护用品等事故隐患，未及时签发监理通知单督促施工单位整改，违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款[18]、第三款[19]的规定，建议由阳江市住房城乡建设局依法对其作出处理，处理情况及时函告阳江市江城区安全生产委员会办公室。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.石某强，广东某集团有限公司法定代表人，作为公司安全生产主要负责人，未履行安全生产工作职责，未实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本

18 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：工程监理单位在实 施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告

19 《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（五）项[20]的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议由阳江市江城区应急管理局依法对其作出行政处罚。

2.吴某才，广东某集团有限公司项目项目经理，作为安全生产直接负责人，对项目部安全生产职责履行不到位，未落实安全生产规章制度和操作规程，未能及时消除施工现场安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）（七）项[21]，《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[22]的规定，对事故的发生负有重要领导责任，建议由阳江市江城区应急管理局依法对其作出行政处罚，建议由阳江市住房城乡建设局给予暂扣与安全生产有关资格，处理情况及时函告阳江市江城区安全生产委员会办公室。

3.李某，广东某集团有限公司项目专职安全管理人员，岗位安全责任落实不到位，未如实记录安全生产教育培训考核情况，事发前未排查6#楼18层施工现场不满足施工方案防坠落安全防护措施，未发现作业人员未持证上岗、未系挂

---

20 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

21 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

22 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

安全带的违章违规行为并及时制止，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（五）（六）（七）项[23]的规定，对事故负有管理责任，建议由阳江市江城区应急管理局依法对其作出行政处罚。

4.柯某顺，某项目管理有限公司项目总监理工程师，未严格督促施工方按照施工方案进行施工，未严格审查施工方特种作业人员持证上岗、安全教育技术交底情况，未严格督促施工方整改安全隐患，未有效监督检查施工现场的安全防护措施落实情况、作业人员未佩戴安全劳动防护用品等事故隐患，未及时签发监理通知单督促施工单位整改，违反了《建设工程监理规范》（GBT50319-2013）第3.2.1条第3项、第8项[24]的规定，建议由阳江市住房城乡建设局依法对其作出处理，处理情况函告阳江市江城区安全生产委员会办公室。

（四）其他处理建议

1.阳江市建设工程质量安全监督站作为具体落实工作部门，日常检查工作不细致，建议阳江市建设工程质量安全监督站向阳江市住房城乡建设局作出深刻书面检查，处理情况函告阳江市江城区安全生产委员会办公室。

---

23 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

24 建设工程监理规范》（GBT50319-2013）第3.2.1条：总监理工程师应履行下列职责：（3）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；（8）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的监理及运行情况。

2.陈某聪作为阳江市某置业有限公司项目负责人，未能认真履行建设单位的安全管理责任，对项目施工单位和监理单位安全生产管理履职不到位存在失察，责成阳江市某置业有限公司根据公司相关规定对陈某聪作出处理，处理情况报阳江市江城区安全生产委员会办公室。

在本起事故中未发现其他单位需承担事故责任的情形，司法机关、纪委监委和公安机关如发现上述人员或其他单位（个人）存在违纪违法行为的，建议按照有关规定和程序进行处理。

六、事故防范和措施建议

本起事故的发生暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，管理混乱问题突出，现场安全监督管理缺位，出现施工现场作业人员未按规定佩戴使用劳动防护用品、未持证上岗问题，现场安全防护设置未严格按照施工方案及相关规范要求执行，风险管控和隐患排查治理有形无实，施工现场安全毫无管理可言，预防高处坠落的人防、技防、物防、智防等防范措施无一到位，实际上未有效开展安全管理工作。安全培训教育技术交底走过场，造成施工人员安全意识淡薄、麻痹大意、违章冒险作业的现象在该建设项目普遍存在。

（一）反思事故原因，落实企业安全生产主体责任

广东某集团有限公司深刻吸取教训，加强事故警示教育，严格落实安全生产主体责任，落实安全生产各项规章制度和安全操作规程，在高处作业方面要严格落实建筑工程高处作业技术标准等规范要求，加强安全教育培训安全技术交

底，加强监督劳动防护用品佩戴、使用，坚决杜绝无证人员上岗问题，提高员工的安全防范意识和安全操作技能，确保工人按章操作，全面提升安全生产水平；深化安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，要加强对工程的关键部位或关键工序、危大部位的管理，严格按照专项施工方案执行，尤其是作业现场的安全措施，及时发现并制止违法违规行为，严防此类事故再次发生。

（二）加强现场监管，严格落实监理职责

某项目管理有限公司一是要严格按照法律法规相关要求对建设工程安全生产承担监理责任，切实履行监理单位和人员的监理职责，严格审查施工组织设计中的和专项施工方案特种作业人员资质、安全技术交底等内容是否符合工程建设强制性标准，把好方案安全关；二是督促施工单位落实专项施工方案中的安全保障措施，对工程的关键部位或关键工序、危大部位的施工要按照监理规范的要求，采取旁站、巡视手段实施监理；三是对现场发现的安全隐患、违章作业行为要果断制止并及时督促施工方落实整改措施。

（三）加强安全生产工作统一协调管理工作

阳江市某置业有限公司加强安全生产法律法规学习，提高安全管理意识，认真履行建设单位的安全管理责任，进一步加强安全管理制度建设，明确各方主体责任和责任人，协调督促参建单位全面履行安全生产管理职责，定期进行安全检查，发现安全隐患，应当及时督促整改。

（四）落实行业监管职责，强化执法监督保障

住建部门要按照“三管三必须”的工作原则，严格落实行业部门管理职责。一是开展一次特种作业人员资质专项检查，严查打击处特种作业无证上岗、未经安全培训教育、安全技术交底直接上岗作业的违法行为。二是加强运用建筑工程安全生产动态管理系统及阳江市建筑市场诚信管理记分系统，督促各参建单位切实履行职责，严格落实安全生产主体责任。三是加强市、区两级监管部门日常监管信息共享，加强联合检查行动，加强对在建项目的安全生产检查工作，加强事故警示教育工作，严防同类事故再次发生。