附件 1：

三水乐平佛山和盛隆包装制品有限公司“11·11”一般机械伤害事故调查报告

三水乐平佛山和盛隆包装制品有限公司

“11·11”机械伤害事故调查组

2025 年 2 月

目录

一、 事故基本情况 - 1 -
（一）涉事单位概况 - 1 -
（二）死者情况 - 1 -
（三）事故发生经过 - 2 -
（四）事故现场勘察情况 - 2 -
（五）人员伤亡和直接经济损失 - 5 -
二、 事故应急处置及评估情况 - 5 -
（一）事故信息接报及响应情况 - 5 -
（二）事故现场应急处置情况 - 5 -
（三）医疗救治和善后情况 - 5 -
（四）事故应急处置评估 - 5 -
三、 事故调查情况 - 6 -
（一）对涉事单位的调查情况 - 6 -
（二）对监管单位的调查情况 - 7 -
四、 事故发生的原因及事故性质 - 9 -
（一）事故发生的原因 - 9 -
（二）事故性质 - 9 -
五、 责任认定及处理建议 - 9 -
六、 事故整改和防范措施 - 9 -
（一）落实谈话提醒，夯实安全基础 - 10 -
（二）召开事故通报会议，加强宣教力度 - 10 -
（三）举一反三，全面加强辖区安全工作 - 10 -

2024年11月11日，佛山和盛隆包装制品有限公司一名工人在车间打扫卫生时发生一起机械伤害事故，造成一人死亡。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复〔2021〕58号）的有关规定，由区应急管理局牵头成立事故调查组，组成单位为区人力资源社保局、区应急管理局、区公安分局、区总工会、乐平镇政府，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出对责任人员的处理意见及防范措施。

经调查认定，“11·11”事故是一起因机械伤害造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事单位概况

佛山和盛隆包装制品有限公司，统一社会信用代码为9144060756****，法定代表人：毕**，注册资本：人民币壹仟万元，成立日期：2010年9月13日，经营范围：研发、生产、加工、销售：纸制品、纸板、木制品；销售：塑料制品、五金制品，住所：佛山市三水区乐平镇乐源路7号。

（二）死者情况

李*（在此次事故中死亡），女，25岁，身份证号码：532626199****，云南省文山壮族****，2024年3月入职佛

山和盛隆包装制品有限公司，为涉事 HF（D）-1800 蜂窝纸板复合线副机长，涉事区域清洁工作属于她的工作职责。

（三）事故发生经过

2024 年 11 月 11 日 20 时 07 分，蜂窝纸板复合线副机长李*到设备控制面板开机后从设备北侧钻入复合段棉织带松紧调整部位下方，利用辊轴的转动对辊轴上的纸张进行清理，期间，头部下颌不慎被顺势卷入卡在复合段的固定杆和调节辊之间，导致事故发生。

（四）事故现场勘察情况

事发地点位于佛山和盛隆包装制品有限公司生产车间蜂窝纸板复合线复合段。涉事部位位于距复合段末端 3 米处的下方棉织带松紧调节部位。

1. 涉事设备情况

涉事设备名称是 HF（D）-1800 蜂窝纸板复合线，尺寸 73m*4.5m*3.5m，装机功率 80kw。该生产线位于生产车间中部，由西向东按一字型摆放，南北两侧为通道。其中复合段长 16.5m，宽 2.82m，高 2.52m。佛山和盛隆包装制品有限公司有提供该设备的合格证，未发现该设备存在安全隐患。


2. 涉事部位情况

涉事部位由下往上分别安装有圆柱形调节辊一根（直径为 0.15m，长为 2.128m）、圆柱形固定杆一根（直径为 0.025m，长为 2.128m）、圆柱形从动辊一根（直径为 0.15m，长为 2.128m），其中，调节辊下沿距地面 0.4m，固定杆距地面 0.6m；调节辊与固定杆之间的间距是 0.09m，调节辊与从动辊之间

间距 0.25m。从动辊上缠绕有若干层废纸皮，固定杆东侧 0.6m 处沾有少量血渍，下方地面有少量含有血渍的纸屑。复合段末端的棉织带上有沾有一摊外观不规则长约 200mm，宽约 50mm 的血渍。




图一：事发现场概貌（一），上图显示的是涉事蜂窝纸板复合线复合段末端

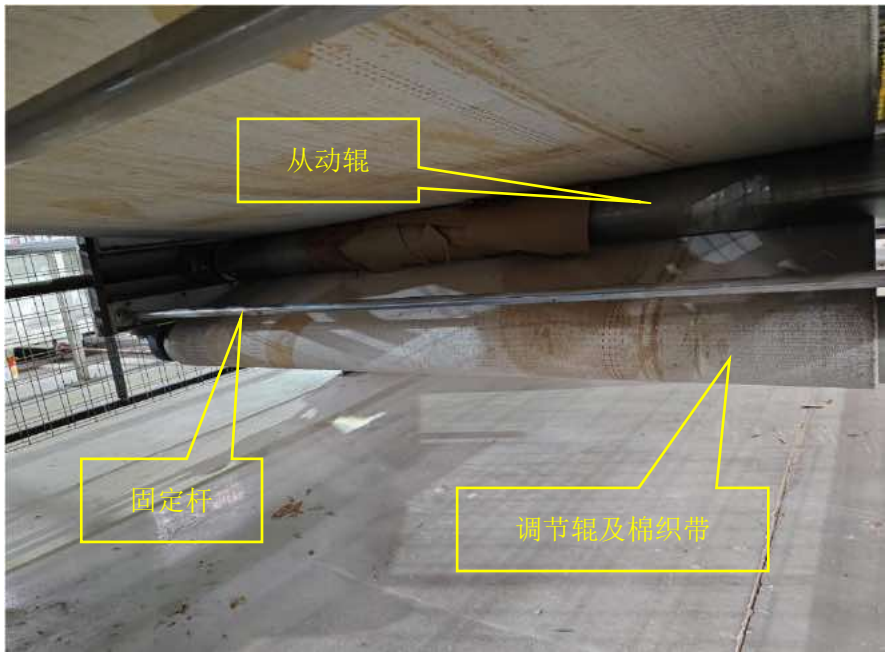

图二：事发现场概貌（二），上图显示的是涉事蜂窝纸板复合线复合段末端详情

图①

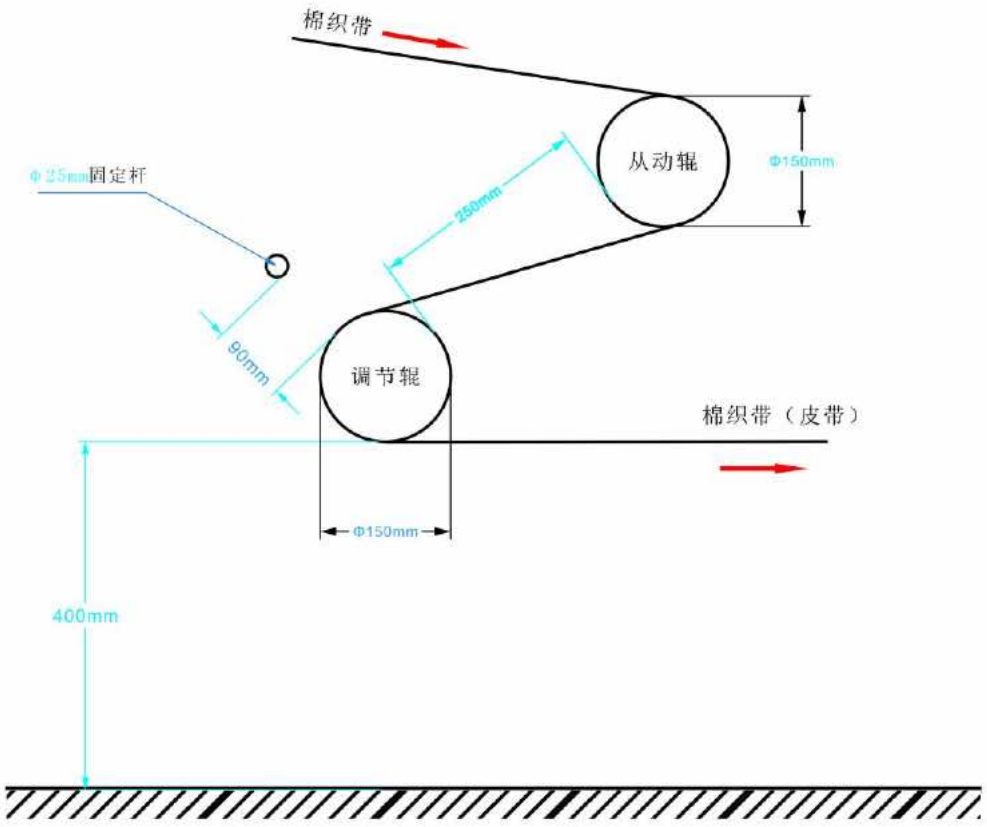

图三：事发现场概貌（三），上图是涉事蜂窝纸板复合线复合段末端示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失

“11.11”机械伤害事故造成1人死亡，直接经济损失约145万。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场的员工立即拨打120请求救援，随后公司安全管理员吴**到达现场并拨打110，后救护人员到达现场对李*进行抢救，经抢救无效当场宣布死亡。区应急管理局、区公安分局、乐平镇政府等接报后立即启动应急响应。

（二）事故现场应急处置情况

接到事故报告后，区、镇领导高度重视，区应急管理局、区公安分局、乐平镇政府等部门到达事故现场后立即协调组织开展事故现场应急处置工作。执法人员对事发现场进行了封锁围蔽，并开具《现场处理措施决定书》，责令企业停工停产，待事故隐患排除后方可生产。

（三）医疗救治和善后情况

20时21分救护人员到达现场后，对李*进行抢救，20时53分经抢救无效当场宣布死亡。经事故调查组协调处置，佛山和盛隆包装制品有限公司已与死者家属签订赔偿协议书。

（四）事故应急处置评估

区应急管理局、区公安分局、乐平镇政府等及时启动

应急响应，迅速组织有关单位开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场救援未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

（一）对涉事单位的调查情况

经对佛山和盛隆包装制品有限公司主要负责人毕**、生产经理赖**、安全员吴**、班组长陈**、员工李**（事故第一位发现者）进行询问调查以及查阅安全档案、视听资料，结合安全专家分析报告认定相关情况如下:

佛山和盛隆包装制品有限公司：1.已建立本单位全员安全生产责任制，设立安全生产管理机构，制定有考核办法，并与包括李*在内的职工签订安全责任书。2.有制定本单位安全生产规章制度和操作规程，其中蜂窝纸板生产线安全操作规程规定：“清洁、检修、保养或进入设备内部时，务必关闭电源待纸板机完全停止方可作业。勿将手接触到机器危险部位，以免伤害身体”。3.有制定公司安全教育培训管理制度并实施,有对李*开展岗前三级安全教育培训并经考核合格;日常有组织包括李*在内的员工召开安全培训会议,其中今年7月30日组织的机械伤害安全培训内容就包括：“检查、保养或清洁、清扫卫生时，务必关闭电源待纸设备完全停止方可作业”。4.有制定本单位安全生产投入计划并实施。5.有建立本单位安全风险隐患排查治理制度，定期开展安全生产检查。6.有制定本单位

2024年度应急救援预案演练计划，开展了消防安全、机械伤害应急救援演练。

（二） 对监管单位的调查情况

三水区乐平镇政府履职调查情况：**有对佛山和盛隆包装制品有限公司开展安全生产执法检查。**2020年以来乐平镇应急管理办根据监督检查计划对佛山和盛隆包装制品有限公司开展了12次安全生产执法检查，其中检查6次，复查6次；共发现问题安全隐患19条，并针对发现的问题开具了《责令限期整改指令书》、《整改复查意见书》等文书，完成闭环管理。**有组织开展复工复产专项会议。**2024年3月1日乐平镇组织了安全生产节后复工复产会议，镇党委委员、副镇长李家杰作动员讲话，对企业复工复产提出安全要求，并邀请安全专家对参会企业进行安全生产教育培训。佛山和盛隆包装制品有限公司有按要求派人员参加会议。**有开展宣传警示教育。**乐平镇应急办有组织辖区内企业组建政府企业沟通群，2020年以来，乐平镇应急办执法人员转发企业复工复产要求、一线三排隐患排查、警示教育链接、安全生产通知等100余则，要求企业时刻绷紧安全生产这根弦，狠抓各项安全防范措施的落实，牢牢守住安全生产“生命线”。

三水区应急管理局履职调查情况：**有开展安全生产执法监管工作。**依照三定方案工作职责，持续指导、监督工贸行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规和标准，开展工贸行业安全生产监管工作，制定印发重点领域专项整治工作方案以及加强安全生产工作的通知文件，采取多种措施整治工贸

行业企业安全生产隐患问题。1-10 月，全区共检查企业 6856 家次，发现隐患 11083 项，行政处罚 198 次，处罚金额 759.5 万元。**有开展工贸企业主要负责人书面述职工作，**聚焦“关键少数”，根据《关于进一步加强企业主要负责人依法履行安全生产工作职责的指导意见》，通过每季度督促企业主要负责人书面述职、不定期约谈企业、对主要负责人履职优秀的企业进行表彰等措施，引导企业主要负责人牢固树立安全生产“三个意识”、建立安全生产“三项制度”，全力推动工贸行业企业主要负责人依法履职尽责，全面落实安全生产主体责任。今年上半年，全区工贸企业主要负责人述职 1278 人次、约谈企业 788 家次，有效提高了企业主要负责人安全生产履职能力。**稳步推进工贸行业安全生产治本攻坚三年行动，**印发《三水区工贸安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026 年）》，明确治本攻坚年度目标，建立信息汇总、动态研判、督导检查等机制，并组织全区工贸监管人员及村居安全巡查员共 101 人开展 2 场工贸行业重大事故隐患工作业务培训班，进一步提升全区应急管理系统基层监管人员重大事故隐患排查能力，形成“人人学标准、人人懂标准、人人用标准”的浓厚氛围，推进治本攻坚三年行动有效实施。**有开展工贸行业防范机械伤害事故专项治理工作**，督促企业结合实际对照《佛山市防范机械伤害安全专项整治企业自查表》开展隐患自查自纠行动，严格对照自查表，落实各环节、各岗位安全生产责任、安全操作规程，消除生产安全管理漏

洞，并积极开展机械伤害专项整治检查，对检查发现的问题隐患开具执法文书，督促落实整改。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）事故发生的原因

事故调查组经现场勘查、调查询问、技术分析、视听资料，认定本次事故的原因如下:

李*在对蜂窝纸板复合线复合段进行清洁期间，违反公司要求: “清洁、检修、保养或进入设备内部时，务必关闭电源待纸板机完全停止方可作业。勿将手接触到机器危险部位，以免伤害身体”，冒险开启设备并进入涉事部位(蜂窝纸板复合线复合段末端 3 米处的下方棉织带松紧调节部位），导致发生机械伤害事故。

（二）事故性质

综合调查情况，调查组认定，佛山和盛隆包装制品有限公司“11·11”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、责任认定及处理建议

李*作为蜂窝纸板复合线副机长，安全意识不足，违反公司要求，启动设备冒险进入涉事部位，最终导致发生事故，对事故负有责任，因其在事故中已经死亡，不再追究其责任。

六、事故整改和防范措施

佛山和盛隆包装制品有限公司“11.11”机械伤害事故暴露出在当前安全生产形势严峻的情况下，仍有个别从业人员未能提高安全生产意识，违规作业。相关企业、人员都必须认真吸取教训，采取严格措施，防止类似事故发生。

（一）落实谈话提醒，夯实安全基础

乐平镇政府要对佛山和盛隆包装制品有限公司相关人员进行提醒谈话，督促企业继续完善安全生产各项工作，严格落实安全生产操作规程，切实开展好教育培训和事故隐患排查，对关键岗位和关键环节进行重点监管，大力提升企业本质安全。

（二）召开事故通报会议，加强宣教力度

乐平镇政府要严格落实属地监管责任，组织辖区同类型企业召开生产安全事故通报会，通过通报事故情况，总结经验教训，督促企业坚持“人民至上、生命至上”的思想，加强作业现场安全管理、严格安全培训、从严劳动纪律，切实提高从业人员的安全素质，从本质上杜绝人的不安全行为，有效预防生产安全事故的发生。

（三）举一反三，全面加强辖区安全工作

乐平镇政府要深入分析总结当前辖区安全生产工作面临的问题，要结合本次事故教训，全面加强执法和宣传工作，督促辖区企业进一步细化安全生产管理措施。同时要结合重要时间节点和辖区企业特点，找准安全生产管理工作规律，健全分类分级管理，有针对性的开展各项工作，避免类似事故发生。