大亚湾西区新寮村埔尾村小组自建房“12•21”一般高坠事故调查报告

2024年12月21日9时13分许，大亚湾西区新寮村埔尾村小组一自建房发生1起人员高坠受伤，经抢救无效,造成1人死亡事故。

2024年12月25日，区管委会成立了大亚湾西区村寮村埔尾村小组自建房“12·21”一般高坠事故调查组（以下简称“调查组”）。调查组成员由区公安分局、区城乡建设和综合执法局、区社会事务管理局、区应急管理局、区党建工作办公室、西区街道办事处等部门人员组成，并邀请相关专家参与。

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下：

经调查认定，大亚湾西区村寮村埔尾村小组自建房“12·21”一般高坠事故**是一起因当事人安全意识不足，违规乘坐物料提升机造成高处坠落死亡的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）相关单位及个人基本情况

该自建房于2023年12月27日在惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处农业农村办公室取得《工程建设开工通知书》（编号：惠湾西建2023***）。

权属人：江*婵；

建设地址：大亚湾经济技术开发区西区街道新寮村埔尾村小组（新二村）C79；

建设规模：6层，占地面积68平方米，总建筑面积492平方米；

施工单位：钟*均（工匠）；

实际承建人：赖*龙。

实际承建情况：2023年底，江*婵与赖*龙签署建设工程施工合同，江*婵以170000元将新寮村埔尾C79号房发包给承建人赖*龙，开工日期为2023年12月2日。

监督单位及基本情况：广东至优建设项目咨询有限公司；法定代表人为侯*霞，统一社会信用代码为91440101MA5AW*****，成立时间为2018年5月30日，注册资本1000万元，注册地址为广州市番禺区石壁街韦海路220号万科会博商业中心A6栋405室，经营范围：政府采购咨询服务;景观和绿地设施工程设计服务……。2023年2月14日，大亚湾经济技术开发区西区街道办与广东至优建设项目咨询有限公司签署《西区街道农村自建房工程质量和施工安全监督管理服务采购合同》，委托广东至优建设项目咨询有限公司对西区街道新建自建房开展施工巡查。

伤亡情况：该事故造成1人（邱*信）死亡；

当事人情况：邱*信，男，56岁，汉族，广东惠州惠城区人，从事房屋窗户防盗网供货和安装工作的个体户，承揽涉事故自建房窗户防盗网的供货和安装业务，由自建房权属方直接发包。

（二）事故时间和房屋当时施工情况

事故发生时间：2024年12月21日上午9时13分许。

事故发生时，该自建房属于装修收尾阶段，已基本完成外立面装饰和室内墙地面装修，处于外窗户及窗户防盗网安装阶段；外立面安装了一台井架式物料提升机（简称“物料提升机”，俗称“井架”），处于待拆除状态。该自建房及井架外立面情况，见附图1。



图1涉事故的村民自建房及井架外立面图

（三）物料提升机情况

据了解，事发自建楼主体已基本完工，事发时物料提升机处于待拆除状态，部分安全措施（如首层安全门）已拆除，事发前该物料提升机已断电，电线已拆除。事故发生后，区应急管理局委托惠州市长鑫安全技术有限公司对涉事物料提升机进行检测，出具编号为DYW2025002-WJ-001的检验评定报告，认为该物料提升机存在：1.连锁式首层门缺失；2.停层平台搭设不规范，防护缺失；3.未安装上限位开关；4.未安装下限位开关；5.附着连接不可靠；6.未安装吊笼安全门。报告认定该物料提升机不合格。

（四）事故经过

2024年12月21日上午8时许，当事人邱*信雇佣的工人王*峰和洪*荣（女，系王*峰妻子）到该自建房六楼楼顶焊接、安装窗户防盗网作业；8时39分，当事人电话联系工人王*峰，问其有无到现场作业和材料尺寸单等问题；8时59分，当事人开一辆面包车到达自建房。9时03分，当事人到物料提升机首层左侧查看，后走到房屋北侧；9时05分，当事人返回到提升机首层右侧查看，走到了控制箱位置，打开了控制箱门，推动了控制箱开关，提升机无动作（此时配电箱的电源开关未接通），随后走进了自建房。9时07分，当事人邱*信从自建房走出，到对面的总配电箱位置打开电源开关；9时09分，到物料提升机首层查看了设备控制箱；9时11分，对控制箱进行了接线、调试操作，操作控制手柄的按钮将吊笼降至了地面。9时13分，当事人走入吊笼内；操作控制手柄起升吊笼；9时14分，当事人坠落（头部朝下）至物料提升机框架内的首层地面。

上午9时25分左右，现场工人洪*荣准备到物料提升机旁边取水，此时发现物料提升机的吊笼停在4楼，有一只鞋在提升机吊篮内，有一人摔倒在提升机井架的首层地面，洪*荣立即跑到6楼顶呼叫工人王*峰。9时33分，两人下到1楼发现当事人邱*信正面向上，躺在提升机井内，头部撞在外沿（靠马路一侧）槽钢，耳朵及头部下方有血迹；王*峰立即拨打了120急救电话，并于9时40分拨打了110电话报警。9时45分许，120救护车、公安陆续到达现场，医护人员现场进行了急救，经抢救无效，宣告死亡。

（五）事故现场情况

1.当事人被发现时位置

当事人被发现时，其正面躺在物料提升机导轨架内，人还有很微弱的呼吸，头部撞在槽钢上，双眼紧闭、头靠路边、双脚靠近房屋，耳朵有血迹；物料提升机导轨架平面为边长2.15米的正方形。见附图2。



图2当事人被发现时位置

2.下坠高度及位置情况

经现场勘查、笔录问询、调看周边的监控视频，推断：当事人乘坐物料提升机吊篮升至第4-5层区间位置时，控制开关电缆线被物料提升机导轨架角钢挂住，当事人因控制吊笼上行而手握控制开关，吊笼继续上行时扯断电缆使当事人站立不稳，从吊笼与建筑物外墙之间的空隙坠落，空隙宽度约0.47米，无吊笼门；坠落高度约11.89米。见附图3、4。

	
当事人下坠高度	当事人下坠位置

图3当事人下坠高度及位置

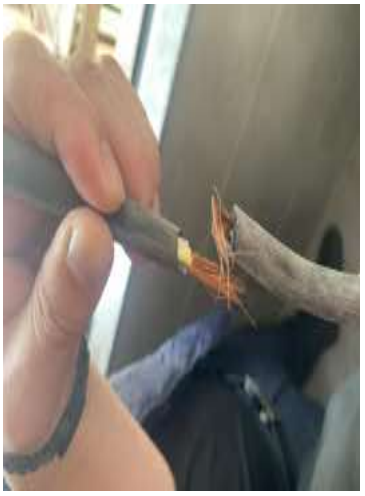
	
控制开关电缆线断口	控制开关电缆线断口

图4 控制开关电缆线断口图

3.人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，事故直接经济损失为100万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2024年12月21日9时25分许，门窗安装工洪*荣发现有人摔倒在提升机井架的首层地面，立即跑到6楼顶呼叫门窗安装工王*峰。9时33分，两人下到1楼发现当事人邱*信正面向上，躺在提升机井内，王*峰立即拨打了120急救电话，并于9时40分拨打了110电话报警。

（二）政府相关部门应急处置情况

9时35分许，惠阳区三和医院120急救车出车；9时47分许，120急救车抵达现场展开急救；9时54分许，宣告邱*信临床死亡；

9时41分许，大亚湾区公安分局二级指挥室接到市公安局下发警情，接报后，分局接警台值班人员第一时间指令新西巡线、新西派出所到场了解情况，并通知相关警种到场处置，同时向分局主要领导、值班局领导报告；

9时48分许，大亚湾区总值班室接到大亚湾区公安分局报告。接报后，大亚湾区总值班室马上通知大亚湾区应急管理局、大亚湾区城乡建设和综合执法局、大亚湾区教育文化卫生健康局、大亚湾区西区街道办事处、大亚湾区网信办相关人员跟进处置；

10时19分许，区公安分局、西区街道办事处、区应急管理局、新寮村委等人员相继赶到现场开展应急处置；

12时53分许，现场应急处置完毕。

事故发生后，区各有关部门应急响应及时，应急处置措施得当，突发事件信息报送工作及时、有效。

（三）事故善后情况

2024年12月25日，房主江*婵与邱*信亲属（妻子与三个子女）达成协议，江*婵向家属一次性补偿人民币100万元整。2024年12月30日，邱*信遗体在惠东县殡仪馆火化。

三、事故原因

经现场勘查、笔录问询、调看周边的监控视频，推断认定本次事故的直接原因是：当事人邱*信自行操作、乘坐物料提升机上楼时，不慎从吊篮与建筑物之间的间隙坠落至地面受伤致死。

（一）事故直接原因分析

1.当事人邱*信安全意识淡薄，缺乏安全知识，违反“物料提升机严禁载人”“物料提升机必须由取得特种作业操作证的人员操作”规定[1]，不具备建筑起重机械相关操作资质，私自接通物料提升机设备电源进行使用，违规操作、乘坐吊笼上行而导致事故发生。

2.根据现场勘验及惠州市长鑫安全技术有限公司出具的《广东省建筑工程物流提升机（货用施工升降机）安装检验评定报告》检验意见：“**2.停层平台搭设不规范，防护缺失**”，可以认定提升机安全防护缺失，当事人邱*信从提升机平台坠落。

3.根据区公安分局《现场勘查及尸体检验情况说明》：死者鼻腔及外耳道有血性液体流出，体表软组织多处挫擦伤，左锁骨扪及骨折，左肱骨骨折，损伤均为一次形成，外轻内重，符合高坠损伤特点。

（二）间接原因分析

1.涉事物料提升机已停用、待拆除，部分安全设施已拆除，设备不具备正常使用条件。

2.房屋承建方未及时将已停用的物料提升机拆除。

四、相关单位履职情况

关于西区街道办事处的履职情况认定如下：

依据《中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区关于印发<中共惠州大亚湾经济技术开发区西区街道工作委员会、惠州大亚湾经济技术开发区西区街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（惠湾工委〔2024〕33号）及《惠州大亚湾开发区自建自住房质量安全管理导则》，明确西区街道办事处负责自建房核发开工通知书、开展工程质量和施工安全监督等建设管理工作。

经调查，西区街道办事处实行工匠备案制和户主、工匠面签制，要求购买安全生产责任保险，报建时要求户主和施工方在街道现场签订安全施工承诺书，留存面签照片；街道工作人员开展日常巡查的同时，每周检查第三方监督单位巡查资料，通过现场抽查核实第三方巡查情况；通过自建房施工群等多种方式开展安全措施宣传，召开专题工作会议，部署在建自建房建设领域安全隐患专项整治工作。

调查组认定：西区街道办事处编制了《惠州大亚湾开发区自建自住房质量安全管理导则》，明确西区街道办事处负责自建房核发开工通知书、开展工程质量和施工安全监督等建设管理工作，履行了应有的责任。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）有关生产经营单位

1.赖*龙

作为自建房实际承建人，未安排有资质的公司或个人安装涉事物料提升机；未制定相应的提升机操作规程；工程主体完工后，未及时安排人员拆除涉事物料提升机，消除事故隐患。

2.广东至优建设项目咨询有限公司

虽有告知自建房承建人员要对已停用的物料提升机进行拆除，但未跟进落实整改情况，未督促自建房承建人员及时消除事故隐患。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

当事人邱*信私自接通已停用的物料提升机电源，违规乘坐物料提升机，不慎从吊篮与建筑物之间的间隙坠落至地面受伤致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）对责任人员处理意见建议

赖*龙，男，事故自建房实际承建人，使用不合格的物料提升机，未及时拆除涉事物料提升机，消除事故隐患，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条[2]规定给予行政处罚。

（三）对相关企业处理意见建议

广东至优建设项目咨询有限公司，作为西区街道办事处委托的第三方监管单位，未督促自建房承建人员及时拆除涉事物料提升机，消除事故隐患，建议由西区街道办事处按照委托合同的相关约定处理。

七、事故主要教训

此次事故暴露出自建房防盗网安装工人安全生产意识淡薄，缺乏相关安全知识和资质，违规操作、私自接线、乘坐禁止载人的物料提升机等问题。

八、事故整改和防范措施建议

为深刻汲取事故教训，防止类似事故发生，事故调查组提出以下整改建议和预防措施：

（一）各相关部门要深刻吸取2024年发生的2起自建房高坠事故教训，举一反三，认真贯彻落实有关安全生产工作的一系列决策部署，强化安全生产红线意识，落实各行业监管责任。

（二）各街道办要严格落实属地监管责任。**一是**要召集所辖区域村（居）委会主任、村小组组长，召开自建房安全生产工作会议，将自建房安全工作层层压实到村（居）委会主任、村小组组长；**二是**加强对装饰装修和室外安装作业管理，要督促产权人和使用人依法依规开展自建房装饰装修和室外安装活动，要对辖区内涉及装饰装修和室外安装作业的企业、个体户开展警示教育，尤其是针对物料提升机使用安全要进行重点警示，要求在高处作业、动火作业前，在危险作业小程序上进行登记；**三是**加强物料提升设备监督管理工作，在自建房建设过程中要使用合格的物料提升设备，在停止使用提升设备后应及时拆除。

（三）严格落实监督管理职责。各辖区街道聘请的自建房第三方监督单位**一是**要严格按照《惠州大亚湾开发区自建自住房质量安全管理导则》等文件要求对自建房施工工程进行监督管理。**二是**要监督施工单位（工匠）落实落细安全生产教育培训工作，提升其安全防范意识，严禁违章作业、冒险作业。**三是**要定时定量做好现场检查、验收工作，加强施工现场安全隐患排查，采取有效措施消除事故隐患。**四是**要加强日常安全巡查，及时发现和制止工人违章作业的行为。**五是**要强化井架提升机安全检查，确保防护到位。

[1]《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88–2010，强制性条文第11.0.2条“物料提升机必须由取得特种作业操作证的人员操作”和第11.0.3条“物料提升机严禁载人”。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿·····。

相关稿件：

相关附件：

来源：本网　　时间：2025-02-13

政府网站找错　适老化无障碍服务　机关
主办单位：惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室　联系我们
网站标识码：4413900013　网站地图
备案编号：粤ICP备09027684号 | 粤公网安备44139902100035号