怀集县双徽鼎金属精密制造有限公司“10·28”一般火灾事故调查报告

怀集县事故调查组

2026年1月12日

目录

一、事故基本情况---------- - 2 -
（一）事故发生单位及相关单位概况---------- - 2 -
（二）有关新建项目建设、管理概况---------- - 4 -
（三）事故相关单位安全生产管理情况---------- - 5 -
二、事故发生经过和应急处置情况---------- - 6 -
（一）事故发生经过---------- - 6 -
（二）事故现场应急处置基本情况---------- - 6 -
（三）事故善后处理---------- - 7 -
（四）应急处置评估---------- - 7 -
（五）事故发生单位漏报的有关情况---------- - 8 -
三、事故现场情况---------- - 9 -
（一）起火车间基本情况---------- - 9 -
（二）现场勘查情况---------- - 10 -
（三）起火部位情况---------- - 13 -
（四）发现坠落人员周边情况---------- - 13 -
（五）事发时的气象情况---------- - 15 -
四、事故人员伤亡和直接经济损失情况---------- - 15 -
五、事故原因分析---------- - 15 -
六、事故发生单位存在的问题---------- - 17 -
七、有关监管部门履职情况---------- - 19 -
八、对有关责任单位和责任人员的处理建议---------- - 21 -
（一）对有关责任单位的处理建议---------- - 21 -
（二）对有关责任人员的处理建议---------- - 21 -
九、事故的主要教训---------- - 22 -
（一）安全生产安全发展理念不牢固---------- - 22 -
（二）企业未加强安全生产管理---------- - 22 -
（三）企业应急处置不力---------- - 22 -
十、事故整改和防范措施建议---------- - 23 -
（一）严格落实企业安全生产主体责任---------- - 23 -
（二）强化安全生产部门监管责任---------- - 24 -
（三）进一步加强安全生产知识的宣传---------- - 24 -

2025年8月27日，信访系统接收到中央巡视组转办的民事侵权损害赔偿纠纷信访件，其中反映涉及怀集县双徽鼎金属精密制造有限公司在2024年10月28日发生一起爆炸事故，导致1人死亡。经查，2024年10月28日07时30分许，怀集县双徽鼎金属精密制造有限公司车间发生一起火灾事故，造成1名人员在参与火灾扑救时从平台上坠落受伤，经抢救无效死亡，直接经济损失约129.06万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，怀集县人民政府成立了由分管县领导任组长，县应急管理局、县县公安局、县消防救援大队、司法局、县总工会、县人社局、县市场监督管理局、广佛肇（怀集）经济合作区管理委员会等单位组成的怀集县双徽鼎金属精密制造有限公司“10·28”一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作，并邀请县检察院派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、询问谈话、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急处置和有关情况，认定了事故性质和责任，总结了经验教训，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定，该起事故是一起企业未落实安全生产主体责任，新建表面活性剂项目管理缺失，隐患排查治理不彻底，安

全生产管理不严格，事故应急处置工作不力造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.怀集县双徽鼎金属精密制造有限公司（以下简称：双徽鼎公司），成立于2018年11月15日，在怀集县市场监督管理局登记有《营业执照》，统一社会信用代码：91441224MA52HE623U，企业类型：其他有限责任公司，法定代表人：罗裕*，注册资本：人民币4000万元，住所：怀集县幸福街道广佛肇（怀集）经济合作区（B区）I-8-06地块，经营范围：一般项目:金属表面处理及热处理加工，电镀加工，真空镀膜加工，有色金属压延加工，金属切削加工服务，金属材料制造，机械零件、零部件加工，金属工具制造，电力电子元器件制造，电子元器件制造，有色金属合金制造，五金产品制造，五金产品零售，金属工具销售，金属制品销售，有色金属合金销售，轴承、齿轮和传动部件销售，轴承、齿轮和传动部件制造，密封件制造，合成材料制造（不含危险化学品），土地使用权租赁，货物或技术进出口。

双徽鼎公司占地面积约95.25亩，厂区呈规则长方形，厂区东北侧设有出入口，共有主要建构筑物11栋，从业人员数量180余人，上午工作开始时间为早上8时。2024年双徽鼎公司的生产情况如下：A栋和B栋为氧化车间，D栋为电解车间，E栋为

蚀刻车间，F 栋同时承担蚀刻和电解功能，G 栋车间负责氧化和电泳生产。此外，另有 2 栋建筑作为办公室和宿舍楼使用。C 栋车间在 2024 年的规划中，拟在一楼、二楼计划分隔部分车间新建自用于生产表面活性剂；三、四楼计划与东莞市瑞辉新材料技术有限公司合作新建生产阳极氧化添加剂。

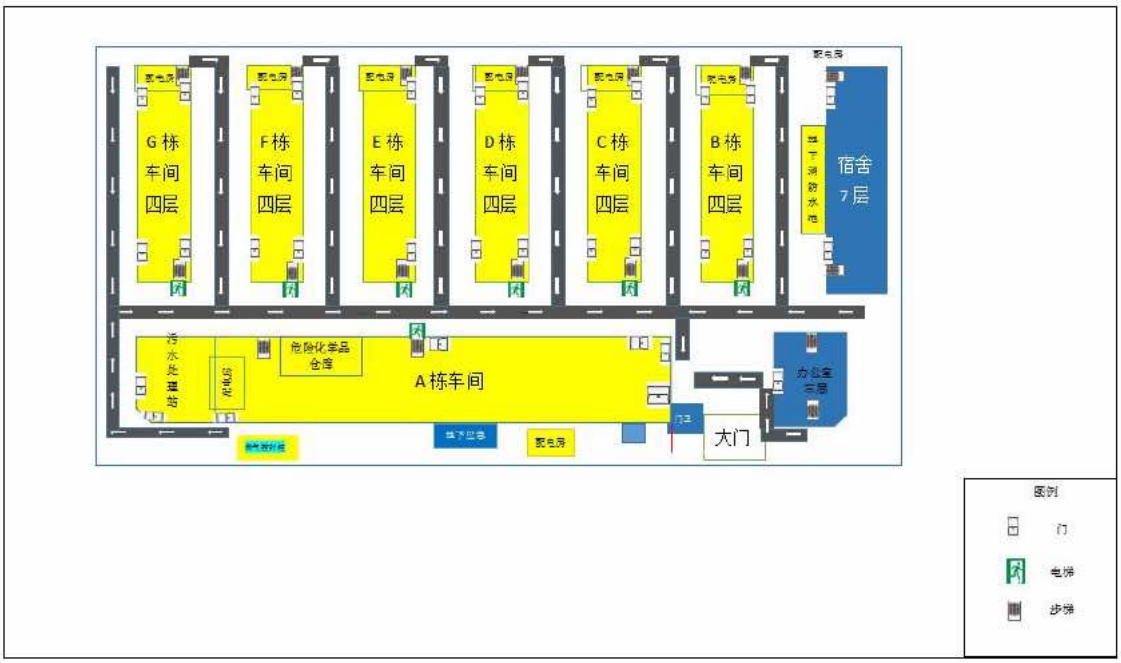


图 1：双徽鼎公司总平面示意图

2.东莞市瑞辉新材料技术有限公司（以下简称：瑞辉公司）在东莞市市场监督管理局登记有《营业执照》，成立于 2017 年 6 月 9 日，统一社会信用代码：91441900MA4WNB2CX9，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：许*飞，注册资本：人民币壹仟万元，住所：广东省东莞市寮步镇仁居路 1 号松湖智谷研发中心 4 号 702 室，经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；化工产品生

产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；磁性材料生产；磁性材料销售；3D 打印基础材料销售；新型催化材料及助剂销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理。

（二）有关新建项目建设、管理概况

1.事故新建生产表面活性剂生产车间工艺流程和管理情况。双徽鼎公司表面活性剂新建项目处于计划阶段，尚未投入生产，其拟定工艺流程如下：向搅拌罐内投入主溶剂二氯甲烷、苯甲醇→在持续搅拌状态下缓慢添加增稠剂→依次加入三乙胺、表面活性剂、缓蚀剂→投入石蜡进行凝胶化与稳定处理→成品。该项目安装设备前未进行安全预评价或对安全生产条件及相关设施进行综合分析论证。

2024 年 7 月至 8 月期间，双徽鼎公司在 C 栋一楼车间自行开展表面活性剂生产车间设备安装工作，在车间内部搭建钢结构操作平台，并购置安装 6 台二手电动搅拌罐。二手电动搅拌罐的电动机采用 380V 交流电驱动，额定功率为 4.5 千瓦。在设备安装环节，未对电动机绕组与机壳间、绕组相间绝缘电阻开展绝缘

测试，未对搅拌罐表面附着的油污进行清理。该新建项目在二手电动搅拌罐安装完毕后中途停工，期间搅拌罐电动机持续处于通电状态。

2. 新建阳极氧化添加剂车间情况。2024 年 7 月 19 日，双徽鼎公司与瑞辉公司签订合作合同，研发、生产阳极氧化添加剂，根据约定，双徽鼎公司将投入 C 栋三楼、四楼车间场地并负责设备采购与人员、生产的统一管理。瑞辉公司负责相关研发、生产技术。2024 年 10 月 16 日，瑞辉公司派遣技术人员陈**到双徽鼎公司协助研发、生产阳极氧化添加剂设备安装调试。

（三）事故相关单位安全生产管理情况

1.双徽鼎公司。该公司全面领导主要决策负责人为叶**，任总经理职务，是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。法定代表人、厂长罗裕*，负责产品生产工作。该公司设有本单位安全生产委员会、安全部安全管理机构，建立有安全生产投入、安全教育培训、隐患排查治理等安全生产管理制度。2024 年期间组织落实对从业人员安全生产教育培训共 28 次、共 46 学时，其中 2024 年 10 月 18 日，对接受派遣人员陈**开展了安全教育培训。2024 年共组织综合应急演练 1 次、现场处置方案演练 2 次，演练内容涵盖火灾事故、触电事故、粉尘燃爆、特种设备事故、有限空间事故、危险化学品泄漏及消防疏散等。

2.瑞辉公司。该公司主要负责人为许**，设有研发部、行政

部、安防部等，每月定期对从业人员开展安全生产教育培训，2024年6月份开展1次安全消防培训和灭火方案演练。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年7月至8月期间，双徽鼎公司在C栋一楼车间自行开展表面活性剂生产车间设备安装工作，在车间内部搭建钢结构操作平台，并购置安装6台二手电动搅拌罐，二手电动搅拌罐安装完毕后，未投入生产使用。

2024年10月16日，瑞辉公司按照与双徽鼎公司合作生产阳极氧化添加剂约定，派遣技术人员陈**到双徽鼎公司协助进行阳极氧化添加剂设备安装调试，陈**工作地点在C栋三楼、四楼车间。

2024年10月28日07时30分前，陈**在双徽鼎公司宿舍楼饭堂就餐后，途经B栋车间通道，通过C栋一楼车间西侧步梯前往三楼、四楼，进行阳极氧化添加剂管道设备的安装调试工作。

07时30分许，双徽鼎公司在C栋一楼车间冒出浓烟并有起火，被正在巡查的双徽鼎公司安全生产管理人员朱**巡查时发现。

（二）事故现场应急处置基本情况

07时30分许，朱**巡查时发现C栋一楼车间冒出浓烟并有起火后，马上进入查看，发现一楼钢结构平台上的一个搅拌罐表

面起火并冒浓烟，随即关闭车间的电源总闸，并通过电话向厂长罗裕*进行报告。

07 时 32 分许，双徽鼎公司厂长罗裕*接到朱**报告搅拌罐起火的电话，随即从宿舍赶赴现场，并在途中通过电话向在上班途中的双徽鼎公司主要负责人叶**报告了情况。罗裕*到达现场后，见员工罗建*、罗云*经过，便组织朱**、罗建*、罗云*共 4 人，使用一楼消火栓铺设 2 组水带，对一楼钢结构操作平台上着火的搅拌罐进行喷水灭火。

07 时 50 分许，双徽鼎公司主要负责人叶**赶到现场。此时火势被扑灭，现场仍有浓烟。罗裕*在准备铺设第三组水带。朱**在对现场进行排查时，发现到三楼、四楼负责阳极氧化添加剂设备安装调试技术人员陈**倒在东北侧钢结构平台下方铁桶旁的地面上受伤。当时陈**嘴巴尚能活动，有心跳，且地面喷淋水较多，朱**立即将其抬至门口实施心肺复苏现场急救。罗裕*随即拨打 120 急救电话，约 20 分钟后医护人员赶到现场，将陈**送往县人民医院，经抢救无效死亡。处置过程中没有人员拨打 119 火警电话，消防救援部门未到现场。

（三）事故善后处理

10 月 29 日，事故善后赔偿陈**家属 128 万元，已妥善处理。

（四）应急处置评估

1.初期火灾处置效果较好。事故发生后，双徽鼎公司灭火处置工作迅速，及时关闭设备电源，消防设施处于正常运转，及时

控制起火源并迅速扑灭，处置效果较好。对于现场发现的受伤人员及时送医救治。

2.应急处置工作存在的不足。徽鼎公司在火灾初期应急响应时，仅有厂长、安全管理人员及2名经过的员工参与救援，应急救援队伍未能及时响应全员到位，现场未设置安全警戒人员，也未组织可能受事故影响的人员撤离，导致到三楼、四楼负责阳极氧化添加剂设备安装调试的技术人员陈**进入起火现场，衍生人身伤亡事故，现场应急处置工作不力。

（五）事故发生单位漏报的有关情况

事故发生后，双徽鼎公司现场人员及时拨打120急救电话，将进入现场试图灭火发生坠落受伤的非正式员工陈**送医救治，未贻误抢救时机。双徽鼎公司主要负责人叶**向管理部门报告了该公司C栋一楼车间因搅拌电机线路短路引发搅拌罐表面油污及杂物起火，火灾已被扑灭，初步统计造成约3800元轻微损失的情况。陈**经送医抢救无效后，认为是在自发参与火灾扑救过程中造成意外坠落人身伤亡，且积极配合进行善后处理事宜，没有主观隐瞒、谎报事故的故意，也没有在查实前隐瞒事故的情形。但因过失对该起事故中非正式员工参与灭火发生坠落受伤，经抢救无效死亡应当报告的伤亡人数遗漏未报，属于漏报[1]。

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

第二条：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。

第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

第十二条：报告事故应当包括下列内容：（一）事故发生单位概况；（二）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；（三）事故的简要经过；（四）事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；（五）已经采取的措施；（六）其他应当报告的情况。

三、事故现场情况

起火车间为双徽鼎公司C栋车间，西北侧相邻建筑依次为B栋车间和宿舍。该车间建筑总长75米、宽24米、高度23.95米，占地面积1800平方米，采用框架填充墙构造。一层两侧设疏散步梯，中部车间为两层通高开间，东北角设有电梯、步梯，西侧设有样板仓库、配电房、步梯，中部两层通高区域高度11.6米。

（一）起火车间基本情况

起火车间计划用于新建生产表面活性剂，位于C栋一楼车间两层通高区域的西侧进行分隔部分，坐东南朝西北，长38.9米、宽24米、面积约765.6平方米。一层西侧与南侧分别设有主要出入口，由南往西侧依次设有样板仓库、配电房、步梯间，西侧角设有防火门与步梯间连通，步梯间在西北侧设有出入口。西北侧设有3个消火栓、东南侧设有1个消火栓。

第十三条：事故报告后出现新情况的，应当及时补报。

自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）

第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：……（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；……

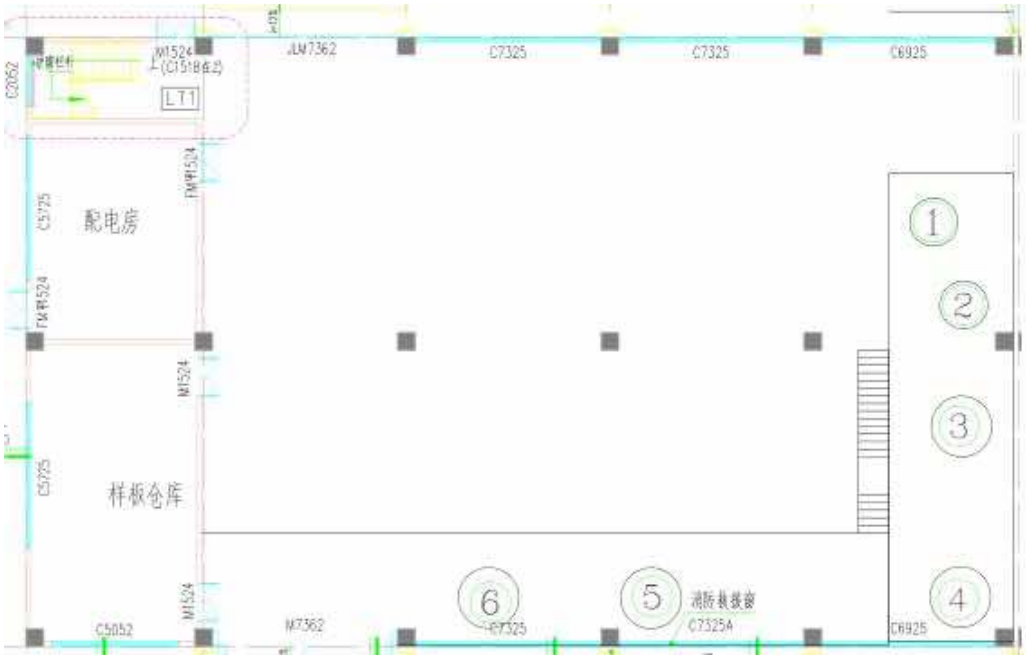


图 2：起火车间一楼平面图

沿步梯间上至二层夹层，设开放式走廊，安装有防护栏杆，开放式走廊往南侧通往二层操作室间，操作室间东北侧设有防火门与两层通高开间区域相通。

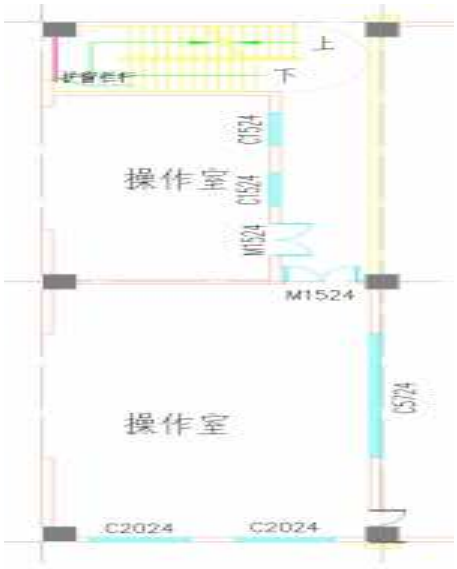


图 3：起火车间二层夹层平面图

（二）现场勘查情况

起火车间墙面为水泥砂浆抹面并刮白色腻子，室内框架及墙体结构完整，窗户玻璃完整无碎裂。车间东北侧顶部墙体、消防水管、窗户玻璃及天花均有明显烟熏痕迹，天花的烟熏痕迹在后期已进行粉刷处理，天花粉刷面积约 70 平方米。车间西南侧顶部玻璃窗户及天花完好，无烟熏痕迹。



图 4：起火车间东北侧顶部窗户玻璃及天花烟熏痕迹照片



图 5：起火车间西南侧照片

起火车间搭建的钢结构操作平台以及电动搅拌罐等设备，在火灾事故后均已经拆除，东南侧、东北侧墙体及地面均留有原搭建操作平台拆除后工字钢安装拆卸痕迹，主要为固定螺栓孔、焊疤、金属残留及表面磨损痕迹，东北侧墙体遗留平台工字钢安装拆卸痕迹距地面高度约 4.6 米。综合现场痕迹勘查、相关人员笔录、现场确认，钢结构操作平台整体呈倒“L”字形布局，东北侧由北往东平台距地面高度约 4.6 米，临边部分设有约 1.2 米高防护栏，侧边设有一钢斜梯，安装有 4 个电动搅拌罐；东南侧由东往南平台距地面高度约 5.6 米，平台南侧与二层夹层操作间通过防火门相通，临边部分设有约 1.2 米高防护栏，安装有 2 个电动搅拌罐。

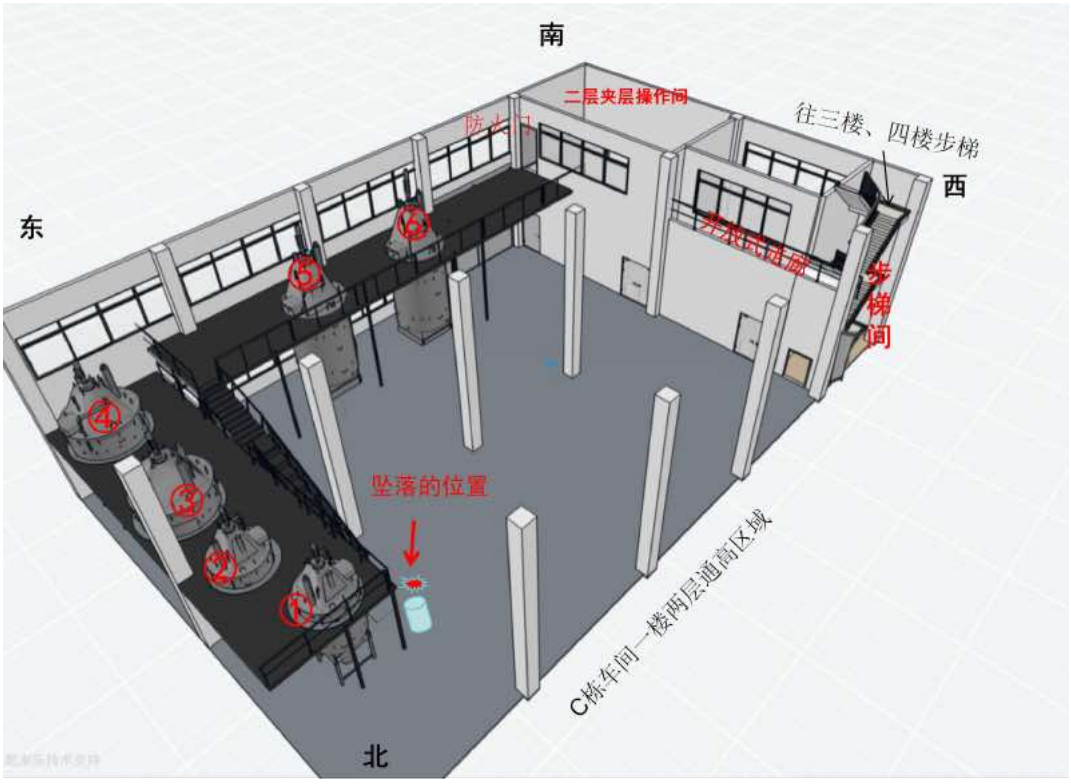


图 6：起火车间整体模拟图

（三）起火部位情况

根据相关人员笔录及现场照片综合分析，认定起火部位为东北侧平台上的③号搅拌罐。该搅拌罐表面存在油污燃烧痕迹，罐体上侧的保温层有明显的过火痕迹。



图 7：起火电动搅拌罐图片

（四）发现坠落人员周边情况

根据相关人员笔录和现场照片，在①号搅拌罐平台下方发现了陈**坠落躺在地面上，其旁摆放有一个铁桶。平台与地面高度约 4.6 米，平台上安装①号搅拌罐周围临边设有约 1.2 米高的防护栏，防护栏中间设有 3 条横杆，横杆形成的空隙间距约 30 厘

米[2]，无变形等其他缺陷。搅拌罐与操作平台的外侧衔接边角处，存在一个宽度约为 30 至 40 厘米的不规则孔洞。



图 8：①号搅拌罐下方铁桶旁发现人员坠落照片



图 9：①号搅拌罐周围照片

[2]《固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台》（GB4053.3-2009）
4.1.1 距下方相邻地板或地面 1.2m 及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。
5.1.2 防护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆(横杆)与上下构件间形成的空隙间距不大于 500mm。

（五）事发时的气象情况

经查询气象资料，2024 年 10 月 27 日 20 时至 10 月 28 日 20 时，双徽鼎公司周边未出现雷雨天气，降雨量 0 ㎜，最低气温 19.1℃，最高气温 29.7℃，偏东风，平均风速 2.4m/s。

四、事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，陈**（男，** 岁，******人），双徽鼎非正式员工，上班途中发现火情后，为避免损失进入现场试图灭火，在慌乱撤离时，从操作平台坠落地面受伤，经送医抢救无效死亡[3]。根据《居民死亡医学证明（推断）书》，其死亡原因系胸部严重损伤。据统计，事故共造成的直接经济损失约 129.06 万元。

五、事故原因分析

经调查询问、现场勘查、资料调取、结合现场照片综合分析认定，本起事故的直接原因如下：双徽鼎公司 C 栋一楼车间③号二手电动搅拌罐电动机发生短路产生的电火花引燃搅拌罐表面油污残留物及保温层并形成大量浓烟；陈**在前往三楼、四楼安装设备调试上班的途中，经过 C 栋步梯上到二层夹层开放走廊时发现火情，从二层夹层操作室间来到现场试图灭火，由于现场浓烟弥漫，视线受阻，且浓烟呛鼻呼吸困难，在慌乱撤离时翻越①号搅拌罐旁的平台防护栏杆不慎坠落地面受伤，后经抢救无

[3]《生产安全事故统计调查制度》（应急〔2023〕143 号）

一、总说明……（八）事故统计一般原则……12.非正式雇佣人员(临时雇佣人员、劳务派遣人员、实习生、志愿者等)、其他公务人员、外来救护人员以及生产经营单位以外的居民、行人等因事故受到伤害的，纳入统计。14.甲单位人员参加乙单位生产经营活动(包括劳务派遣人员)发生的事故，纳入乙单位统计。

效死亡。

（一）起火原因分析

1.可燃物。事故的可燃物为③号二手电动搅拌罐表面油污残留物。

2.助燃物。根据现场实际状况，助燃物为车间内大气中的氧气。

3.点火源。该车间③号电动搅拌罐为二手购置设备，其原配电动机容易存在绝缘层老化、元件绝缘性能失效等隐患；且该搅拌罐安装完毕后，电动机持续处于通电状态，因此电动机线路绝缘失效发生短路，产生的电火花引燃搅拌罐表面油污残留物及保温层。

（二）坠落原因分析

综合人员笔录、现场照片、现场勘查、起火部位、发现坠落人员周边情况，双徽鼎非正式员工陈**在前往三楼、四楼安装调试设备上班的途中，经过 C 栋一楼车间步梯上到二层夹层开放走廊时发现一楼钢结构平台上的③号搅拌罐起火情况，为避免损失从二层夹层操作室间来到现场试图灭火，由于浓烟弥漫，视线受阻，且浓烟呛鼻呼吸困难，在慌乱撤离时转移到①号搅拌罐位置发生坠落，其坠落原因包括不限于平台的孔洞、防护栏杆的间隙、翻越防护栏杆等，采用排除法简要分述如下:

根据入职登记资料，陈**身高 178 厘米、体重 72 千克，①号搅拌罐表面为圆弧形状，搅拌罐与操作平台的外侧衔接边角处

的一个不规则孔洞宽度为30至40厘米，从其人体生理结构及体型判断，难以从此孔洞坠落，故排除由搅拌罐与操作平台的外侧衔接边角处孔洞踩空坠落的可能。

根据现场相关情况，①号搅拌罐平台边缘设有约1.2米高的防护栏杆，防护栏杆中间设有3条横杆，横杆形成的空隙间距约30厘米[4]，无歪斜、变形等其他缺陷，故排除由操作平台防护栏杆防护缺陷和从防护栏杆空隙坠落的可能。

根据《居民死亡医学证明（推断）书》记载的死亡原因是胸部严重损伤，综合判断陈**在进入现场试图灭火过程中，因浓烟弥漫导致视线受阻，只能勉强辨认出前方模糊的轮廓，且浓烟呛鼻引发呼吸困难，在慌乱撤离时转移至①号搅拌罐位置被防护栏杆阻拦，情急之下翻越操作平台护栏时意外不慎坠落，胸部猛烈撞击平台下方摆放的铁桶边缘，造成胸部严重损伤，经抢救无效死亡。

（三）其他有关情况排除

综合气象、现场勘查、询问和事故现场照片资料分析，排除人为纵火的可能；事发当天未出现雷雨天气，排除雷电引发搅拌罐表面可燃物的可能；起火车间室内框架及墙体结构完整，窗户玻璃完整无碎裂，排除引发爆炸的可能。

六、事故发生单位存在的问题

[4]《固定式钢梯及平台安全要求 第3部分：工业防护栏杆及钢平台》
4.1.1 距下方相邻地板或地面1.2m 及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。
5.1.2 防护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆(横杆)与上下构件间形成的空隙间距不大于500mm。
5.2.2 在距基准面高度大于等于2m 并小于20 m 的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050mm。

双徽鼎公司未落实生产经营单位主体责任，新建项目管理缺失、风险辨识不全面、隐患排查治理不彻底、安全生产管理不严格、事故应急处置工作不力是事故发生的间接原因。

1.新建项目管理缺失。未严格遵循《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等法规要求，未对拟新建表面活性剂项目开展安全预评价或安全生产条件及相关设施开展综合分析论证[5]，跳过关键的安全评估环节即购置二手搅拌罐等设备进行安装建设，导致项目缺失系统性安全风险辨识和控制措施。

2.隐患排查治理不彻底。未采取技术、管理措施及时发现并消除二手电动搅拌罐存在的电动机绝缘失效、长期处于通电失管、罐体留存可燃油污等事故隐患[6]，未组织专业技术人员对购

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》

第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安监总局令第36号，2015年根据国家安监总局令第77号修订）

第七条：下列建设项目在进行可行性研究时，生产经营单位应当按照国家规定，进行安全预评价：（一）非煤矿矿山建设项目；（二）生产、储存危险化学品（包括使用长输管道输送危险化学品，下同）的建设项目；（三）生产、储存烟花爆竹的建设项目；（四）金属冶炼建设项目；（五）使用危险化学品从事生产并且使用量达到规定数量的化工建设项目（属于危险化学品生产的除外，下同）；（六）法律、行政法规和国务院规定的其他建设项目。

第九条：本办法第七条规定以外的其他建设项目，生产经营单位应当对其安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告备查。

怀集县双徽鼎金属精密制造有限公司安全生产管理制度：《建设项目安全设施“三同时”管理制度》

4.1.1 凡公司有新建、改建、扩建的建设项目，从可行性研究至竣工验收、投入生产和使用，都必须严格按照建设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求进行建设与管理。

4.2.1 公司需要新建、改建、扩建的建设项目时，由企业负责人提出项目建议书，并委托有资质研究院对建设项目的可行性进行研究。

4.2.2 对于安全风险较大的建设项目，在进行项目可行性研究时，应对安全生产条件进行专门论证。应委托安全评价中介机构进行安全预评价，对建设项目安全设施的安全性和可操作性进行综合分析，提出安全生产对策的具体方案。

4.2.4 对于安全风险较小的建设项目，在进行项目可行性研究时，可行性研究报告应对建设项目安全生产条件及安全及安全设施进行综合分析，并编制安全专篇。

[6]《中华人民共和国安全生产法》

第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

置安装二手电动搅拌罐的电动机关键部件开展全面绝缘安全性能检测[7]，且未及时清理搅拌罐表面留存的可燃油污；在电动搅拌罐安装结束后未督促进行设备、设施、电器、电路、作业场地等进行安全检查[8]并实施设备断电管控措施，导致未启用的搅拌罐电动机长期处于通电失管状态；企业主要负责人未及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，为事故的发生埋下了隐患。

3.应急处置工作不力。事故发生后，本单位应急救援人员未及时全员集结到位，未对现场设置安全警戒，未组织可能受事故威胁人员紧急撤离[9]，导致其他人员进行火灾现场发生坠落伤亡，衍生人身伤亡事故。

七、有关监管部门履职情况

（一）肇庆高新区怀集分园管理局

负责肇庆高新区怀集分园的规划、开发、建设和管理单位。**一是**结合园区情况制定年度安全生产工作计划，坚持“制定落实、责任落实、措施落实”，将《2024 年园区安全生产目标管理责

---

[7]《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB 50150-2016 ）

7.0.1 交流电动机的试验项目，应包括下列内容:1 测量绕组的绝缘电阻和吸收比；2 测量绕组的直流电阻；3 定子绕组的直流耐压试验和泄漏电流测量；4 定子绕组的交流耐压试验；5 绕线式电动机转子绕组的交流耐压试验；6 同步电动机转子绕组的交流耐压试验；7 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的绝缘电阻；8 测量可变电阻器、起动电阻器、灭磁电阻器的直流电阻；9 测量电动机轴承的绝缘电阻；10 检查定子绕组极性及其连接的正确性;111 电动机空载转动检查和空载电流测量。

[8]《广东省安全生产条例》

第二十条第四款：在当班生产活动结束后，从业人员应当对本岗位负责的设备、设施、电器、电路、作业场地、物品存放等进行安全检查，防止非生产时间发生事故。

[9]《生产安全事故应急条例》（国务院令第 708 号）

第十七条：发生生产安全事故后，生产经营单位应当立即启动生产安全事故应急救援预案，采取下列一项或者多项应急救援措施，并按照国家有关规定报告事故情况：（二）根据事故危害程度，组织现场人员撤离或者采取可能的应急措施后撤离；（三）及时通知可能受到事故影响的单位和人员；（四）采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生；

任书》下发到各企业，并签订了《园区安全生产目标管理责任书》156份，明确各企业安全生产主体责任。**二是**按照安全生产治本攻坚三年行动、安全隐患排查“大排查大整治”等专项行动要求，加强日常安全隐患排查治理，累计检查各类企业272家次，排查整治安全隐患126处。**三是**印发2024年春节期间、清明节期间、“五一”期间等安全生产和消防工作的通知，开展安全生产暨交通安全宣传会议，开展安全宣传进企业活动，加强安全生产宣传教育工作。调查中未发现肇庆高新区怀集分园管理局存在履职不到位的情况。

（二）怀集县应急管理局

负责工贸行业生产经营单位的安全生产监督管理工作。**一是**制定了《怀集县应急管理局2024年度安全生产监督检查计划》，并认真按照计划执行年度工贸行业执法任务，共检查64家次，下达责令限期整改通知书20份，现场处理措施决定书1份，排查整改隐患50处，立案处罚1宗。**二是**进一步推动生产经营单位依法落实安全生产主体责任，开展工商贸企业主要负责人、安全管理人员安全生产知识培训103人次，委托安全技术服务机构帮扶企业50家，组织相关单位、工贸企业在园区开展安全生产应急救援演练1次。**三是**按照县安全生产治本攻坚三年行动部署，制定工贸安全生产治本攻坚三年行动子方案，督促工贸企业严格按照《工贸企业重大事故隐患判定标准》全面开展排查整改，推动工贸企业建立员工报告隐患奖励制度，完善全员自主排查隐

患常态化机制，开展重大事故隐患动态清零行动，突出粉尘涉爆、高温熔融金属、煤气、喷涂、有限空间、易燃易爆场所动火等高风险领域、场所、作业等重大事故隐患动态清零。调查中未发现怀集县应急管理局存在履职不到位的情况。

八、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对有关责任单位的处理建议

双徽鼎公司，作为事故发生单位，未按规定落实安全生产主体责任，未依法对新建项目进行综合分析论证进行表面活性剂设备安装建设，未采取技术、管理措施及时发现并消除二手电动搅拌罐存在的电动机绝缘失效、罐体留存可燃油污、设备安装停用期间长期处于通电失管等事故隐患，应急处置工作不力，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定[10]，建议由怀集县应急管理局依法实施行政处罚。

（二）对有关责任人员的处理建议

叶**，双徽鼎公司总经理、主要负责人、安全生产第一责任人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除二手电动搅拌罐存在的电动机绝缘失效、长期处于通电失管、罐体留存可燃油污生产安全事故隐患，对事故发生负有责任；对事故火灾扑救过程中发生人身

[10]《中华人民共和国安全生产法》

第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

伤亡情况遗漏未报；依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定[11]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）项的规定[12]，建议由怀集县应急管理局依法实施行政处罚。

九、事故的主要教训

（一）安全生产安全发展理念不牢固。企业安全发展理念不牢固，未学深悟透习近平总书记关于安全生产的重要论述，未严格落实安全生产主体责任，未认真贯彻落实安全生产的法规标准和政策文件要求，新建项目未进行安全生产条件和设施进行综合分析、风险评估，缺失系统性安全风险辨识和控制措施。

（二）企业未加强安全生产管理。企业安全管理过程不严格规范，隐患排查治理不彻底，主要负责人未全面履行安全生产工作职责，未加强督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，设备安装后未开展全要素安全检查、未及时清理罐体可燃油污、停建期间未落实断电管控，导致“绝缘失效—长期通电—短路起火—引燃油污”的事故链条形成，为事故发生埋下隐患。

（三）企业应急处置不力。事故发生后本单位救援人员未及时集结到位，未设置现场安全警戒，未组织可能受威胁人员紧急

---

[11]《中华人民共和国安全生产法》

第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[12]《生产安全事故报告和调查处理条例》

第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的；……

撤离，应急处置流程缺失，未能有效管控现场风险，导致其他人员进入火场，衍生坠落伤亡事故，应急处置的及时性、规范性不足。

十、事故整改和防范措施建议

（一）严格落实企业安全生产主体责任。各企业特别是双徽鼎公司要举一反三，深刻吸取本次事故教训，切实落实生产主体责任，防止类似事故再次发生。**一是**强化风险管控，企业加强分析研判，把握各种潜在风险因素，主动进行防范化解，全面识别生产作业各工艺、流程及环节中的风险，特别对于新建、改建、扩建项目，要严格遵守准入机制，风险辨识需前置，确保风险防控措施在项目规划阶段即落实到位。**二是**加强安全生产基础管理，健全完善全员安全生产责任制，明确各岗位安全职责，严格执行安全生产规章制度和操作规程，严格督促员工在当班生产活动结束后落实对本岗位负责的设备、设施、电器、电路、作业场地、物品存放等进行安全检查，防止非生产时间发生事故。**三是**进一步加强安全培训，定期组织员工进行安全知识、操作规程、应急处置等方面的培训考核，确保从业人员具备必要的安全生产技能和紧急情况时的应急措施。**四是**加强事故隐患排查治理，建立健全隐患排查治理长效机制，加强关键工艺、设备设施、安全防护装置、停用设备等进行系统性检查检测、维护保养，对发现的隐患及时整改并跟踪落实，确保安全。**五是**加强应急救援力量建设，配备必要的应急救援器材和物资，定期组织应急演练，提

升员工应对突发事件的快速反应和处置能力，确保在事故发生时能够迅速、规范启动应急处置程序。

（二）强化安全生产部门监管责任。各地及相关部门要深刻吸取事故教训，牢固树立安全发展理念，坚守安全生产红线，切实抓好安全生产工作，做到党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责。**一是**要贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，坚持底线思维，增强忧患意识，以“时时放心不下”的责任感，抓牢抓细安全生产工作落实，盯紧苗头隐患，全面排查风险，开展各项安全生产专项整治，及时堵塞监管漏洞，用“未雨绸缪”代替“亡羊补牢”，有效防范生产安全事故。**二是**要狠抓隐患排查治理闭环管理，健全常态化的安全生产检查机制，定期或不定期开展不打招呼的安全生产检查，对检查发现的问题要厉行整改，不放过任何一个漏洞，不丢掉任何一个盲点，不留下任何一个隐患，做到检查一家企业消除一家隐患。**三是**加大安全监管执法力度，坚持违法行为“零容忍”，严格安全生产“四一个律”“五个一批”执法措施，以高标准、严要求，严厉打击安全生产非法违法行为。

（三）进一步加强安全生产知识的宣传。各地及相关部门要采用多种方式，进一步加强安全生产知识的宣传，提升全社会安全生产意识，特别要加强对企业主要负责人“关键少数”的督导宣传，明确其对安全生产工作负全面责任，需切实履行法定职责，带动全员落实安全责任。通过宣传，进一步增强企业主要负责人

及管理人员在安全生产工作中的认同感、紧迫感和责任感，促进企业全面落实安全生产主体责任。