索 引 号： **主题分类：**公示公告
11620300MB1973605U/2024-28317 **发文机关：**金昌市应急管理局
发文日期：
标　　题：金昌永昌金昌氨碱源化工有限公司“1·5”一般机械伤害事故调查报告
发文字号： **时效：**
主 题 词：
内容概述：

金昌永昌金昌氨碱源化工有限公司“1•5”一般机械伤害事故调查报告

时间：2024-02-08 10:16　　浏览次数： 3465 次

2024年1月5日14时55分许，金昌氨碱源化工有限公司纯碱车间碳滤岗位巡检工在班中巡检过程中，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

事故发生后，金昌氨碱源化工有限公司向金昌市应急管理局报告了事故情况。接报后，金昌市应急管理局组织人员第一时间赶赴事故现场进行勘查。市委副书记、市长王方太立即作出批示，要求严防次生事故、严查责任落实情况、严肃追责，举一反三，坚决遏制此类事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》《生

产安全事故报告和调查处理条例》（国务院
理局牵头，市公安局、市总工会参与的事
持。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规
通过现场勘查、询问调查、资料调阅和现场
原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认
任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，金昌永昌金昌氨碱源化工
违章作业、设备安全防护设施缺陷造成的一

一、事故基本情况

（一）事故单位情况：金昌氨碱源化工
泥（集团）有限责任公司下属控股子公司
91620321MA73MM6G17。现有职工215
全管理人员4名。设计产能为年产纯碱20万
急管理局颁发的《危险化学品安全使用许
号，有效期至2025年3月10日。主要负责人
考核合格证》。

（二）发生事故设备情况：发生事故的
过滤机。在滤过工序上游，上一工序（碳化
平带式过滤机的皮带表面，在皮带向前运行
带表面上，至水平带式过滤机尾部时变为滤
序）。经现场勘查认定，该设备事发前运行

（三）事故现场情况：事发部位位于滤
1）。紧贴带式过滤机设备边缘设置有PVC
堰（围堰外侧高0.24米、内侧深0.1米、围
过滤机外廓0.3米。事故现场氨气浓度严重
并持续报警），但是固定式氨气检测报警器
报警仪数值0.16ppm、滤机旁2#氨气报警仪

从现场监控视频判断，事发时事发部位过滤机电流值曲线平稳，未见异常。

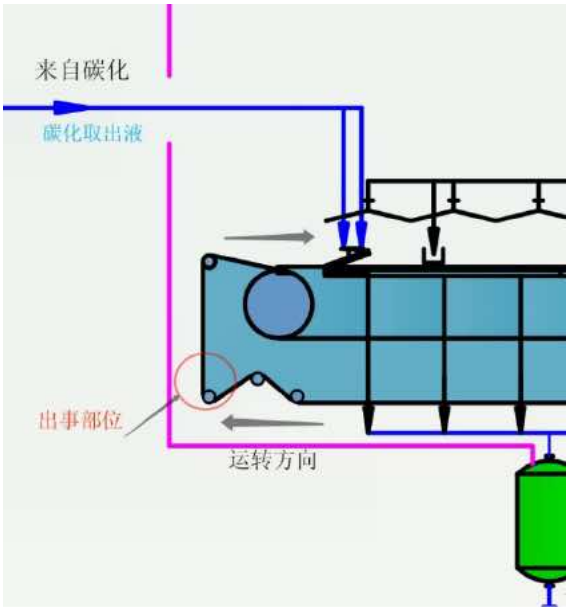


图1 真空带式过滤机示意图

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年1月5日7时50分许，纯碱车间三当班生产任务，交代现场安全注意事项，并甲班班长（当班班长）潘某某安排了本班具

班前会后8至14时期间，纯碱车间甲班巡检1次）并完整填写了《碳滤工序巡检记属设备管道运行正常。

14时35分许，张某某进入碳滤中控室和理科见习副科长党某某、机电车间电工罗某业。

14时55分许，张某某携带一截约1米长过滤机滤带，随即大声呼救求援。

（二）应急救援和现场处置情况

事故发生后，碳滤化验室（位于事故发
制化验员祁某某和常某某听到呼救声后，打
带，带式过滤机仍在运行。随即祁某某用对
室向正在进行岗位巡查的李某某等人报告了
急停运带式过滤机，同在场人员到事发现场
仰趟姿势，左腿搭在滤布上，右腿搭在滤布
无反应。之后，在场人员拨打了120急救电
况。随后，马某某、机电车间主任李某、钳
人员割开吊帘，将带式过滤机尾部第二根张
至楼梯口地面，等待120救援人员到达。

15时12分许，120救护人员赶到事发现
效死亡。金昌市应急管理局在接到事故报告
查。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（张某某，男，汉族
间碳滤岗位巡检工），事故直接经济损失30

（四）事故应急处置评估

事故调查组对事故应急处置复盘评估认
到达现场组织救援并采取紧急停车措施。金
赴事故现场，进行应急处置、现场勘查和隔

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故调查组调查分析认定，造成此次事
反金昌氨碱源公司岗位安全操作规程及“停
入运转设备带式过滤机防护区域内，导致其
压致死。二是带式过滤机四周设置的吊帘为
能有效发挥安全防护作用。

（二）间接原因

1.金昌氨碱源公司对生产作业现场安全
量的专职安全管理人员，车间配备主任一名
主任）带班，车间实行单人岗位巡检作业方
安全管理严重弱化。

2.金昌氨碱源公司安全管理规章制度不
工与公司安全生产责任制不相符。公司安全
员职责，但实际未明确配备车间安全员。总
开过安全生产会议研究安全生产工作。开展
够全面深入，设备安全管理和维护存在严重
位员工习惯性违章作业现象缺乏有效管控措

3.金昌氨碱源公司员工安全教育和培训
培训情况，员工三级安全教育及日常培训考
全教育和培训效果不佳，致使作业人员缺乏
进入防护区域内作业”等最基本的安全知识

四、有关责任单位存在的主要问题

事故暴露出金昌氨碱源公司在落实企业
定与实际相符的全员安全生产责任制和管理
业人员安全教育和培训不规范，部分设备本
家以及省、市各级安全生产工作部署要求，
全和发展的本领不够强，“两个至上”的理

五、对事故责任人员和责任单位的处理

（一）对事故责任人员的责任认定及处

1.张某某，金昌氨碱源公司纯碱车间甲
进入运转设备防护区域内进行作业，对事故
议免于责任追究。

2.潘某某，金昌氨碱源公司纯碱车间甲
安全管理职责，组织开展岗位安全隐患排查
业的行为，对事故的发生负有管理责任。建
为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给

3.张某某，金昌氨碱源公司纯碱车间副
作，未有效履行安全管理职责，组织开展隐
生负有重要领导责任。建议金昌氨碱源公司
定》第十二条之规定，给予其行政记大过处

4.杨某某，金昌氨碱源公司纯碱车间副
效履行设备安全管理职责，导致设备安全防
存在，对事故的发生负有重要领导责任。建
为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给

5.马某某，金昌氨碱源公司纯碱车间主
备安全防护不到位及可燃有毒气体监测数据
规范，对人员违章作业行为查处不力，对事
参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处
分。

6.李某某，金昌氨碱源公司安全管理科
治理职责不严格，对人员违章作业行为制止
昌氨碱源公司参照《安全生产领域违法违纪
行政记过处分。

7.朱某某，金昌氨碱源公司副总经理，
和查处违章作业不全面不深入，对员工安全
生负有重要领导责任。建议金昌水泥（集团
政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予

8.陈某，金昌氨碱源公司副总经理，主
不力，对设备安全防护不到位及可燃有毒气
要领导责任。建议金昌水泥（集团）有限责
暂行规定》第十二条之规定，给予其行政记

9.柴某某，金昌氨碱源公司总经理，主
责人职责，未建立健全全员安全生产责任制
业查处和消除事故隐患责任，专职安全管理
格，对事故的发生负有主要领导责任。建议
域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二

10.程某某，金昌氨碱源公司党支部书
责、一岗双责”仍有差距，未有效履行安全
制不健全、安全管理规章制度执行不严格、
问题督促整改不及时，对事故的发生负有主
参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分
分。金昌市应急管理局依据《中华人民共和
处2023年度收入40%罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

金昌氨碱源公司，未严格落实企业安全
公司安全生产责任制不相符，未按规定配备
患排查治理不实不细，员工安全教育和培训
情况时有发生，对事故的发生负有主体责任
全生产法》第一百一十四条第一款之规定对
定级办法》第十一条（一）之规定撤销其安

六、事故防范和整改措施

（一）深刻吸取事故教训，全面落实主
真组织开展全员安全警示教育，用身边的事
强管理、除隐患、防事故。进一步树牢安全
安全责任、安全投入、安全培训、安全管理
流程、各环节、各岗位的安全风险管控。切
责任落实，全力整治“三违”行为，有效防

（二）狠抓双防机制建设，强化风险
度，对重点区域、重点部位、关键环节的风
态化。加强对关键设备、关键岗位作业人员
安全管理规章制度和作业安全操作规程。通
患自查自纠，坚决防止隐患排查治理走过场

（三）加强全员教育培训，提高职工安
全教育培训，将安全教育培训和考核作为重
全教育培训的针对性、实用性，要组织对新
教育培训，不断提高作业人员操作水平和安

（四）加强本质安全建设，提升本质安
设置传动设备设施的紧急拉线急停开关。要
防护设施与装置启停之间的强制联锁，实现
优化自动化生产工艺和作业流程，减少人工
作业，切实降低工艺过程中的风险。

限公司“1·5”

扫一扫在

温馨提示
您访问的链接即将离开
“金昌市应急管理局”网

是否继续？

继续访问放弃