南宁兴宁广西正路机械科技股份有限公司场地“11•7”设备爆炸较大事故调查报告

2023年11月7日15时许，在南宁市兴宁区三塘镇广西绿营智能设备工业孵化园，广西正路机械科技股份有限公司场地内发生一起设备爆炸较大事故，造成3人死亡。

事故发生后，自治区及南宁市党委、政府高度重视，自治区党委常委、南宁市委书记农生文，自治区副主席廖品琥，南宁市市长侯刚分别作出批示，要求有关部门及时开展事故应急救援和善后处置工作，全力以赴抢救伤员，查清事故原因，举一反三，开展企业安全隐患大排查，消除安全生产风险隐患。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，2023年11月7日，市人民政府批准成立了由市应急局牵头，市公安局、市场监管局、总工会，市消防救援支队及兴宁区人民政府等有关单位人员组成的南宁兴宁广西正路机械科技股份有限公司场地“11•7”设备爆炸较大事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。同时，邀请市纪委监委介入事故调查。

事故调查组认真贯彻落实自治区及南宁市党委、政府领导同志的批示指示精神，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、视频分析、查阅资料、调查取证、走访了解、检测鉴定、专家论证和笔录询问等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，并针对事故原因及暴露的突出问题，

提出了防范和整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）涉事设备构造情况。

涉事设备是根据“一种超临界技术通用设备”等实用新型原理进行研发试验的产品，在研制过程中采用自行设计、自行采购零部件、自行加工等方式。设备主要由蒸汽发生器、热分解管、熔盐池三部分组成，其中蒸汽发生器与热分解管为独立系统，置于熔盐池内，上部为蒸汽发生器，下部为热分解管。熔盐池为箱式结构，采用三组电加热管加热，为蒸汽发生器及热分解管提供热源（见图1、图2）。

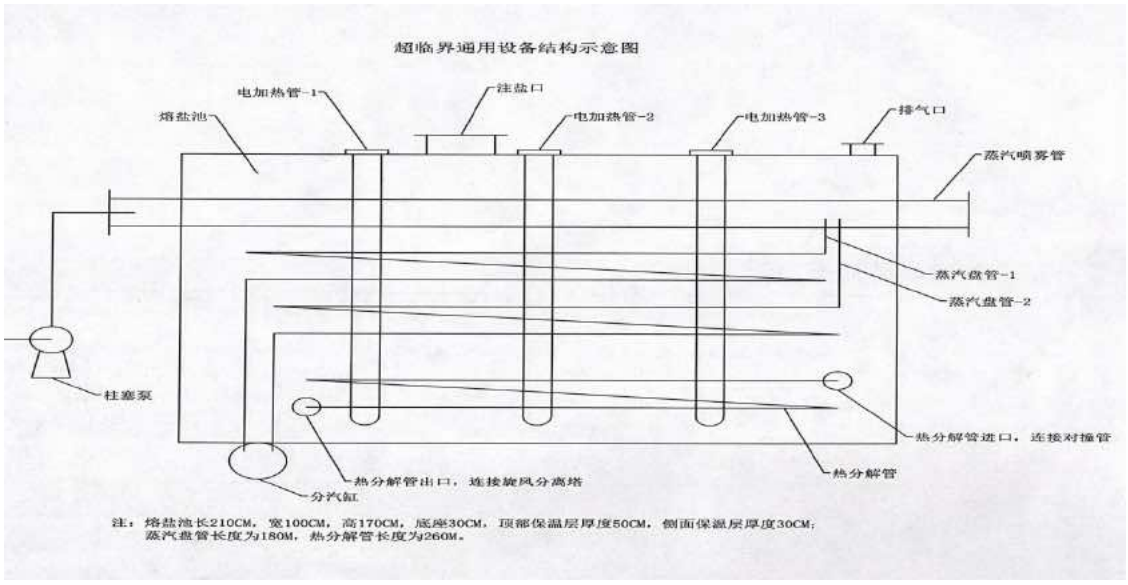


图1：涉事设备设计图纸



图 2：涉事设备爆炸后现场图

（二）涉事设备项目由来。

2020 年初，归立发经人介绍认识赖正平，了解到赖正平在研制一种超临界流体热能设备，该设备能处理城市污泥、厨余垃圾等，甚至可生产纳米粉体材料，具有市场开发前景。2020 年 7 月 20 日，归立发、赖正平、曹晓庆和周洪波等四人共同发起成立广西巧能高新科技股份有限公司，计划开展超临界流体热能设备研发、制作及其推广业务。随后，在技术负责人赖正平主持下研制出一台样机，经技术验证未达到预期效果。2020 年底，合作研发项目终止。

2021 年起，赖正平独自出资购买原材料，自行聘请施工人员，利用广西正路机械科技股份有限公司位于南宁市兴宁区三塘镇创新村广西绿营智能产业孵化园区 8 号厂房第二车间作为实验基地继续开展超临界流体热能设备研制活动。2023 年 2 月 11 日，赖正平经反复修正改造后研制出了一台新的超临界流体热能设备样机（此次事故中发生爆炸的设备，以下简称涉事设备），并举行了开机仪式。

2023 年 4 月 13 日，赖正平根据涉事设备技术原理向国家知识产权局提交关于“一种热力分解炉、一种超临界技术通用设备、一种超临界技术通用设备及使用方法应用、一种多级物料分离设备”等三项实用新型专利和一项发明专利的申请，国家知识产权局分别于

2023年6月23日、7月28日、8月25日授予申请项目专利权。

2023年4月17日，经对涉事设备试验效果的了解分析，归立发决定再次和赖正平合作，并签订了合作协议。协议约定双方共同出资（归立发占65%，赖正平占35%）对涉事设备开展试验和提升改造，待设备试验效果达到预期目标后，通过注册成立公司或者收购适标公司正式启动合作。同时，赖正平将涉事设备使用的技术专利权的50%转让至归立发名下。

事故发生时，涉事设备仍处于试验和改造提升阶段，产品还未定型，归立发和赖正平还未注册成立公司或收购适标公司开展设备有关的生产经营活动。

（三）涉事设备研制基地情况。

涉事设备研制基地位于南宁市兴宁区三塘镇创新村广西绿营智能设备工业孵化园8号厂房第二车间内，该厂房为广西正路机械科技股份有限公司于2020年4月向广西绿营智能设备工业孵化园业主单位广西邦茂创业服务有限公司租赁使用的园区厂房，双方签订有《厂房租赁合同》和《厂房租赁合同补充协议》。租用该厂房的用途为公司前场设备部道路施工机械设备维修和组装场地。2020年7月，归立发与他人合作开展设备研发后，作为广西正路机械科技股份有限公司实际控制人，归立发安排使用该厂房的部分场地作为与赖正平合作研发设备的基地。

（四）事故相关单位和人员基本情况。

1.赖正平，男，汉族，广西南宁人。涉事设备所有人及主要技术研发人之一，与归立发合作开展设备研制活动，双方签订有个人合作协

议。

2.归立发，男，壮族，广西南宁人。涉事设备研制活动投资人，与赖正平合作开展设备研制活动，双方签订有个人合作协议。经查，归立发为广西正路机械科技股份有限公司实际控制人，持有公司 60%股份，涉事设备试验中调配公司 3 名人员参与试验活动。

3.广西正路机械科技股份有限公司，涉事设备研发基地提供人，公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），住所为南宁市武鸣区双桥镇伏林村土名燕尾岭隧道口北面，公司成立于 2009 年 12 月 18 日，法定代表人为罗龙，实际控制人为归立发。持《营业执照》（统一社会信用代码：91450100697639524W），经营范围为建筑劳务分包、建设工程施工、公路管理与养护；新材料技术研发，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造等；持有《建筑业企业资质证书》（编号为：0345000624、0345126152），资质类别及等级：市政公用工程施工总承包三级、施工劳务资质不分等级等，有效期至 2023 年 12 月 31 日；持有《安全生产许可证》（编号为：（桂）JZ 安许证字〔2016〕000117），有效期至 2025 年 3 月 30 日。

经查，广西正路机械科技股份有限公司 2009 年成立时登记住所和实际经营场所均为南宁市滨湖路 55 号南湖国际广场 1 号楼 3104 号房，2015 年广西正路机械科技股份有限公司变更登记住所为武鸣区双桥镇伏林村土名燕尾岭隧道口北面，为便于办公，公司将实际经营场所设在南宁市青秀区仙葫大道中 41 号进行办公至今。对实际经营场所南宁市青秀区仙葫大道中 41 号和租赁的广西绿营智能

设备工业孵化园 8 号厂房第二车间这两处地址，广西正路机械科技股份有限公司一直未申请“一照多址”备案登记或设立分支机构。

二、事故发生经过和应急救援处置情况

（一）事故发生经过。

2023 年 2 月至 11 月期间，在广西正路机械科技股份有限公司位于南宁市兴宁区三塘镇广西绿营智能产业孵化园区 8 号厂房第二车间内，赖正平利用其研制的一台超临界技术通用设备（即涉事设备）先后开展了碳酸钙、氧化铈、石墨等原料的纳米粉体加工试验 10 余次，并对试验结果进行取样送检。其中，2 月至 8 月，由赖正平组织其自行聘用人员韦可壮、林进东等人开展试验 15 次。9 月至 11 月，由归立发安排广西正路机械科技股份有限公司人员方增锦、邓义谦、张卓等人配合赖正平开展试验 2 次。按计划，接下来的试验活动是使用已备置于厂房内的钛白粉、稀土、单晶硅和氧化铈等原料开展试验，具体试验时间还未确定。

2023 年 11 月 7 日上午 9 时许，因在前期试验中发现涉事设备喷雾器的雾化效果不理想，未能达到试验预期效果，赖正平安排林进东从其位于南宁市西乡塘区新阳路的住宅处挑选 2 个喷雾器的喷嘴构件送往设备研制基地，交让方增锦、邓义谦、张卓等 3 名涉事设备试验操作人进行更换，但由于喷嘴型号大小不符未能更换成功。下午 13 时 30 分许，林进东重新挑选喷嘴构件后再次送往研制基地。交付时，3 名试验操作人称已对设备的喷雾器进行维修，不需再更换喷嘴构件，当时他们正启动涉事设备蒸汽发生器，等待设备升温达到预定数值后投注原料进行试验。期间，3 名试验操作人顺便用清水对涉事

设备附属装置旋风分离塔和布袋除尘器进行清洗。15 时许，林进东离开研制基地，准备返程时发生爆炸事故。

（二）事故应急救援处置情况。

接到事故报告后，市消防、应急、公安等部门人员相继赶到事故现场，迅速组织灭火救援，并开展勘查调查取证工作。市委常委、常务副市长陈竑，自治区应急厅、市应急局以及兴宁区政府等有关单位领导亲临一线指挥协调事故救援处置工作。

11 月 7 日 15 时 19 分，市消防救援支队指挥中心接到报警后，立即调派金桥消防救援站、特勤消防救援一站出动 10 辆消防车、51 名消防救援人员赶赴现场处置，辖区大队值班干部遂警出动，大队领导第一时间赶赴现场。同时联动应急、公安、卫生、供电等部门到场共同处置。

15 时 33 分，金桥消防救援站到达现场。经侦察发现：现场一单层钢架结构的厂房发生设备爆炸事故，爆炸造成高温熔盐溅射，引燃零星火点。知情人反馈爆炸时有 3 名人员被困，其中 1 名人员在消防救援力量到场前已转移至安全区域，由 120 送医救治，后经抢救无效死亡。15 时 35 分，特勤一站到达现场，利用无齿锯对毗邻东面厂房铁门进行破拆，开辟救援通道；15 时 38 分，在事故厂房东北面机械设备支脚处搜救出一名被困人员，移交现场医务人员；15 时 50 分，在事故厂房西面爆炸残留物废墟处搜救出另一名被困人员，移交现场医务人员，经现场医务人员确认上述两名人员已无生命体征。15 时 53 分，现场救援处置完毕。

经综合分析认定，本次事故地方政府及有关部门信息上报及时，

救援迅速、处置得当，没有迟报、瞒报情况。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况。

1.邓义谦，男，47 岁，广西南宁人，住址：南宁市西乡塘区石埠街道办永安 2 队，广西正路机械科技股份有限公司员工，在事故中死亡。经委托尸检，鉴定结论为符合生前烧死。

2.方增锦，男，52 岁，广西钦州人，住址：广西钦州市钦北区长滩镇那谷村委那谷村二队 85—1 号，广西正路机械科技股份有限公司员工，在事故中死亡。经委托尸检，鉴定结论为符合生前烧死。

3.张卓，男，33 岁，广西百色人，住址：广西隆林各族自治县隆或镇者隆村纳沙河屯 26 号，广西正路机械科技股份有限公司员工，在事故中死亡。经委托尸检，鉴定结论为符合生前烧死。

（二）直接经济损失情况。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成直接经济损失约为 655.6 万元。

四、事故现场有关情况

（一）视频监控情况。

事发现场有三个不同方位的视频监控设备，监控录像情况如下：

1.8 号厂房室内西侧大门上方摄像头视频：2023 年 11 月 7 日 15:11:07 起可见 8 号厂房室内西侧大门上方摄像头视频画面出现抖动，同时伴有巨大响声和白色物块从画面左侧飞出，当时三名人员正在画面中，随后飞出物块增多变密。15:11:08 可见画面左上方有大量

的土黄色细碎物倾泄倒出，随后有发红光细碎物夹杂出现，并增多变密，倾泄物落于三名人员上。15:11:09 可见画面中有大量白色的粉末喷出。15:11:42 可见画面右下角有一名人员在地上爬动。

2.8 号厂房室外北侧道路上方摄像头视频：15:11:06 起可见画面右侧窗口及周边铁皮出现鼓胀变形开裂，并越发严重，随后画面出现剧烈晃动，并伴有大量白色粉末喷出，最后画面旋转后静止。

3.8 号厂房室外西侧道路上方摄像头视频：15:11:06 开始可见画面出现抖动，左侧建筑墙体出现轻微弯曲变形，铁皮墙出现较明显缝隙。15:11:07 可见画面左上方有细碎物飞出。15:11:11 可见左侧建筑有白色粉状物飘出，大门地面上有发红光的液体流出。15:11:22 可见左侧建筑大门内有一名全身发黑人员走出。

（二）现场勘验情况。

经现场勘验：发生爆炸事故的设备位于广西绿营智能设备工业孵化园 8 号厂房内。事故设备距 8 号厂房东墙 5 米，距北墙 8.4 米，西侧为 4.5 米宽的通道，南侧为相对空旷的场地。事故设备西侧、南侧地面散落有白色晶体物质和保温棉碎块，且西侧散落物更多，设备周边未见可燃物，未见燃烧痕迹（见图 3）。



图 3

涉事设备金属箱体呈撕裂态，且撕裂集中于设备东南侧部分。箱体南侧金属板外翻变形东重西轻；东侧金属板撕裂为上下两部分，下半部分外翻变形南重北轻，上半部分与设备箱体分离飞落至 8 号厂房东侧的 6 号厂房内靠西墙处，抛落点与原始位置的水平距离约 17 米；上侧金属板与箱体分离，翻落于西侧通道上，连接在顶部钢板上的加热棒靠近原东面侧金属板的一束变形较严重；北侧金属板外鼓变形东重西轻；北侧金属板变形较轻；底侧金属板下鼓东重西轻。事故设备上部金属盘管东侧部分向西上翻近 90 度。（见图 4）

涉事设备东北侧约 3 米处为一除尘塔，其南侧距地面约 2.5 米处一截金属管与塔体连接处断裂，金属管掉落于地面，管体变形较严重。该塔南侧的金属直梯护栏向东严重变形（见图 5）。





图 4　　图 5

涉事设备东侧上部金属板飞落至 8 号厂房东侧的 6 号厂房内，掉落于 6 号厂房西北部楼梯上方的木板上，木板呈现炭化痕迹，落点上方南北走向的绿色金属管局部变形且生锈（见图 6），6 号厂房西侧外立面彩钢板距地约 10 米、距北侧立面约 5 米处有一破口（见图 7），8 号厂房东侧外立面彩钢板破损严重，距地约 4.6 米、距北侧立面约 7.8 米处有一横向切口，宽度约 0.5 米（见图 8）。

图 6　　图 7

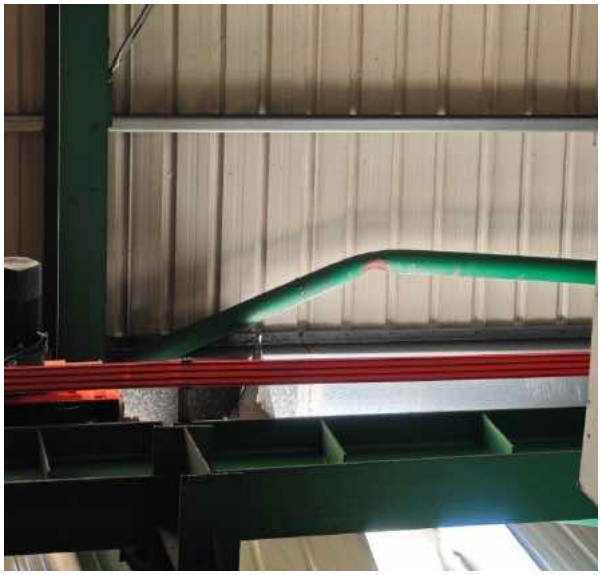






图 8

五、事故原因及性质

（一）事故直接原因。

经调查认定，事故直接原因：涉事设备蒸汽发生器喷雾管末端上部薄弱处因瞬时超压而达到材料屈服极限并膨胀变形，最终超过抗拉极限，沿纵向裂纹方向形成破口，造成首次爆炸。蒸汽盘管内的余留水回流及水泵供给的水与高温熔盐接触而瞬间汽化，压力急剧升高，导致出现能量更大的第二次爆炸。分析如下：

1.宏观分析情况。

结合现场勘察情况，在实验室对所取样品进行宏观检查分析，初步断定事故原因为蒸汽发生器的喷雾管由内向外物理爆炸，导致设备失效。

喷雾管西侧与喷雾器连接位置的爆炸断口，无明显拉伸变形，无明显减薄，属于脆性断裂，应不属于设备爆炸的初始点。喷雾管东侧边缘与相连接的封头周长一致，判定封头和筒体在





图 9： 蒸汽发生器喷雾管东侧断口组图

爆炸失效前应是同步变形。经现场厚度检测，筒体存在明显的变形减薄，最薄处为靠近封头环缝的筒体坡口边缘。经图像复原，断口处于顶部偏南侧约 10 度（见上图 9）。

根据开口大小可以推断 A 裂纹的起裂点位于裂纹中部某区域，起裂后分别向两端迅速扩展，即向封头端和喷雾器端扩展。筒体破口边缘均存在明显收缩，即“杯锥”特征，呈现韧性断裂特征，距离环缝约 50-80mm 范围内的断口边缘收缩量最大，且该区域存在大量的表面裂纹（见图 10），判断该区域为 A 裂纹的起裂点。裂纹位置关系(见图 11)。



图 10 表面裂纹图

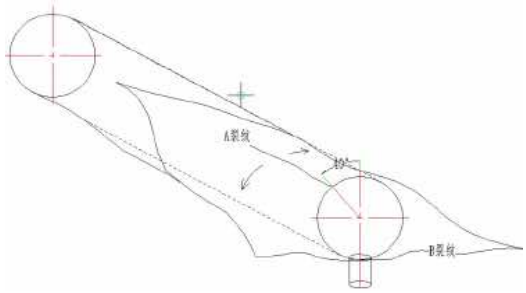


图 11 A、B 裂纹位置及关系图

2.综合分析

结合广西壮族自治区特种设备检验研究院的《一种超临界技术通

用设备的蒸汽发生器失效分析报告》（报告编号：WT/A11-2023-0026）及勘察、询问、设计资料等可知：

（1）该设备缺乏设计、制造及安装等的关键生产过程见证资料，理化试验结果也仅能推断主体构件的材质、力学性能符合近似钢材（3系列不锈钢）的标准，但各构件的焊接接头均存在大量未熔合、未焊透等问题。

（2）作为关键构件的蒸汽发生器在事故发生后损毁最为严重，元素分析表明其主体材质应为304奥氏体不锈钢，根据宏观、微观分析等可判断，距离喷雾管筒体与封头环焊缝上部偏南10°，50-80mm位置为主裂纹A的起裂点。该起裂点附近的筒壁存在大量纵向浅表性裂纹，金相分析表明裂纹多为表面沿晶裂纹。

（3）筒体蒸汽出口距离封头120mm，布置在筒体南侧下方，流通截面急剧缩小，由于蒸汽发生器未设计空气排放装置，在筒体末端（按介质流向）的上部形成一个蒸汽滞留区。蒸汽滞留区内由于流体的基本不流动，造成传热只存在导热，因此该区域的金属壁温与加热介质熔盐的温度接近，远高于筒体平均壁温。

（4）水质化验结果显示，喷入筒体的自来水和工艺冷凝水的硬度、氯离子较高，运行工况可知，较高的内部压力下筒体整体承受拉应力，并长期在470～680℃运行，正处于奥氏体不锈钢的敏化温度（450～850℃）区间。因此，在拉应力、腐蚀介质、敏化温度等因素的共同作用下，奥氏体不锈钢的筒体发生了应力腐蚀。

（5）蒸汽发生器是间歇性为生产线供汽，在非供汽期间由于流体的基本不流动，造成传热只存在导热，因此蒸汽发生器的金属壁温与加热介质熔盐的温度接近，切换至供汽后，喷入的给水在高温的筒体

内被快速汽化，且不正常的喷雾器导致雾化效果变差，大量的水冲至筒体中后段被高温的筒体接触，瞬间汽化，造成压力的急剧升高，而水泵出口设有止回阀，喷雾筒出口流通截面急剧缩小局部阻力很大，以及蒸汽发生器管道沿程阻力较大，安全阀在热态运行的状况下，部件膨胀后卡阻现象加剧，导致无法开启，造成局部压力不能有效释放。最终在薄弱处，即距离喷雾筒封头环焊缝上部偏南 10°，50-80mm 的区域，因瞬时超压而达到材料屈服极限并膨胀变形，最终超过抗拉极限，沿纵向存在的裂纹方向，即主裂纹 A 形成破口，造成了第一次爆炸。由于是局部汽化，爆炸能量不大，但形成向南侧爆破的主方向。

由于首次爆炸破口位于喷雾筒尾部，熔盐进入后把蒸发器分为前后两个部分，蒸发器内的余留水回流至喷雾管后部，不断由水泵供给的水进入喷雾管前部，水与周边涌入的高温熔盐接触而瞬间汽化，压力急剧升高，最终出现能量更大的第二次爆炸。爆炸能量使原本脆弱的两侧封头环形焊缝也被崩裂，并连带两侧墙板一并撕裂，最终出现了蒸汽发生器、热分解管、熔盐池等关联设备的严重损毁。

（二）事故性质。

经查，涉事设备为赖正平和归立发运用一种“热力分解炉、超临界技术通用设备、超临界技术通用设备及使用方法应用和多级物料分离设备”等专利技术合作开展研发试验的设备，目的是为了实现科技成果转化[1]。事发时，涉事设备处于对专利技术成果转化所进行的后续研发试验阶段，产品仍未定型、未投入生产或推广使用，不属生产经营单位组织开展的生产经营活动[2]。

---

[1]《中华人民共和国促进科技成果转化法》第二条第二款：“本法所称的科技成果转化是指为了提高生产力水平而对科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新技术、新工艺、新材料、新产品，发展新产业等活动。”

[2]《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（原国家安监总局政法函[2007]39 号）：“二、生产经营单位和生产经营活动的认定：《安全生产法》所称的生产经营单位，是指从事生产活动或者经营活动的基本单元，既包括企业法

因此，事故调查组认定，南宁兴宁广西正路机械科技股份有限公司场地“11•7”设备爆炸事故是一起专利权人运用其专利技术成果开展设备试验研发过程中发生的非生产安全责任事故。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

南宁兴宁广西正路机械科技股份有限公司场地“11•7”设备爆炸事故调查认定为一起非生产安全责任事故，因此无生产安全责任单位和责任人员。但在事故调查过程中，对涉嫌其他违法违规行为，有关单位已依法进行处理或将依法移交处理。

（一）有关部门已处理的单位和人员。

1.赖正平，涉事设备所有人及主要技术研发人之一，事故发生时不在现场，接到事故报告后，未及时主动配合事故调查，拒绝有关部门要求配合事故调查工作请求，长时间滞留广东地区。2023 年 11 月 17 日，南宁市公安局兴宁分局对其采取刑事拘留措施，强制其配合事故调查工作。

2.广西正路机械科技股份有限公司，事故中 3 名遇难人员的用人单位，根据公司实控人归立发授意，在调配人员参与涉事设备研发试验活动中，造成人身伤亡的损害结果。2023 年 11 月 8 日和 11

人，也包括不具有企业法人资格的经营单位、个人合伙组织、个体工商户和自然人等其他生产经营主体；既包括合法的基本单元，也包括非法的基本单元。《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的生产经营活动，既包括合法的生产经营活动，也包括违法违规的生产经营活动。综上，生产经营单位在生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的事故，属于生产安全事故。”

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 493 号）第二条：“生产经营活动中发生的造成人员伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科院生产事故的报告和调查处理不适用本条例。”

《关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（原国家安监总局安监总政法〔2013〕115 号）第二条：“《条例》第二条所称生产经营活动，是指在工作时间和工作场所，为实现某种生产、建设或者经营目的而进行的活动，包括与工作有关的预备性或者收尾性活动”。

月9日，广西正路机械科技股份有限公司与遇难人员家属协商签订了《赔偿协议》，分别给予3名遇难人员民事赔偿共计人民币458.7万元。

（二）对有关单位和人员处理建议。

1.归立发和赖正平，涉事设备共同所有人，在利用专利技术实施研发试验过程中，未能保障参与试验人员安全，造成人身伤亡的损害结果，涉嫌构成民事侵权责任。建议由属地政府督促其按照民事法律规定，与广西正路机械科技股份有限公司共同协商，依法承担民事赔偿责任。

2.针对广西正路机械科技股份有限公司存在经营场所未申请“一照多址”备案登记或设立分支机构的问题，建议由市市场监管部门依法处理。

七、防范措施建议

（一）企业及有关科研人员在开展设备技术研发中，设备实际使用功能涉及蒸汽发生器（生产高温蒸汽）的，应当参照相关锅炉规程规范标准进行设计、制造和安装，如《锅炉安全技术规程》（TSG11-2020）、《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》（NB-T 10941-2022）等，确保设备或装置安全可靠。

（二）企业及有关科研人员采用自主研发技术进行试验时，应开展反应安全风险评估，投入工业化试验前应完成反应热力学、动力学、工艺过程的反应机理、反应失控机理等基础研究工作，工业化试验阶段必须进行危险与可操作性分析以及安全仪表完整性评估，参照相关规程规范标准制定各项安全管理制度，落实安全技术措施、事故防范

措施和事故应急救援措施。

（三）各级人民政府科技、市场监管等部门在各自职责范围内，做好管理、指导和协调科技成果转化工作，建立非政府设立研发机构、高等院校等以外的企业（团体）或个人科技成果转化年度报告制度，加强对科技成果转化过程的监管，建立科学合理的风险防控机制，确保科技成果转化的安全。

（四）各级党委、政府要深刻吸取事故教训，举一反三，深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和对广西重大方略要求，坚持人民至上、生命至上，坚持安全发展。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制。采取各项有效措施，及时发现、协调、解决各负有安全生产监管职责的部门在安全生产工作中存在的重大问题，认真排查、消减重大风险，着力消除由于重大风险管控措施缺失或执行不到位而形成的重大事故隐患，整治群众身边突出安全隐患，为高质量发展创造良好的安全环境。