福建中X源钢构科技有限公司“4·28”
一般其他伤害事故调查报告

福建中X源钢构科技有限公司“4·28”
一般其他伤害事故调查组
2025年6月

目　录

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关人员概况.....3

（二）事故发生单位安全管理情况..... ..7

（三）事故发生经过..... 7

（四）事故现场情况..... 8

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....9

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故现场应急处置情况.....9

（二）事故医疗救治和善后情况.....9

（三）事故应急处置评估.....9

三、事故原因分析

（一）直接原因.....10

（二）间接原因.....10

（三）其他可能因素排除.....10

四、有关责任单位存在主要问题

（一）事故单位.....10

（二）有关部门.....10

五、对有关单位及责任人的处理建议

（一）对事故企业及相关责任人的处理建议.. 11

（二）对公职人员的处理建议.....12

（二）其他处理建议.....12

六、事故主要教训.....12

七、事故整改和防范措施.....12

2025年4月28日18时35分许，福建中X源钢构科技有限公司（以下简称中X源公司）在进行钢结构桥梁预制件防腐喷涂作业时发生事故，造成1人死亡。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，经县政府批准，由县应急管理局牵头，县公安局、消防救援大队、工信局、总工会等单位派员组成事故调查组，依法开展事故调查，并邀请县纪委监委派员参与。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调取监控、查阅资料、询问谈话、调查取证等方式，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。经调查认定，福建中X源钢构科技有限公司“4·28”一般其他伤害事故是一起一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下:

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关人员概况

发包单位: 中X源公司成立于2023年5月17日，类型为有限责任公司（法定代表人独资），统一社会信用代码: 91XXXXXXXXXXXX3Y91，法定代表人：黄X生，公司注册地址为福建省仙游县枫亭镇园中路66号，主要从事钢结构桥梁制作生产及钢结构桥梁的深化运用，涉及切割、电气焊和喷涂工

艺，现有员工60人。

承包单位：莆田市仙游凯X利钢构有限公司（以下简称凯X利公司）成立于2024年12月20日，类型为有限责任公司(自然人独资)，统一社会信用代码：913XXXXXXXXXXXXH2XJ，法定代表人：邓X良，公司注册地址为福建省仙游县枫亭镇园中路66号，该公司承包福建中X源钢构科技有限公司的钢箱梁桥梁生产制作劳务，现有员工53名。

相关人员：

黄X生，男，汉族，身份证号：350XXXXXXXXXXX0519，福建省上杭县人，中X源公司法定代表人；

林X长：男，汉族，身份证号：360XXXXXXXXXXX1135，江西省赣州市人，中X源公司厂长；

黄X生：男，汉族，身份证号：350XXXXXXXXXXX0537，福建省上杭县人，中X源公司安全员；

邓X良：男，汉族，身份证号：350XXXXXXXXXXX1017，福建省宁化县人，凯X利公司法定代表人；

范X超：男，汉族，身份证号：612XXXXXXXXXXX3112，陕西省宁强县人，凯X利公司拼焊磨负责人；

马X璧，男，汉族，身份证号：342XXXXXXXXXXX2975，安徽省蒙城县人，凯X利公司领班；

常X才：男，汉族，身份证号：420XXXXXXXXXXX2018，湖北省宜城市人，凯X利公司员工；

陈X冬：男，汉族，身份证号：440XXXXXXXXXXX5034，

广东省龙门镇人，凯X利公司电气焊员工。

（二）事故单位安全管理情况

中X源公司内设安全生产领导小组作为公司安全生产领导机构，组长为黄X生，副组长为林X长，成员由各部门经理和主管组成。公司的日常安全生产由生产经理及安全员管理，负责排查生产现场安全隐患和存在的违规操作，对设备安全使用进行安全检查并组织公司员工安全生产教育培训。中X源公司日常将钢箱梁桥梁制作安装劳务项目外包给凯X利公司，签订《钢结构桥梁制作安装劳务承揽合同》，2025年1月10日双方签订《劳务施工安全协议书》。外包作业现场在中X源公司厂区内，中X源公司对外包作业未统一协调管理，未派人在现场对喷涂作业进行安全管理。


（三）事故发生经过

2025年4月28日17时30分下班后，凯X利公司领班马X璧要求凯X利公司员工常X才加班1小时，任务是协助喷涂作业；18时许，电焊组下班后，常X才与马X璧开始喷涂施工，马X璧指导常X才搅拌环氧锌粉底漆、添加固化剂和稀释剂，随后马X璧穿戴防护装备进入一个钢箱梁内进行喷涂；18时10分许，马X璧完成该箱体喷涂后，转入最外排南侧第一个钢箱梁继续进行喷涂作业；18时30分许，最外排南侧第一个钢箱梁发生闪爆，马X璧的残躯被炸出箱体，听到生产区有爆炸的声音后，中X源公司厂长林X长、安全员黄X生从办公室立即赶往现场，凯X利公司拼焊磨负责人范X超召集晚班同事前

往现场救火；18 时 35 分许，现场明火被扑灭；18 时 53 分，厂长林 X 长拨打报警电话。19 时 06 分许，警车、救护车到达现场，经医护人员现场核实确认马 X 璧已死亡，19 时 20 分许，县应急、消防及开发区工作人员到达现场，做好事故响应与现场指挥。

（四）事故现场情况

事故地点位于福建省仙游县枫亭镇园中路 66 号仙游经济开发区中 X 源公司钢结构桥梁预制件吊装施工区（图一），死者马 X 璧在最外排南侧第一个钢箱梁喷涂作业（图二），发生闪爆事故。

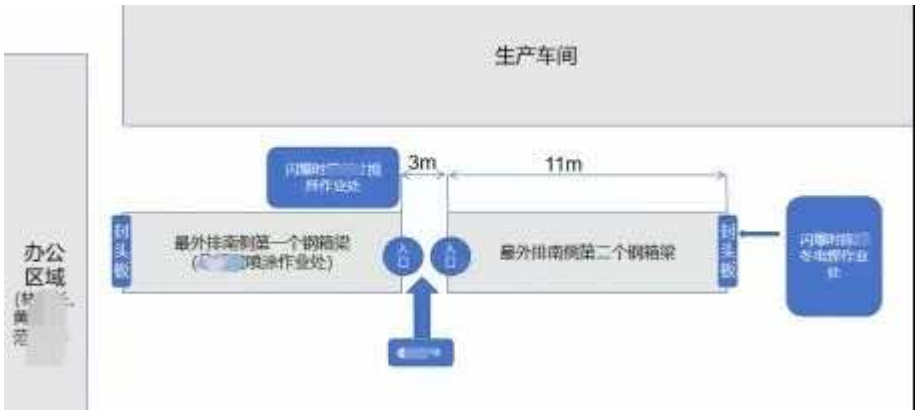

图一 钢结构桥梁预制件吊装施工区



图二 事故现场照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成中X源公司钢结构桥梁预制件吊装施工喷涂作业外包员工马X璧1人死亡，根据《企业职工事故伤亡经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，认定直接经济损失约140万元。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员迅速开展施救，厂长林X长立刻拨打报警电话。

事故接报后，县领导高度重视，第一时间要求“全力抢救人员，全力做好善后维稳和舆情处置工作，并查清事故原因。”县应急、消防、公安、医疗机构、枫亭镇人民政府及仙游经济开发区管委会等相关部门第一时间前往现场进行处置。

（二）事故医疗救治和善后情况

2025年4月28日19时06分许，莆田滨海医院救护车到达现场，经医护人员现场核实确认马X璧已死亡。

仙游经济开发区管委会、枫亭镇政府积极协调组织善后工作，于2025年4月30日，凯X利公司与死者家属达成经济赔偿协议，死者家属情绪平稳。

（三）事故应急处置评估

相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，现场处置措施得当，善后工作开展有序，在事故应急处置中无衍生事故。经评

估，此次事故应急处置有序，应急措施总体到位，应急响应基本符合要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

经现场勘查、调查询问，综合判断认定，死者马X璧在最外排南侧第一个钢箱梁喷涂作业时，钢箱梁及作业设备未采用有效静电接地导除措施，且喷涂现场未采用有效的通风措施，导致在作业过程中积聚大量油漆喷雾达到爆炸上限，死者马X璧在后撤作业时不慎因静电产生火花，瞬间引燃油漆中的环氧锌粉（闪点27°）等易燃易爆化合物，引发闪爆事故。

（二）间接原因

中X源公司对外包作业未统一协调管理，未派人在现场对喷涂作业进行安全生产管理。存在员工违规操作、安全监管、隐患排查、风险辨识不到位。

（三）其他可能因素排除

经公安部门现场勘查、查看现场监控视频及对在场人员的调查询问情况，排除了存在刑事案件的可能。

四、有关责任单位存在主要问题

（一）事故单位

中X源公司对外包作业未统一协调管理，未派人在现场对喷涂作业进行安全生产管理。存在员工违规操作、安全监管、隐患排查、风险辨识不到位。

（二）有关部门

仙游经济开发区管委会对辖区企业安全生产监管不深入，开展安全生产治本攻坚三年行动存在薄弱环节。

五、对有关单位及责任人的处理建议

（一）对事故企业及相关责任人的处理建议

1.马X璧。安全意识淡薄，缺乏风险意识，未能辨识风险，对该起事故应负责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2.福建中X源钢构科技有限公司。外包作业现场安全管理不到位，隐患排查不彻底，风险辨识不到位；未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理；对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款和第四十九条第二款，建议由仙游县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第十四条第（二）项等规定对其实施行政处罚。

3.黄X生。作为中X源公司的主要负责人，未有效履行主要负责人安全生产第一责任人职责，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，建议由仙游县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项、《生产安全事故罚款处罚规定》(应急管理部令第14号)第十九条第（一）项等规定对其实施行政处罚。

4.莆田市仙游凯X利钢构有限公司。在事故调查过程中，事故调查组发现该公司未对范X超、陈X冬、马X璧三名员工进

行安全生产教育培训；聘用未持有电气焊特种作业操作证的员工陈X冬进行电气焊特种作业。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条第一款，建议由仙游县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第（三）项、第（七）项对其实施合并行政处罚。

（二）对公职人员的处理建议

彭XX，女，汉族，群众，大专学历，1976年9月出生，2021年7月参加工作，仙游县枫亭镇人，2023年11月至今挂钩开发区北片区中X源公司安全生产，对事故单位安全生产状况监督检查不力，对本事故负有责任。建议由仙游经济开发区管委会予以通报批评。

（三）其他处理建议

建议责成仙游经济开发区管委会向仙游县人民政府（县安委会）作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）死者马X璧安全意识淡薄，缺乏风险意识，未能辨识风险进行作业。

（二）中X源公司对外包作业未统一协调管理，未派人在现场对喷涂作业进行安全生产管理。存在员工违规操作、安全监管、隐患排查、风险辨识不到位。

（三）仙游经济开发区管委会对辖区企业安全生产监管不深入，开展安全生产治本攻坚三年行动存在薄弱环节。

七、事故整改和防范措施

中X源公司要认真吸取本次事故教训，对安全生产工作进行认真的检查和总结。要规范外包作业发包管理，严格审查承包单位安全生产条件和相应资质，与承包单位签订专门的安全生产管理协议，将外包作业纳入本单位安全生产管理体系，统一协调管理。完善高风险区域防护装置、警示标识及救生设备。加强现场安全管理，及时排查、消除生产安全事故隐患，防范事故的发生。

仙游经济开发区管委会要采取有针对性的监督措施，深刻吸取事故教训，认真分析事故原因，消除各类事故隐患，加强警示教育，继续推进安全生产治本攻坚三年行动，组织安全宣传教育，有效推进安全生产专项整治，确保人民生命财产安全。