百色德保广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目“11•25”一般泄漏事故调查

2026-05-08 08:53 来源：百色市安全生产和应急管理委员会办公室

2025年11月25日19时15分，广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目（以下简称陇怀扩容库）1#隧道口有泥水流出，排泥库发生泄漏约479.6万元。

事故发生后，自治区安委办高度重视，对本起事故进行挂牌督办，指示百色市对本起事故提级调查处理。为查明事故原因，防止类似事故再示，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》的有关规民政府成立了由市应急管理局牵头，市水利局、生态环境局、自然资源局、住房和城乡建设局、市公安局、市总工会，以及德保县人民政府等单华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目“11·25”泥浆泄漏事故调查组。同时，邀请矿山行业专家参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”以及“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、专家论证原因、直接经济损失等，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

百色德保广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目“11·25”一般泄漏事故是一起因企业隐患排查不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

广西华银铝业有限公司（以下简称华银铝业公司）成立于2003年2月18日，法定代表人为樊某某，类型为其他有限责任公司，住所位于德保矿山矿产资源开采、常用有色金属冶炼、选矿、矿物洗选加工、金属矿石销售等。

（二）有关项目基本情况

华银铝业公司陇怀排泥库扩容项目为扩容工程，项目位于百色市德保县巴头乡布念村，总库容为3702万m3，总坝高50m，属于三等库。该库的泥浆，经企业检测，汞、砷、镉、铬、铅、锑、铊等重金属含量不超标，不涉及重金属污染。事故发生前，陇怀扩容库库内贮存泥浆约1000万m

2021年1月，该项目取得长沙有色冶金设计研究院有限公司出具的《广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目可行性研究报告》。

2021年2月23日，该项目取得广西壮族自治区投资项目备案证明，并在德保县发展和改革局备案，项目建设内容包括岩溶治理、库底复合防导排、排洪系统、喷浆铺布、边坡爆破整平、库区道路、监测系统、管理设施、内坝、外坝、隧洞出口沉淀池、管理房、在线监测及新增一条排洪中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司出具的《广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目水文地质勘察报告》。

2022年7月，该项目取得四川蜀龙安全技术咨询服务有限责任公司出具的《广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目安全预评价报告》。

2022年10月，该项目取得中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司出具的《广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目工程地质勘察报告

2022年10月，该项目取得长沙有色冶金设计研究院有限公司出具的《广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目初步设计》。

2022年12月，华银铝业公司委托长沙有色冶金设计研究院有限公司编制了《广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目安全设施设计》。

2022年12月，该项目《安全设施设计》取得广西壮族自治区应急管理厅出具的《广西壮族自治区应急管理厅关于广西华银铝业有限公司陇审查意见书》（桂应急非煤项目审字〔2022〕46号）；

2023年6月，该项目取得广西壮族自治区应急管理厅批复的《广西壮族自治区应急管理厅关于广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项[（桂）应急矿山备字〔2023〕1号]，同意华银铝业公司陇怀排泥库扩容项目排泥试运行3个月；

2023年12月，华银铝业公司委托广西职安科技发展有限公司对该项目安全设施进行验收并取得《广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项价报告》，综合评价工程施工质量验收合格；

2024年1月，该项目取得安全生产许可证后正常生产直至事故发生。

（三）泄漏点有关情况

此次事故共发现两处漏点：一是应急初期，聘请设计单位长沙有色冶金设计研究院有限公司3名尾矿库专家，到现场开展漏点查找，确定排度20m区域为漏点1；二是12月3日邀请自治区应急管理专家、中铝广西分公司专家共同组成专家技术团队，在对现场进行监测及研判后，确定2#点2，隧道内泥浆泄漏出露点位于1#隧洞距出口792m处。漏点的平面分布如图1所示。

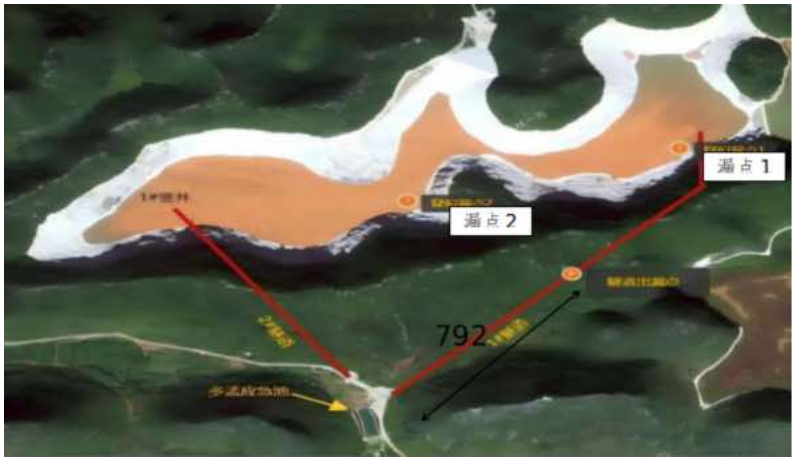


图1 漏点位置示意图

（四）事故发生经过

2025年11月25日19时15分，华银铝业公司矿山部马牌工区带班副区长李世焕在对陇怀扩容库开展日常巡查过程中，发现陇怀扩容库1#隧道口漏现象。

（五）事故造成直接经济损失情况

根据《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》规定，经统计，本次事故造成直接经济损失费用主要包含封堵漏点使用的水泥砂浆、混凝土质检测费用，应急设备安装费用，征地费用等，共计约479.6万元。

二、现场勘查情况

2025年12月25至26日，事故调查组组织专家对事故现场进行勘查，结合相关资料查验、有关人员询问情况，现场勘查情况如下：

（一）1#隧道出口情况

经询问企业人员以及查阅监测数据，截至12月5日14时，陇怀扩容库1#隧道泥浆流量从初始244.77m3/h下降至10.57m³/h，泥浆浓度从37.96%12月5日已处于断流状态。根据企业提供的监测数据，以及专家的现场勘查情况判断，库区漏点已得到有效封堵，如图2所示。



图2 陇怀扩容库1#隧道断流情况示意图

（二）多孟沉淀回水池情况

11月27日，华银铝业公司在多孟沉淀回水池原有回抽系统基础上，增设一组泥浆回抽设备，回抽能力从200m3/h提升至400m3/h，截至12月6面已下降，处于正常运行液位。



图3多孟沉淀回水池现状示意图

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送情况

11月25日19时15分，华银铝业公司马牌工区带班副区长李某某在多孟沉淀回水池日常巡检时，发现陇怀排泥库扩容项目1#隧道出口有浑水流

11月25日19时20分，李某某电话报告马牌工区值班调度员黄某某。黄某某立即通知排泥库管理站值班人员徐某某、梁某某。

11月25日19时22分，梁某某电话向矿山部排泥库管理站副主管张某报告，张某立即通知安全环保科副主管关某，并一同赶往排泥库。

11月25日19时28分，关某电话向矿山部安全总监何某报告。何某要求继续观察浑水变化情况，并对库区开展巡查工作。

11月25日19时59分，张某电话向在外地出差的矿山部常务副经理谢某报告，谢某要求继续观察浑水变化情况，控制浑水在应急池内，并对库

11月25日23时45分，与黄某某同班的调度员张某某向矿山部生产运行科主管王某某报告。

11月26日7时12分，王某某向矿山部副经理（主持行政工作）韦某某报告。

11月26日7时30分，韦某某向外地出差的公司总经理樊某某报告。樊某某指示尽快查找漏点，尽快实施封堵。

11月26日7时40分，樊某某随即电话询问安全环保部经理陈某，这起事故是否要立即向政府及主管部门报告。鉴于1#隧道出口水质浑10m^3/h），矿山部初步判断这起事故是边坡泄漏造成，可以很快堵漏，同时浑水流入应急池内，未溢流到外环境，风险可控，陈某建议缓报。至未主动向政府及监管部门报告事故情况。

11月29日18时，德保县马隘镇丁雅村党支部书记在开展日常巡查工作时，发现陇怀排泥库应急池周边出现黄色泥水渗流现象。18时15分，通

11月30日，德保县马隘镇人大主席再次组织值班人员前往现场查看后向镇党委书记进行汇报。马隘镇人民政府于12月1日，向县委、县政府

11月30日，德保县自然资源局局长在收到村民拍摄的视频后，于13时30分向县应急管理局局长反馈情况。

11月30日13时40分，德保县应急管理局副局长向华银铝业公司电话了解相关情况并组织工作人员前往事故现场。15时40分，县应急管理局组18时13分，县应急管理局局长电话报告县人民政府副县长。

11月30日，华银铝业公司向德保县人民政府书面报告事故情况。

12月1日9时18分，德保县应急管理局、工信局及百色市德保生态环境局相关人员到多孟沉淀回水池现场检查泥浆泄漏情况。华银铝业公司陪情况。

12月1日19时，德保县应急管理局向县委、县政府书面汇报事故信息；12月2日0时15分，向百色市应急管理局书面汇报。

12月2日0时52分，百色市应急管理局向市委、市政府书面汇报事故信息；1时26分，通过全国突发事故应急指挥综合业务系统向自治区应急厅家矿山安全监察局广西局报送事故信息。

（二）应急处置情况

2025年11月25日19时15分，华银铝业公司发现陇怀排泥库扩容库发生泄漏，矿山部启动陇怀扩容项目泄漏应急预案。19时20分，矿山部值班阅1#隧道进口监控视频。19时50分，经矿山部会商研判，因进入1#隧道检查涉及有限空间作业，为防止次生事故，决定11月26日白班再进入隧道内

11月26日8时35分，华银铝业公司矿山部启动二级应急预案，采取应急处置措施。一是停止向库区排泥；二是安排技术人员进入库区排查漏水质；四是落实相应安全措施后，安排人员进入1#隧道内检查，8时55分，排查人员在距离隧道出口791m处发现泥浆出露点；五是在1#隧道出口添砂浆泵回抽应急池内的泥浆。

11月27日，华银铝业公司邀请长沙有色冶金设计研究院有限公司3名尾矿库专家驻场指导漏点排查和泄漏处置。经排查，在东库区发现一处织抢险队85人，调运应急物资，组织人员搭建浮桥、平台，出动机动船，注浆机2台等对该漏点进行封堵。在多孟沉淀回水池，增设一组回抽设备400m3/小时。租用多孟沉淀回水池下游34亩闲置土地，构筑拦截坝，于11月28日建成三级临时应急池，提升应急容纳能力。

11月27至29日期间，持续安排技术人员进入库区排查漏点，安排人员巡查周边泉眼水质，回抽应急池内泥浆，在东库进行封堵等。

11月29日21时0分，华银铝业公司发现泄漏泥浆浓度变稠，回收量降低，多孟沉淀回水池内泥浆外溢。随即紧急召开应急专题会议进行专项动企业一级应急预案，成立了以企业总经理、党委书记为总指挥，经营班子成员为副总指挥，各部门、各单位主要负责人为成员的应急处置工作陇怀扩容库突发泄漏事故应急处置工作。

12月1日，德保县人民政府启动一般突发事故四级应急响应，并在华银铝业公司设置现场应急处置联合指挥部，形成“政企联动、分级响应”

12月2日，自治区应急管理厅、百色市应急管理局到现场对华银铝业公司应急处置工作进行指导，优化完善应急处置工作方案。

12月3日，自治区专家组抵达事故现场，自治区应急管理厅、百色市应急管理局组织专家技术团队，对泄漏原因进行研判，审定封堵、抽排提供技术指导与质量监督。12月3日上午，初步完成东库区漏点封堵并继续注浆巩固，同时在西库区发现漏点，华银铝业公司立即调派人力、物力

截至12月5日14时许，对西库区漏点封堵取得突破性成效，17时许，1#隧道出口已无泥浆流出。至此，现场应急处置基本结束。

（三）应急处置效果

1. 泄漏点封堵情况

11月27日起，华银铝业公司对东库区泄漏点（见图4）进行注浆以及投入干拌混凝土进行封堵。至12月3日，初步完成东库区漏点封堵并1239t，累计投进库内干拌混凝土约121.06m3，封堵效果不明显。

12月4日起，暂停东库区漏点封堵作业，并加强观测。同时组织人员对西库区漏点（见图5）区域进行抛填封堵作业，对抛填区域进行注浆。漏点投入干拌混凝土约84.33m3，完成注浆约210t。1#隧道出口泥浆流量从初始240.77m3/h下降至6.3m3/h，浓度从初始37.96%下降至10.57%，两控制。

12月6日，继续对西库抛填区域及漏点处10m范围进行注浆，同时对1#隧洞开展清淤工作。

截至12月7日21时，西库区泄漏点核心区域周边5m范围抛填干拌C30混凝土厚度已达2m以上，周边5～10m范围已抛填C30干拌混凝土厚度达1m厚以上。至此，漏点封堵工作基本完成。

经统计，本次泄漏泥浆量约4.5万m3，截至12月17日共回抽泥浆约4.2万m3，剩余约0.3万m3在多孟沉淀回水池，已抽回泥浆量约占总量的93%



图4 东库区1#泄漏点位置示意图



图5 西库区2#泄漏点位置示意图

2. 周边社会环境未受影响

陇怀扩容库周边3至5公里范围内共有3个村14个屯，外溢泥浆主要扩散至下游多孟屯，泥浆均引流至多孟屯左侧洼地临时应急池，未有进入急池低洼路段出现少量淤泥堆积。丁雅村13.9亩（多孟屯9.1亩、多雅屯4.8亩）农闲地流入泥沙。经第三方环境监测机构对下游河道、泉眼、测，排泥库周边14个屯饮用水未受外泄影响，经现场观察，水体、水质感官无异常、无异味，群众日常生产生活正常开展。

（四）应急处置情况评估

本次事故应急处置工作虽最终实现了漏点封堵，且未造成外环境影响的处置目标，事故处置期间未发生舆情情况，并体现政企联动特点。但显不足，在信息报告上存在重大问题，制度落实、风险研判与响应升级机制也存在严重缺陷。

一是企业内部信息报送严重滞后。11月25日19时15分发现泄漏，相关人员于11月26日7时12分方才将事故信息报告企业主要负责人，企业内人接到事故信息后未主动向政府部门报告事故情况，导致事故初期未能及时启动政府支援，形成“信息孤岛”和联动缺失，影响了整体应急处置理人员风险意识不强，且应急响应升级过慢，事发超过4天才启动企业一级预案，暴露出企业动态应急风险评估机制不灵敏。三是没有第一时间对窗口，延误了应急处置工作的开展。企业应急预案启动主观性较强，应急响应标准模糊，决策层报告意识较差，动态应急处置能力有待加强，且有

四、事故原因

（一）事故原因

华银铝业公司隐蔽致灾因素普查、隐患排查不彻底，防泄漏措施不到位。其对库岸坡面裂隙的有效勘察不足，缺乏针对性的防护工程措施，凹凸不平地段，均采用同一施工工艺，防漏效果不佳，随着排泥库库容排泥高程的增加，库岸坡防渗层（喷砼、土工布）被击穿，造成排泥库泥溶沟）泄漏。

（二）事故原因分析

经现场踏勘、专家论证、资料查阅及相关人员问询等工作，事故原因分析如下:

华银铝业公司在开展前期岩溶地质勘查及后期隐蔽致灾因素普查工作时，因排泥库周边岸坡坡度较陡，受限于排查手段，对排泥库局部岸坡隙）及断层破碎带发育段排查不彻底。依据《广西华银铝业有限公司陇怀排泥库扩容项目安全设施设计》施工工艺要求，库岸岩溶发育边坡需喷土，以填充岩溶裂隙并找平坡面凹凸部位（见图6）。华银铝业公司在实施库岸坡结构层（喷射混凝土、土工布）施工过程中，对库岸凹凸不平坡溶槽、小溶洞等部位的防渗喷射混凝土作业，均采用同一施工工艺（清除岩石表面灌木杂草、封填裂隙、喷射混凝土层并铺设土工布）（见图7）破碎带，也未充分填平尖锐凸起的灰岩石芽。最终导致铺设于混凝土层之上的土工布在排泥库泥浆荷载作用下，被凸起石芽顶穿（或土工布搭接道（含溶洞、漏水洞、裂隙）及断层破碎带渗漏外泄。

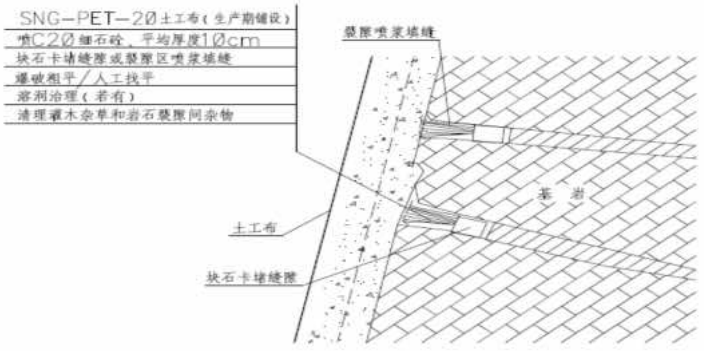


图6 库岸岩溶发育的边坡铺盖结构示意图



图7 库岸边坡现状示意图

五、有关政府部门履职情况

（一）德保县人民政府

2025年以来，德保县人民政府按要求执行上级安全生产法律法规和文件精神，落实属地安全生产责任。一是召开生产安全事故防范会议。联席会议，召开2次常委会，3次常务会，由县领导组织召开其他各类安全生产专题会议14次，包括矿山专题会议1次，协调解决安全生产重点难制，2025年负有包保职责的县领导带队检查矿山、尾矿库22次，其中检查华银铝业赤泥堆场和排泥库检查6次。三是推进安全生产治本攻坚三年行职能的部门开展执法检查559次，检查生产经营单位1191家，各行业领域共排查出重大事故隐患共34项，已全部督促整改完毕。

事故发生后，德保县人民政府及时启动联动应急响应机制，成立应急指挥部，调派应急救援队伍赴现场开展应急处置工作，并责令华银铝业每日召开联席会议，分析研判事故形势，安排各项处置工作，组织专家排查泄漏位置，指导企业对泄漏位置进行封堵，并组织生态环境、水利等严防环境污染。在调查过程中未发现德保县人民政府存在履职不到位的情形。

（二）德保县应急管理局

2025年以来，德保县应急管理局组织全县矿山、尾矿库企业参加安全生产相关会议9次，召开警示教育会议3次，并制定了《德保县2025年度年度监管计划及该项目安全管理实际需求，先后对德保县华银铝业陇怀排泥库扩容项目下达累计形成现场检查记录4份、限期责令整改4份，督导生产主体责任，规范该项目建设与运行管理流程，累计排查发现德保县华银铝业陇怀排泥库扩容项目存在问题隐患14条，已督促华银铝业公司完成

德保县应急管理局在接收到事故信息后，及时组织人员进行核查，并按要求上报事故信息，并根据县政府领导的批示要求启动一般突发事件展应急处置工作。在调查过程中未发现德保县应急管理局存在履职不到位的情形。

（三）马隘镇人民政府

2025年以来，马隘镇人民政府通过制定安全生产工作方案，并成立以镇党委书记为组长，其余领导干部为成员的领导小组，组织开展安全生安全生产工作会议，组织人员深入排查非煤矿山、危险化学品、烟爆、工贸、建筑施工、消防安全等各重点行业领域安全风险。全年共按季度制定全生产工作会议4次，组织人员对华银铝业公司开展安全检查12次，督促指导企业做好各项安全生产工作。在调查过程中未发现德保县马隘镇人民

六、处理建议

（一）有关单位处理建议

华银铝业公司隐蔽致灾因素普查、隐患排查不彻底，防泄漏措施不到位。其对库岸坡面裂隙的有效勘察不足，缺乏针对性的防护工程措施，凹凸不平地段，均采用同一施工工艺，防漏效果不佳，导致排泥库泄漏事故发生。从11月25日事发至11月29日政府部门人员发现排泥库存在泄漏府及监管部门报告情况，存在瞒报事故的情形。华银铝业公司对事故的发生负有责任，且瞒报事故，建议应急管理部门对其依法进行处罚。

（二）有关人员的处理建议

1. 樊某某，华银铝业公司主要负责人，负责企业安全生产全面工作。其未严格落实企业主要负责人安全生产职责，施工项目隐蔽致灾因素措施不到位，最终导致事故发生，其对事故发生负有领导责任。其未按规定向监管部门报告事故情况，从11月25日事发至11月29日政府部门人员未主动向政府及监管部门报告情况，瞒报事故。建议应急管理部门对其依法进行处罚。

2. 陈　　某，华银铝业公司安环部经理，负责企业安全生产检查以及如实报告生产安全事故信息。其建议企业主要负责人缓报事故信息，银铝业有限公司按照企业内部制度进行处理，并将处理结果报德保县应急管理部门备案。

3. 韦某某，华银铝业公司矿山部副经理（主持行政工作），负责陇怀排泥库安全生产全面工作。其在事故发生后未及时排查泄漏情况，造华银铝业有限公司按照企业内部制度进行处理，并将处理结果报德保县应急管理部门备案。

4. 王某某，华银铝业公司矿山部生产运行科主管，负责参与陇怀扩容排泥库事故、事件的应急抢险，协助事故调查分析。其收到事故信息乾昭报告事故信息，信息报告延误近7个小时，造成事故应急处置工作延误。建议华银铝业有限公司按照企业内部制度进行处理，并将处理结果报

5. 关　某，华银铝业公司矿山部安全环保科副主管，负责参与事故调查和处置工作，其在事故发生后未及时排查泄漏情况，造成事故应急限公司按照企业内部制度进行处理，并将处理结果报德保县应急管理部门备案。

6. 张　某，华银铝业公司矿山部排泥库管理站副主管，负责陇怀扩容排泥库作业的日常安全管理。其在事故发生后未及时排查泄漏情况，议华银铝业有限公司按照企业内部制度进行处理，并将处理结果报德保县应急管理部门备案。

（三）其他建议

1. 建议华银铝业公司向德保县人民政府作深刻检讨。

2. 建议德保县人民政府对华银铝业公司进行警示约谈。

七、事故整改和防范措施建议

（一）主动担当，强化安全监管职责

德保县人民政府和有关部门要牢固树立生态环境保护和安全生产红线意识，主动担当，坚决扛起防范化解重大风险的政治责任。一是要深刻统筹协调推进尾矿库安全风险隐患排查整治工作，在2026年汛前完成一轮汛前检查和涉重金属防渗漏工作。通过组织专家对辖区内尾矿库开展隐勘察、施工质量、地震安全性评价、隐蔽致灾因素普查情况等进行排查，建立隐患排查责任倒查机制，对辖区内所有尾矿库建立“一库一册”重化管理，完成闭环整改销号。二是要严查企业应急预案的合规性、针对性与可操作性，指导企业完善预案，补充极端情景处置措施，健全应急响落实制度要求。同时督促企业全体员工学习《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》《国家矿山安全监察局广西局广西壮族自治区应急管理厅事故信息报告和调查处理有关问题的通知》（矿安桂〔2023〕43号）文件，熟知处理办法和通知要求，发生事故按规定上报，防止迟报、瞒报再扩容项目后续试排工作成立工作组，加强部门联动会商，做好全过程监督检查和服务指导工作，及时纠正违规行为，定期报送工作信息。

（二）落实责任，提升应急处置能力

华银铝业公司要落实安全生产主体责任，提高思想认识，压实全员安全生产责任，明确各层级、各岗位的安全生产职责，将责任落实到具体泥浆的清理和转移工作，对多孟沉淀回水池及下游临时构筑的各级拦截坝内积存的泥浆进行彻底清理和转移，确保所有泄漏物料得到安全、合规后的区域进行环境评估，确保无残留污染。要以本次事故为经验教训，充分考虑极端泄漏情景，保留在多孟沉淀回水池增设一组泥浆回抽设备等，实现事故状态下能快速地将泥浆回抽至排泥库内，确保泥浆不外溢。

（三）深入排查，根治库区地质与工程隐患

华银铝业公司要组织开展库区专项地质勘察与系统治理，对库区进行全面的工程地质与水文地质勘察，严肃排查《地质勘察报告》编制中勘安全评价缺失等问题。要开展隐蔽致灾因素普查，精准查明库岸、库底岩体裂隙、破碎带、溶洞等隐蔽泄漏通道的分布、规模及连通性，并进系。要根据《地震安全性评价管理条例》《尾矿设施设计规范》（GB50863—2013）规定，委托甲级资质机构补充开展地震安全性评价，对工程周全面排查，按照地震安全性评价结果的抗震烈度参数对库区进行抗震设防，对排查发现的风险点采取有效避让或安全防护措施。要加强试排准备好应急物资储备，强化应急预案演练，必须在所有地质隐患治理工程验收合格后，聘请有资质的第三方机构对此次事故封堵效果及整个库区安全泄漏处置效果验证试排方案，报应急管理部门同意后方可进行试排，开展试排后要落实循序渐进原则，严禁超能力试排。要在今年汛期之前对企行隐患排查治理。

（四）系统重构，提升应急管理与响应能力

华银铝业公司要全面修订应急预案并强化保障体系，以本次事故为鉴，立即启动公司级及排泥库专项应急预案的全面修订工作。重点完善泄发现、响应启动、信息报告、初期研判、工程处置等各环节的具体步骤、决策主体及时限要求；设定以流量、浓度、持续时间为核心的客观应急求，启动公司内部应急响应后，须在1小时内向属地政府及应急管理、生态环境部门初步报告，提升应急联动响应能力。

（五）举一反三，深化警示教育成效

华银铝业公司要组织全体员工召开事故警示教育大会，全面通报事故经过、暴露的问题及造成的不良影响，深入剖析事故背后的责任缺失、题。组织管理层、安全管理人员、一线作业人员等不同群体开展针对性警示教育活动，通过“以案说法、以案明责、以案促改”，让全员深刻认除的严重危害，增强安全生产责任感和紧迫感。要积极培养懂技术、会抢险的企业专业人才，保证突发险情时能正确处置。

应急管理部门要以此次事故为典型案例，将本起事故通报至全市矿山企业，督促企业组织开展事故警示教育，让各企业从管理层到一线员工正重视，切实增强全员安全责任意识、风险辨识意识和应急处置意识，推动企业及行业汲取教训、引以为戒，筑牢全员安全生产思想防线，从根源

百色德保广西华银铝业有限公司陇怀排泥库

扩容项目“11·25”一般泄漏事故调查组

2026年1月21日

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站 自治区各县（区）

主办：广西壮族自治区百色市人民政府办公室
地址：广西壮族自治区百色市右江区向阳路13号
邮编：533000 电话：0776 - 2834038（仅受理网站建设维护相关问题） 网站地图
桂公网安备45100202000143号 桂ICP备08000995号-1
网站标识码 ：4510000031