百色右江区金辰璟悦小区 “10•10”一般高处坠落事故调查报告

2026-02-10 09:40 来源：百色市安全生产和应急管理委员会办公室

2025年10月10日11时40分许，百色市右江区金辰璟悦小区发生一起维修自制货运升降设备过程中人员和设备坠落事故，造成3人受伤，直接经

事故发生后，百色市委、市人民政府高度重视，市人民政府市长作出批示，要求及时处置，组织全市排查并消除隐患，成立事故调查组彻查域安全生产工作，坚决遏制行业事故发生。

为查明事故原因，防止类似事故再次发生，按照市人民政府领导批示要求，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调号）《广西壮族自治区实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉办法》（广西区政府令第50号）有关规定，市人民政府决定对该起事故提级调市应急管理局牵头，市住房城乡建设局、市公安局、市市场监管局、市司法局、市人力资源社会保障局、市总工会、市检察院等部门组成的百色市坠落事故调查组，并邀请市纪委监委介入，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组认真贯彻落实市委、市人民政府工作要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘资料、询问谈话、专家论证等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质，针对事故暴露出的问题，提出

经调查认定，百色右江区金辰璟悦小区“10·10”一般高处坠落事故是一起维修人员在维修自制货运升降设备过程中违规作业造成人员受伤[1]。

一、事故基本情况

（一）有关人员情况

1. 吕**，系金宸璟悦小区涉事房屋业主。其委托蒋*华在金宸璟悦小区涉事房屋专用电梯井内制作并安装货运升降设备。

2. 潘**，系吕**的妻子。其在10月10日事故现场并在事故发生后拨打报警电话。

3. 蒋*华，其承揽吕**委托安装货运升降设备业务，并负责设备的制作、安装、拆除与维护。未持有高处作业证。其在10月10日组织人员到升降设备，在事故中受伤。

4. 蒋**，系蒋*华儿子。未持有高处作业证。其在10月10日跟随蒋*华到金宸璟悦小区涉事房屋维修货运升降设备，在事故中受伤。

5. 刘**，系蒋*华妻子。未持有高处作业证。其在10月10日跟随蒋*华到金宸璟悦小区涉事房屋维修货运升降设备，在事故中受伤。

（三）有关协议及设备情况

1. 有关协议情况

2025年8月10日，金宸璟悦小区涉事房屋业主吕**因个人住宅装修需求，与蒋*华签订了《施工协议书》，委托蒋*华制作安装一台货运升降方约定由蒋*华自行购买相关材料、设备等方式组装一台含轨道、吊篮等装置的货运升降设备，设备最大载重量为1.5t，该设备仅可作装修材料搬故障，由蒋*华负责保修；设备、材料属蒋*华所有，装修完工后，由蒋*华负责将相关设备、材料等拆除处理。蒋*华安装该设备人工费和购买材完毕。

2. 设备情况

蒋*华在右江区南大建材市场采购钢材、卷扬机等材料后，于2025年8月15日在金宸璟悦小区涉事房屋专用电梯井内完成简易运货升降设备机、轨道、自制吊篮、防坠挂钩等。蒋*华将卷扬机安装在位于电梯井天花板下的钢制横梁上，将卷扬机绞盘上的钢丝绳穿过固定在吊篮上的定滑用遥控器控制吊篮上下运动。设备安装制作完成后未经安全检验检测合格即投入使用。该设备系蒋*华为满足协议内容要求自行购买材料，根据个运升降设备（见图1）。

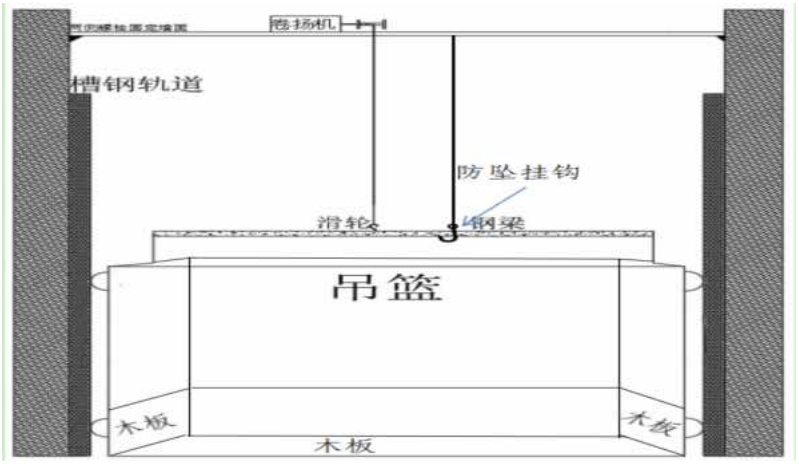


图1 设备简易结构示意图

（四）事故发生经过

2025年10月9日，由于货运升降设备出现故障，吊篮停在涉事房屋四楼的电梯井内且已无法移动，业主吕**电话联系蒋*华说明情况并要求蒋场向使用设备的装修工人了解并检查相关情况后，向吕**回复说明该设备的卷扬机出现故障，已无法维修，需要更换新卷扬机并征得吕**同意更换儿子蒋**以及妻子刘**将新购买的卷扬机带到涉事房屋后，蒋*华使用防坠挂钩钩住吊篮钢梁以防止吊篮坠落，然后爬到吊篮上方站在吊篮顶部的承重的滑轮组和钢丝绳拆除。蒋*华安排蒋**站在吊篮里接住拆卸下来的卷扬机，由于卷扬机太重蒋**无法接住，蒋*华让刘**一起进入吊篮接住刘**踏进吊篮时，吊篮突然从四楼坠落，蒋*华、刘**、蒋**三人随吊篮一同坠落至负一楼，造成三人受伤（详见图2、3、4）。

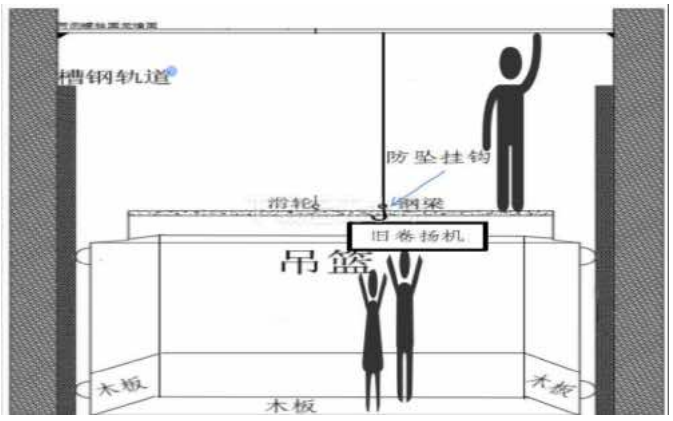


图2 事发前三人所在位置情况示意图



图3 刘**进入吊篮并伸手接故障卷扬机现场情况图



图4 三人随吊篮一起坠向负一楼的瞬间现场情况图

（五）现场勘查情况

事故调查组于10月31日组织专家组开展现场勘查，结合资料查验、人员询问结果，勘查情况如下：

1. 井道出口情况：负1楼、4楼井道出入口均未安装防护栏，无封闭防护措施；负1楼井道口左侧张贴“载货电梯严禁载人”警示标识（详见图5



图5 负一楼井道口情况图

2. 相关设备情况：新卷扬机放置于井道顶部横梁上，未采取焊接或螺栓固定措施，处于松动状态。横梁右侧防脱钩（二次保护装置）已被拆
篮坠落在负一楼井道内，吊篮框架四周由方钢焊接而成，底部、左右两侧皆为木板，顶部、前后未安装木板，底部木板上有血迹及拖鞋残留；

损；旧电机线圈脱落至底坑内，绞盘坠落至吊篮顶部（详见图6、7、8）。



图6 用于牵引吊篮的卷扬机设备现场情况图



图7 用于盛装装修材料的吊篮现场情况图



图8 掉落在吊篮底部的故障电机现场情况图

3. 其他情况：电梯井道内壁左右各有一根导轨，无润滑维护痕迹（详见图9）。



图9 电梯井道情况图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成3人受伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准（GB/T6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关〔2013〕115号）等规定，经统计，此次事故共造成直接经济损失约7.18万元。

二、应急处置及评估情况

（一）事故信息报告情况

2025年10月10日11时40分，蒋*华、刘**、蒋**在维修自制的运货升降设备过程中，发生蒋*华、刘**、蒋**3人随设备从4楼坠落的事故。

11时47分，业主方潘**（吕**妻子）拨打了120急救电话和119救援电话。

11时57分，医护人员到达事故现场对受伤人员进行救治，并于12时35分将三名受伤人员送往市人民医院救治。

12时0分，百色金宸物业服务有限公司巡逻人员覃*拨打110报警电话。

13时22分，市公安局右江分局将事故信息转报右江区应急管理局。

13时35分，右江区应急管理局将事故信息书面报右江区委、区人民政府并抄报市应急管理局。

14时34分，市应急管理局将事故信息书面报市委、市人民政府并抄报自治区应急管理厅。

（二）应急救援及处置情况

事故发生后，右江区应急管理、公安、住房城乡建设、市场监管、龙景街道办事处等单位赶赴现场，第一时间对事故现场进行封锁，应急管现场碰头会，明确各单位职责分工，并对事故现场进行初步调查访问，收集当事人及目击者的陈述材料。同时，并与事故家属取得联系，做好情报医疗救治进展，协调解决家属在救治过程中遇到的实际困难。

（三）应急处置评估

从本起事故的应急救援处置情况看，事故信息上报、救援信息传递及时顺畅，政府和相关部门响应积极，及时准确上报及发布事故信息，积造成不良后果。多部门协同配合高效，现场处置流程规范，有效避免了事故二次伤害的发生。

三、事故发生原因

蒋*华自制并安装的货运升降设备未经安全检测合格即投入使用，存在安全隐患；蒋*华、刘**、蒋**在进行设备维修时均未佩戴任何防护落措施[3]，三人同时进入吊篮作业时防坠挂钩无法承受相应重量，并产生晃动，重心失衡，致使吊篮和人员发生坠落，造成三人受伤。

四、其他问题

业主对进入设备维修现场的作业人员未尽到安全防护提醒的义务。

五、相关建议

建议右江区安应委办组织住房城乡建设、市场监管部门对有关人员进行研究处理。

六、事故主要教训

（一）成本导向催生无资质作业乱象，终酿事故

部分个人住宅室内装修业主为节约成本，委托无资质社会人员自制并安装货运升降设备，形成了此类人员为谋求利益承揽自制货运设备的“灰色”业态大量存在于市场上，且处于传统监管体系之外，长期潜伏巨大安全风险隐患。本起事故中，承揽设备安装业务的蒋*华即属此类人员，安装，设备未经检测合格便交付使用，后续维修时既未制定方案，也未采取有效安全防护措施，更突破“严禁载人”约定，安排三人在吊篮内及顶部

（二）属地管理和行业部门缺乏联动机制

一方面，街道办事处、社区等属地责任主体对辖区内住宅室内装修过程中自制货运升降设备吊装作业这一高危风险环节的安全防范不够重视制定针对性排查方案，也未组织力量开展常态化、全覆盖的专项检查巡查；同时，未与行业主管部门及物业服务企业搭建起常态化的沟通协调平面，物业服务企业作为住宅装修现场安全管理的一线责任主体，在日常巡查中发现住宅装修项目使用自制货运升降设备时，未能准确辨识此类设防护措施缺失等安全隐患，既未及时对施工方进行劝阻和制止，也未将相关隐患情况上报至属地监管部门和行业主管单位，致使安全隐患未能消除

（三）行业部门监管存在短板弱项

住房城乡建设部门对蒋*华这类无资质、无备案的社会人员承揽住宅室内装修装饰相关业务缺乏安全风险研判，未能及时将其纳入安全生产采购材料自制货运升降设备、装修施工使用自制货运升降设备等行为缺乏管控，成为住宅装修领域突出安全风险源头。同时，传统监管手段滞后信息化应用不足等，使得对个人住宅装修、电梯井等隐蔽作业场景违规行为排查精准度低。未与物业、社区建立高效信息共享机制，监管联动效安装、使用行为长期处于漏管状态，形成监管盲区和安全风险洼地。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻汲取事故教训，防范类似事故发生，提出以下整改防范措施建议:

（一）落实属地责任，完善治理体系

各县（市、区）人民政府须落实市委、市人民政府安全发展部署及党政同责、“一岗双责”要求，强化底线与红线意识，压实属地管理和行业政府要落实安全管理的属地责任主体，严格落实“三管三必须”要求，牵头破解住宅装修领域安全监管难题，推动形成全链条管控格局。一是完善乡镇人民政府（街道办事处）牵头，住房城乡建设、市场监管、应急管理、公安、消防等部门及社区、物业服务企业共同参与的自建房、住宅商、信息共享、联动执法，打通监管“最后一公里”。二是牵头组织对本辖区住宅小区、城中村、城乡接合部等场所违规安装、使用各类自制货运式、起底式专项排查整治，建立隐患台账，明确整改责任和时限，实行闭环管理。

（二）明确部门责任，补齐监管短板

各有关部门须严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”的原则，切实履行安全监管职责

住房城乡建设部门要强化住宅室内装饰装修活动监督管理，强化行业监管与精准技术指导，指导督促物业服务企业严格落实装修登记、日常为及时劝阻、制止并上报。同时，聚焦住宅装修租赁、安装、使用货运升降设备环节，明确监管权责边界，厘清与市场监管等部门的职责分工，市场监管部门开展联合执法检查，针对个人住宅装修、电梯井等隐蔽区域，制定专项巡查方案，重点核查施工主体资质、设备合规性及安全方案实行“发现—登记—督促整改—复核销号”闭环管理，确保行业监管无盲区、全覆盖。

市场监管部门要聚焦自制货运设备所用卷扬机、钢材、钢丝绳等配件及原材料，强化生产、销售全链条质量监管，督促销售主体严格落实进全购销台账；严厉打击销售假冒伪劣和不合格产品行为，对不符合国家标准的配件、原材料依法予以查处。

各乡镇人民政府（街道办事处）要切实履行属地监管职责，以社区、物业服务企业为依托组建专项巡查队伍，常态化开展辖区住宅装修工井、阳台、楼道等隐蔽区域自制货运设备的安装、使用及违规作业等安全隐患；对发现的隐患问题和违法线索，第一时间上报有关部门，并强化门的联动协作，全力配合开展联合巡查、执法检查等工作。

（三）强化宣传教育，提升安全意识

各县（市、区）人民政府及各行业监管部门要牵头组织开展住宅装修安全生产知识宣传，综合运用社区宣传栏、业主群、装修告知书等线下示屏等传统媒介及微信公众号、短视频平台等新媒体，面向业主、装修从业人员、零散务工人员等公众普及住宅装修安全知识，重点宣讲无资质及法律责任，曝光同类事故案例强化警示，通过以案例警示、引导业主主动选择合规施工主体与合格设备，引导作业人员依法依规开展生产经道，鼓励居民、物业人员举报违法违规行为及安全隐患，营造全社会共同参与住宅装修安全治理的良好氛围。

百色右江区金辰璟悦小区

“10·10”一般高处坠落事故调查组

2026年2月6日

主办：广西壮族自治区百色市人民政府办公室
地址：广西壮族自治区百色市右江区向阳路13号
邮编：533000 电话：0776 - 2834038（仅受理网站建设维护相关问题） 网站地图
桂公网安备45100202000143号 桂ICP备08000995号-1
网站标识码 ：4510000031