百色田阳广西正昌矿业开发有限公司岩肥山石灰岩矿“11•13”一般坍塌事故调查

2026-03-25 10:02 来源：百色市安全生产和应急管理委员会办公室

2025年11月13日，广西正昌矿业开发有限公司广西田阳区那坡镇岩肥山石灰岩矿发生一起道路边坡坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约

事故发生后，自治区应急厅高度重视，指示百色市对本起事故提级调查处理。为查明事故原因，防止类似事故再次发生，按照自治区应急管事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》的有关规定，2025年11月27日，百色市人民政府成然资源局、市发展改革委、市公安局、市人力资源和社会保障局、市司法局、市总工会，以及田阳区人民政府等单位有关人员组成的百色田阳广石灰岩矿“11·13”一般坍塌事故调查组。事故调查工作同时邀请矿山行业专家参与，并邀请市检察院参加，邀请市纪委监委介入。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、询问谈话、专家论证等方式人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质以及相关人员的责任，针对事故暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，百色田阳广西正昌矿业开发有限公司岩肥山石灰岩矿“11·13”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业基本情况

广西正昌矿业开发有限公司（以下简称“正昌矿业公司”）成立于2022年3月14日，法定代表人为梁某，类型为其他有限责任公司，住所位田州镇。经营范围为非金属矿物制品销售、建筑材料销售、新型建筑材料制造（不含危险化学品）、石灰和石膏制造、建筑用石加工、建筑砌块销售、水泥制品制造、轻质建筑材料制造。许可项目为矿产资源（非煤矿山开采）。

（二）有关项目基本情况

正昌矿业公司岩肥山矿区石灰岩矿综合开发利用项目（一期）（980万吨/年）为正昌矿业公司的新建矿山项目，项目位于百色市田阳区那坡

2022年6月29日，该项目在百色市田阳区发展和改革局完成备案。

2023年9月21日，正昌矿业公司取得《采矿许可证》，有效期限为自2023年9月21日至2043年9月21日（20年），开采矿种为熔剂用石灰岩、天开采，生产规模为980万吨/年。矿区面积为0.7084平方公里。

2023年11月完成安全设计编制，并取得《广西壮族自治区应急管理厅关于广西正昌矿业开发有限公司广西田阳区那坡镇岩肥山矿区石灰岩矿施设计审查意见书》（桂应急非煤项目审字〔2023〕56号）。并分别于2024年4月、2025年5月、2025年6月、2025年7月进行4次设计变更。

2024年4月3日，正昌矿业公司获得百色市田阳区应急管理局《关于广西田阳区那坡镇岩肥山矿区石灰岩矿矿山基础建设开工的批复》，矿山

2025年7月，该项目（一期）基建建设完成，2025年8月14日取得《安全生产许可证》（编号（桂A）FM安许证〔2025〕1号），有效期限为（3年），许可范围为溶剂用石灰岩、建筑石料用灰岩，露天开采。取证后矿山正常开采至事故发生前。

（三）涉事道路基本情况

根据该项目《安全设施设计施工设计》，A、B、C山峰完成基建验收后，从C山峰+410m标高汽车装运平台开拓汽车运输道路至H、I山峰，道，最大纵坡8%，每隔250—300米设置缓和坡段，缓和坡段长度100m，缓和坡段的坡度≦3%，道路边坡设计角度坡比为1:0.4（约68°），路面为输道路长度为875m。修建方式为以C山峰+410m标高汽车装运平台作为起点，沿D山峰、F山峰北面向前开拓至I山峰+470m标高。该道路建设完成后投用。

该道路于2025年9月份开始施工修建，实际施工位置为从C山峰+427m标高转运平台沿D山峰、F山峰北面进行修建，截至事发时尚未修建完成东约79m处的D山峰鞍部，标高为+429m，边坡角度为80°（详见图1、图2）。

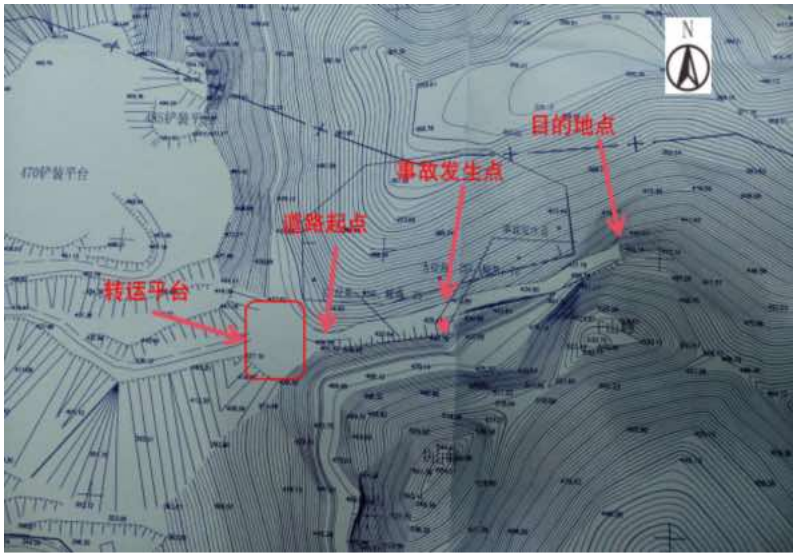


图1 该道路标高情况图



图2 该道路现状图

（四）有关人员基本情况

1. 梁　某，男，大专学历，专业为行政管理，2018年起从事矿山行业相关工作，2025年5月19日取得金属非金属矿山（露天矿山）行业主要考核合格证，于2025年5月22日任广西田阳区那坡镇岩肥山矿区石灰岩矿主要负责人（矿长），负责矿山全面安全生产管理工作。

2. 覃某某，男，大专学历，专业为煤矿开采技术，2012年起从事矿山行业相关工作，2023年8月15日取得金属非金属矿山（露天矿山）行业能力考核合格证，于2025年5月22日任广西田阳区那坡镇岩肥山矿区石灰岩矿安全副矿长，全面负责矿山生产安全管理工作。

3. 李　某，男，高中学历，2021年底开始从事矿山行业相关工作，2025年5月19日取得安全管理人员金属非金属矿山（露天矿山）资格证。坡镇岩肥山矿区石灰岩矿安全科科长，全面负责矿山安全科的管理工作。

4. 杨某某，男，高中学历，2022年4月份开始从事矿山行业相关工作。2024年1月6日取得安全管理人员金属非金属矿山（露天矿山）资格证科负责人，全面负责生产技术科的管理工作。

5. 覃某某，男，高中学历，2014年起从事矿山行业相关工作，2024年4月1日取得金属非金属矿山（露天矿山）行业安全生产管理人员安证，于2025年5月22日任广西田阳区那坡镇岩肥山矿区石灰岩矿专职安全员，负责公司安全监督管理工作。

6. 蓝某某，男，2024年4月24日取得住建行业钩机操作岗位技能培训操作证。2025年1月9日与正昌矿业公司签订劳动合同后到该公司工作，司未为其购买工伤保险。2025年11月13日在事故中死亡。

（五）有关设备情况

蓝某某驾驶的挖掘机为小松工程机械有限公司生产的挖掘机，有产品出厂检验合格证，型号为PC460—11MO，出厂日期为2024年3月18日，
3）。



图3 涉事挖掘机图片

（六）安全管理机构建设情况

1. 组织架构情况

正昌矿业公司岩肥山矿区石灰岩矿下设安全科、生产技术科、综合科。安全科全面负责安全生产法律法规的落实，安全风险管控、隐患排查
事故调查处理以及安全考核评比等工作，承担公司安全管理体系建设的职责。生产技术科负责矿山生产过程中的技术管理、作业规程制定与实施
障。综合科负责人力资源调配、员工培训与考核、职业健康管理、行政后勤支持等综合性管理工作。安全科和生产技术科下设采矿组、运矿组、
4个小组受安全科和生产技术科共同领导。

2. 组织领导设置情况

安全管理机构领导设矿长1名，由梁某担任。设副矿长2名，覃某某分管矿山安全生产相关工作，张某某分管除安全生产以外的其他工作。李
产技术科负责人，孔某某任综合科负责人。另外，安全科配备了6名专职安全员，协助安全科负责人做好各项安全工作。

（七）事故发生经过

2025年11月13日11时30分许，根据现场安全员覃某某的工作安排，蓝某某驾驶挖掘机从C山峰与D山峰之间的+427m标高转运平台沿涉事道路
+437m标高地点的石块，行驶至距离起点79m处的D山峰鞍部时，边坡上方的岩石夹杂泥土突发滑坡，滑落的泥土石块冲击挖掘机，致使挖掘机滚落
成蓝某某被石块压埋死亡，挖掘机损毁（事故现场详见图4）。



图4 事故现场图片

（八）事故现场勘查情况

1. 涉事地形地貌地层情况

该矿区属于构造溶蚀峰林峰丛洼地地貌，区内石峰成簇，丛聚连绵，基岩裸露，山体陡峭，悬崖峭壁多见。自然坡度在32°～55°，局部6(长灌木丛、刺蓬、杂草等常见植物。植被覆盖率一般。

矿区地层简单，出露地层有石炭系都安组（C1—2d）、黄龙组（C2h）和少量第四系（Q）。矿区出露地层呈单斜层状产出，矿区内未发现明育，地表浅部受溶蚀作用，节理裂隙多呈张开状，部分充填泥，裂隙面结合度差；往深部裂隙多呈闭合状，裂隙面常呈方解石化，闭合紧密。

2. 事故发生地点的山体滑坡情况

从现场勘查结果显示，滑坡体为石炭系灰岩，上部覆盖有第四系褐色粘土、亚粘土，灰岩裂隙、节理较发育，层理面有黄褐色的泥土，滑坡滑坡面倾向与山体坡向相同，与道路内侧边坡呈顺层坡向关系。从揭露出来的滑坡面测量出：滑坡面倾向253º；倾角70°；边坡滑坡体长度（道均厚2m。经计算滑坡体积1800m3左右，重量4700吨左右。（详见图5、图6）。



图5 滑坡面情况



图6 滑坡面角度测量图片

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）规定，经统计，事故造成直接经济损失约844.4万元。

二、天气气象情况

事故发生前，田阳区那坡镇11月7日至9日连续三天降雨，11月10日至12日连续三天阴天，11月13日当天晴天。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送情况

11时35分，事故发生后，覃某某拨打了120急救电话，并于11时47分电话向生产副矿长张某某汇报。张某某立即口头向矿长梁某进行汇报。理局报告事故情况。

12时5分，张某某向田阳区应急管理局电话报告了事故情况。

12时36分，田阳区应急管理局将事故情况上报百色市应急管理局。12时41分，田阳区应急管理局将事故情况上报田阳区人民政府。13时59分电话报告国家矿山安全监察局广西局。

14时11分，百色市应急管理局将事故情况书面报告市委、市政府，14时15分，书面报告国家矿山安全监察局广西局，14时17分，通过全国突告自治区应急管理厅。

（二）事故应急响应及救援情况

事故发生后，现场安全员覃某某立刻向生产副矿长张某某汇报，并停止现场作业，组织人员撤离，维护现场安全秩序，以防次生事故发生。45分许赶到事故现场指挥救援，并启动应急救援程序。鉴于矿山内部救援能力有限，张某某通过拨打119等寻求外部救援力量支援。

田阳区应急管理局接到事故信息后，协调那坡镇政府、消防、公安、卫健等各级各部门赶赴事故现场，协调消防中队2辆消防车、12名指战人增援。卫生健康部门派出医护人员参与救援。田阳区委常委、副区长带队前往现场指挥救援工作。百色市应急管理局工作组、国家矿山安全监工作组也相继到达现场指导救援处置。

田阳区应急局于当日13时许到达事故现场并核实事故情况，事故发生于正昌矿业公司岩肥山石灰岩矿矿山D山峰的机械便道上，挖掘机司中，边坡上方的岩石夹杂泥土突发滑坡，滑落的泥土石块冲击挖掘机，致使挖掘机滚落约75米高的道路下方陡边坡，造成挖掘机驾驶员蓝某某失除二次坍塌风险后开展搜救工作。经初步搜寻未找到失踪人员，田阳区应急局协调联系公安部门派出警犬协助搜救，同时组织人员在周边树林中下山开展石堆清理工作。当日17时许，经各方协作救援，救援人员发现蓝某某被压在已损毁的挖掘机附近石堆下，已无生命体征。20时许救援人后，将死者遗体收殓，后转移至田阳区人民医院太平间。至此，事故救援工作结束。

（三）善后处置情况

事故发生后，田阳区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定立即下达《现场处理措施决定书》，责令企业停产停业整顿。极协调安抚家属，2025年11月15日，正昌矿业公司与死者家属签订赔偿协议并完成赔偿金额支付，家属将死者遗体带回老家安葬。自此，善后处置

（四）应急处置情况评估

从本起事故的应急救援处置情况看，事故信息上报、救援信息传递沟通顺畅且及时，逐级上报，政府和相关部门响应积极，及时准确上报及社会反映良好，未造成不良后果。在抢险救援方面，政府及救援力量积极参与，各部门以大局为重，密切配合，共同抢险。事故应急处置和善后果，事故损失降至最低。总体上，本起事故应急处置和善后处理行动迅速、措施有力，未发生次生、衍生事件，未因处置不力造成不良社会影响。

四、事故原因

（一）直接原因

该道路所在位置地质条件较差，道路施工挖断滑坡面下部的支撑体，导致边坡稳定性降低，处于失稳状态，11月13日蓝某某驾驶挖掘机经过发滑坡，滑落的泥土石块冲击挖掘机，导致挖掘机滚落约75米高的道路下方陡边坡，造成蓝某某被石块压埋死亡。

（二）间接原因

1. 正昌矿业公司隐蔽致灾因素普查不到位，未严格落实安全风险分级管控制度，安全监督检查、隐患排查不彻底。未按规定每月组织开2025年仅有3、5、6月份组织开展重大事故隐患检查，其余月份均未组织开展检查。2025年仅在清明、“五一”期间开展了两次节假日安全检查;检查发现任何问题。涉事道路停工期间仅组织了一次隐患排查。

2. 正昌矿业公司施工前准备不足，未按设计施工。一是施工方案缺失，未制定包含开挖坡比、设备安全距离等关键要素的安全施工方案;密植被掩盖了施工区域存在的安全风险，妨碍了对滑坡、垮塌征兆的安全检查。三是未按设计施工。擅自变更道路建设标高开工，道路设计开工（+426m）；道路设计的边坡角度为1:0.4（约68°），实际修成的边坡角度为80°；路面设计宽度为10.5m，实际修成宽度为7m。

3. 正昌矿业公司未按法律规定落实员工安全教育培训。未按年度安全教育培训计划开展员工安全培训，员工安全教育培训仅培训到5月份，记录不完整。三级教育培训滞后，员工蓝某某在签订劳动合同入职上岗作业近两个月后，才接受公司安排的三级安全教育培训。

4. 正昌矿业公司施工安全检查、管理不到位。现场安全管理人员覃某某安排工人对涉事道路进行施工作业前未组织人员进行安全检查，险。其在作业现场未紧盯施工过程，未严格做好履职记录。

五、属地监管部门履行职责情况

（一）田阳区应急管理局

2025年以来，田阳区应急管理局组织召开安全生产会议共6次。并制定了《2025年度安全生产监督检查计划》，对正昌矿业公司组织开展现场改指令书5份，查找并督促企业完成安全生产隐患整改共计52项。但在检查过程中依然存在疏漏，未能完全排查发现企业存在的隐患问题。

（二）田阳区那坡镇人民政府

2025年以来，田阳区那坡镇人民政府组织召开安全生产会议共14次。对正昌矿业公司组织开展安全检查8次，检查企业安全生产管理情况，查情况等，要求企业强化安全管理，加强安全隐患排查，做好各项安全检查工作。但在检查过程依然存在疏漏，未能完全排查发现企业存在的隐患

六、对有关单位和人员的处理建议

（一）有关单位处理建议

正昌矿业公司隐蔽致灾因素普查不到位，未严格落实安全风险分级管控制度，安全监督检查、隐患排查不彻底。未按规定每月组织开展矿山路隐患排查不彻底。道路施工未按设计施工，施工前准备不足。未按法律规定落实员工安全教育培训。施工安全检查管理不到位。其对事故发生理部门依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条进行处罚，罚款70万元。

（二）有关人员处理建议

1. 梁　　某，正昌矿业公司主要负责人，负责矿山全面安全生产管理工作。其专业以及从事矿山行业相关工作最低年限均不符合要求，建其作为企业主要负责人履职不到位，对企业安全监督、检查不彻底，未能及时发现企业存在的安全隐患问题。未按规定每月组织开展矿山重大事落实员工安全教育培训。对事故发生负有领导责任，建议移交应急管理部门依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条进行处罚。

2. 覃某某，正昌矿业公司安全副矿长。全面负责矿山生产安全管理工作。其作为安全副矿长履职不到位，组织修建涉事道路时未按施工设未严格落实安全风险分级管控制度，安全隐患排查不彻底。其对企业安全生产检查、管理不到位，对事故发生负有管理责任，建议移交应急管理罚规定》第二十条进行处罚，并暂停其主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证三个月。

3. 李　　某，正昌矿业公司安全科负责人，全面负责矿山安全科的管理工作。其学历以及从事矿山行业相关工作最低年限均不符合要求理。其组织开展企业安全检查不到位，隐患排查不彻底，对员工作业环节安全监督不到位，未按法律规定落实员工安全教育培训。对事故发生负部门依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条进行处罚。

4. 杨某某，正昌矿业公司生产技术科科长。全面负责生产技术科管理工作。其学历以及从事矿山行业相关工作最低年限均不符合要求，建组织修建涉事道路时未按施工设计进行施工，施工前准备不足。安全隐患排查检查不彻底。对事故发生负有管理责任，建议移交应急管理部门定》第二十条进行处罚。

5. 覃某某，正昌矿业公司专职安全员。负责公司安全监督管理工作。其作为专职安全管理人员履职不到位。其施工安全检查管理不到位。业前未进行安全检查，未及时发现道路边坡存在滑塌风险。其在作业现场未紧盯施工过程，未严格做好履职记录。对事故发生负有管理责任，建安全事故罚款处罚规定》第二十条进行处罚。

（三）其他建议

1. 建议田阳区应急管理局向田阳区人民政府作深刻检讨。

2. 建议田阳区那坡镇人民政府向田阳区人民政府作深刻检讨。

七、事故主要教训

（一）隐患排查需“靶向发力”，杜绝流于形式

要严格落实重大事故隐患排查治理制度，负责人要牵头落实每月重大事故隐患排查，避免“选择性安全排查”。针对高风险环节开展专项排必须进行现场风险复核，尤其是停工后复工、环境变化时，要排查植被掩盖等隐蔽因素带来的风险。

（二）严格执行施工规范，守住设计底线

施工前，必须依据相关技术标准与现场实际情况，编制全面、详细、可操作性强的施工方案，明确各项工序的技术要求、安全措施、质量标须严格按方案执行，落实各项交底、检查与验收程序，确保每一环节符合规范要求。严禁任何擅自变更设计内容的行为，对于不按设计施工、随止并严肃追责。一经发现，将依据相关规定从严处理，绝不姑息。

（三）强化安全教育培训，确保全员懂风险

三级安全教育作为安全生产的第一道防线，必须严格落实“入职即培训、培训合格再上岗”的硬性要求，杜绝“先上岗后补训”“边上岗边的人员严禁上岗作业，切实将安全风险防控的责任和能力传递到每一位一线人员。

八、事故整改和防范措施建议

为深刻吸取事故教训，坚决杜绝类似事故发生，针对事故暴露出的突出问题，现提出以下整改与防范措施建议：

（一）落实属地监管职责，保障群众生命财产

田阳区人民政府和应急管理部门要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，坚决实行党管、失职追责。要牢记安全发展理念，强化底线思维和红线意识，真正把安全发展理念落到实处，严格落实属地管理责任。要严格落实每一处矿立隐患排查责任倒查机制，紧盯存在突出问题的矿山企业，坚决防止隐患排查搞形式、走过场。要加大重大事故隐患整治力度，对照矿山重大事起事故暴露出的突出问题，对辖区内所有矿山企业一家一家“过筛子”，建立“一企一册”“一矿一册”重大安全风险隐患台账，实行清单化管“打非治违”，综合运用举报奖励、约谈曝光、联合惩戒、追责问责等手段，严厉打击不按设计施工、超层越界、边建设边生产、边坡超设计角治违”高压态势。

（二）严格落实“八条硬措施”，抓好安全隐患整改

根据《国务院安全生产委员会印发〈关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施〉的通知》（安委〔2024〕1号）中“发生死亡事收符合安全生产条件后方可恢复生产。”的要求，田阳区应急管理局要责令正昌矿业有限公司停产整顿；同时正昌矿业有限公司要聘请第三方有产基本条件和事故隐患进行全面排查检查，对排查出的隐患进行全方位整改，由第三方有资质的中介机构出具安全生产条件验收评价报告，隐患局验收通过方可恢复生产。

（三）严格落实主体责任，健全安全管理体系

正昌矿业主要负责人要落实安全生产第一责任人责任，建立健全并落实全员安全生产岗位责任制和安全生产管理制度，特别是健全安全风险查自改常态化机制，常态化开展“三违”行为自查自纠，主要负责人要每月至少组织一次全矿重大事故隐患排查治理；加大安全投入和安全培训产重大问题；按要求配备“五职”矿山和“五科”技术人员及特种作业人员；按规定采用钻探、物探、化探等方法相互验证查清隐蔽致灾因素并采

（四）配备专业技术团队，夯实企业安全基础

正昌矿业公司要全面提升矿山安全生产管理水平与技术保障能力，须严格依据《国家矿山安全监察局综合司关于明确矿山“五职”矿长和‘的通知》（矿安综〔2025〕12号）的相关规定，聘任符合主体专业、学历及矿山一线工作年限要求的人员，分别担任“五职”矿长（矿长、总长、机电副矿长）和“五科”技术人员（地质、测量、采矿、机电、通风安全等专业科室技术负责人及专职人员）。全面强化矿山专业管理团队的管理组织体系，确保矿山生产各环节具备相应的专业领导力量与技术支撑，实现科学决策、有效管理与风险防控，从而夯实企业安全生产基础，

（五）严格安全教育培训，提升安全防范能力

正昌矿业要严格执行员工安全生产教育培训制度，落实年度教育培训计划，按要求开展在职员工安全教育培训，并做好教育培训记录及考核训合格不得上岗”规定，新员工上岗前须完成有效三级安全教育，培训考核不合格的员工坚决不予上岗作业。每项作业开始前须对全员进行针对点具体风险、操作规程、征兆识别、应急措施及逃生路线，并履行签字确认。每日班前会必须强调当日主要风险及防范措施，持续提升人员安全意

（六）强化事故警示教育，增强员工安全意识

正昌矿业要以本起事故案例为鉴，设立本企业的警示教育日，每年结合本企业灾害特点和安全生产薄弱环节、突出问题，利用警示教育日开强化多形式、常态化的事故警示教育，引导员工深刻认知安全风险的隐蔽性、事故后果的严重性。百色市应急管理部门要将本起事故通报至全市故警示教育，让各企业员工在思想上真正警醒、在认知上真正重视，切实增强全员安全责任意识、风险辨识意识和应急处置意识，从根源上防范各

百色田阳广西正昌矿业开发有限公司

岩肥山石灰岩矿区“11·13”一般坍塌事故调查组

2026年2月6日

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站 自治区各县（区）

主办：广西壮族自治区百色市人民政府办公室
地址：广西壮族自治区百色市右江区向阳路13号
邮编：533000　电话：0776 - 2834038（仅受理网站建设维护相关问题）　网站地图
桂公网安备45100202000143号　桂ICP备08000995号-1