建水临安红河靓点新型材料科技有限公司钢结构厂房顶棚维修工程“6·25”一般高处坠落事故调查报告

建水县政府事故调查组

2026年8月20日

目 录

事故概述.....1
一、事故基本情况.....2
（一）工程建设及事故有关单位情况.....2
1.工程建设情况.....2
2.有关单位、人员基本情况.....2
（1）发包单位：.....2
（2）承包单位.....3
（二）事故发生单位安全管理情况.....4
（三）事故发生经过.....4
（四）事故现场情况.....4
1.现场情况.....4
2.勘验情况.....5
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....11
二、事故应急处置及评估情况.....11
（一）事故信息报送及响应情况.....11
（二）事故现场应急处置情况.....12
（三）医疗救治和善后情况.....12
（四）事故应急处置评估.....12
三、事故原因分析.....13

（一）直接原因分析.....13
（二）其他可能因素排除.....13
（三）间接原因分析.....13
四、有关责任单位存在的主要问题.....13
（一）建水鑫隆钢结构有限公司（承包单位）.....14
（二）红河靓点新型材料科技有限公司（发包单位）.....15
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....15
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....15
（二）建议给予行政处罚的责任人员.....15
（三）建议给予行政处罚的责任单位.....16
1.建水鑫隆钢结构有限公司（承包单位）.....16
2.红河靓点新型材料科技有限公司（发包单位）.....17
六、事故主要教训.....17
七、事故整改和防范措施.....18
（一） 强化施工方安全生产主体责任落实.....18
（二） 强化发包单位安全生产首要责任制.....18
（三） 加强行业监管主管部门效能.....18
（四） 强化事后闭环管理.....19

2026年6月25日19时15分许，建水鑫隆钢结构有限公司在建水县临安镇放马坪村红河靓点新型材料科技有限公司石膏线条生产车间进行钢结构彩钢瓦顶棚维修作业时，发生一起高处坠落事故，造成1名施工人员死亡，直接经济损失130.6万元。

事故发生后，建水县委县政府高度重视，建水县应急管理局、建水县公安局、临安镇政府立即前往现场处置，开展事故处理、原因调查等工作，建水县人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定，于2026年6月26日成立了以县人民政府分管领导任组长，县应急局、县住房和城乡建设局、县公安局、临安镇政府、县总工会、县纪委监委等为成员单位的事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县检察院派人参与，开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生的经过、发生原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施的建议。

经调查认定，建水临安红河靓点新型材料科技有限公司钢结构厂房顶棚维修工程“6·25”一般高处坠落事故，是一起以包

代管、特种作业制度未落实、高处作业水平生命线装置缺失、作业人员不具备高处作业资质造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程建设及事故有关单位概况

1.工程建设情况

红河靓点新型材料科技有限公司钢结构厂房顶棚维修工程，工程地址：建水县临安镇放马坪村红河靓点新型材料科技有限公司厂区，发包单位：红河靓点新型材料科技有限公司（以下简称：靓点公司），承包单位:建水鑫隆钢结构有限公司（以下简称：鑫隆公司）。2026年6月1日，双方签订工程施工协议，靓点公司以9元/m2的单价将厂区内的彩钢瓦顶棚维修工程发包给鑫隆公司建设（按实际工程量结算）。2026年6月21日，鑫隆公司组织施工人员进场施工，2026年6月25日事故发生时，工程已基本完工。

2.有关单位、人员基本情况

（1）发包单位:

红河靓点新型材料科技有限公司，公司位于云南省红河州建水县临安镇陈官村委会放马坪村，持有建水县市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：91532524MAEFA*****，法定代表人：曾某红，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：壹佰万元整，成立时间：2013年03月01日，经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料

销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品制造；建筑砌块制造；建筑防水卷材产品销售；建筑砌块销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主要生产石膏线条，事故发生在南边车间，北边车间为停产状态，国民经济行业分类为轻质建筑材料制造业（建材行业），为安全生产非行政许可行业。

曾某红，男，汉族，1972年5月30日生，身份证号码：5125271972053*****，群众，大专文化程度，家住建水县临安镇陈官村委会放马坪村，电话号码：134089*****。红河靓点新型材料科技有限公司法定代表人。

（2）承包单位

建水鑫隆钢结构有限公司，位于云南省红河州建水县临安镇高田村182号，持有建水县市场监督管理局核发营业执照，统一社会信用代码：91532524MA7NG1Y66A，法定代表人：吴某群，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：壹佰万元整，成立日期：2022年04月28日，经营范围：许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属结构销售；园林绿化工程施工；土石方工程施工；工程管理服务；普通机械设备安装服务；对外承包工程；住宅水

电安装维护服务；劳务服务（不含劳务派遣）；金属门窗工程施工；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

吴某群，男，汉族，1974年12月23日生，身份证号码：3210251974122*****，群众，初中文化程度，家住建水县七彩城*幢*单元****，电话号码：136088*****。建水鑫隆钢结构有限公司法定代表人。

（二）事故发生单位安全管理情况

靓点公司将厂房钢结构顶棚彩钢瓦更换维修工程发包给鑫隆公司，未签订工程安全生产管理协议，仅在外包协议中约定“乙方全权负责现场一切安全管理，施工期间无论任何原因，发生伤亡与财产损失由乙方承担全部责任”的免责条款，且未将外包项目安全生产纳入本单位统一协调管理，“以包代管”，未履行安全生产法定职责。

鑫隆公司作为建筑施工企业，未建立安全管理机构或配备专职安全管理人员，未建立安全管理制度，作业前未组织开展安全风险辨识评估，未组织作业人员进行安全教育培训和安全技术交底，安排不具备资质人员从事坠落基准面2米及以上的高处作业，未执行特种作业审批、监护制度，未设置坠落防护水平生命线装置，放任失管，视安全生产法定职责不管不顾。

（三）事故发生经过

经调查核实：2026年6月25日，鑫隆公司组织胡某林、杨某文、唐某伟、刘某强、杨某良等五名工人到靓点公司南面石膏线条生产车间维修彩钢瓦顶棚。19时15分许，当天工作结束时，胡某林收拾好电钻等工具后独自一人先行离开，朝上下顶棚的脚手架方向走去，行至人字型顶棚边缘时，踩踏在未经固定好的彩钢瓦上，从距离地面8.9米高的顶棚坠落到地面。此时，靓点公司的工人李某兴刚好路过，在距离事发地点二三十米远的位置目睹了胡某林坠落的过程，李某兴随即大声呼救。在不远处的吴某群听到呼救后，赶往查看，并拨打了120急救电话，医护人员将胡某林送至建水县人民医院救治，胡某林于23时20分不治身亡。

（四）事故现场情况

1.勘验情况

事发现场位于云南省红河州建水县临安镇陈官村委会放马坪村，红河靓点新型材料科技有限公司南面石膏线条生产车间入口处，现场无监控。厂房占地4000平方米，整体采用钢结构，顶棚为彩钢瓦及亮瓦搭建。顶棚最高层为圆弧型，距离地面高度为9.97米。顶棚第二层为“人”字型，中间高、两边向下倾斜，断面呈三角形，中间留有透气间隙，距离地面高度8.90米。厂房入口处，外沿搭建遮雨棚，距离地面高度4.81米。人字型顶棚及遮雨棚分别有两个垂直的位置破损，为死者踩空坠落所致。遮雨棚上有死者坠落时遗留的角磨机及安全帽，坠落

到地面时遗留的电钻及鞋子。坠落地面位置附近留有死者坠落后解下的安全带及手套。

2.情况说明及图片

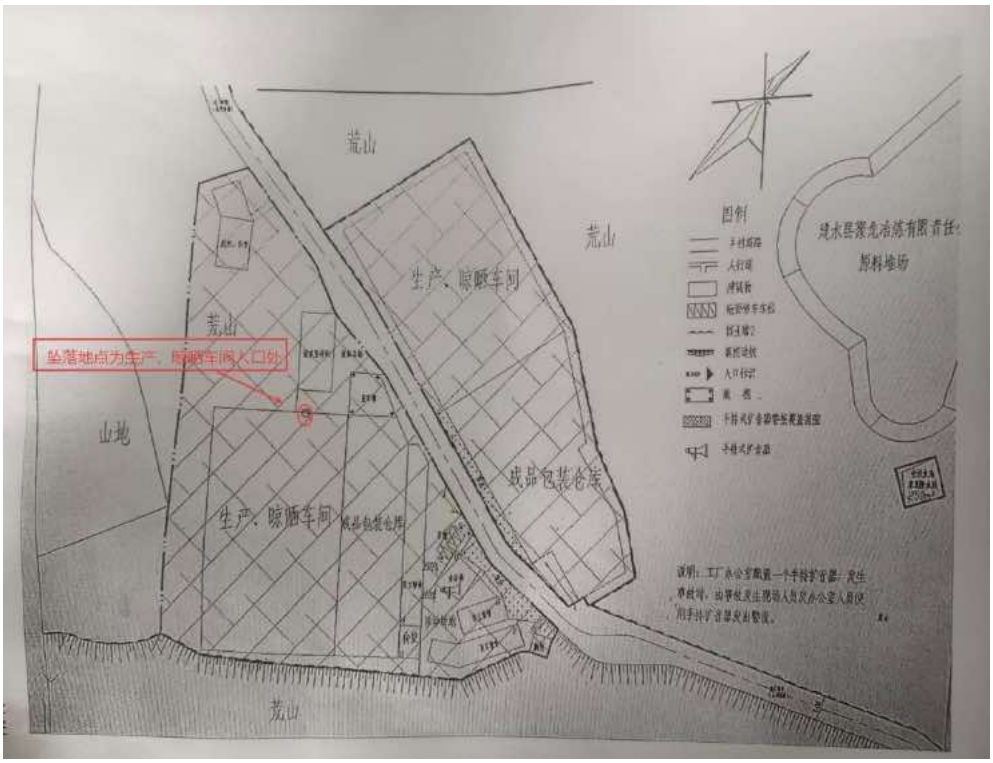


图1为红河靓点新型材料科技有限公司总平面布置图



图 2 为事故现场概貌图（厂房外观）



图 3 为胡某林踩踏的彩钢瓦位置



图 4 为胡某林坠落的地点，高度为 8.90 米



图 5 为踩踏的人字型顶棚的情况



图 6 为坠落时顶棚及遮雨棚彩钢瓦损坏情况



图 7 为胡某林遗留的电钻及鞋子



图 8 为胡某林佩戴的安全带及手套



图 9 为坠落时遗留在遮雨棚外沿上的角磨机



图 10 为坠落时遗留在遮雨棚外沿上的安全帽

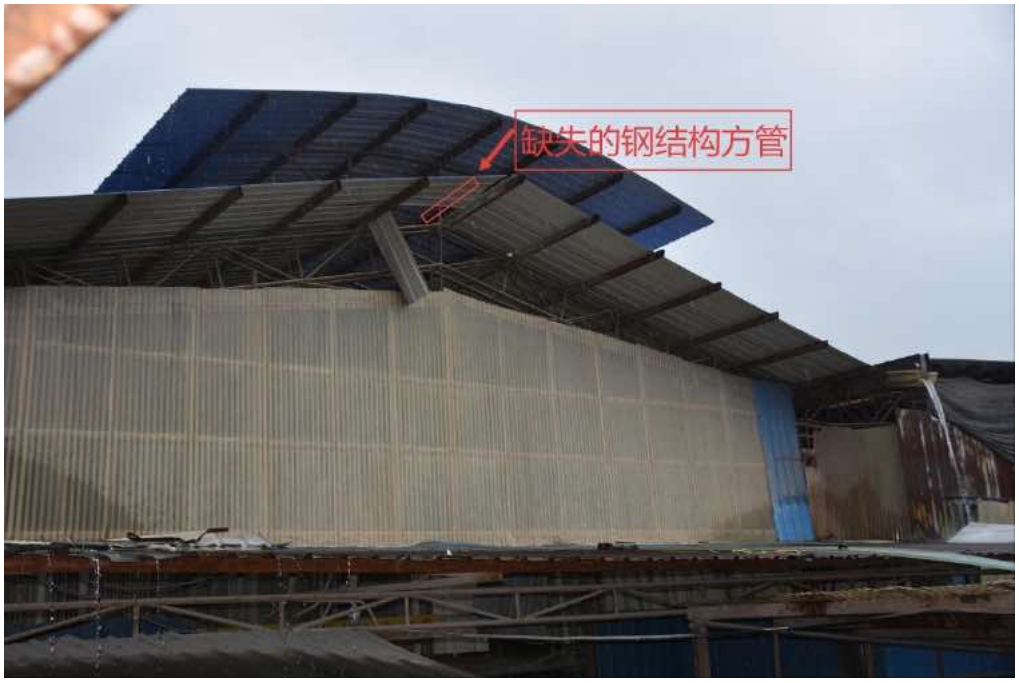


图 11 踩踏处缺失的钢结构方管

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成建水鑫隆钢结构有限公司工人胡某林死亡，直接经济损失 130.6 万元（包含死亡赔偿金、丧葬费、家属精神损害抚慰金、家属处理事故误工费、交通费、住宿费、生活补助等所有费用）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

事故发生后，2026 年 6 月 25 日 22 时 26 分，建水鑫隆钢结构有限公司法定代表人吴某群将事故情况报告给临安镇政府，6 月 26 日 0 时 03 分，临安镇政府将事故报告给县应急局，县应急局、县公安局立即前往现场开展处置工作，并按要求将事故

情况及时上报州应急局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，建水鑫隆钢结构有限公司法定代表人吴某群19时16分拨打了120急救电话，急救人员到达现场开展急救后，于19时58分将胡某林送至建水县人民医院急诊医学科进一步救治，23时20分经抢救无效死亡。县应急局、县公安局接到事故情况报告以后立即前往现场开展处置、调查取证工作，对事故现场进行封控，并立即召集施工单位停止现场施工，全力配合相关部门开展调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

2026年6月25日19时30分许，120急救人员到达现场开展急救后于19时58分送至建水县人民医院急诊医学科进一步救治，23时20分经抢救无效死亡。2026年6月27日，红河靓点新型材料科技有限公司、建水鑫隆钢结构有限公司与胡某林家属签订了赔偿协议，赔偿金额130万，其中：2026年6月28日支付45万元，约定2026年10月27日前支付剩余85万元，家属对赔偿事宜无异议，善后工作已妥善处置。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，建水县人民政府高度重视，积极稳妥开展事故应急救援处置工作。围绕“快处置、稳善后”目标，组织开展善后处置工作，召集多方当事人开展赔偿沟通事宜并签订赔偿协议，家属情绪稳定，未发生闹事、上访、舆论炒作等情况。

处置过程中，信息报告及时，应急处置恰当，相关企业和人员未发生救援不及时，破坏事故现场等行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

死者胡某林，安全意识淡薄，对安全条件确认和辨识不清，在无任何安全保护措施的情况下，在顶棚边缘处随意行走，踩踏在未经固定的彩钢瓦上，最终导致不慎坠落身亡，是造成该起事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故调查分析，事发当天天气阴，未下雨，排除人为故意、天气、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

1.建水鑫隆钢结构有限公司，作为建筑施工企业（承包单位），未建立安全管理机构或配备专职安全管理人员，法定安全生产责任落实不到位，未组织作业人员进行安全教育培训和安全技术交底，安排不具备资质人员从事高处作业，未执行特种作业审批、监护制度，未设置坠落防护水平生命线装置，隐患排查治理不力，未能及时发现彩钢瓦下面的支撑钢结构方管缺失，彩钢瓦未有效固定的隐患，对事故发生负有主要责任。其法定代表人吴某群作为承包单位的现场负责人未尽到主要负责人安全生产法定职责，未及时纠正和制止违章作业行为，安全管理层层失守，对事故发生负有领导责任。

2.红河靓点新型材料科技有限公司，作为工程建设单位（发包单位），未与承包单位签订安全管理协议，在外包协议中约定免责条款，且未将外包项目安全生产纳入本单位统一协调管理，“以包代管”，未履行安全生产法定职责，是导致事故发生的重要原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）建水鑫隆钢结构有限公司（承包单位）

1.未落实全员安全生产责任制[1]，未对从业人员开展安全教育培训[2]；

2.作为建筑施工企业，没有设置安全生产管理机构，也没有配备安全生产专职管理人员[3]；

3.涉事项目为9.97米高的高处作业，属于国家规定特种作业目录项目，施工作业人员胡某林、杨某文、唐某伟、杨某良、刘某强均未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格就上岗作业[4]；

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《建设工程安全管理条例》第二十三条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[4]《建设工程安全管理条例》第二十五：垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

4.防护设施不满足作业要求，在彩钢瓦屋面未设置连续式水平生命线作为移动挂点，人员全程安全带无挂接生命线，不符合《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.2.3条[5]和《坠落防护水平生命线装置》（GB 38454—2019）第3.1条[6]的要求。

（二）红河靓点新型材料科技有限公司（发包单位）

未与承包方签订安全生产管理协议书，且未将外包项目安全生产工作纳入本单位统一协调、管理，未安排人员进行定期安全检查，及时发现问题并督促整改[7]。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

胡某林，男，46岁，昆明禄劝人，身份证号码：5301281979112*****，建水鑫隆钢结构有限公司员工，未取得高处作业的特种作业资质证书上岗作业的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[8]之规定；未严格落实

---

[5]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第5.2.3条：严禁在未固定、无防护设施的构件及管道上进行作业或通行。

[6]《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454—2019）第3.1条：以两个或多个挂点固定且任意两挂点间连线的水平角度不大于15°的，由钢丝绳、纤维绳、织带等柔性导轨或不锈钢、铝合金等刚性导轨构成的用于连接坠落防护装备与附着物（墙、地面、脚手架等固定设施）的装置。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

岗位安全责任，遵守安全生产规章制度和操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[9]之规定，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究责任。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

吴某群，建水鑫隆钢结构有限公司法定代表人，未建立健全本单位全员安全生产管理制度、高处作业等特种作业规章制度，未组织建立和实施安全风险双重预防机制，督促检查安全生产工作不力，未组织开展安全教育培训和现场作业交底，安全生产投入保障缺失，未及时发现和消除事故隐患，主要负责人安全生产职责落实缺位。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第四项、第五项[10]之规定，建议由建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]之规定给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

1.建水鑫隆钢结构有限公司（承包单位），未建立安全管理机构或配备专职安全管理人员，法定安全生产责任落实不到

---

[9][]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[10][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[11][] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

位，未组织作业人员进行安全教育培训和安全技术交底，安排不具备资质人员从事高处作业，未执行特种作业审批、监护制度，未设置坠落防护水平生命线装置，隐患排查治理不力，未能及时发现和消除彩钢瓦下面的支撑钢结构方管缺失及彩钢瓦未有效固定的隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[12]、第二十四条第一款[13]、第二十八条第一款[14]和第四款[15]、第三十条第一款[16]、第四十一条第二款[17]之规定，建议由建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[18]之规定给予行政处罚。

2.红河靓点新型材料科技有限公司（发包单位），未与承包单位签订专门的安全生产管理协议书，以约定免责条款方式以

---

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款：生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款：矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

包代管，且未将外包项目安全生产工作纳入本单位统一协调、管理，未安排人员进行日常安全检查，及时发现问题并督促整改。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[19]之规定，建议由建水县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[20]之规定给予行政处罚。

六、事故主要教训

本起事故暴露主要问题如下：**一是**发包方安全意识淡薄，未与承包单位签订合同和安全管理协议，未正确履职好建设单位安全生产首要职责，第一时间督促施工单位，将施工现场存在的安全管理漏洞和问题隐患整改到位；**二是**作业承包方安全意识不强，现场管理能力不足，未编制作业方案，未开展风险辨识，安全教育培训缺失，施工作业安全管理缺位；**三是**相关行业监管部门及属地乡镇对限额以下建筑工程管理存在薄弱环节，落实安全生产管理制度有差距。

七、事故整改和防范措施

（一）强化施工方安全生产主体责任落实

---

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

针对承包单位建水鑫隆钢结构有限公司存在的问题：**一要**结合施工作业特点，全面开展安全风险辨识，编制针对性的施工作业方案和安全防控措施；**二要**对所有作业人员开展岗前安全培训和安全技术交底，培训考核合格后方可上岗，确保作业人员熟练掌握必备安全知识和技能；推行“班前会”制度：每日上岗前，由班组长针对当日工作内容进行危险点告知和安全技术交底；**三要**安排安全管理人员现场监督，涉及高处作业的，严格落实特种作业持证上岗要求，为施工作业人员提供防护用品并督促其按规范正确佩戴使用，坚决杜绝各类违章作业行为。

（二）强化发包单位安全生产首要责任制

针对红河靓点新型材料科技有限公司存在的问题：**一要**汲取事故教训，落实安全生产首要责任，将项目发包给有资质的施工单位并签订规范合同及安全管理协议，明确双方安全职责；**二要**安排专人负责现场安全协调管理，每日开展安全巡查，及时发现安全隐患，制止人员违章行为，防范各类事故发生。

（三）加强行业监管效能

1.临安镇人民政府作为建筑施工项目属地的监管部门，**一是**应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查。**二是**对辖区内限额以下工程开展安全生产巡查。重点巡查涉及高风险作业的

工程，依法查处授权范围内的安全生产违法行为，对非授权范围的执法事项，及时协调或移送相关部门查处。**三是**进行宣传普法工作，常态化向辖区施工班组、包工头、建房农户、小微企业宣传建筑施工安全生产法律法规、属地监管政策、限额以下工程安全管理规定。免施工许可证不等于免安全责任，杜绝“小工程无风险、不用管”的错误思想。重点普及高处作业、彩钢瓦屋面作业、临时用电、动火作业、临边防护、脚手架使用安全常识。引导施工单位及从业人员自觉落实安全生产主体责任，杜绝侥幸施工，营造属地安全施工氛围。

2.建水县住房和城乡建设局作为房屋市政工程的建设行政主管部门：一要以“案”示“警”，查找制度漏洞和管理短板；二要建立多部门协同监管机制，强化动态巡查，敦促相关单位和个人，遵章守法，规范施工，对施工过程中的违章作业、违法行为，要从严从重查处；三要全面强化要全面强化指导乡镇（街道）限额以下工程安全生产监督管理，督促指导各参建方根据所处环境、部位和工艺工法等因素，重点加强人员密集场所动火作业、地下开挖作业、起重吊装作业、高空作业、有限空间作业，以及冷库和室内冰雪场馆中采用聚氨酯等保温材料的现场发泡作业、拆除作业等涉及高风险作业的安全管理。依据《云南省住房和城乡建设厅关于加强限额以下房屋市政工程安全生产管理工作的通知》要求，指导乡镇（街道）做好辖区内限额以下房屋市政工程安全生产信息登记备案及安全生产日

常监督管理工作；四要加强建筑施工特种作业人员持证上岗、安全生产教育培训落实情况的监督检查。

（四）强化事后闭环管理

针对此次事故暴露出来的问题和短板，在督促企业加强隐患排查的同时，有针对性的开展警示教育，在全行业全领域开展教育培训，树立安全生产发展理念，秉承“人民至上，生命至上”的要求，督促各企业建立内部隐患排查整治工作，健全安全生产责任制，防止生产安全事故发生，保障人民群众生命安全。县安全生产委员会办公室依照《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号），组织参与事故调查的部门在事故结案后10个月到1年内开展事故防范和整改措施落实情况评估，并形成评估报告备案。