增城新塘“1·9”一般车辆伤害事故调查报告

编制单位：增城区人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 6 月 22 日

目　录

一、 基本情况.....1
（一）事故发生相关单位及人员情况.....1
（二）涉事工程基本情况.....2
二、 事故现场情况及事发经过.....3
（一）事故现场情况.....3
（二）事故发生经过.....4
（三）涉事机械有关情况.....4
三、人员伤亡和直接经济损失.....6
（一）伤亡人员情况：死亡 1 人.....6
（二）直接经济损失.....6
四、事故应急处置.....6
五、事故原因分析.....7
（一）直接原因分析.....7
（二）间接原因分析.....7
六、 相关单位履职情况.....7
（一）行业主管部门履职情况.....7
（二）属地政府履职情况.....8
（三）存在问题.....9
七、事故相关人员及单位责任认定及处理建议.....10

（一）免予追究责任人员（1人）.....10
（二）建议追究刑事责任人员（1人）.....10
（三）其他处理建议.....10
（四）行政监管单位处理建议.....11
八、事故防范措施建议.....11
（一）落实企业安全生产主体责任.....11
（二）加强限额以下小型工程安全管理工作.....11
（三）举一反三、全面开展排查整治工作.....12

2026年1月9日15时许，位于增城区新塘镇太平洋工业区9路11号b栋一层，铲车司机关某胜（男，63岁）在开车下坡时因货物过重，铲车尾部上翘，导致关某胜头部碰撞闸门受伤，后经抢救无效死亡。

为进一步核实、查清事故主要原因，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，经区政府授权，由区应急管理局牵头组织区纪委监委、市公安局增城分局、区住房城乡建设局、区人力资源社会保障局、区总工会等单位和新塘镇政府，并邀请区检察院派员参加，成立增城新塘“1·9”一般车辆伤害事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组坚持事故调查“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、专家鉴定以及询问相关人员等方式，现已初步核实了事故发生经过和事故原因，并认定了事故性质，提出了责任认定、处理建议及事故防范措施建议，形成本调查报告。

经调查认定，增城新塘“1·9”一般车辆伤害事故是一起作业人员安全意识淡薄、违规操作导致的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生相关单位及人员情况

1.广州灿达电子有限公司（以下简称：灿达电子公司），法定代表人：黄某华，经营范围：计算机、通信和其他电子设备制

造业。注册资本：壹拾万元（人民币），成立日期：2025 年 11 月 13 日，住所：广州市增城区新塘镇太平洋工业区九路 115 号二楼。

2.黄某震，男，34 岁，汉族，广东雷州人，灿达电子公司主要负责人。黄某震与赵某桥通过微信约定，由赵某桥承包太平洋工业区 9 路 11 号 b 栋一层的打拆装修工程（以下简称：涉事工程），具体包括墙面打拆、粉刷墙壁、水泥填补以及混凝土拆除物转运等事宜。

3.赵某桥，男，63 岁，汉族，湖南衡南人。赵某桥与黄某震通过微信约定，由赵某桥承包涉事工程的相关事宜，具体包括墙面打拆、粉刷墙壁、水泥填补以及混凝土拆除物清理转运等。

4.关某胜，男，殁年 63 岁，汉族，广东阳江人。关某胜与赵某桥口头约定，由关某胜承包涉事工程中混凝土拆除物清理转运事宜。在事故中死亡。

（二）涉事工程基本情况

灿达电子公司拟将公司地址变更为太平洋工业区 9 路 11 号 b 栋一层（以下简称：涉事地点），并计划在对涉事地点的空置厂房进行打拆装修后开始生产经营活动。2026 年 1 月 2 日，黄某震代表灿达电子公司和赵某桥通过微信约定，由赵某桥个人承包涉事工程，具体包括墙面打拆、粉刷墙壁、水泥填补以及混凝土拆除物转运等事宜，双方约定的总工程款为 45000 元。后因装

修过程中产生了混凝土拆除物，赵某桥与关某胜通过口头约定，由关某胜承包涉事工程中混凝土拆除物清理转运事宜，双方约定价款为 600 元一卡车。经调查确认，涉事工程属于限额以下小型工程。

二、事故现场情况及事发经过

（一）事故现场情况



（现场照片）

事故发生后，事故调查组对涉事地点进行了现场勘验，涉事区域路面为倾斜度大约 9°的斜坡，现场可见一装载机装载水泥块等混凝土拆除物停在卷闸门下、斜坡上，另有一车牌号为粤

SDV46的重型自卸货车[1]停在铲车前，重型自卸货车上装载水泥块等混凝土拆除物。

（二）事故发生经过

2026年1月2日，赵某桥来到涉事地点进行打拆装修作业，作业过程中产生了水泥块等混凝土拆除物。后赵某桥与关某胜口头约定，由关某胜来清理作业过程中产生的混凝土拆除物。

2026年1月9日上午，关某胜来到涉事地点，自行将用于运输混凝土拆除物的装载机司机室拆除后，开始进行清理转运作业。15时许，关某胜驾驶装运着大量水泥块的装载机出门并下斜坡，在准备将所载水泥块卸载至停放在门口的重型自卸货车上时，装载机突然前倾、后部翘起，坐在后部驾驶位的关某胜头部因撞击厂房大门而受伤，后经抢救无效死亡。

事发时，关某胜操作装载机在路面为倾斜度大约9°的斜坡上俯身准备卸料，存在违规操作行为[2]。

（三）涉事机械有关情况

涉事机械为山宇重工ZL946型装载机，由山东山宇重工机械有限公司[3]生产，由关某胜在经销商处购买，自用于混凝土清理作业中。涉事机械由铲齿、铲斗、小臂、中臂、收铲油缸、驾


---

[1]经调查确认，涉事装载机与涉事粤SDV46重型自卸货车均属于关某胜所有。

[2]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）“5.10.17 装载机于坡、沟边卸料时，轮胎与边缘应保持安全距离，此安全距离宜大于 1.5m；铲斗不宜伸出坡、沟边缘。在坡度大于 3° 的坡面上，装载机不得朝下坡方向俯身卸料”

[3]山东山宇重工机械有限公司，法定代表人：左永柱，经营范围：建筑工程用机械制造等，所属行业：专用设备制造业，注册资本：5000万（元），成立日期：2010年12月20日，注册地址：山东省莱州市夏邱镇刁哥村。

驶室、转向油缸、油箱等构成，操作方式为操作人员在驾驶室内通过液压操纵杆控制动臂升降和铲斗翻转进行作业。其中涉事机械的驾驶室由安全防护装置和内部操控系统等构成，安全防护装置为封闭式金属骨架结构。

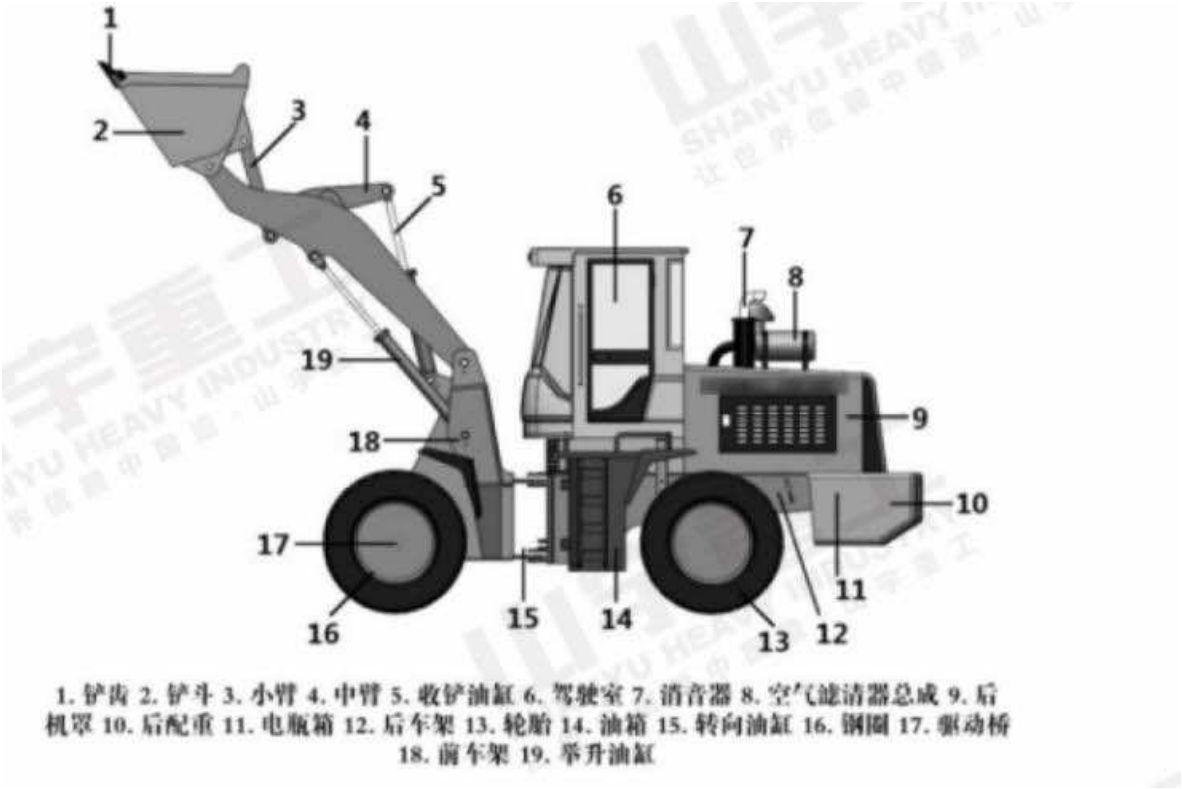

1. 铲齿 2. 铲斗 3. 小臂 4. 中臂 5. 收铲油缸 6. 驾驶室 7. 消音器 8. 空气滤清器总成 9. 后机罩 10. 后配重 11. 电瓶箱 12. 后车架 13. 轮胎 14. 油箱 15. 转向油缸 16. 铜圈 17. 驱动桥 18. 前车架 19. 举升油缸

（涉事机械结构图）

事故调查组委托专家出具了《增城新塘“1·9”一般车辆伤害事故技术分析报告》（以下简称《技术分析报告》）。根据《技术分析报告》，涉事机械不在《特种设备目录》内，不属于特种设备，操作人员不需要取得《特种设备作业人员证》。涉事机械存在以下问题:

1.涉事机械存在超载情况。经现场对涉事机械装载的物体称

重，事发时涉事机械的实际装载量为 3568.65kg，而额定装载质量为 2300kg，超重 55.16%。

2.涉事机械存在拆装情况。山宇重工 ZL946 型装载机的驾驶室在出厂时应装备有安全防护装置，经现场勘察，该涉事设备未见驾驶室的安全防护装置，但存在相关的固定螺丝孔。经调查确认，在事故当天因涉事机械无法驶入事发厂房内进行作业，关某胜拆除了装载机驾驶室的安全防护装置。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况：死亡 1 人

姓名	年龄	性别	籍贯	死亡原因	损失工作日	直接经济损失
关某胜	63	男	广东阳江	颅脑损伤	6000	约 112 万元

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等有关规定统计，事故经济损失约 112 万元。

四、事故应急处置

事故发生后，相关人员第一时间拨打了 110 报警电话、120 急救电话。120 救护车到场后立即进行现场抢救，关某胜经抢救无效死亡。公安、卫健等部门及属地镇街按有关规定做好现场管控、应急处置和善后处理等工作。本次事故应急处置未造成次生

事故和社会不良影响。

五、事故原因分析

（一）直接原因分析

关某胜，安全意识淡薄，违规操作装载机，装载机所载物料实际载重量超过额定承载质量，且存在擅自改变装载机机械结构或特征的行为，导致事故的发生。

（二）间接原因分析

1.赵某桥，以个人名义私自承接建筑工程，作为涉事工程承包人和现场实际负责人，未对施工现场履行安全管理职责，隐患排查治理不到位，未及时消除人员违规驾驶装载机，擅自改变机械结构或特征并超载运输的安全隐患。

2.灿达电子公司，将涉事工程违法发包给不具备相应资质条件的赵某桥个人。

六、相关单位履职情况

根据《关于广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》（穗建规字〔2024〕13号）的相关规定，由镇政府、街道办事处具体负责本辖区临时性建筑工程和限额以下小型工程质量安全的监督检查。故在本次事故中由新塘镇人民政府具体负责对涉事工程进行监督检查。

（一）行业主管部门履职情况

区住房城乡建设局4次组织各镇街相关负责人召开工程质

量安全工作会议，通过观看安全生产警示教育片、传达上级关于安全生产工作要求等方式，全面部署我区限额以下小型工程安全管理各项工作，督促指导各镇街严格落实开工信息录入、常态化安全检查、安全宣传教育等重点任务；印发《关于加强临时性建筑工程和限额以下小型工程消防安全管理的通知》，进一步强调属地监管责任，督促镇街开展消防安全检查，重点排查整治动火作业、竹脚手架、安全网、消防设施等消防隐患，坚决遏制亡人火灾事故发生。

（二）属地政府履职情况

新塘镇成立新塘镇（限额以下小型工程）管理工作小组，要求符合“总投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程”，进行工程信息录入，并要求每个限额小型工程至少配备2名以上专业技术人员。新塘镇规划建设办公室实行每周一次的巡查工作，定期对新塘镇的小型限额工程开展是否指定限额以下小型工程管理机构、是否按要求办理工程信息登记、是否建立监管项目台账等三项内容开展检查工作。2025年1月至2026年1月期间，新塘镇规划建设办公室共出动260人次对已完成施工信息录入的限额以下小型工程安全生产、脚手架搭建、围蔽等进行检查，共发出3份整改，并在按期内回查整改情况，均已落实整改。2025年12月至2026年1月期间，新塘镇综合行政执法队

在太平洋工业区设置2名专职队员负责该网格内的日常巡查工作，实行定人、定岗、定责的网格化管理。按照每两周完成一次全覆盖巡查的频率，对太平洋工业区开展了多轮次的日常巡查。具体工作包括：一是对涉事地点外观进行检查，未发现存在搭建建筑物，构筑物或改变外立面等情况；二是对现场人员进行询问了解，未发现有规划许可外的施工行为；三是对巡查情况进行拍照留存和台账记录，做到“一次巡查，一次记录，一次归档”。

（三）存在问题

根据《关于广州市加强临时性建筑工程和限额以下小型工程建设管理工作的通知》（穗建规字〔2024〕13号）的相关规定，“各镇、街要指定临时性建筑工程和限额以下小型工程管理机构，配备专业管理人员，负责工程管理工作和日常质量安全巡查工作；要加强日常施工安全管理工作，并利用信息管理系统提高管理效率，强化参建单位资质、作业人员、设计图纸、施工方案、施工状况进度、巡查履职等各要素信息的采集，全面掌握辖区内临时性建筑工程和限额以下小型工程监管情况；定期进行拉网式检查，对施工现场存在的质量安全隐患等要及时予以制止并责令改正。”新塘镇人民政府虽然成立了新塘镇（限额以下小型工程）管理工作小组，但未明确指定限额以下小型工程管理机构，对限额以下小型项目安全巡查履职不到位，未能及时发现涉事项目未完成工程信息录入，未发现并制止涉事项目存在将工程发包给无资质人

员施工的安全隐患。

七、事故相关人员及单位责任认定及处理建议

（一）免予追究责任人员（1人）

关某胜，安全意识淡薄，违规操作装载机，装载机所载物料实际载重量超过额定承载质量，且存在擅自改变装载机机械结构或特征的行为，导致事故的发生，鉴于其已经在事故中死亡，建议免予追究其违法责任。

（二）建议追究刑事责任人员（1人）

赵某桥，以个人名义私自承接建筑工程，作为涉事工程承包人和现场实际负责人，未对施工现场履行安全管理职责，隐患排查治理不到位，未及时消除人员违规驾驶装载机、擅自改变机械结构或特征并超载运输的安全隐患，其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[4]等有关规定，建议由司法机关依法处理。若不满足条件，建议由区应急管理局依法对其进行调处。

（三）对有关责任单位的处理建议

灿达电子公司，将涉事工程违法发包给不具备相应资质条件的赵某桥个人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款[5]、《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理

---

[4]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者

办法》第六条第（一）项[6]等的有关规定，建议由区住房城乡建设局依法对其进行调处。

（四）行政监管单位处理建议

新塘镇人民政府，未明确指定限额以下小型工程管理机构，对限额以下小型工程安全巡查履职不到位，未能及时发现涉事项目未完成工程信息录入，未发现并制止涉事项目存在将工程发包给无资质人员施工的安全隐患。建议责成新塘镇人民政府向增城区人民政府作出深刻检查。

八、事故防范措施建议

为认真吸取教训，举一反三，落实“四不放过”原则，及时采取防范措施，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议。

（一）落实企业安全生产主体责任

灿达电子公司要进一步落实安全生产主体责任，认真吸取本次事故教训，严格工程发包管理，将工程发包给具有建筑施工资质的企业；加强对进场作业单位的安全管理，对不满足安全生产条件的单位和个人要及时清退；要强化安全生产宣传教育，切实提高施工作业人员的安全生产意识。

（二）加强限额以下小型工程安全管理工作

区住房城乡建设局要进一步加强对各镇街限额以下小型工程监管工作的业务指导和督促检查，指导新塘镇按照有关要求明

出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[6]《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条第（一）项　存在下列情形之一的，属于违法发包：（一）建设单位将工程发包给个人的；

确管理机构，健全管理制度，配齐管理力量，切实解决“谁来管”的问题。**新塘镇**要进一步依法全面履行属地安全管理职责，严格按照安全生产相关法律法规要求，全面梳理工程管理弱项，明确指定限额以下小型工程管理机构，配齐配强巡查力量，落实工程信息录入备案制度。要组织对辖区内所有限小工程开展拉网式排查，重点检查是否存在工程信息未录入、违法发包给无资质人员施工等问题，建立问题台账，逐一销号整改。同时，强化对限小工程施工安全的监督检查，针对施工机械存在的同类安全隐患组织开展专项排查，对发现重大风险隐患的机械坚决及时清退。

（三）举一反三、全面开展排查整治工作

各镇街要深刻吸取本起事故教训，举一反三，建立健全限额以下小型工程信息登记和日常巡查制度，在辖区范围内全面开展限额以下小型工程排查整治，做到摸清底数、不留盲区。要加强对限额以下小型工程相关责任单位的警示教育，强化风险意识，压实企业安全主体责任，督促其严格执行施工备案、现场管理、防护措施等安全管理要求。