扎兰屯高台子阿荣旗亚东镇振明个体运输户“9·7”一般窒息事故

编制单位：扎兰屯市人民政府事故调查组

编制日期：2024年11月12日

目 录

一、事故基本情况和事故性质认定 1
（一）事故基本情况 1
（二） 事故性质认定 1
二、 事故基本情况 2
（一） 事故相关单位概况 2
（二）事故相关单位安全管理情况 3
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场情况 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 9
三、 事故应急处置及评估情况 9
（一） 事故信息接收机制相应情况 9
（二） 事故现场应急处置情况 9
（三） 医疗救治和善后情况 9
（四） 事故应急处置评估 10
四、 事故原因分析 10
（一） 直接原因分析 10
（二） 事故相关检验检测和鉴定情况 10
（三）其他可能因素排除 10
（四）间接原因分析 11
五、有关责任单位存在的主要问题 11
（一）阿荣旗亚东镇振明个体运输户 11
（二）扎兰屯市德义家庭农牧场 11
（三）属地监管存在问题 11
（四）行业监管部门存在问题 12
（五）其他监管部门存在问题 12
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一） 阿荣旗亚东镇振明个体运输户 12
（二） 扎兰屯市德义家庭农牧场 12
（三）属地责任 12
（四）行业主管部门责任 13
（五） 其他监管部门责任 13
七、 事故主要教训 13
八、 事故整改和防范措施 13
（一） 扎兰屯市德义农牧场 13
（二） 扎兰屯市农牧业局 13
（三） 属地办事处 14
（四） 其他部门 14

一、事故基本情况和事故性质认定

（一）事故基本情况

2024年9月7日，扎兰屯市高台子街道办事处扎兰屯市德义家庭农牧场院内发生一起一般窒息事故，造成1人死亡，直接经济损失10万元。事故发生后，扎兰屯市委、市政府高度重视，要求妥善做好事故善后处理，查清事故原因，明确事故责任，并要求相关部门采取有效措施，切实抓好安全生产工作，遏止生产安全事故发生。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经市政府批准，成立了事故调查组，调查组组长由市政府办公室副主任张景瑞担任，成员由市纪委监委、发改委、市场监督管理局、公安局、交通运输局、应急管理局、总工会、高台子街道办事处等部门单位有关负责同志和专家组成，并邀请人民检察院派员参加，调查组全面负责事故调查工作。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、证人证言、调查取证等方式，查清了事故发生的经过、原因，认定了该事故性质。

（二）事故性质认定

经过事故调查组对事故发生的原因进行综合分析、概括，认定扎兰屯高台子阿荣旗亚东镇振明个体运输户“9·7”一

般窒息事故是一起因王振明（死者）违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1. 扎兰屯市德义家庭农牧场注册日期2023年7月7日，经营者单振清，类型个体工商户；组成形式：家庭经营；经营地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子街道高台子村三组味精厂西南第一家；统一社会信用代码92150783MACQ3QERXA；经营范围为许可项目：牲畜饲养；动物饲养；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：谷物种植；谷物销售；牲畜销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），从业人员2人，分别为单振清及妻子刘莹。

2. 阿荣旗亚东镇振明个体运输户注册日期2021年5月11日，经营者王振明，类型个体工商户，组成形式个体经营，统一社会信用代码92150721MA0R64MU0F，经营场所内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗流动，经营范围：道路货物运输（蒙EB6356）；服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）从业人员1人为王振明。资质持有情况：有道路运输经营许可证，内蒙古交运管许可阿荣字150721005781号，证件有限期至2025年7月8日，业户名称王

振明，地址：阿荣旗亚东镇东兴村西兴，经济性质个体，经营范围道路普通货物运输。

3. 车辆情况：半挂式牵引货车，货车全长16.5m，宽2.5m，高4m,货车两侧下方共用24条黑色橡胶轮胎。主驾驶外门板位置标有“准乘2人”，总质量25000Kg，准托总质量：40000Kg,牌照号为蒙EB6356。

4. 那首龙：个体，无营业执照，玉米的实际购买者。

5. 张文岐：甘南县双利粮食购销有限公司法人，统一社会信用代码91230225096679 23XM，经营范围：水稻、玉米、杂粮收购，粮食销售，玉米烘干。

（二）事故相关单位安全管理情况

扎兰屯市德义家庭农牧场，主要从事筛粮工作，玉米由各个运粮司机从车上卸车后，筛粮点工作人员用铲车将玉米运送到筛粮机械上进行筛粮，之后传送带将筛好的玉米传送到运输车辆。经对事故当事人及相关人员的调查询问了解到，该家庭农牧场，主要负责人未建立健全安全生产各项规章制度，未制定岗位操作规程，未制定应急救援预案并定期组织演练，未开展隐患排查治理。

阿荣旗亚东镇振明个体运输户负责人王振明未制定卸粮操作规程，车辆超载，准托总质量40000Kg，实际商品粮出库登记检验检厅单显示净重67380Kg。

（三）事故发生经过


2024年9月7日，那首龙从张文岐处购买了2900多吨的玉米准备送往扎兰屯味精厂卖，张文岐找司机运送，运费和粮款一次性由那首龙支付给张文岐。张文岐在太平庄粮库外随机找到了在粮库外常年拉活的司机王振明（死者）等人将粮食运往扎兰屯味精厂，王振明从阿荣旗太平庄粮库装完玉米，运输到扎兰屯味精厂后由于杂质多价格太低，那首龙通过朋友联系了老单家筛粮点进行筛粮，告诉司机将粮食送往老单家筛粮点去除杂质后再送到味精厂。下午两点多王振明筛粮，王振明准备打开车大箱门卸粮，用锤子锤击车厢的销，车销被打开后车门弹开，大量玉米倾出，将王振明掩埋至玉米堆下，5秒后（监控视频显示）筛粮点老板单振清准备用铲车进行筛粮，找不到货车司机王振明，推测王振明被粮食压到下面了，于是单振清就叫其他司机一起出来挖人，挖了不到十分钟，其中有一个司机摸到这个死亡的大车司机的头部，然后和另外几个司机一起把王振明拽了出来。有一个司机用手按压这个死亡的大车司机的胸部，对他进行抢救，单振清打电话110报警，120急救，10分钟后医疗救护和警察到达现场。


（四）事故现场情况

现场位于内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市高台子办岭东经济开发园区阜丰集团9号门对面、扎兰屯市德义家庭农


牧场（以下称老单家筛粮点），其南侧是林地北侧是东西向的开创大街，东侧是林地，西侧是老陈家筛粮点。老单家筛粮点座南朝北，大门朝北开，大门位于院落北侧靠西位置，沿大门进入可见院落全貌，老单家筛粮点是一半开放式类三角形院落，东西长110m,南北宽70m，院落内停放半挂货车14台、推土机1台，院内中心位置有一台半挂式牵引货车(为涉案车辆)，车头朝西车尾朝东停放，货车全长16.5m，宽2.5m，高4m，货车两侧下方共有24条黑色橡胶轮胎货车车头为蓝色，车头正面上方标有“福田戴姆勒汽车”字样，车头主副驾驶门均呈闭合状，主驾驶外门板位置标有“准乘2人、总质量：25000Rg、准托总质量：40000Kg”字样，车头下方中间位置可见车牌照，牌照号为“蒙EB6356”车斗为制式绿色金属挂斗，长12.8m，宽2. 5m，高1.9m，车人员伤亡和直接经济损失情况，斗由网格状铁制围栏及金属板组成，车斗两侧分别有相同的六扇对开式箱板，车斗北侧东向西数第一、三、四扇箱板呈敞开状，车斗南侧东向西数第一扇箱板呈敞开状，其余箱板均为闭合状。车斗两侧共有六个自制铁制焊接箱板锁扣大小为11cmx16cm，每个锁扣均在箱板对开缝隙中间位置，货车车斗顶部四周有铁制网格状围栏，12.8m，宽2.5m，高88cm，每块网格状护栏尺寸相同，每块网格状护栏长44cm宽30cm，护栏内四周固定有橙色编织纺布车斗内有部分玉米粮食未卸出，车斗东侧地面有一最长20mx最宽15mx最高1.5m的不规则形状成

堆玉米粮食散落，玉米粮食堆顶端距车尾5m,距粮堆北侧边缘最凸点7m处可见一把高20cm铁质“T”字状锹把，锹把呈竖立状插入玉米堆，货车尾部下方可见黄色牌照（吉CJ036挂）死者尸体头朝北脚朝南躺卧在院内北侧两台货车之间，已无生命体征。

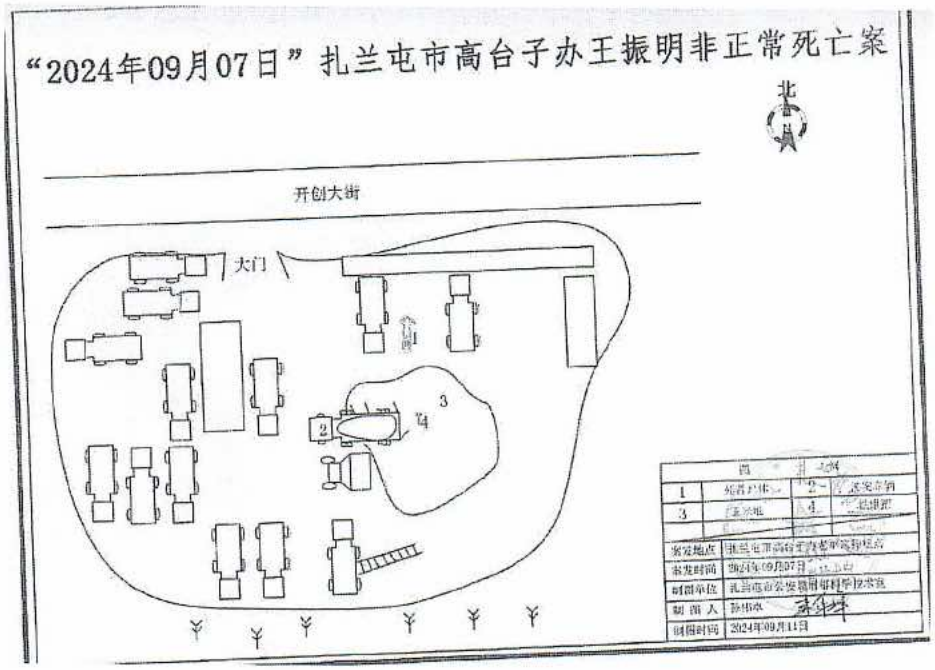


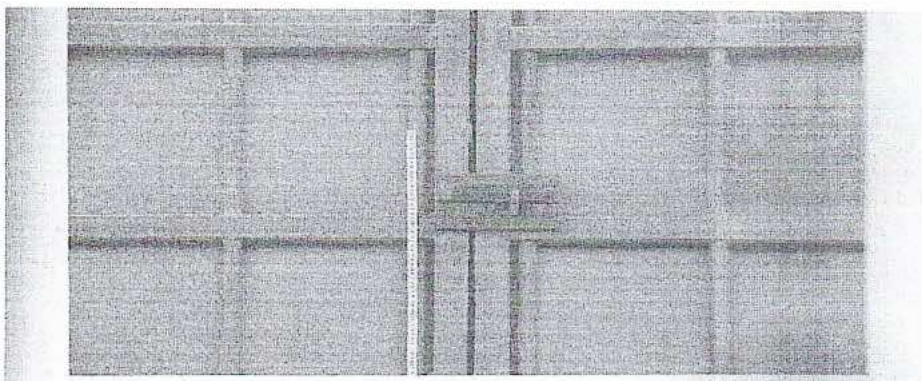


箱板锁扣情况

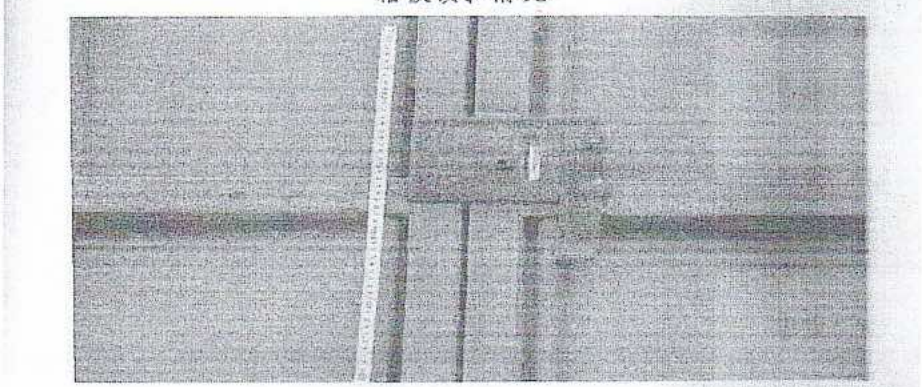


箱板锁扣情况

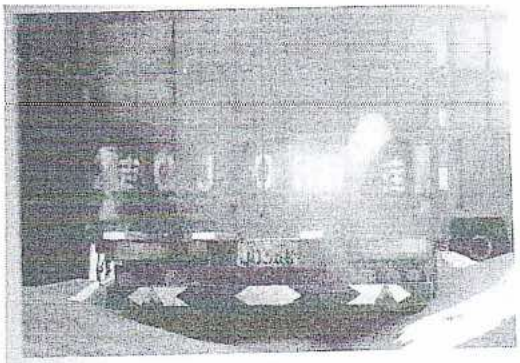


车尾部情况

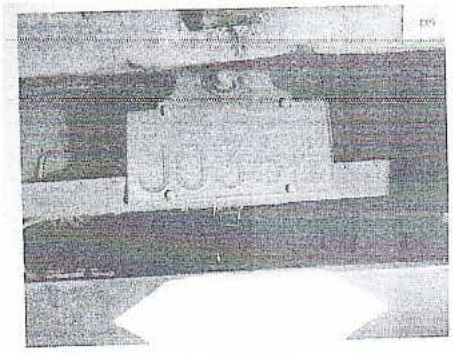


车尾部的牌照

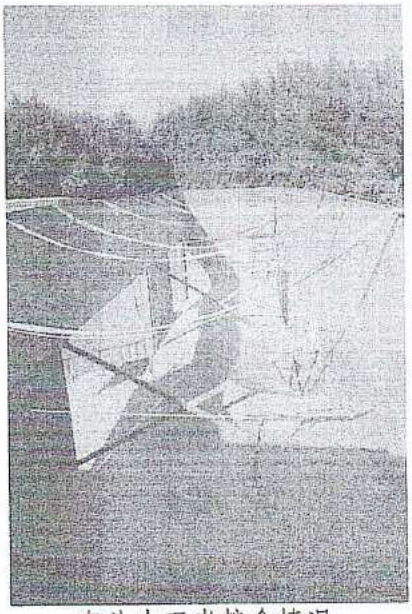

车斗内玉米粮食情况

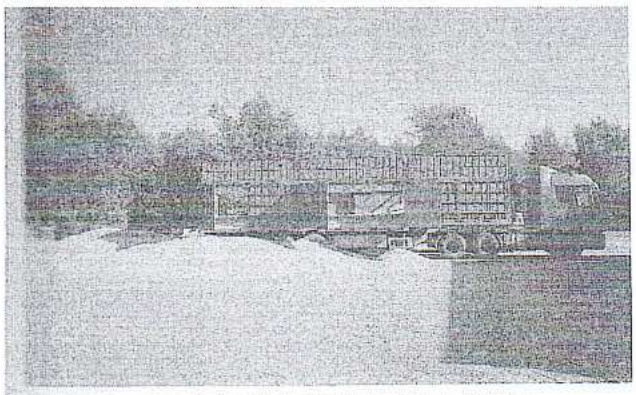

半挂式牵引货车周围情况（北向南拍照）

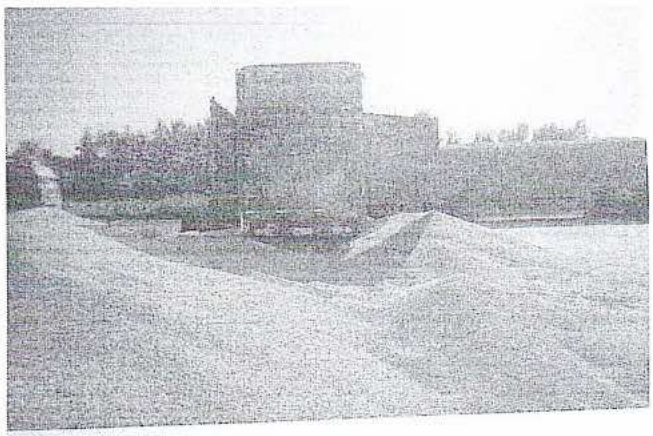

车后方情况（东向西拍照）




铁质“T”字状锹把




车头情况



车头侧面情况

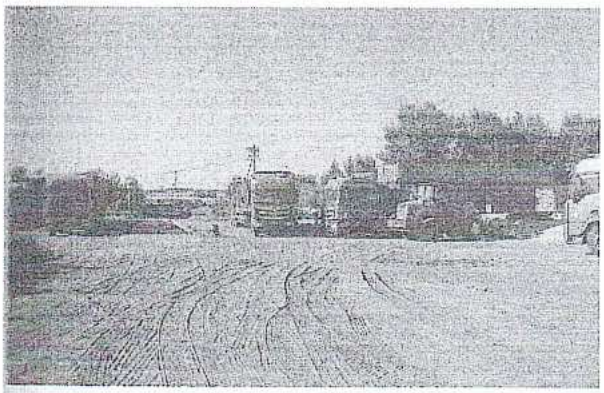

院内情况（南向北拍照）

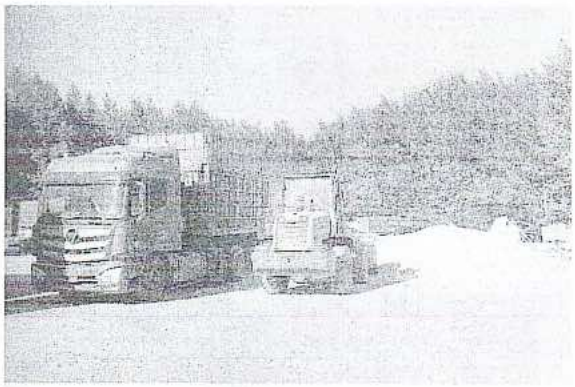

东西向停放的半挂式牵引货车周围情况（西向东拍照）



老单家储粮点大门（北向南拍照）

“2024年09月07日”扎兰屯市高台子办王振明非正常死亡案



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，直接经济损失10万元。

死者情况：王振明，男，身份证号1521221973********。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接收机制相应情况

事故发生后，扎兰屯市公安局向扎兰屯市应急管理局报告了事故情况，随后扎兰屯市应急管理局将事故发生情况电话报告扎兰屯市人民政府，后又将事故发生情况及时上报呼伦贝尔市应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

单振清发现找不到王振明之后，就叫其他司机一起出来找人，有人拿铁锹挖，有人开铲车挖，十分钟左右挖到了王振明，之后有司机给王振明做心肺复苏，单振清拨打110报警电话和医疗急救电话120。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，120医疗救护及时到达现场，对王振明进行救治，经医疗救护人员心电图测试，判定王振明已无生命体征。事故发生后，扎兰屯市高台子办事处领导与家属进行沟通，全力安抚家属情绪，但家属情绪激动，在互联网上发布信息，造成舆情预警。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，单振清立即联合其他司机进行挖救，拨打110报警电话和120医疗急救电话。120医疗急救接到报告后立即赶赴现场并施救。在事故应急救援过程中，扎兰屯市德义家庭农牧场积极组织救援，未造成事故扩大。市委、市政府和有关部门事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急指挥得当，协调有序。相关部门和救援队伍响应迅速，响应程序合法，未发现应急救援过程中存在问题。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

阿荣旗亚东镇振明个体运输户司机王振明自身安全意识淡薄，违章冒险作业，车辆超载严重，打开车辆箱板锁扣，玉米大量倾出，致使王振明被掩埋窒息死亡，是造成事故的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

现场勘验检查卷：制作单位扎兰屯市公安局刑事科学技术室。

扎兰屯市公安司法鉴定中心鉴定文书鉴定意见王振明符合窒息死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除他人故意以及突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.扎兰屯市德义家庭农牧场存在问题

主要负责人未建立健全安全生产各项规章制度，未制定岗位操作规程，未制定应急救援预案并定期组织演练，未开展隐患排查治理，超范围经营。

2. 阿荣旗亚东镇振明个体运输户

未制定卸粮操作规程。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）阿荣旗亚东镇振明个体运输户

1.未制定卸粮操作规程，车辆超载。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定。

（二）扎兰屯市德义家庭农牧场

主要负责人未建立健全安全生产各项规章制度，未制定岗位操作规程，未制定应急救援预案并定期组织演练，未开展隐患排查治理。

（三）属地监管存在问题

扎兰屯市高台子街道办事处落实安全发展理念树得不牢，未能有效督促经营单位落实安全生产主体责任；对风险隐患排查整治工作开展不彻底。

（四）行业监管部门存在问题

扎兰屯市农牧业局作为家庭农牧场的行业监督管理部门，未对监管的家庭农牧场开展安全管理监督检查；安全隐患大排查大整治专项行动工作不力、监管不严。

（五）其他监管部门存在问题

扎兰屯市市场监督管理局未对扎兰屯市德义家庭农牧场超范围经营行为及时发现，及时查处。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）阿荣旗亚东镇振明个体运输户

未制定卸粮操作规程，车辆超载，但在本次事故中已经死亡，不在追究其责任。

（二）扎兰屯市德义家庭农牧场

单振清作为主要负责人，未建立健全安全生产各项规章制度，未制定岗位操作规程，未制定应急救援预案并定期组织演练，未开展隐患排查治理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款规定，建议由应急管理局对其进行行政处罚。超范围经营行为建议由市场监督管理局依法进行处理。

（三）属地责任

建议市安全生产委员会办公室对高台子街道办事处进行通报批评，由高台子街道办事处对相关责任人进行通报批评。

（四）行业主管部门责任

建议市安全生产委员会办公室对市扎兰屯市农牧业局进行通报批评。

（五）其他监管部门责任

建议市安全生产委员会办公室对市扎兰屯市市场监督管理部门进行通报批评。

七、事故主要教训

上述事故的发生暴露出我市一些微小企业，尤其是随着经济发展衍生出来的新型生产经营模式的企业，重经济效益、轻安全防范、主体责任不落实的问题突出，安全生产责任制形同虚设，甚至于不指定安全操作规程，冒险作业。同时，也反映出属地监管和行业监管仍存在漏洞，对于这种新出现的位于监管部门盲区的企业，隐患排查整治的广度、深度不够，甚至于未形成有效监管等不足。

八、事故整改和防范措施

（一）扎兰屯市德义农牧场

应深刻吸取事故教训，一要切实加强家庭农牧场安全管理工作，同时应及时修订完善相应的安全规章制度和操作规程，使从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能。

（二）扎兰屯市农牧业局

要深刻吸取本起事故教训，要加强对同类企业安全生产工作的监督和指导，进一步加大执法监察力度，倒逼企业落实安

全生产主体责任。要督促企业进一步完善和严格执行相关安全管理规章制度和安全操作规程，强化对一线从业人员的安全教育培训，加强作业现场管理，及时消除各类事故隐患，防范事故发生。

（三）属地办事处

要深刻吸取本起事故教训，进一步树立以人民为中心的发展理念，强化对安全生产工作的领导，不断健全和完善本地安全生产责任体系、法治体系和风险防控体系。要深入开展安全生产专项整治，突出重点行业领域和事故易发环节，持续抓好辖区内生产安全事故隐患的排查和治理，全力压降生产安全事故，确保安全生产形势平稳。

（四）其他部门

要加强管辖范围内安全监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，发现违法行为依法依规予以处理，避免类似事故发生。