高新区珠海市润地房地产有限公司广场项目（F区域）“7·21”一般高处坠落事故调查报告

2022年7月21日上午9时40分许，高新区珠海市润地房地产有限公司广场项目（F区域）在建工地，作业人员在进行10号塔吊拉结件安装作业前的准备过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，市政府领导高度重视，市政府常务副市长杨川、副市长胡新天、谢仁思分别作出批示，要求立即启动事故调查和问责程序，查明原因，依法严处。区党工委区管委会领导要求立即成立区事故调查组，妥善做好善后和家属安抚工作，立即开展事故调查，查明原因，依法处置。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《关于委托我市经济功能区管委会开展生产安全事故调查处理的通知》等有关规定，2022年7月22日，高新区成立了由区管委会副主任苏牧任组长、王琢任常务副组长，区纪检监察工委、区住房城乡建设局、区社会事业局、区应急管理局、区综治局、市公安局高新分局、区总工会等单位人员参加的高新区珠海市润地房地产有限公司广场项目（F区域）“7·21”一般高处坠落事故调查组，事故调查组下设综合组、技术组、管理组，同时聘请相关专家参与事故调查。

2022年7月25日，市安委办决定对该起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、技术调查、查阅资料和对相关人员进行调查询问笔录等，查明了事故发生经过、原因、事故性质和责任、人员伤亡等情况，提出了对有关单位的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1.建设单位：珠海市润地房地产有限公司[1]（以下简称：润地公司）。

2.集采总包单位：中建八局第二建设有限公司[2]（以下简称：中建八局二公司）。

3.专业分包单位：东莞山海机械设备有限公司[3]（以下简称：山海公司）。

4.监理单位：珠海经济特区建设监理有限公司[4]（以下简称：珠海特区监理公司）。

---

[1]统一社会信用代码：91440400MA53EWQ753；法定代表人：王渊；类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：120000万元；住所：珠海市高新区唐家湾镇软件园路1号生活区#三层310L室；成立日期：2019年7月1日；登记机关：珠海市市场监督管理局；登记日期：2021年8月24日；经营范围：房地产开发、物业管理、停车管理服务、酒店管理。

[2]统一社会信用代码：91370000163054089N；公司法定代表人：李少华；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：山东省济南市历下区文化东路16号中建文化城二期办公楼1单元17层；成立日期：1984年6月22日；营业期限：1984 年6月22日至今；登记机关：

济南市历下区行政审批服务局。
《安全生产许可证》编号：(鲁）JZ 安许证字（2006 180618-01；单位名称：中建八局第二建设有限公司；主要负责人：李少华；单位地址：东省济南市历下区文化东路 16 号中建文化城二期办公楼 1 单元 17 层；经济类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；许可范围：建筑施工；有效期：2021 年 08 月 11 日至 2024 年 08 月 10 日；发证机关：山东省住房和城乡建设厅；发证日期：2021 年 6 月 22 日。
《建筑业企业资质证书》；企业名称：中建八局第二建设有限公司（证书编号：D137002659；详细地址：山东省济南市历下区文化东路 16 号中建文化城二期办公楼 1 单元 17 层；统一社会信用代码(或营业执照注册号）:91370000163054089N；法定代表人：李少华；经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；注册资本：130000 万元人民币；有效期：2022 年 12 月 31 日；资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级：可承接建筑各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。市政公用工程施工总承包特级：可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承包和项目管理业务。机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证日期：2021 年 2 月 19 日。
[3]统一社会信用代码：91441900594074583Y；法定代表人：欧某波；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；注册资本：人民币二百万元；成立日期：2012 年 4 月 25 日，营业期限：长期；住所：广东省东莞市茶山镇上周塘和塘一路 16 号 3 号楼；登记机关：东莞市市场监督管理局 2021 年 11 月 11 日。经营范围：一般项目建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；通用设备修理；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；机械零件、零部件销售；劳务服务等。
《安全生产许可证》编号：(粤）JZ 安许证字〔2020〕116013；单位名称：东莞山海机械设备有限公司；主要负责人：欧某波；单位地址：广东省东莞市茶山镇上周塘和塘一路 16 号 3 号楼；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；许可范围：建筑施工；有效期：2020 年 12 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日；发证机关：广东省住房和城乡建设厅；发证日期：2020 年 12 月 31 日。
《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344395064），东莞山海机械设备有限公司，统一社会信用代码：91441900594074583Y；法定代表人：欧某波；注册地址：广东省东莞市茶山镇上周塘和塘一路 16 号 3 楼；有效期：至 2025 年 10 月 23 日。资质等级：起重设备安装工程专业承包三级施工劳务不分等级；发证机关：东莞市住房和城乡建设局；发证日期 2021 年 8 月 10 日。
[4]统一社会信用代码：91440400192597744B；法定代表人：阳勇波；类型：有限责任公司（自然人或控股）；住所：珠海市香洲区人民西路 777 号 602 房；成立日期：1996 年 11 月 5 日；登记机关：珠海市香洲区市场监督管理局；日期：2021 年 2 月 7 日。
监理资质企业名称：珠海经济特区建设监理有限公司；详细地址：珠海市香洲区人民西路 777 号 602 房；建立时间：1996 年 11 月 05 日；注册资本金：600 万元人民币；统一社会信用代码(或营业执照注册号）：91440400192597744B；经济性质：有限责任公司；证书编号：E144008365-4/1；有效期：至 2024 年 07 月 03 日；法定代表人：阳勇波；职务：总经理；技术负责人：刘本波；职称或执业资格：注册监理工程师；备注：原发证日期：2002 年 08 月 30 日；业务范围：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级。
可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部；发证日期：2019 年 7 月 3 日。

（二）项目基本概况

该项目位于珠海高新区北围金业南路北、新湾五路西侧交汇地块，取得《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号440408202110220201），建筑总面积157421.09平方米，约定一期造价27900万元。

2021年10月润地公司与中建八局二公司签订《广场1期项目总承包工程》合同（合同编号：CRZH-2021-1404-0142）（以下简称:《总承包合同》），合同内明确本总包工程之专业分包工程暂估价不包含于本合同总价之内。2021年8月30日润地公司与中建八局二公司签订《安全生产协议》，明确双方责权。

2021年10月珠海市润地房地产有限公司与珠海经济特区建设监理有限公司签订《广场1期项目建设工程监理》(合同编号:CRZH-2021-1404-0130）（以下简称:《监理合同》），明确工程一般要求、监理工作范围、监理工作内容、发包方对监理工程师的要求、标准做法及标准管理动作强制条文、项目监理工程师奖励与违约处理、专用条款、附件等条款，其中“安全管理目标”规定满足现行规范要求，满足总承包工程施工合同中的安全管理目标。

2022年1月10日，中建八局第二建设有限公司经上海数字认证中心有限公司认证，根据集采要求与东莞山海机械设备有限公司网签《机械设备租赁合同》（合同编号CSCEC-PR-5010021044-F5-2021021），合同明确约定山海公司

按照要求完成租赁设备的进场、安装、调试、拆除退场等施工和安全管理工作，同时按照国家及地方规定及时办理设备在当地的检验、检测、备案等相关手续，并向甲方提供设备的档案资料及相关的证明文件。2021 年 10 月 1 日，中建八局二公司与山海公司签订《建设工程总分包安全管理协议》，明确双方安全职责。

二、事故发生经过和应急处置及善后情况

（一）事故发生经过和应急处置情况

1.前期情况

2022 年 7 月 21 日 10 时 30 分许，区住房和城乡建设局接到项目负责人毕某超报告称，7 月 21 日 10 时 30 分一名施工作业人员在润地广场 F 区项目 F4 栋主体楼层第二步架进行打凿作业时，失足从 4 米脚手板处坠落至一楼地面受伤事故，已自行送院治疗，暂无生命危险（经调查，实际发生高坠亡人事故时间为 2022 年 7 月 21 日 9 时 40 分许）。

7 月 21 日 12 时 09 分，区数字高新值班室接区住房和城乡建设局事故报告后，立即通知区应急指挥中心；12 时 33 分区应急局值班人员到达现场，与先时到场的区住房和城乡建设局人员展开调查了解，并制作现场第一次《勘验笔录》。现场调查勘验时，润地公司广场项目（F 区域）项目经理毕某超，说事故发生时间 10 时 30 分，地点在 F4 栋，受伤 1 人叫孙某元，已自行送院治疗，生命体征平稳。区安委办及时将事故情况上报市安委办。

7 月 22 日，再次进行事故现场勘验并制作第二次《勘验笔

录》，项目经理毕某超再次确认事故时间、地点、人员等信息与7月21日所述一致。

7月23日下午15时，区分管领导组织建设、应急、公安部门召开专题会议，听取事故调查进展情况并作出部署，针对调查发现受伤人员（孙某元）22日仍在正常打卡上班的疑点问题，要求事故调查组进一步深入调查，公安机关要依法加大侦查力度。

7月23日调查组调取施工单位安全管理、教育培训等相关资料；并对山海公司法定代表人、安全员进行调查询问，经分析确认：2022年7月21日上午10时30分，发生在该项目F4栋1人打凿作业时坠落受伤事故为谎报事故。区安委办及时将情况上报市安委办。

7月24日上午，根据掌握情况，调查组再次进行真实现场勘验，并制作第三次《勘验笔录》。

7月24日，事故调查组召开“7•21”一般高处坠落事故调查组会议，会议再次强调事故调查处理应当坚持实事求是、尊重科学的原则。

2.后期情况

经调查，2022年7月21日早上8时许，山海公司塔吊顶升作业人员欧某波、章某波、何某成、张某跃、刘某5人在项目部由中建八局二公司安全员（魏某靖）完成班前安全技术交底后，进入施工现场前，安全员再次检查确认安装班组防护用品佩戴符

合，班组在现场准备完毕，欧某波（法定代表人、安全员）留在塔吊下准备材料，刘某、章某波、张某跃、何某成4人乘坐人货电梯上去作业点，其中3人（章某波、张某跃、何某成）在达到14楼时走出人货电梯，通过主楼与塔吊相连的通道前往塔吊作业点，刘某继续乘坐电梯到17楼再走楼梯前往23楼作业点进行预埋件螺丝清理工作。9时40分许，在塔吊作业平台上的张某跃听到“嘣”大响声音后，转头向下方看到1片爬架防护网片砸到塔吊附墙杆后跌落地面，张某跃立即让章某波看掉下的防护网片是否砸到人，章某波看后防护网片跌落点没有人；9时43分，何某成给地面的欧某波打电话询问情况后，得知有人从高处坠落，3人随即乘坐施工电梯迅速下到地面跑到塔吊基座旁，张某跃看到刘某掉在塔吊基座环形防护栏地面上，身体呈斜趴状，一只手臂断落在离身体2米左右地面，身体周围有大片血迹，周边地面有水滴状血迹；章某波大喊刘某，没有回应；张某跃用手去探刘某鼻子感应不到气息，张某跃看到刘某身上安全带安全绳在身上缠绕一圈，其余部分呈自由状。

此时章某波看到欧某波在打电话，听到欧某波在说什么位置（给120报位置）。9时46分，欧某波打电话向公司老板孔某林（公司实际控制人）报告说发生事故。孔某林电话交代欧某波马上送医院救治。随后孔某林给毕某超报告事故情况，接报后毕某超未向其公司和属地政府报告。

7月21日9时49分，欧某波拨打120急救电话，随后欧某

波、章某波、何某成、张某跃将刘某用木板从材料出口大门抬出，自行用车辆将刘某送往医院；此时120还未赶到现场、已在途中。

7月21日9时59分，公安机关接到120通报信息后立即出警，10时10分到达现场，见到先到场的120急救人员，急救人员告知110民警，“经联系拨打120电话人员得知，工人已开车将伤者自行送院”；110民警立即联系项目经理毕某超，毕某超称自己有事情处理，同时告知110民警“施工现场1名作业人员在F4栋进行打凿作业时，失足从4米脚手板处坠落至一楼地面受伤，已自行送院治疗，暂无生命危险”。

7月21日10时40分，事故发生后1个小时左右，毕某超前往项目现场了解情况，得知山海公司1名叫刘某的作业人员，在进行塔吊顶升前清理预埋件螺丝孔水泥时，自行拆除爬架防护网片发生坠落死亡。在得知真实情况后，毕某超始终未向其公司和属地政府及负有安全生产监督管理职责的职能部门报告事故。

7月21日12时许，孔某林打电话给毕某超称正准备和刘某家属协商善后赔偿的事情。

7月21日12时33分，相关职能部门人员到达现场后，被毕某超带至事先准备的假事故现场进行指认并确认。

7月22日晚，高新分局依法对毕某超因多次通知拒不配合“涉嫌妨碍执行职务”进行传唤接受调查，发出《被传唤人家属通知书》〈珠公高（金）行传通字〔2022〕0693号〉；7月23日毕某超被同事担保。

7 月 23 日，公安局高新分局依法对孔某林以涉嫌“重大安全事故罪”进行传唤讯问，并发出《传唤证》〈珠公高（金）行传通字〔2022〕00158 号〉；7 月 23 日孔某林被同事担保。

7 月 25 日，公安局高新分局依法对毕某超采取刑事拘留，并发出《拘留通知书》〈珠公高拘通字〔2022〕00102 号〉。

（二）事故技术分析情况

1.经第三方技术专家技术分析，通过作业流程反推，推定事故发生经过为：因施工需要，10 号塔式起重机需进行顶升作业，山海公司对 10 号塔式起重机进行第三道附着拉结件安装顶升施工。

总包单位项目部当日对作业人员（欧某波、刘某、章某波、张某跃、何某成）于 2022 年 7 月 21 日上午 8 时对该班组人员做了项目班前安全技术交底并记录建档。（见图片 1、2）



组人员交底（图 1、2）

进入施工现场前，安全员再次对安装班组进行作业防护用品进行佩戴检查确认，班组在现场完成基本准备工作后，欧某波（现

场负责人、安全员）在准备材料，刘某、章某波、张某跃、何某成 4 人通过人货电梯去作业点，其中 3 人（章某波、张某跃、何某成）在 14 楼下人货电梯，通过主楼与塔吊通道前往塔吊作业点，作业人员刘某到达 23 层后，在主楼爬架通道上拆除第三道塔机附着支座处（第 23 层）爬架防护网片（2 米×1.5 米，重量为 57.5 斤）时，由于刘某使用安全带未挂安全钩，在拆除网片挪移动到爬架通道过程中，网片重心高向外倾斜偏移坠落，站在通道上的刘某被网片同时带出，人和网片一起坠落，刘某坠落中撞击到地面的塔吊防护围栏后落到地面身亡。网片在坠落过程中与塔机第二道附着杆发生撞击后掉落至地面。(见图 3、4)




人员坠落初始位置（图 3）



人员坠落地面位置（图 4）

进行塔机附着装置安装前的准备工作(包含紧固附着支座螺栓及拆除爬架钢防护网片，以便在塔机附着支座及框架之间连接安装塔机附着杆)，正常作业流程为：拆除钢防护网片—安装附着框架—安装附着杆 。(具体见示意图 5)

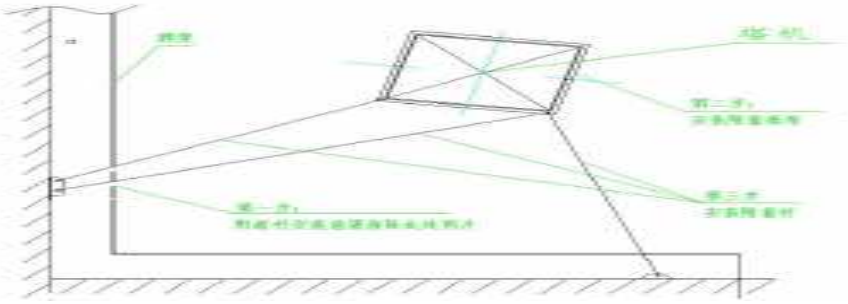

塔吊、附着杆与主楼位置（图 5）

依据上述流程，何某成、张超越、章某波 3 人在司机配合下将半边附着框架初步吊运至塔身作业平台上方时，突然听到响声，在呼喊刘某未见反应后，临时将框架固定后下至地面，发现刘某与一片爬架钢防护网片在地面，安全带未见断裂。

2.事发位置：为该广场项目（F 区域）10#塔机处，塔机地面防护围栏处有受撞击变形，地面散落被破坏安全帽，符合坠撞击状况，现场地面物件损坏也符合高空坠落并受撞击后状况。（见图 6、7）



塔机地面围栏被撞击处 （图 6）



地面破损安全帽（图 7）

3.坠落网片勘查：坠落地面的爬架钢防护网片被撞击变形，其上有黄色油漆、刮痕，网片尺寸为 2 米×1.5 米，重 57.5 斤，单人作业情况下，双手难以抓捏。（见图 8、9）





坠落爬架防护网片（图 8）　　坠落爬架防护网片（图 9）

另：在塔机第二道附着杆处，有被撞击痕迹，其表面油漆有刮蹭现象，与坠落网片刮蹭处黄色油漆一致。（见图 10）



拉结件连接杆图片（图 10）


4.初始坠落位置勘查：

10 号塔机第三道附着装置安装处（第 23 层）爬架在靠塔机西侧，一处防护钢网片被拆除，现场遗留用于拆卸网片连接销轴的铁锤及已被拆下的连接销一条，表明此处已完成网片拆除。（见图 11）



事发地点第23层爬架缺口及工具（图11）

该位置有预埋安装完毕的塔机附着支座，支座螺栓安装完整，高度与塔机附着框架接近，空出洞口符合安装塔机附着杆安装空位，即在后续安装塔机第三道附着杆件之前必须拆除该处爬架防护钢网片。（见图12）

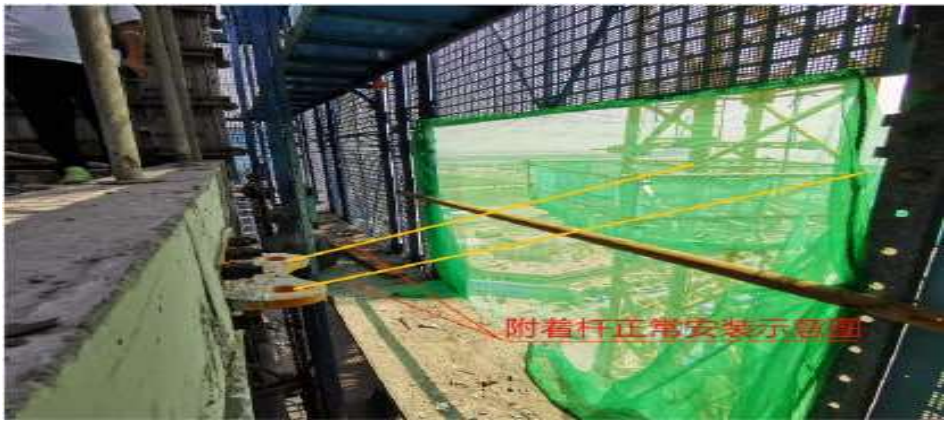

图中安全网及钢管为事发后临时加装（图12）

5、综合上述现场勘查情况可以确认：塔机装拆工刘某在拆除爬架钢网片后时坠落,与现场人员口述一致。

6.综合上述分析，事故发生的直接原因为：

（1）刘某未持有《附着式升降脚手架作业资格证》，在临边作业时未使用安全带，未将安全带系挂在作业平台相关位置，属无证冒险作业，操作不当发生坠落时安全带未起到保护作用，导致其坠落死亡。

（2）刘某单人搬挪尺寸大、重量重的爬架防护网片时，无法对防护网片的稳定性进行有效控制，网片倾倒坠落，刘某被坠落的网片带出洞口后导致坠落死亡。

7.技术方面的间接原因：

（1）附着式升降爬架防护网装拆作业须为持架子工特种作业资格人员，刘某属于非持证人员，爬架防护网片拆除工作业资格不符合特种作业要求。

（2）山海公司对作业人员安全教育培训存在不足，未就安全操作规程、相关安全危险源、注意事项等对作业人员进行有效教育培训。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成1人死亡。死者姓名：刘某，身份证号5130XXXXXXXXXX5012，四川X县人，山海公司员塔式起重机安装拆卸工，刘某与山海公司签订有《劳动合同》，刘某持有《建筑施工特种作业操作资格证》（证号：粤A052020000205T）。

根据公安机关刑侦机构出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：S442020018745），死亡原因：符合高坠致复合性损伤死亡。珠海市公安局高新分局委托，南方医科大学司法鉴定中心鉴定意见：刘某符合高坠死亡，并出具《司法鉴定意见书》（穗司鉴224401000112500158），经调查，公安机关排除二次伤害，事故谎报未延误对刘某的救治。

（二）依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计：本次事故造成直接经济损失140万元（不含处罚）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故直接原因

刘某安全意识淡薄，未按规定挂好安全带安全扣，冒险、冒进作业，无证作业拆除10号塔吊旁23层爬架防护网片时被惯性带落坠地死亡。

（二）事故间接原因

1.山海公司未认真履行安全管理职责。山海公司在事故发生后，作为合法专业分包单位，未有效落实企业主体安全生产责任；现场安全管理人员未到岗到位尽职履责，未尽到现场安全管理责任；工人安全教育培训和安全技术交底不深入，致使工人安全意识淡薄；现场安全管理存在漏洞，未及时发现制止刘某自行拆除本应该由爬架班组拆除的防护网片，致使其坠落。

2.欧某波未尽职履责进行现场管理

欧某波，作为山海公司专职安全员，未有效履责进行现场安全管理责任，致使现场安全管理存在漏洞，未按规定到岗管理，未及时发现制止刘某未按规定挂好安全带、安全扣的冒险作业行为；未及时发现刘某无证作业拆除10号塔吊旁23层爬架防护网片行为。

（三）事故性质

事故调查组认定：高新区珠海市润地房地产有限公司广场项目（F区域）“7·21”高处坠落事故是一起瞒报一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任单位、责任人的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和

调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，对事故有关单位和责任人员提出如下处理建议:

（一）建议不予追究事故责任的单位

1.润地公司

调查组调取建设单位如下资料: 通过调查证明依法成立有专职机构和配置专职人员；通过调取的《总承包工程合同》和《安全生产协议》，约定安全生产义务和职责；通过核查 2002 年 4、5、6 月份《安全生产费用投入计划》等资料证实已督促落实费用投入；通过核查《周 EHS 检查整改通知单》等资料证实，依法对安全生产工作进行统一协调，对施工单位工程质量、安全文明生产进行有效监督管理，定期、不定期组织生产安全隐患排查，对发现的安全问题均已督促整改，定期、不定期召开安全生产会议；在项目成立有管理机构和配置有管理人员，依照合同约定有效进行安全生产工作的统一协调、管理和督促工作均落实到位；落实文明健康发展理念、积极配合属地政府做好各项文明发展和落实相关政策要求；作为建设单位，未发现履职不到位。

2.中建八局二公司

调查组核查集采总承包单位如下资料: 通过核查的安全生产组织架构和任命资料证实，依法成立有安全管理机构，配备安全管理人员；通过核查《安全生产管理制度》和签订安全生产责任书并定期目标考核证实，已建立健全各项制度并落实本单位全员安全生产责任制；通过核查《安全生产操作规程》等资料证实监

督实施到位；通过核查公司《安全生产周例会会议纪要》和项目《项目安全生产周例会记录》等资料证实，已开展定期、不定期组织召开分包单位在内的安全生产例会，部署安全生产工作，对安全生产工作有部署、有监督、有落实；通过核查《2022 年度教育培训计划》资料证实依法制定有年度教育培训计划；通过核查《安全教育记录》《新工人安全教育汇总表》等资料证实，依法开展了安全生产教育培训和技术交底，安全生产教育培训计划有效组织实施；通过核查《安全教育记录》资料证实，对分包单位有进行项目级教育培训和技术交底；通过核查《安全生产费用投入计划》等资料证实，依法落实安全生产投入，做到安全生产资金能投入到位，资金专款专用，使用落实到位；通过核查《项目劳动防护用品发放登记表》证实，依法发放劳动防护用品；通过核查《安全教育记录》资料证实，已按照《建设工程总分包安全管理协议》规定对山海公司人员进行安全技术交底和教育培训；通过核查《周 EHS 检查整改通知单》《安全检查及隐患整改记录表》等资料证实定期、不定期组织开展安全生产检查、巡查、整改，并建立隐患排查治理档案；通过核查《综合应急救援预案》《事故应急救援预案》《应急救援演练方案》《综合应急救援演练方案》《三防应急救援演练方案》和应急演练记录资料证实，依法编制应急预案和各类风险专项方案，根据实际工作需求组织编制有各种安全方案、措施，并定期组织演练；通过核查《工程奖罚通知单》《周 EHS 检查整改通知单》《安全检查及

隐患整改记录表》证实，依法配备并监督正确佩戴劳动安全防护用品；通过现场调查《勘验笔录》时照片，证实项目设有安全专用通道，落实实名打卡和入场劳动安全防护用品佩戴检查，落实文明健康理念、配合属地政府做好各项文明发展理念和相关政策要求；通过核查与润地公司的《安全生产协议》证实，乙方作为总包单位，对其他施工单位负责安全生产总协调工作并与山海公司签订有《建设工程总分包安全管理协议》；通过《周 EHS 检查整改通知单》《安全检查及隐患整改记录表》等资料证实，今年以来组织检查 E、F 区达 43 次，排查并治理安全隐患 736 处；对分包单位安全生产工作有督促、有检查、有落实；对山海公司等专业分包单位安全绩效处罚 53 次;通过核查《工程奖罚通知单》山海公司因未正确系挂安全带等原因被安全绩效处罚 5 次。作为总包单位，未发现履职不到位。

（二）建议追究事故责任的单位

1.山海公司

作为专业分包单位，通过核查《建设工程总分包安全管理协议》，调查证实施工现场管理人员未落实最先到场最后退场；通过核查《建设工程总分包安全管理协议》，调查证实安全员未落实规定的每天检查制度，未及时发现作业人员无证自行拆除爬架防护网片行为；通过核查该公司《安全员的岗位职责》，调查证实安全员未落实的岗位职责，未能及时发现存在的安全隐患并及时制止和纠正违章行为；通过核查《建设工程总分包安全管理协

议》，调查证实安全员未落实规定进行周边监护；通过核查该公司《安全检查制度》，调查证实未进行日常检查督促，未及时发现刘某违反《安全技术交底制度》作业未挂好安全带，自行拆除本应该由爬架班组拆除的防护网片行为。安全生产管理工作存在漏洞。对此次事故负有责任。建议由区应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、第二款法律法规进行立案调查处理。[5]

2.珠海特区监理公司

作为项目监理单位，单位资质和监理人员资格均合法有效；通过核查《建设工程监理规范》《监理合同》，约定应当履行的监理职责；对该项目成立由监理机构，配备有监理人员，制定有监理相关制度；制定有《塔吊工程监理细则》等监理细则；通过核查《安全隐患整改通知单》资料等，对该项目有进行日常监理管控。虽然已基本尽到监理义务，为警示该公司重视，建议由区

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

第二款：发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[6]《建设工程监理规范》2.0.2 建设工程监理工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

[7]《建设工程监理规范》5 .5 安全生产管理的监理工作，5.5.1 项目监理机构应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责；并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。

住房和城乡建设局依法依规处理；并按行业诚信扣分并通报处理。

3.珠海南屏明德医院

根据南方医科大学司法鉴定中心鉴定意见: 刘某符合高坠死亡，并出具《司法鉴定意见书》（穗司鉴 [2244010001125001 58]），珠海市南屏明德医院却开具正常死亡的死亡证明。建议由区社会事业局提请市卫生健康局依法依规查处。

（三）建议移送司法机关人员

毕某超，男，中建八局二公司项目经理，故意瞒报已发生的生产安全事故，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款规定。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款和《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》（应急〔2019〕54 号）第三条第六项规定，将其移送司法机关调查处理（2022 年 7 月 25 日公安机关已对其涉嫌“不报、谎报安全事故罪”刑事拘留）。[8][9]

（四）建议给予行政处罚的人员

1.孔某林，男，作为山海公司现场管理方代表（公司实际控制人），山海公司安全生产主要责任人，对山海公司安全生产工作全面负责。通过核查该公司《安全管理制度》，证实未落实安全生产责任制；通过核查该公司《安全管理制度》，发现未督促落实本单位风险管控和隐患排查治理工作，未及时督促、检查本单位安全生产工作，未及时发现消除生产安全事故隐患。对事故

发生负有责任。建议由区应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项等法律法规进行立案调查处理。[10]

2.欧某波，男，作为专职安全员，通过核查《建设工程总分包安全管理协议》，调查发现未尽职履责进行现场安全管理，致使现场安全管理存在漏洞；未落实规定的管理人员做到最先到场最后退场的要求；事故发生时未及时到达作业面位置监督管理；通过调查，事故发生时欧某波在地面一楼，未按安全员要求到达作业面监督管理，未及时发现刘某冒进作业私自拆除爬架防护网片，对此次事故负有责任。建议由区应急管理局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条法律法规进行立案调查处理，并由区住房和城乡建设局，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，上报广东省住房和城乡建设厅，暂停或吊销欧某波与安全生产有关的资格[8]

3.李某，男，珠海特区监理公司派驻该项目总监，通过核查《监理合同》内约定事项进行监理工作，未及时发现刘某无证作业私自拆除爬架防护网片行为，未完全尽职履责，对此次事故负有责任。建议由区住房和城乡建设局依据相关法律法规进行调查处理，并按行业诚信扣分和通报处理。[6][11][12]

4.刘某，男，珠海特区监理公司派驻该项目总监代表，通过核查《监理合同》内约定事项进行监理工作，未及时发现刘某无证作业拆除爬架防护网片，未完全尽职履责，对此次事故负有责任。建议由区住房和城乡建设局依据法律法规进行调查处理，并

按行业诚信扣分和通报处理。[6][11][12]

（五）区住房和城乡建设局履职情况

建设行政主管部门区住房和城乡建设局及其安全监督机构，已按照法律、法规核发该项目建设施工许可证，已对该项目安全施工措施进行审查，并履行安全监督告知手续。区住房和城乡建设局与聘请的第三方机构珠海市建设安全研究院有限公司，于2022年7月20日前，对该项目共巡查28次，下发暂停施工通知书3份，人员动态扣分单9份，企业动态扣分单2份。针对项目前期危大管控不严、项目经理不在位等问题召开2次专题会，对相关人员及相关单位进行教育批评，彻底扭转责任人不在位问题。区住房和城乡建设局安全监督管理人员按安全监督计划对该项目进行了安全监督，2022年1月11日至2022年7月，共出动检查人员72人次，发现安全隐患109条，下发隐患通知单15

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[9]《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》第三条 涉嫌安全生产犯罪案件主要包括下列案件：（六）不报、谎报安全事故案件；

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[11]《建设工程监理规范》第5.2.12项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：3 施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。4 特种作业人员是否持证上岗。

[12]《建设工程监理》之〈2021-2013年度工程监理集中采购技术要求〉第三章监理工作范围3.3安全监理工作范围3.3.6检查施工人员施工上岗情况，施工现场不得出现无证上岗情况；3.3.7制止违章指挥违章操作行为。发现存在安全事故隐患的，要求施工单位整改。

份（包括市级检查2份），已建立隐患台账，并进行了整改后的复查，隐患已整改闭合。

综上，建设行政主管部门及其安全监督机构，已按照法律、法规核发该项目建设施工许可证，已对该项目安全施工措施进行审查，并履行安全监督告知手续，对项目进行了安全检查及督促整改，履行了安全监督管理职责，未发现存在履职不当行为。该项目于4月25日通过市优初次评选，于5月24日通过省优初次评选。

六、事故的主要教训

（一）山海公司，企业主体生产安全责任不落实，主体法治意识淡薄，对本单位落实企业主体安全生产责任意识差，主要负责人、现场负责人、安全管理人员和从业人员安全生产教育培训不到位、不深入，施工现场安全生产管理制度落实不到位。

（二）施工现场管理存在漏洞，未能及时发现现场存在的深层次隐患，未能及时发现和制止施工过程中存在的不安全因素，未能制止本单位作业人员的冒险、冒进行为，未能及时发现作业人员的无证作业行为。

（三）安全生产教育培训流于形式不扎实、没有针对性，未真正做到安全生产入心入耳，教育培训未使作业人员起到防范意识有效提升；班前安全技术交底不扎实，针对性不强、不全面。

七、事故防范措施建议

（一）深刻汲取教训，牢牢绷紧安全这根弦，各部门（单位）

要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持“人民至上、生命至上”的安全发展理念，深刻汲取石景山隧道“7·15”透水重大事故、金湾区“7·25”珠机城轨金海大桥施工段箱梁垮塌较大事故和此次一般高处坠落事故教训，切实增强责任感、使命感和紧迫感，严守安全这条红线、底线，切实把安全生产工作刻在心里、抓在手上、落实在行动上。

（二）要加强对安全生产法律法规的学习，强化法治意识、安全意识、责任意识。时刻绷紧安全这根弦，坚决克服麻痹松懈思想；要围绕重点领域、重点部位、重点行业，开展安全生产大排查，采取有针对性措施整改治理；对存在的重大隐患要挂牌督办、一盯到底，达不到安全标准的依法关停，决不能麻木松懈、听之任之。以严而又严、实而又实的作风抓好安全生产和防灾减灾救灾各项工作，把确保人民生命安全放在第一位，落到实处。

（三）突出整治重点，抓好在建工程安全管控，各重点行业主管部门要针对制约本行业领域安全生产工作的突出问题和关键要素，制定本行业领域的检查工作指引，《关于印发珠海市建设工程全链条生产安全隐患专项整治工作方案的通知》（珠建质〔2021〕14号）要求，深入开展建设工程勘察设计、施工、监理、检测、监测、验收等全链条安全生产专项整治，筑牢安全监管链条，消除监管盲区漏洞，促进我区建设工程安全生产水平本质提升。住建行业主管部门以及企业主体，要加强对监理人员以及特种作业人员的资质审查力度，严厉查处相关违法违规行为。

尤其是完善对本地区项目特别是备案类项目的事中事后监管机制。各部门要落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，深入开展本行业安全生产大检查行动，认真落实省安委办“央企、国企建筑施工安全生产硬六条”措施，督促企业针对自身存在的风险点危险源，制定有针对性可操作通俗易懂的安全培训教育方案，系统全面开展安全培训教育，并如实记录。

（四）压紧落实企业主体责任，夯实企业安全管理水平。各有关部门要加强企业落实主体责任的监管，督促指导各类企业建立健全各项安全生产规章制度和操作规程。进一步明确生产经营单位安全生产责任体系、安全生产资金投入、安全生产教育培训、安全风险分级管控和隐患排查治理、设备设施和作业安全管理、特别是应急救援和事故报告等方面的主体责任。

（五）要加大执法惩处力度，发现一例查处一例，对反复出现、查而不改的老问题，要依法从严处理。对经停产停业整顿，仍不具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件的生产经营单位，依法予以关闭、吊销有关证照，并对主要负责人进行处理。以最严厉的监管手段倒逼企业主要负责人落实安全主体责任，预防发生类似现象和事故。

高新区珠海市润地房地产有限公司广场
项目（F 区域）“7·21”一般
高处坠落事故调查组
2022 年 10 月 25 日

参照法律法规：

1.《中华人民共和国安全生产法》

2.《生产安全事故报告和调查处理条例》

3.《建设工程安全生产管理条例》

4.《建设工程监理规范》

5.《企业职工伤亡事故分类标准》

6.《注册监理工程师管理规定》

7.《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》

8.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员管理规定》