望谟石屯黄百铁路建设项目“1·1”一般道路运输事故调查报告

望谟县政府事故调查组

2026 年 5 月

目　录

一、事故基本情况.....3
（一）事故车辆情况.....4
（二）事故驾驶人情况.....4
（三）事故有关单位情况.....4
（四）事故发生经过.....6
（五）事故现场情况.....6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
（七）天气及环境情况.....9
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....10
（五）事故鉴定检测情况.....10
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因.....11
（二）间接原因.....11
四、有关责任单位存在的主要问题.....11
（一）事故有关企业主要问题.....11
（二）有关监管部门存在的问题.....12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）.....13
（二）对事故有关企业人员处罚建议（2人）.....13
（三）对事故有关企业行政处罚建议（1家）.....14
（四）对事故有关部门和属地政府的处理建议（3家）.....15
六、事故的主要教训.....15
（一）石屯镇人民政府（属地责任）.....16
（二）县交通运输局（行业监管责任）.....17
（三）县公安局交通警察大队（路面执法与秩序管控责任）.....17

2026年1月1日19时2分许，望谟县石屯镇冉道村打岩至打尖上行21公里525米处发生一起一般道路运输事故，造成1人死亡，直接经济损失46万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《贵州省生产安全事故调查处理程序（暂行规定）》的有关规定，望谟县人民政府成立了事故调查组，由县应急局党委书记、局长夏兴甫担任组长，县应急局、县公安局交警大队、县交通运输局、县总工会、石屯镇等单位有关负责同志组成望谟石屯黄百铁路建设项目“1·1”一般道路运输事故调查组（以下简称事故调查组），下设技术组、管理组、综合组进行调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调取监控视频、查阅资料、人员询问等工作，事故调查组查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，对事故性质以及事故单位（企业）和相关人员的责任作了初步认定，查明了有关地方党委政府和相关部门在监管履职方面存在的问题。针对事故暴露出的问题，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改措施和建议。

经调查认定，**望谟石屯黄百铁路建设项目“1·1”一般道路运输事故是一起因超载、违法加装；行人因醉酒坐卧在机动车道内的不安全行为造成的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况

鄂 F13963D 肇事货车。基本情况：鄂 F13963D 车辆系陕汽 SX3317********C1 纯电动自卸货车，业户名称：襄阳市铁兴建筑工程有限公司，发动机号：WEIC********14,车架号：LZGCR********0154,核定载客 2 人，核定载质量：5870 千克，车辆总质量：31000 千克，车辆尺寸：10950×2550×3500mm,道路运输证号：鄂交运管襄阳字 420******178 号，道路运输经营许可证号：鄂交管许可襄阳字 420******420 号，该车在中国平安财产保险股份有限公司投保，有效期自 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 6 月 6 日，车辆检验有效期至 2026 年 6 月，2025 年 6 月 30 日，襄阳市铁兴建筑工程有限公司将该车辆租给湖南实强桩基工程有限公司使用。该车近三年来未发现违法行为。

（二）事故驾驶人情况

向小元：涉事驾驶员，男，汉族，1991 年 5 月 15 日出生，居民身份证号：522**********1X，户籍所在地及现住址：贵州省望谟县新屯镇大云村向家组，机动车驾驶证号为：522**********1X，有效期限 2020-08-22 至 2030-08-22，从业资格证号为：522**********1X，有效期限至 2030-03-17，属于有效期内。驾驶证状态正常，近三年道路交通违法共 6 条，该起事故中排除酒驾、毒驾、突发疾病、蓄意肇事嫌疑。

（三）事故有关单位情况

1.中铁五局集团贵州工程有限公司。成立于 2011 年 1 月 2

日，企业性质为中央企业，投资规模壹亿伍仟万元整。统一社会信用代码：91520**********XD。经营范围覆盖铁路、公路、建筑、市政、城市轨道、水利水电（集团内唯一水利特级资质）、港口航道、机场等几乎所有基建领域，拥有多项最高等级施工总承包资质。住所地位于贵州省贵阳市云岩区枣山路23号，登记机关为贵州省市场监督管理局。法定代表人：苟祖宽。2023年12月26日，中铁五局集团有限公司通过招投标中标黄百铁路建设项目，由中铁五局集团贵州工程有限公司承建，设置黄百铁路项目部，主要负责人胡毅之。

2.湖南实强桩基工程有限公司。成立于2023年7月17日，企业性质为自然人独资，投资规模壹仟陆佰捌拾捌万元。统一社会信用代码：91430**********3N。经营范围主要为机械设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、工程管理服务等。住所地位于湖南省株洲市石峰区响石岭街道白石港社区沿江北路附8-4号，登记机关为株洲市石峰区市场监督管理局。法定代表人：谭红容。湖南实强桩基工程有限公司与中铁五局集团有限公司为机械设备租赁合同关系，合同编号：ZTWJHBTL-JXZL-27。在本起事故中，该公司负责转运黄百铁路建设项目四标段隧道废渣，任命李伦春为主要负责人，负责全面工作。

3.襄阳市铁兴建筑工程有限公司。成立于2001年10月10日，企业性质为自然人投资，投资规模陆佰万元。统一社会信用代码：914**********533D。经营范围主要为房屋建筑工程施工、

建筑劳务分包、机械租赁等。住所地位于湖北省襄阳市樊城区毛纺小区，登记机关为襄阳市市场监督管理局。法定代表人：包德奎。湖南实强桩基工程有限公司与襄阳市铁兴建筑工程有限公司为机械计件租赁合同关系，合同编号：隧道－洞渣转运-03。该起事故中，该公司仅为租赁设备关系，管理全由湖南实强桩基工程有限公司负责。

（四）事故发生经过

2026年1月1日，向小元驾驶鄂F13963D重型自卸货车，装载毛重**93.43**吨（核载：**31000kg**，超载**62.43吨，超载率201.39%**）从望谟县石屯镇打岩村方向驶往冉道村方向。当日19时02分许，车辆行驶至打岩至打尖上行21公里525米处的一弯道时，碾压坐卧于机动车道路上的行人郭作伟，造成郭作伟受伤。

事故发生后，望谟县公安局交通管理大队指挥中心接事故当事人向小元报警称：“在望谟县石屯镇冉道村路段发生一起道路交通事故，有人员受伤（注：无危化物品），要求交警部门出警处理”。望谟县公安局交通警察大队指挥中心接警后，值班民警出勘事故现场，立即对事故现场进行勘查，固定现场证据并协助医护人员对受伤人员郭作伟进行现场抢救，于2026年1月1日21时40分经抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

事故发生道路为县道X765路段。1995年建成通车，路面类型为沥青混凝土，通车里程为打尖至打岩，路段技术等级为4级

公路，路基宽度 6.5 米，路面无标志线，路段设计时速 20 公里/小时，事发路段为弯道，路面干燥，视线良好。本事故造成 1 人死亡，无其他人员受伤，事故发生后，黄百铁路建设项目部与死者家属进行协商，因双方多次协商调解无法达成协议，死者家属已就事故后续赔偿问题提起诉讼。

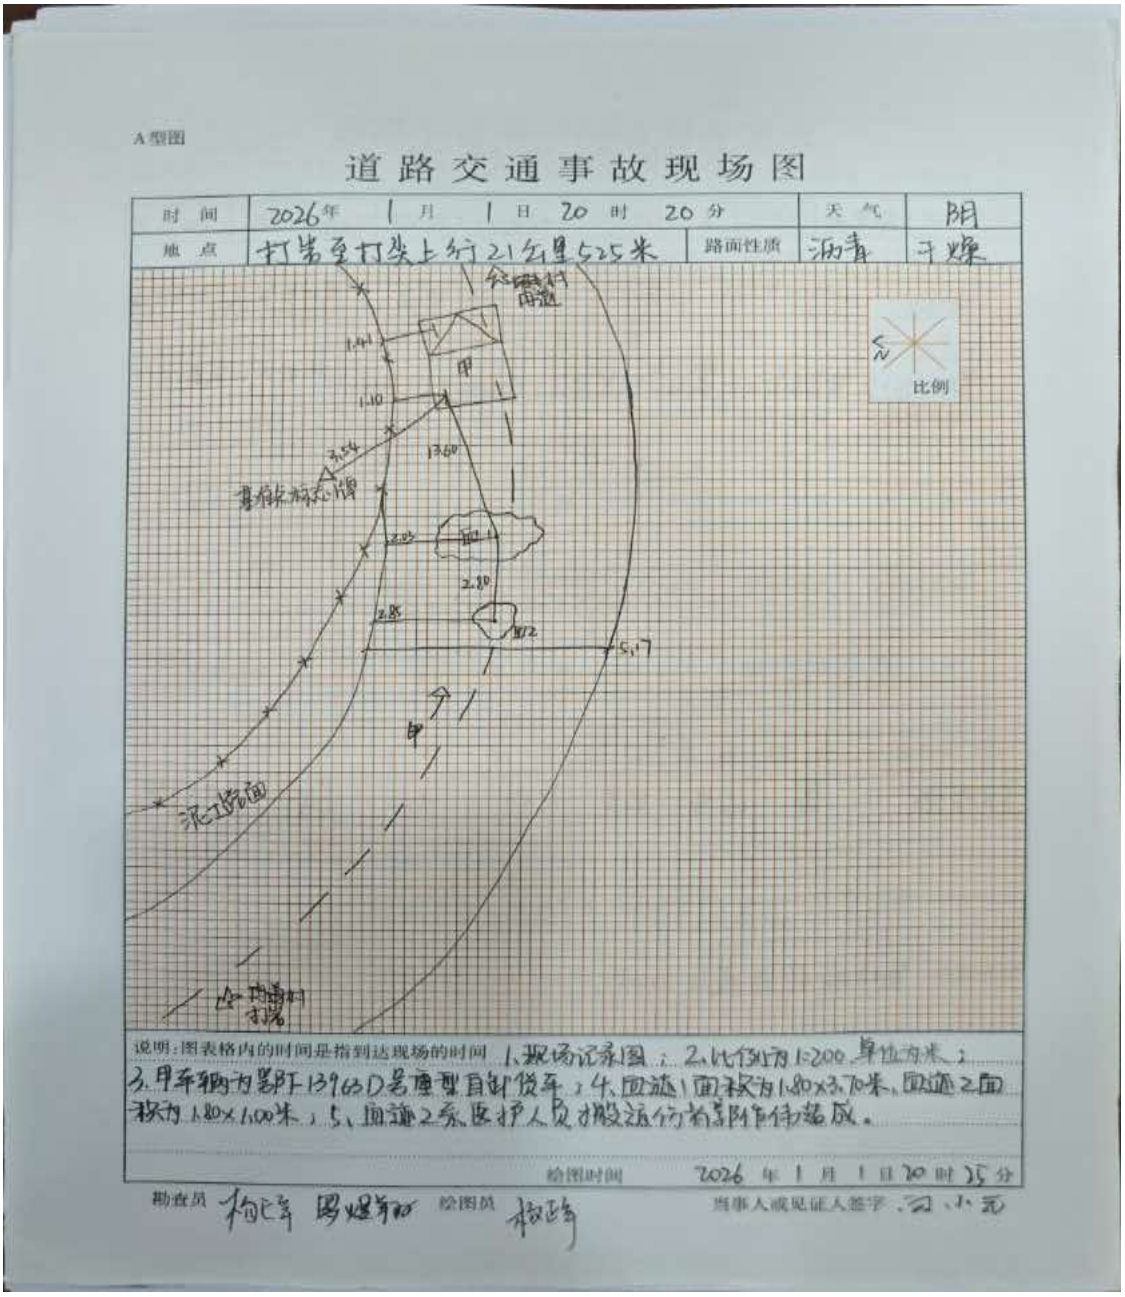


图 1 道路交通事故现场记录图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

郭作伟，男，65岁，居民身份证号码：522**********55，户籍所在地及现住址：贵州省望谟县石屯镇冉道村卡屯组18号，在本次事故中死亡。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），中国平安保险股份有限公司深圳分公司核定事故直接经济损失为92万元，望谟县公安局交通警察大队出具《道路交通事故认定书》（第5223261202600000001号），认定该起事故为同等责任，中国平安保险股份有限公司深圳分公司同意支付死者家属赔偿金46万元，死者家属不同意，现已就事故后续赔偿问题提起诉讼。

（七）天气及环境情况

2026年1月1日晚上19时02分，天气为阴天，事故发生位置无照明设施，能见度较低。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026年1月1日19时55分许，望谟县公安局交通警察大队指挥中心接到事故当事人向小元报警，报警内容为：“在望谟县石屯镇冉道村路段发生一起道路交通事故，有人员受伤（注：无危化物品），请求交警部门出警处置。”

20时20分，望谟县公安局交通警察大队到达现场进行救援处置。

21时40分，经现场抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，望谟县委、县政府高度重视，立即组织公安交警、应急、交通、石屯镇政府、县人民医院等部门赶赴事故现场，开展应急救援处置。

（三）医疗救治和善后情况

事故救援结束后，望谟县石屯镇政府对死者家属开展情绪安抚，思想疏导，目前，遗体已安葬，家属情绪稳定。

（四）事故应急处置评估

接到事故报告后，望谟县党委政府高度重视，县直有关部门反应迅速、响应及时。领导靠前指挥，现场救援及时有效，伤员救治及时有力，事故善后总体工作平稳有序。未发生舆情影响。经调查，未发现现场指挥和救援人员在本次应急处置工作中存在失职、渎职情况。

（五）事故鉴定检测情况

1.事故死亡人员鉴定情况

贵州省望谟县公安司法鉴定中心《鉴定书》（望）公（司）（法病）字〔2026〕01号鉴定意见为：郭作伟的死亡原因符合交通事故致双小腿损伤导致创伤性失血性休克死亡。

2.事故车辆鉴定检测情况

北京中机车辆司法鉴定中心《司法鉴定意见书》司法鉴定案件编号：26010607137002867中机〔2026〕痕鉴字第QXN0001号鉴定意见为：鄂F13963D号重型自卸货车制动系统工作状况正常；转向系统工作状况正常；右后位灯、制动灯工作状况不正常，其余照明信号装置工作状况正常。

三、事故原因分析

根据望谟县公安交通警察大队2026年2月10日出具的《道路交通事故认定书》（第5223261202600000001号）以及事故调查组综合调查认定。

（一）直接原因

1.向小元驾驶的鄂F13963D号重型自卸货车超载，车辆存在违法加装。

2.行人郭作伟坐卧在机动车道内，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条第（二）项之规定。

（二）间接原因

湖南实强桩基工程有限公司安全生产主体责任落实不到位。日常安全监督检查流于形式，对车辆超载、违规驾驶等突出安全隐患，未及时排查整改，安全管理漏洞长期存在，最终引发事故。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故有关企业主要问题

1.湖南实强桩基工程有限公司：全员安全生产责任制不健全、不落实；未落实车辆安全检查、动态监管制度、车辆及驾驶人安

全管理缺失，默许车辆长期超载运行；未组织制定并落实安全生产教育培训计划，针对性的开展安全培训教育；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并采取措施消除隐患；对聘用驾驶人员审核把关不严，驾驶人员安全意识淡薄，违规驾驶行为未得到及时制止。

2.中铁五局集团贵州工程有限公司：作为总包单位，履行对分包单位安全生产统一协调、监督管理职责不到位，对分包单位车辆、人员安全管理失管失察，施工现场及周边道路安全隐患排查整治不彻底，现场安全管控存在漏洞。

（二）有关监管部门存在的问题

1.望谟县交通运输局：在履行道路运输行业监管职责过程中仍存在薄弱环节，源头监管效能有差距，对货运源头单位、车辆及驾驶人监管存在盲区，超载超限源头管控机制不够完善，安全生产主体责任督促落实不到位；超载超限专项整治常态化推进不足，农村道路货运违法超载排查整治不够深入，监管执法力度偏弱，闭环监管体系尚未健全；行业交通安全宣传教育质效不高，宣传方式较为单一、覆盖面有限，对从业人员的普法警示不够精准，安全守法意识培育成效不足，源头安全防范基础仍需夯实。

2.望谟县公安局交管大队：在路面交通执法管控存在漏洞，路面巡查管控力度不足，重点路段、重点时段勤务部署不到位，道路交通安全隐患排查整治不彻底，超载违法多发路段、风险隐患点，超载违法行为的处罚、警示、曝光力度不够，未形成严管

重罚的高压态势，违法超载行驶行为屡禁不止。

3.石屯镇人民政府：未严格落实乡镇属地交通安全管理主体责任，道路交通安全宣传教育力度不足，群众道路交通安全意识薄弱。对辖区内道路交通安全工作统筹部署、督促落实有差距，对辖区内车辆超载、超限等交通违法行为的排查、劝导、上报工作不够扎实，安全风险防控能力不足，属地监管职责虚化、弱化。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（1人）

郭作伟，男，65岁，居民身份证号码：522**********55，户籍所在地及现住址：贵州省望谟县石屯镇冉道村卡屯组18号，因醉酒坐卧于机动车道内，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第七十四条规定，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关企业人员处罚建议（2人）

李伦春，湖南实强桩基工程有限公司主要负责人。工作职责履行不到位，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制，长期对超载超限运输、车辆违法加装等问题未采取相应措施消除生产安全事故隐患。对事故发生负有责任，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，建议由县应急局依法对其违法行为进行处理。

向小元，男，34岁，居民身份证号码：522**********1X，

户籍所在地及现住址：贵州省望谟县新屯街道大云村向家组，系湖南实强桩基工程有限公司聘用驾驶员，长期接受湖南实强桩基工程有限公司工作安排。向小元在事故中存在驾驶违规改装、超载的机动车上道路行驶时未注意观察道路情况的违法行为，其行为涉嫌违反《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条、第二十一条、第四十八条等有关规定，建议由县公安局交通警察大队依法对其违法行为进行处理。

（三）对事故有关企业行政处罚建议（1家）

1.湖南实强桩基工程有限公司：全员安全生产责任制不健全、不落实；安全生产规章制度和操作规程照搬照抄，未落实到位；对车辆违法加装、超载运行长期默许；未组织制定并落实安全生产教育培训计划，针对性的开展安全培训教育；未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时发现并采取措施消除隐患；对聘用驾驶人员审核把关不严，违规驾驶行为未得到及时制止。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十五条、第四十一条规定，建议由县应急管理局依法对其违法行为进行处理。

2.中铁五局集团贵州工程有限公司：作为总包单位，履行对分包单位安全生产统一协调、监督管理职责不到位，对分包单位车辆、人员安全管理失管失察，施工现场及周边道路安全隐患排查整治不彻底，现场安全管控存在漏洞。建议由县交通运输管理局对其管理不到位等问题进行提醒谈话。

（四）对事故有关部门和属地政府的处理建议（3家）

1.望谟县交通运输局：履行行业监管责任存在明显短板，货运源头监管存在盲区，超载超限管控机制不够完善，安全生产主体责任督促落实不到位；超载超限专项整治未常态化开展，排查整治、执法监管及问题整改闭环不到位；交通安全宣传教育针对性、覆盖面不足，建议责成望谟县交通运输局向望谟县人民政府作书面深刻检查。

2.望谟县公安局交管大队：在路面交通执法管控存在漏洞，路面巡查管控力度不足，重点路段、重点时段勤务部署不到位，道路交通安全隐患排查整治不彻底，超载违法多发路段、风险隐患点，超载违法行为的处罚、警示、曝光力度不够，未形成严管重罚的高压态势，违法超载行驶行为屡禁不止。建议责成望谟县公安局交管大队向望谟县人民政府作书面深刻检查。

3.石屯镇人民政府：道路交通安全宣传教育力度不足，群众道路交通安全意识薄弱。未针对性开展面向辖区群众、机动车驾驶人的交通安全宣传教育工作，建议责成望谟县石屯镇人民政府向望谟县人民政府作书面深刻检查。

六、事故的主要教训

（一）望谟县石屯镇党委、政府对于辖区超限超载治理体制机制不健全，缺乏指挥调度，未有效统筹好发展和安全。

（二）县交通运输局、县公安局交警大队对超限超载等交通违法违规行为打击力度不够，未及时有效整治货车超限超载运输

及违法改装问题。

（三）驾驶员安全意识淡薄。无视车辆超限超载，在风险不可控的因素增加和隐患长期存在下，仍然上路行驶，存在侥幸心理。

（四）生产、运输企业未履行企业安全生产主体责任，未落实安全风险分级管控制度和隐患排查治理制度。

（四）交通运输部门对货运企业、维修企业非法改装货运车辆监管力度不够，道路运输风险隐患排查治理等工作组织领导不够有力，对运输企业的监管力度不够，对管辖区域行业监督检查工作履职不到位。

七、事故整改和防范措施

（一）石屯镇人民政府（属地责任）

1.压实属地交通安全管理责任。严格履行道路交通安全属地管理主体责任，定期组织召开交通安全专题研判会，针对辖区辖区重大建设项目路段、通村通组路、急弯陡坡、事故多发路段开展风险研判，常态化部署隐患排查、宣传劝导工作。

2.全域开展道路隐患排查与协同整改。做好辖区道路隐患排查，建立隐患台账并及时上报行业部门，并配合交通运输、交警部门做好隐患路段整改、安全设施增设工作，对临时无法整改的路段，先行设置临时警示标识，落实管控措施。

3.强化农村交通安全宣传与源头劝导。依托村支两委、驻村工作队、网格员，开展全覆盖交通安全宣传教育，通过村组大喇

叭、微信群、入户走访、集市宣讲等形式，用本起事故案例开展警示教育，重点普及农用车违法载人、无证驾驶、不戴安全头盔、超员超速超载等违法行为危害。不定期开展路面交通安全劝导，及时制止违法出行行为，从源头减少交通违法。

4.健全应急联动与善后处置机制。加强与交警、医疗、应急部门联动，提升事故前期现场保护、伤员救助、交通疏导能力。做好事故善后处置及群众安抚工作。

（二）县交通运输局（行业监管责任）

从严履行行业监管责任，全面深化重大项目路段及农村道路安全隐患专项治理，完善安全设施、健全隐患闭环整改机制；强化农村公路日常养护巡查与建设监管，同步落实安全防护设施建设；从严抓好道路运输源头管控，压实企业安全生产主体责任，严厉打击超限超载等违法行为；并联合属地政府、交警部门协同开展交通安全宣传，提升从业人员与群众安全意识，切实筑牢农村道路安全防线。

（三）县公安局交通警察大队（路面执法与秩序管控责任）

1.优化路面勤务模式。加大对辖区重大项目路段、重点区域的执法力度,对无证驾驶、酒驾、超速、超载等重点违法行为进行查处,形成交通查缉严管高压态势,降低交通事故肇事肇祸风险。

2.常态化开展道路隐患排查工作。针对农村道路、事故多发点段,全面排查道路隐患工作,对道路配套设施存在交通安全严重隐患的及时上报,并提出隐患治理的建议。

3.提高交通安全宣传频次,精准开展交通安全宣传警示教育。利用事故案例,以惨痛的事故教训深入乡镇的企业、学校等重点场所开展安全警示教育,曝光典型交通违法行为及事故案例,以身边事教育身边人。