芦淞区湖南申奥机电设备有限公司“6.8"一般物体打击亡人事故调查报告

更新时间：2025-08-20 浏览次数：156 来源：区应急管理局 作者：刘思轩 字体[大 中 小]

2025年6月8日11时左右，芦淞区庆云街道枫溪壹号79栋发生一起电梯维修工人**（男，汉族，身份证号：4304********）进行电梯安装工作过程断裂，被卷扬机砸伤，送医救治后死亡事故，事故赔偿的调处仍在进行中，直接经济损失约136万元。

事故发生后，区委、区政府领导高度重视，立即指示相关部门人员全力抢救，做好善后处理和事故调查工作，同时，依据《中华人民共和国安全生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，区政府迅速成立了以区应急管理局局长为组长，由区总工会、区市场监督管理局、区人社局等有关故调查组，并邀请区纪委、监委派员参加此次事故的调查。

事故调查组按照"四不放过"和"科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效"的原则，通过事故现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查原因、经过、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位、人员情况

1.湖南申奥机电设备有限公司。公司统一社会信用代码：91430211MA4T4K0P15,类型:有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：吕艳梅肆佰陆拾万元人民币，成立日期：2021年3月3日，经营期限：长期，住所：湖南省株洲市天元区珠江北路1166号馨香橄榄城6栋803号，经营范围：销备经营租赁；特种设备、机械设备、电气信号设备装置、金属丝绳及其制品、五金产品、电线、电缆、电子产品、制冷、空调设备、通讯设备、数字视销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方动），登记机关：株洲市天元区市场监督管理局。是事故中别墅梯的安装公司。

2.湖南通亿电梯有限公司。公司统一社会信用代码：91430203079177748N,类型:有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：蔡凌，注册元人民币，成立日期：2013年10月9日，经营期限：长期，住所：湖南省株洲市芦淞区建设南路108号家润多广场2栋1701-1703号，经营范围：许可项安装改造修理；特种设备检验检测；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件准）一般项目：特种设备销售；电器辅件销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属结构销售；机械电气设备销售；制冷、空调设备销售；机械零售；建筑用金属配件销售；特种设备出租；建筑材料销售；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），登记机淞区市场监督管理局。是事故中别墅梯的销售、安装公司。

3.湖南永至尚电梯有限责任公司株洲分公司。公司统一社会信用代码：9143020059545289XF,类型:有限责任公司分公司（自然人投资或控股），王先军，成立日期：2012年3月29日，经营期限：长期，住所：湖南省株洲市荷塘区桂花路28号荷塘香榭9栋406号，经营范围：公司范围内联系业务。准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），登记机关：株洲市工商行政管理局，经营范围：公司范围内联系业务。（依法须经批准的项目，经后方可开展经营活动）。是事故中别墅梯的采购公司。

4.**（死者），电梯安装人员，男，汉族, 现年**岁,家住：******,身份证4304********。

5.***（死者父亲），电梯安装人员，男，汉族, 现年**岁,家住：***,身份证4304********。

6.2023年6月14日，芦淞区枫溪壹号79栋别墅业主***与湖南永至尚电梯有限责任公司株洲分公司签订电梯购销合同（合同号：XJ20230614-1）乘客电梯，型号规格：VGE-400-2S24-0.4M/S,VGE-400-C024-0.4M/S。由于日立电梯在湖南的代理经销商为湖南通亿电梯有限公司，2023年7月28尚电梯有限责任公司株洲分公司与湖南通亿电梯有限公司签订日立别墅电梯设备定做安装合同（合同编号：AH20230620）。2025年5月28日，湖南通司与湖南申奥机电设备有限公司签订电梯安装工程分包合同，合同约定由湖南申奥机电设备有限公司对芦淞区枫溪壹号79栋别墅进行日立电梯安装，安***。

（二）事故发生设备情况

家用电梯基本情况：

1.产品名称：日立乘客电梯，产品型号：VGE-400-2S24(单开门),额定载重：400Kg，额定速度：0.4m/s,轿厢规格：1000*1100*2100（宽*深*高寸：700*2100（宽*高mm），提升高度：10.8m，电梯层站：4层4站4门，开门方式：中分双扇门。生产公司：日立电梯（中国）有限公司。

2.产品名称：日立乘客电梯，产品型号：VGE-400-C024(单开门),额定载重：400Kg，额定速度：0.4m/s,轿厢规格：1200*1300*2200（宽*深*高寸：800*2100（宽*高mm），提升高度：5m，电梯层站：2层2站2门，开门方式：中分双扇门。生产公司：日立电梯（中国）有限公司。

（三）死亡人员情况

本次事故造成1人死亡。**，男，汉族，现年**岁，出生日期为****，身份证号：4304********住址：******。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

通过盛良坪的介绍，承接了芦淞区庆云街道枫溪壹号79栋电梯安装工作，2025年6月5日，和***开始在株洲市芦淞区枫溪壹号79栋***别墅安装程中，**和***在四楼用两颗膨胀螺栓固定卷扬机底座，在井道底坑安装主导轨及负导轨至一楼，随后安装轿厢框架并在轿厢下端加装底座以形成载物空

顶端吊环和滑轮组，将卷扬机钢丝绳与轿厢框架连接，实现轿厢悬停及上下拖动，期间站在轿厢上端平台完成二至四楼导轨安装，至6月8日前已装好一
2025年6月8日**和***装备安装驱动主机时发生事故，由于膨胀螺栓崩断，卷扬机飞出，钢丝绳断裂，**被坠落物体击中导致受伤，送医院抢救无效后死

（二）事故应急处置情况

2025年6月8日11时左右，**在电梯井施工，卷扬机底座固定螺栓被崩脱，钢丝绳断裂，其被卷扬机砸中头部，***见状连忙跑出去求救，外面的人报警电话。约十多分钟后，120医务人员赶到现场，对**进行抢救，随后将**送至株洲市中心医院进行救治。同时，芦淞区应急、公安、街道工作人员赶场进行警戒和勘察。

（三）应急处置评估结论

经评估，此次事故中应急、公安、医疗等部门迅速赶赴现场开展应急处置，应急处置工作响应及时、现场救援处置措施得当，程序合法、符合应急及要求。

（四）善后处置情况

2025年6月8日，株洲市中心医院出具了《居民死亡医学证明（推断）书》，确定**死亡原因为：被投掷、抛出或坠落物体击中。

事故发生至**死亡，芦淞区庆云街道办事处、区应急管理局多次协调涉事各方进行调解工作，于2025年6月11日晚上11点50分左右达成赔偿协议。

（五）直接经济损失情况

事故所造成的直接经济损失约136万。

三、现场勘验和技术鉴定情况

（一）现场勘察情况

1.卷扬机底座固定情况:


卷扬机底座设计有8个螺栓孔(两个底座，每个底座4个螺栓孔)。还原事故前卷扬机安装位置后发现，两个底座安装处的地面上实际仅钻有两个孔。(正对层门且远离层门端)发生变形，偏离原位置40毫米。该变形底座上连接有1个膨胀螺栓(长度100毫米)。该螺栓下方地面钻孔深度为48毫米。卷扬机门远离层门端)下方地面钻孔深度为42 毫米。地面混凝土存在粉化疏松现象。事故后形成的钻孔呈现扩散开口面，其中右端钻孔(正对层门远离层门端)表为190毫米，左端钻孔(正对层门远离层门端)表层开口面直径为140毫米。

2.钢丝绳情况:卷扬机中钢丝绳一端有断裂痕迹，捆绑在轿厢框架上端梁(与层门平行)上的钢丝绳一端有断裂痕迹。

3.底坑轿厢框架情况:底坑内轿厢框架上端梁(与层门平行)下方的两根水平横梁(与层门垂直)发生严重向下折弯变形。

现场照片：



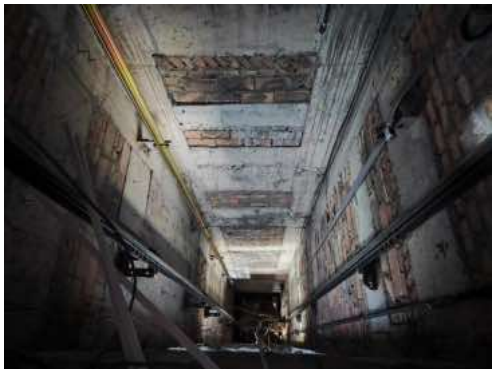





（二）结论分析

卷扬机两个底座安装的膨胀螺栓数量不足(仅2个，远少于设计的8个)，膨胀螺栓钻孔深度不足(分别为48毫米和42 毫米，远小于螺栓长度100毫米)土粉化疏松。这些因素共同导致膨胀螺栓的抓握力(锚固力)严重不足。当膨胀螺栓承受的拉力达到峰值时，其直接从地面钻孔中被拔出，致使卷扬机倾覆道内的安装人员。

四、事故发生原因和事故性质认定

（一）直接原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组认为造成该起事故发生的直接原因是：

**安全意识淡薄，在未佩戴相应的劳动保护用品的情况下，进入电梯井进行安装施工，在四楼仅用两颗膨胀螺栓固定卷扬机底座，两颗膨胀螺栓无量而崩脱，导致卷扬机飞出砸向电梯井，井下作业的刘涛被砸中头部受伤，经医院抢救无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

（二）间接原因

经现场勘查和调查取证，事故调查组分析认为造成该起事故发生的间接原因是：

1.湖南通亿电梯有限公司作为项目施工及发包单位，主体责任落实不到位，主要表现为：现场安全管理不到位，未对该项目施工现场的安全生产工理，未及时消除作业人员违规违章作业的事故隐患。

2.湖南申奥机电设备有限公司作为安装项目承包单位，从事生产经营活动的基本单元，主体责任落实不到位，主要表现为：督促、检查本单位安全不力，未及时消除作业人员违规违章作业的事故隐患。

（三）相关单位履职情况及存在问题

1.芦淞区庆云街道办事处。一是领导班子对安全生产工作有部署，有研究解决安全隐患问题会议记录；有带队进行安全生产检查工作，相对应部门内各类企业的安全生产检查,并形成相应的工作档案。二是制定电梯安全检查制度，2025年度对辖区的既有住宅加建电梯共3处，公共场所使用电梯共查。联合区住建、市场监督管理开展执执法检查行动共3次，发现并查处存在问题共2处。三是开展了3场次含电梯的电梯安全教育宣传活动，发出300多村、社区提升辖区居民的安全意识，履职到位。

2.芦淞区市场监督管理局。根据《特种设备目录》代码3000关于电梯的规定："非公共场所安装且仅供单一家庭使用的电梯除外"不纳入特种设备目因此芦淞区市场监督管理局无安全监督管理职责。

（四）事故性质认定

经调查认定：湖南申奥机电设备有限公司"6.8"亡人事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）**，该项目的电梯安装作业工人，在未佩戴相应的劳动保护用品的情况下，进入电梯井进行安装施工，在四楼仅用两颗膨胀螺栓固定卷扬机胀螺栓无法承受轿厢重量而崩脱，卷扬机飞出，砸向电梯井，导致事故发生，对事故负有责任，鉴于刘涛已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）盛良坪，湖南申奥机电设备有限公司全权委托人和项目承包人，安全生产责任制落实不到位，从未对员工进行系统安全培训，平时仅口头简作人员上岗作业，教育培训不到位；未购置安全警示标志及个人防护用品，安全投入不到位；督促、检查本单位生产安全工作不力，对作业现场存在的位；未对员工进行有效风险告知，未及时制止和纠正作业人员违规操作，事故发生后，违反《安全生产法》第二十一条之规定，对事故的发生负有责任急管理局根据《安全生产法》第九十五条之规定依法给予行政处罚。

（三）湖南申奥机电设备有限公司安全管理上存在漏洞，无安全教育培训相关制度，各项安全管理制度和安全措施未落到实处，未对员工的违章操止和纠正，未及时消除事故隐患，违反《安全生产法》第二十八条、第四十一条、第四十四条之规定，导致事故发生，造成人员伤亡和财产损失，对事责任，建议由区应急管理局根据《安全生产法》第一百一十四条之规定依法给予行政处罚。

（四）湖南通亿电梯有限公司。该公司是枫溪壹号79栋别墅电梯（家用电梯）生产、安装分包单位。该公司将枫溪壹号79栋别墅的电梯安装项目转机电设备有限公司，未对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，未及时消除事故隐患，导致事故发生。违反了《安全生产法》建议由区应急管理管理局根据《安全生产法》第一百零三条之规定依法给予行政处罚。

六、事故的主要教训

（一）事故中相关人员安全意识淡薄。**安全意识薄弱，对作业中存在的重大事故风险认知严重不足，盲目作业，作业过程中也未严格执行正确操业，未能避免此次事故的发生。

（二）安全操作规程执行不严格、不规范是压垮安全防线的主要原因。事故中的家用电梯虽然是排除在特种设备管理之外，其本身特性并未改变，安全操作规程作业，特别是在各种特种设备、特种作业中作用、意义更加重要，是我们防范事故发生的重要手段。

七、事故防范和整改措施建议

（一）赵科峰。一是要聘请有具有专业资质的第三方公司对电梯进行一次根据全面的检查、检测，并出具检测合格报告书；二是要和专业电梯维保维保合同，电梯开展定期检查维护、保养和安全隐患排查治理工作，对应并形成规范化工作档案。

（二）湖南永至尚电梯有限责任公司株洲分公司，湖南通亿电梯有限公司，湖南申奥机电设备有限公司，要深刻吸取本起事故的教训,严格落实企业责任,防止类似事故再次发生,并做到如下要求:

1、加强对施工作业现场的安全生产管理，采取技术、管理措施，及时发现并消除施工作业现场存在的事故隐患。

2、要严格审查作业人员作业资质，严禁公司从业人员无证作业，无证上岗。

3、严格教育和督促从业人员执行安全操作规程，监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

4、要与从业人员签订劳动合同，加强对员工的安全教育及管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识。

5、公司主要负责人要履行安全管理职责，认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）住建部门是自建房排查和装饰装修主管部门，依据2025年6月18日省住建厅发布的湘建质（2025）58号《湖南省住房城乡建设领域小散工程暂行办法》的要求，加强对小散工程的安全生产工作，向业主宣传安全知识，业主可自行聘请专业机构及人员对电梯开展定期检查维护；对若涉及自建事经营活动的，要告知业主应严格按规定检验、使用登记和接受特种设备安全监管部门监管。

（四）市场监管部门要依据《特种设备安全监察条例》《湖南省电梯安全监督管理办法》，联合住建部门，对用于经营使用的居民自建房（含别墅点排查，对居民自建房（含别墅）按照《家用电梯制造与安装规范》（GB/T 21739—2008）等制造、安装的电梯，需提供给公众使用的，应当验、使用登记后方可投入经营使用的要求，联合镇（街道）、村、社区规范家用电梯的安装、使用行为，并加大电梯安全知识宣传力度，规范家用电梯防范类似事故的发生。

芦淞区湖南申奥机电设备有限公司"6.8"一般物体打击伤害事故调查组

2025年7月21日

党政机关
政府网站找错
株洲市互联网违法和不良信息举报
主办：株洲市芦淞区人民政府 承办：株洲市芦淞区人民政府办公室、株洲市芦淞区数据局
政务大厅咨询、投诉电话： 0731-28580959 政务大厅预约电话：0731-28580155 网站联系电话：0731-28580159
湘公网安备 43020302000180号 备案号：湘ICP备07006574号 网站标识码：4302030001
本网站已支持IPv6访问