康县城关华泰黄金矿业有限公司
“5·10”一般冒顶事故调查报告

康县人民政府“5·10”事故调查组

2025 年 6 月 19 日

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）事故单位情况.....2
（二）事故发生经过.....3
（三）事故现场情况.....4
（四）人员伤亡和直接经济损失情况.....6
二、事故应急处置及评估情况.....7
（一）事故现场应急处置情况.....7
（二）医疗救治和善后情况.....7
（三）事故应急处置评估.....8
三、事故原因分析.....8
（一）直接原因分析.....8
（二）间接原因分析.....8
四、事故相关单位存在的主要问题.....9
（一）事故发生单位.....9
（二）事故责任单位.....10
（二）有关监管部门.....10
（三）地方党委政府.....11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....11
六、事故主要教训.....11
七、事故整改防范措施及建议.....12

康县城关华泰黄金矿业有限公司“5·10”一般冒顶事故调查报告

2025年5月10日9时40分许，甘肃康县华某黄金矿业有限公司（以下简称“华某公司”）康县尚家沟金矿1580中段发生一起一般冒顶事故，造成一人死亡，直接经济损失167万元（以下简称“华某公司‘5·10’一般冒顶事故”）。

事故发生后，按照陇南市安全生产委员会办公室《关于对甘肃康县华某黄金矿业有限公司康县尚家沟金矿“5·10”一般事故调查处理工作挂牌督办的函》（陇市安委办函〔2025〕16号）要求和县委、县政府主要领导批示精神，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，康县人民政府成立了由县政府分管领导为组长，县应急局、县纪委监委、县公安局、县人社局、县自然资源局、县总工会及城关镇政府等单位为成员的甘肃康县华某黄金矿业有限公司康县尚家沟金矿“5·10”一般事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请相关专业矿山专家参加，依法对该起事故展开全面调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过勘查事故现场、调查取证、询问有关人员和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡

和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，总结分析了事故主要教训，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议以及事故防范措施。

调查认定，华某公司“5·10”一般冒顶事故是一起因违规作业、安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1.陕西德某矿业工程有限公司（事故发生单位）。陕西德某矿业工程有限公司（以下简称“德某公司”）成立于2004年12月23日，许可项目主要有矿山工程、建筑工程、隧道工程等；资质类别及等级：矿山工程施工总承包壹级，有效期为2023年12月22日至2028年12月22日，发证机关为中华人民共和国住房和城乡建设部，资质证书在有效期范围内。安全生产许可证许可范围：金属非金属矿山采掘施工，有效期为2022年9月10日至2025年9月9日，发证机关为西安市应急管理局，安全生产许可证在有效期范围内。

安全管理情况：经华某公司（甲方）和德某公司（乙方）双方商定，华某公司将康县尚家沟金矿矿山采掘供工程承包给德某公司，并签订了《采矿工程承包合同》、《掘进工程承包合同》和《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，德某公司组建了驻华某公司康县尚家沟金矿项目部。负责华某公司康县尚家沟金矿采掘供工程作业，具备矿山工程施工资质。

德某公司驻康县华某公司项目部于2020年9月22日成立，有健全的管理机构和安全生产管理制度，设有项目经理、安全负责人、现场安全员、带班班长各1名，主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证有效。

2.甘肃康县华某黄金矿业有限公司（事故责任单位）。华某公司成立于2001年9月5日，经营范围有金矿开采、选冶、经销等；生产规模为6.60万吨/年。甘肃省康县华某黄金矿业有限公司康县尚家沟金矿安全生产许可证颁发日期为2024年1月23日，有效期为2024年2月1日至2027年1月31日。

安全管理情况：华某公司营业执照、采矿许可证、爆破作业单位许可证、安全生产许可证齐全有效，生产经营正常。公司组织机构健全，成立有公司安委会，设置有主任、副主任及成员；设置有安全保卫部，设有安全保卫部主任和专职安全员。

华某公司康县尚家沟金矿为地下开采矿山，矿山开拓方式采用平硐+盲斜井。现有2个安全出口，即1450主运输平硐和1580平硐，采矿方法为浅孔留矿法和分段空场法。事故发生前1580向西正在施工西通风井辅助沿脉巷道掘进支护作业。华某公司康县尚家沟金矿井巷掘进采矿工程由德某公司进行施工总承包。

（二）事故发生经过

2025年5月10日上午7时，德某公司驻华某公司项目部带班人员李某某组织召开当班班前会，安排王某某、罗某某二人到1580中段39线西岩脉掌子面进行挂网支护作业。到达作业场所

后，凿岩工王某某、罗某某二人开始敲帮问顶、清理浮石等安全排查，安全员李某某负责现场安全观察，在完成安全排查后，二人开始实施打锚杆作业。作业工具为28钻机（风钻），现场无大型设备。9时40分许，凿岩工王某某、罗某某在打第6根锚杆时遇到松软、破碎岩层，未听从现场安全员李某某劝诫，未打超前锚杆，本人在支护外区域进行作业，该作业点突发冒顶事故，顶板冒落一长方体条形大石块和部分碎石，砸中王某某胸部和腰部，致使致王某某被埋压。

（三）事故现场情况

事故发生地点位于甘肃省康县城关镇江家湾村尚家沟金矿1580中段39线西沿脉。5月12日、13日，由省应急管理厅矿山二处会同市、县应急管理局负责同志和非煤矿山专家对事故现场进行了踏勘，该区域为西通风井辅助沿脉掘进巷道，施工岩性为千枚岩，岩体稳定性较差，地质条件复杂，事故点岩层松软破碎，支护方式为18B钢拱架支护。事故现场有一堆岩石堆积，中间有一块大岩石（长×宽×高：1m×0.5m×0.3 m），周边堆满小岩石。冒顶处巷道宽度为2.4m，高度为2.7m。



图 1 事故现场照片一



图 2 事故现场照片二

尚家沟金矿5.10冒顶事故现场平面图

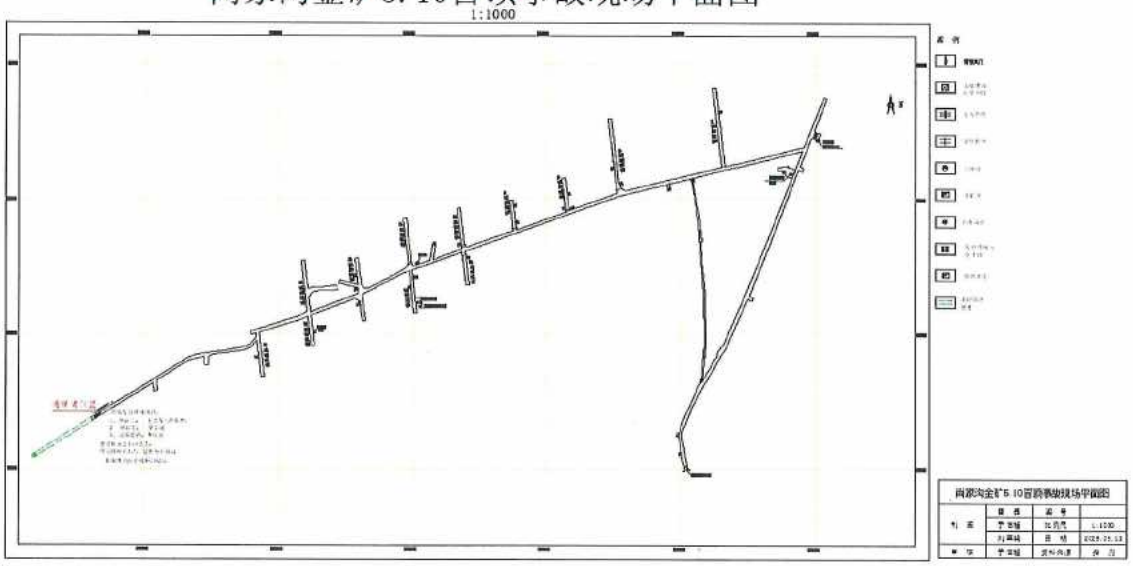


图3 事故现场平面图

尚家沟金矿5.10冒顶事故现场纵投影图

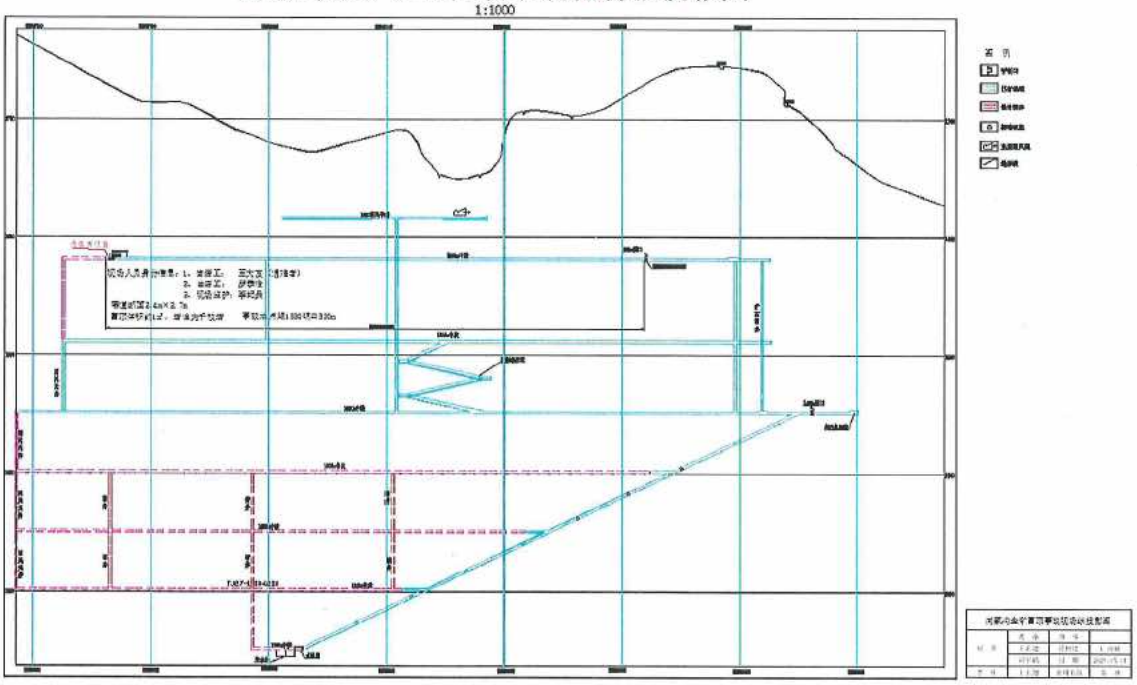


图4 事故现场纵投影图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。本起事故造成1人死亡。死者：王某某，

德某公司凿岩工。

2.直接经济损失情况。本起事故未造成设备设施等财产损失；死亡人员医疗费、丧葬费、死亡赔偿费、抚恤费及施救费等费用共计167万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2025年5月10日9时40分许，华某公司康县尚家沟金矿1580中段39线发生冒顶事故，凿岩工王某某被冒落石块埋压，由于石块较大，现场安全员李某某一人无法挪动，便向距离事发地点300米左右正在进行巷道清理作业的夏某某、王某某、刘某某和杨某某4人寻求救援，并通过井下六大系统的通信电话逐级上报事故情况，并拨打120。10时10分，康县应急管理局接到事故报告后，安排工作人员迅速到现场开展事故应急处置工作。做好现场保护和管控措施，防止发生次生衍生事故，并通知事故死者家属，协调施工单位，做好死者善后和家属安抚工作。经公安部门现场勘验，排除刑事案件可能，死者家属对死因无异议。该起事故未存在瞒报、谎报、迟报的情况。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。5月10日9:40分，华某公司康县尚家沟金矿1580中段39线发生冒顶事故，凿岩工王某某被岩石掩埋，10:35时许涉险人员被救出硐外，10点40分许，康县第一人民医院120救护车赶到现场，医护人员对王某某进行抢救，10点

58分王某某心跳、呼吸停止，抢救无效死亡。

2.善后处置情况。事故发生后， 5月18日达成赔偿协议，由德某公司一次性补偿死者家属工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用共计167万元。5月19日死者由家属运回原籍安葬，死者家属情绪稳定，未造成社会不良影响。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，县委、县政府反应迅速，事故属地乡镇政府和相关单位协同联动，紧密配合协调开展应急救援和医疗救治工作，妥善安置安抚事故人员家属，维护现场秩序，及时研判事故可能造成的危害情况，没有发生次生衍生事故灾害。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析。造成此次事故发生的直接原因是，德某公司凿岩工王某某安全生产意识淡薄，对作业环境潜在安全风险预判不足，思想麻痹大意，自我保护意识不强，未听从现场安全员劝诫，在井巷掘进中遇松软、破碎岩层时未打超前锚杆，本人在支护外区域进行作业，导致冒顶事故发生，本人被掩埋造成死亡。

（二）间接原因分析。一是德某公司安全教育培训不到位，对作业人员的安全培训教育和日常班前教育不细致，不全面，对作业人员安全技术交底不到位，致使作业人对作业环境安全风险认识不足，自我防范意识不强；未采取有效措施制止作业人员在施工现场的冒险违规作业行为；井下生产作业现场安全管理和安

全生产管理制度执行不到位是事故发生的间接原因。二是华某公司未对1580 中段39线作业现场设置安全风险辨识、风险告知、应急处置卡（牌），对外包工队监管不到位也是事故发生的间接原因之一。

四、事故相关单位存在的主要问题

（一）事故发生单位

德某公司。经调查，德某公司持有合法有效的证照和资质手续，其承包的华某公司康县尚家沟金矿采、掘、供工程，符合《安全生产法》和《非煤矿山外包工程安全管理（暂行）办法》的有关规定，该公司设立驻华某公司项目部，专门负责华某公司康县尚家沟金矿采、掘、供工程作业，依法健全了安全生产责任体系，任职了各级安全管理人员及班组长，完善了各项安全生产管理制度，设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员和有关工程技术人员，有关管理人员取得了相应的安全管理资格证。但德某公司对驻华某公司项目部的安全管理不严，安全教育培训不到位，对作业人员的安全教育培训工作流于形式，培训内容不全面，缺乏实际案例分析和实操演练，导致作业人员安全意识淡薄，作业人对作业环境安全风险认识不足，自我防范意识不强。在井巷掘进中遇松软、破碎的岩层时未采取预先护顶措施，打超前锚杆，对作业人员缺乏有效监督与约束，未严格执行安全操作规程，未采取有效措施及时制止作业人员在施工现场的冒险违规作业行为，井下生产作业现场安全管理责任落实不到位。

（二）事故责任单位

华某公司。经调查，华某公司持有合法有效的证照等手续，成立有安全生产管理机构，制定有各项安全生产规章制度和安全操作规程；编制有事故应急救援预案并进行了备案；开展了员工安全生产教育培训和考核并记录；开展了安全生产检查和隐患排查及召开安全产会议并记录，与承包方德某公司签订有安全生产管理协议；向承包方德某公司提供了保障施工作业安全所需的资金；向承包方德某公司进行了外包工程技术交底；落实了地下矿山企业领导带班下井的有关规定。其分包给德某公司的采、掘、供工程符合《安全生产法》和《非煤矿山外包工程安全管理（暂行）办法》的有关规定。华某公司履行了安全管理职责，但华某公司对康县尚家沟金矿1580中段作业现场未设置安全风险辨识、风险告知、应急处置卡（牌），对作业外包单位安全管理不力。

（三）有关监管部门

康县应急管理局。对华某公司负有安全监管职责，2025年在局党委会、局务会、全体干部职工会议上多次安排了非煤矿山、危化企业、工贸企业安全检查和隐患排查工作，局主要领导、分管领导和相关股室负责人到华某公司进行安全检查5次，下发了安全检查记录2份、整改指令书2份、复查意见书2份，发现问题隐患29条，查出的问题和安全隐患已全部整改。并与华某公司签订了安全生产责任书。康县应急管理局已依法履行了安全生

产监管职责，但在日常监管中未能有效推动企业安全生产责任层层传导、压力逐级压实。

（四）地方党委政府

康县城关镇人民政府。对华某公司负有属地监管职责，2025年在党委会、全体职工会、镇村两级干部会议上多次专题研究和安排部署辖区安全生产隐患排查整治，组织工作人员到辖区矿山、尾矿库等生产经营单位开展安全检查和隐患排查7次，发现安全隐患30条，现场交办30条，查出的问题和安全隐患已全部整改。并与华某公司签订了安全生产责任书。康县城关镇人民政府已依法履行了安全生产属地管理职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）王某某，德某公司凿岩工。对潜在的安全风险预判不足，安全生产意识淡薄，冒险进入危险场所违规作业，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）李某、刘某某、何某某、李某某4人涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由应急管理局部门对其实施行政处罚。

（三）德某公司、华某公司2公司涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》相关规定，由应急管理局部门对其实施行政处罚。

（四）责令有关监管部门向上级作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念树得不牢。习近平总书记指出，安全是

发展的前提，发展是安全的保障。只有着力防范化解重大风险，才能从容应对各种挑战，保持经济持续健康发展和社会大局稳定。没有统筹好发展和安全的关系，矿山安全监管还存在管理漏洞，在有效遏制矿山事故方面，未能采取有针对性的监管措施。

（二）安全生产意识淡薄。企业从上到下安全生产意识淡薄，过于注重生产效益，忽视了安全生产的重要性。在风险辨识、隐蔽致灾因素排查过程中，没有精准把脉，找准突出问题，采取针对性防范措施。安全生产主体责任不落实，日常检查走过场，隐患排查不深入不细致，隐患整改不彻底，工队掘进施工遇松软、破碎的岩层时未采取预先护顶措施，打超前锚杆，最终酿成事故，造成了人员伤亡和财产损失，给企业和社会带来了沉重的负担。

（三）安全风险评估和隐患排查治理工作缺失。安全风险评估和隐患排查治理工作严重不到位，未能提前识别作业环境中的潜在安全风险。对可能存在的安全隐患未能及时排查和消除，缺乏有效的风险防控措施和隐患治理机制，导致事故发生的风险不断积累，最终引发事故。

（四）现场安全管理和作业人员培训教育不足。现场安全管理混乱，缺乏有效的监督和管理机制，未及时发现和纠正作业人员的违规操作行为。对作业人员的培训教育流于形式，未能真正提高作业人员的安全意识和操作技能，使得作业人员在面对危险时缺乏应对能力。

七、事故整改防范措施及建议

（一）全面排查安全隐患。各矿山企业要立即开展一次全方位、深层次的安全隐患排查治理工作。重点针对井下采场、巷道掘进等作业区域的地质条件、支护情况进行详细检查评估，检查是否存在空顶作业，建立隐患排查清单。对排查出的安全隐患，要按照“五落实”原则，即落实整改责任人、整改措施、整改资金、整改期限和应急预案，及时进行整改，确保矿山生产安全。

（二）强化安全培训教育。加强对作业人员的安全教育培训，制定系统的培训计划和教材。培训内容应涵盖安全生产法律法规、安全操作规程、安全风险防范、应急处置等方面的知识和技能。通过定期组织培训、演练实操、考核，提高作业人员的安全意识和操作技能，使其熟练应对地质结构、作业环境变化带来的安全风险和防范措施，掌握应急处置方法，杜绝违规操作行为。

（三）严格落实安全管理制度。企业必须建立健全并严格执行各项安全管理制度，特别是顶板管理制度和安全评估制度，明确各级管理人员和作业人员的安全职责。加强对安全生产工作的日常监督检查，建立安全管理考核机制，对违反安全管理制度的行为进行严肃处理。确保安全管理制度能够真正落实到生产经营的各个环节，保障安全生产工作的顺利进行。

（四）加强现场安全管理。增加现场安全管理人员的数量，提高安全管理人员的专业素质和管理能力。加大对作业现场的安全监管力度，对重点作业区域和关键环节进行24小时实时监控。建立现场安全管理台账，对发现的安全问题和违规行为及时记录

并进行处理，及时制止和纠正违规行为，确保作业现场安全有序。

（五）科学合理组织生产。企业要根据自身实际情况，科学合理地安排生产计划。避免盲目追求产量和进度，要充分考虑安全生产因素，合理安排作业人员和设备，确保在安全的前提下组织生产。制定合理的生产进度计划，避免过度压缩工期，实现安全生产与经济效益的协调发展 。

（六）建立健全应急救援体系。完善应急预案，根据不同类型的事故制定相应的应急处置措施。配备必要的应急救援物资和设备，如急救药品、担架、通风设备、通讯设备等，并定期进行维护和更新。定期组织应急演练，通过演练检验应急预案的可行性和有效性，提高企业应对突发事件的能力。确保在事故发生时能够迅速、有效地开展救援工作，最大限度地减少事故损失。

康县人民政府“5·10”事故调查组

2025 年 6 月 19 日