娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目“9•6”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-02-28 14:38 浏览量：63 【字体： 大 中 小】

2023年9月6日21时许，娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失105万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，经娄底市人民政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住房和城乡建设局、市卫健委、市总工会、娄星区人民政府参加的事故调查组，同时邀请市纪委监委派员参加，并聘请技术专家组参与，对该起事故展开调查。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证和技术分析论证，查明了事故发生的经过。

经调查，娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目“9·6”一般高处坠落事故，根据现有证据，排除死者因生产经营活动导致死亡，综合分析判断，这是一起非生产安全事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位情况

娄底工程建设有限公司（以下简称娄底工程公司）是一家从事房屋建筑施工装修的建筑施工企业，资质合法有效。法定代表人兼总经理胡某，安全副总经理彭某伟，生产副总经理颜某灵，总工程师李某，设有安全部、项目经理部等共8个职能部门。

该公司2021年4月1日与建设单位娄底市中心医院签订了《建设项目工程施工总承包合同》。

该公司2021年2月8日组建了娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目部，任命姚某旭为项目经理，李某为技术负责人，彭某鑫为安全负责人，佘某和、刘某波为安全员，王某

光、林某强、颜某峰为施工员，朱某麟为质量负责人，熊某中为质量员。事发时，各岗位未变动，楼栋施工管理、各楼栋安全管理未明确分工。

（二）事故相关单位情况

1. 建设单位：娄底市中心医院

娄底市中心医院是一家国家三级甲等综合性医院，为娄底市财政补助的事业单位，法定代表人李某辉。

2020年6月9日，娄底市中心医院组建了门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目指挥部，任命吴某阶、李某辉为项目指挥长，郭某为项目负责人；2021年3月25日，娄底市自然资源和规划局核发了《建设工程规划许可证》；2021年9月10日，娄底市发展和改革委对娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目进行了立项备案；2022年12月1日，娄底市住房和城乡建设局下发了《建筑工程施工许可证》；项目合法有效。

2. 监理单位：和天（湖南）国际工程管理有限公司

和天（湖南）国际工程管理有限公司是一家从事工程监理的监理服务企业，位于长沙高新技术产业开发区麓松路，原名为湖南和天工程项目管理有限公司，2023年6月9日，变更为：和天（湖南）国际工程管理有限公司，资质合法有效，法定代表人罗某。

该公司2021年4月10日与娄底市中心医院签订了《娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目委托监理合同》。

2021年6月1日，该公司成立娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼建设项目监理部，任命廖某为总监理工程师，裴某兵、赵某东为专业监理工程师，周某为监理员，负责项目现场监理工作。2022年5月10日，对专业监理工程师进行了调整，任命毛某强、黄某凤担任专业监理工程师，其他人员未变。

3. 施工劳务分包单位

湖南湘塔建设有限公司是一家以从事土木工程建筑业为主的企业，从事装饰工程的施工与劳务承包，资质合法有效。位于娄底市娄星区氐星路（金海商业城）0001幢130号，法定代表人曾某。

该公司2021年4月1日与娄底工程公司签订了《建设工程施工作业分包合同》，承担该项目施工劳务工作。

4. 安全监管单位

娄底市建设工程质量安全监督站，娄底市住建局下属二级单位，负责事发工地的安全监管工作，该站的安全监管部具体承担此项工作，邹某谦为站长，宁某为分管副站长，罗某湖为安全监管部部长，自2021年4月以来，曾某、唐某登2位质安员具体负责事发项目的质量和安全监管工作。

（三）事故发生项目建设基本情况

娄底市中心医院门急诊综合楼和医技住院综合楼（以下简称综合楼）建设项目位于娄底市中心医院东南角，东临王家小区，南临长青街，西邻医院老门诊楼，北邻医院老急诊楼。项目场地东西99m，南北111m，项目地上15层，为急诊、门诊、医技诊室、行政用房，地下3层，为停车场、设备用房，项目总建筑面积为95099.1m^2。



图1　项目建设外观图

综合楼楼顶（俗称16楼）设有检修房等辅助用房，楼顶上建有直升机停机坪（俗称17楼），停机坪100余平方米，东接运送小坪，运送小坪设有电梯井，人员可通过停机坪电梯井直达15楼及以下楼层，停机坪（17楼）电梯与15楼电梯之间有一电梯检修房（16楼），可用于该电梯的检修，但不能在此上下客。



图2　综合楼楼顶俯视图

该项目共安装22台电梯，其中DT2-DT13、DT17、DT20等12部电梯可直达15层，DT11可直达停机坪，其他4部电梯可达8层，6部电梯可达3层。

该项目于2021年4月正式开工，9月上旬完成桩基础，2022年1月完成基坑支护，4月完成至±0，2023年9月完成主体工程，进入装饰装修阶段，事发时内外装饰、设备安装均已进入收尾阶段。电梯安装主体工作自2023年3月始，至8月结束，事发时尚未进行调试。

（四）事故发生地点基本情况

事故发生在DT11电梯井内。该电梯2023年8月20日前已完成电梯轨道、厢体、电气设备、层门的安装。事发时，已完成1 - 15楼各层门两侧洞口的封堵，各层门紧闭，需专用钥匙才能打开，钥匙由施工员林某强专门保管，无钥匙时，可用撬棍强行撬开5 - 10cm。





图3　事发时1 - 15楼电梯间情形（左图刑侦部门提供拍于9.6，23:43，右图技术组提供拍于9.7，10:00）

事发时，DT11停机坪（17楼）电梯井层门已安装，钢筋（φ10mm）焊接固定，南侧有240mm×2280mm洞口未封堵，洞口中横3根钢筋（φ10mm，钢筋间隔约70cm，最下一根距地约20cm）固定层门。定型式电梯井防护栏倒放在门前地面。



图4　事发时DT11停机坪电梯井情形（刑侦部门提供，拍于9.6，23:29）



图5　事发前DT11停机坪电梯井情形（项目微信交流群图片，拍于8.30）

事发时，DT11电梯检修房（16楼）电梯井检修门已安装，两侧各用3根钢筋（φ10mm，钢筋间距约70cm，最下一根距地约30cm）焊接固定，两侧洞口未封堵，材料散放门前，南侧有430mm×2290mm的洞口、北侧有308mm×2290mm的洞口，洞口间横焊的钢筋起固定和隔挡作用，检修门向外拉开，需专用钥匙。



图6　事发时DT11电梯检修房情形（刑侦提供，拍于9.6，23:19）









图7　事发前DT11电梯检修房情形（项目工地微信交流群图片，拍于8.11）

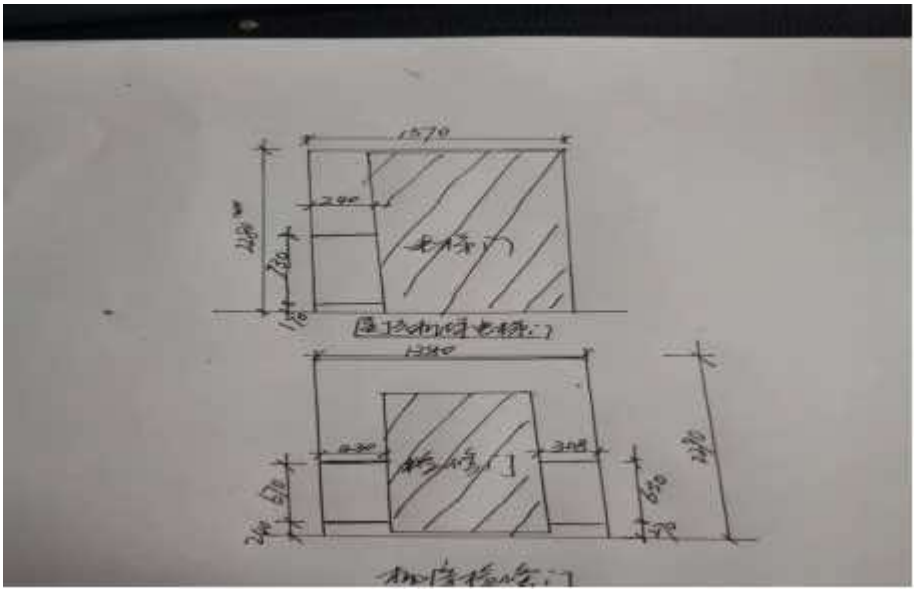


图8　停机坪、检修房电梯层门尺寸详图

2023年8月以来，事发项目劳务分包公司湖南湘塔建设有限公司承担项目土地的装修、装饰、卫生清理工作，其装修班员工廖某喜（死者）和她爱人龙某怡在项目承担卫生清理工作，采取点工制，工作时间：上午8时至12时，下午13时30分至17时30分。8月30日起，该公司安排劳务人员自15楼逐层向下清理卫生，至9月1日，完成了15-9楼的卫生，至9月5日，完成了8-2楼的卫生，至9月6日，完成了2楼及以上全部施工现场卫生清理。

事发当天，装修班主要工作是在1楼吊顶、刷涂料，廖某喜、龙某怡被安排在1楼西侧清理卫生，根据惯例，廖某喜夫妇在清理卫生时，顺便将施工边角料、包装箱等杂物收集起来变卖，当天廖某喜、龙某怡擅自将工地上尚未拆封使用的抗菌板（吊顶装饰板）包装箱拆走，撒了抗菌板一地，铺地胶的工人还拿包装箱用于装垃圾。装修班长石某成就此向廖某喜的弟弟廖某远“告状”，骂了他们。

事发当天，19:00至20:00娄底小雨。



图9　当晚下雨情形

二、事故经过、应急处置和信息报告情况

（一）事故发生经过

2023年9月6日，17时53分，廖某喜、龙某怡下班，一同将收集的废品用两轮手推车送到附近的王家小区废品店变卖，变卖废品后两人回到工地。在收取废品款时，两人还因收取废品款和零用钱等发生了争吵。18时12分，廖某喜进入工地，龙某怡在工地门外等待。廖某喜进入工地后，给其弟廖某远打了2次电话，内容谈及催收一起旧账、为母亲过生日等私事和擅拆抗菌板包装的纠纷。





图10　廖某喜出入工地的情形

18时21分，在外等待的龙某怡打电话给廖某远，说廖某喜不见了，要其一起去找人。18时28分，龙某怡与廖某远进入工地，同时又谈及擅拆抗菌板包装的问题。



图11　龙某怡、廖某远进入工地的情形

俩人在15楼、14楼、13楼、5楼等楼层逐处寻找。其间，廖某远2次打电话给廖某喜，廖某喜接听，但拒绝回家和他见面。

18时49分，廖某远给廖某喜发微信语音，要她下来随他们回去，廖某喜没理睬。微信语音内容：你还把不把我当弟弟看的，要是把我当弟弟看的，就下来，我已经寻找过一阵子了。

18时53分，廖某远打通了廖某喜手机，要廖某喜提供其位置地址，并随他们回去，廖某喜回复：要静一静，要他们先回去，她自己搭车回去。19时4分，龙某怡打通了廖某喜的手机，两人在电话中发生了争吵。

19时26分许，龙某怡在他们收集废品的5楼仓库找到了廖某喜的手机。至此，廖某喜再无联系，不见踪迹。

19时28分，廖某远给其弟廖某宗打电话，说其姐不见了，要其来工地寻人，同时又叫了一些亲友。

已回家的廖某宗也叫了一些亲友赶到工地寻人，其间（20时10分许），还到项目部办公室要求施工员林某强帮忙查看监控。

20时50分许，据廖某宗口述，廖某宗、廖某远上到16楼，并分头寻找。廖某宗走到停机坪（17楼）DT11电梯井前时，发现廖某喜从电梯井层门侧缝挤了进去，想拉，没拉住，廖某喜坠落电梯井。

至此，事故已发生。

（二）事故抢救经过

廖某宗哭喊“姐姐摔下去了”，廖某远寻声而至，继而其堂弟廖四平也寻声而至，并看到了晃动的电梯钢丝绳。

20时53分，廖某宗报警（0738110320）。其后廖某喜亲友及施工单位多次报警。

20时55分，廖某宗请求林某强打开电梯门寻找。廖某宗、廖某远、林某强等人最后在2楼电梯轿箱顶找到了死者，此时死者脑浆外溢，肢体残缺。

（三）应急处置情况

事故发生后，在场施工员林某强立即电话报告项目经理姚某旭。姚某旭立即赶到事发项目工地现场，并指示项目部彭某鑫向副总经理彭某伟报告，彭某伟遂向总经理胡某报告，并报110。

此后，乐坪派出所、市公安局娄星分局刑侦部门赶到事发现场，对事故现场进行了刑事勘察，直至次日凌晨，排除了他杀，并在停机坪（17楼）DT11电梯井前找到死者钥匙一串（含5楼废品仓库钥匙）。

至此，应急救援及处置结束。

（四）事故信息报告

23时10分，姚某旭报告了娄星区应急管理局、市住建局，当地政府、各相关部门向上级报告了相关信息。

三、其他情况

（一）善后情况

9月6日晚至次日凌晨，项目部姚某旭组织善后，死者家属要求事发单位按生产安全事故的标准补偿，经双方同意，补偿死者家属105万元，死者遗体送其家乡安葬。

（二）天气情况

9月6日19时至20时，娄底城区小雨，9月6日，娄底日出时间：6时13分，日落时间：18时47分。

（三）事故统计情况

市、县应急管理部门根据生产安全事故统计调查管理“先行填报、调查认定、统计核销、信息公开”的要求，已于9月7日按生产安全事故进行了事故填报录入。

（四）保险申报情况

施工单位未向工伤保险部门申请工伤保险赔偿。

四、事故分析

（一）坠落地点分析

1. 从DT11电梯2 - 15层电梯口坠落可能性极小。

理由：（1）事故发生在DT11电梯井，该电梯已于2023年8月20日前安装完毕，事发时电梯轿箱停于2楼，且1 - 15楼各层门两侧洞口已封堵，各层门紧闭，需专用钥匙才能打开，钥匙由施工员林某强专门保管，无钥匙时，用撬棍只能强行撬开5 - 10cm；（2）事发后，公安人员现场勘察时未发现层门打开现象，且未发现各层门附近死者足迹；（3）如果事发时层门有打开现象，按常理，死者家属在寻人过程中，会特别关注打开的那个层门，寻人过程不至于持续2小时。故2 - 15层电梯口坠入可能性极小。

2. 从DT11电梯检修房检修门洞口坠落可能性较小。

理由：（1）事发时，DT11电梯检修房（16楼）电梯井检修门已安装，两侧各用3根钢筋（φ10mm，钢筋间距约70cm，最下一根距地约30cm）焊接固定，两侧洞口未封堵，南侧有430mm×2290mm的洞口、北侧有308mm×2290mm的洞口，洞口间横焊的钢筋起固定和隔挡作用，检修门向外拉开，需专用钥匙，死者从这两洞口意外坠入可能性较低；（2）假如死者事发时（19:00 - 21:00）在检修房工作，按死者的身份大概率是卫生清理，比如整理电梯检修门口的砖，按常理，死者应戴手套，应开灯，应打开检修房的大门，但事发后并未发现死者身上有手套，检修房灯未亮，也未开门；（3）假如死者是在躲避家人寻找的过程中不慎坠入洞口的，洞口侧不靠过道，且相隔一堆砖，路过时，不慎坠入，可能性极低；假如躲藏在洞口处，检修房可躲藏的地方较多，按常理，死者不会选择躲藏在这个“四不靠”的地方，可能性极低；（4）事发后，公安人员现场勘察，未发现检修房内有死者足迹。

3. DT11停机坪电梯井洞口坠落的可能性较大。

理由：（1）洞口附近有死者的钥匙，19时4分后，死者应在此处逗留过；（2）死者弟弟的孤证；（3）停机坪电梯井洞口有24cm，中间有高73cm的横杆，经事后实验，身高172cm，体重70公斤的男性尚可较轻松侧跨进入，死者身高156cm，体重65公斤许，应也可侧跨进入洞口；（4）可以较好地解释2个疑问，一是死者衣服为何未湿？停机坪电梯井上方有一挡雨的短檐，死者可能在此处避过雨；二是此处为何无死者足迹？停机坪电梯井前方地板因雨而湿，难以留存死者足迹。

（二）事故原因分析

1. 意外坠落可能性极小。

理由：一是不管是从DT11停机坪电梯井洞口，还是从电梯检修房洞口坠落，均需死者有意侧身抬脚跨杆，才能进入洞口；二是《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80－2016）未对短边≤500mm的垂直洞口提出安全防范要求，也从侧面反映从短边≤500mm的垂直洞口意外坠落的可能性极小。

2. 有意跨杆坠落可能性较大。

理由：一是据其家人反映，死者生前曾有自杀的念头和行为，此次也可能因家庭矛盾或工作纠纷而自杀；二是不排除死者因逃避他人寻找，在躲藏过程中不慎坠亡。

（三）事故性质分析

生产安全事故可能性极小。

理由：（1）死者是做点工的，劳动按天计算，上班时间为8:00至17:30，如加班需要另外通知，并发放加班费，尚无人提及其当晚收到加班要求；（2）死者从事卫生清理工作，此工作夜间不方便开展；（3）当天晚上工地并无他人进行卫生清理工作；（4）当晚，安装班的班长石某成，项目经理姚某旭均不在工地，给其安排工作，不合常理；（5）据死者、死者亲人、报警电话，且不考虑唯一目击证人的证言，可以确定：死者死于19时4分至20时53分之间，死者此时间段不处于工作期间；（6）事发当天晚上18时12分至19时4分，52分钟内，死者与亲人进行了6次通话，还收到其弟的一个音频，从侧面可以证明，死者当时拒绝与亲人见面，情绪异常，反应异常。

五、事故性质

综合分析判断，这是一起非生产安全事故。

六、防范措施和整改建议

（一）加强现场管理。娄底工程公司一要加强门禁管理，加强非工作期间管理，对工作人员非工作期间进入施工现场，要建立登记制度，防止施工现场非工作期间漏管失控；二要建立管理人员非工作期间值班制度，非工作期间施工项目要有管理人员值班，提高突发事件处置能力；三是施工项目非安全区域要划出警戒，能关门落锁的要尽量关门落锁，能设置围栏的要尽量设置围栏，提高安全管控能力。

（二）加强人员管理。员工的心理健康、良好的身体状况是抓好安全生产工作的前提，是安全生产的重要方面，娄底工程公司要勇于承担社会责任，关注员工的身心健康，建立健全心理疏导制度，对身心健康存在问题的员工要早发现，早处理，防范于未然。

（三）加强资料管理。较为详细的施工记录资料可以详细真实地反映施工过程，利于反映施工中发现的问题，利于施工安全整改，利于安全管理的责任溯源。娄底工程公司要加强施工资料的管

理，各类施工日志、监理日志、安全日志的填写要规范、细致，更好地为施工管理、安全管理服务。

娄底市人民政府事故调查组

2024年1月31日

信息来源：娄底市应急管理局

【 关闭窗口 】

扫码浏览