蕉城XX“9•23”一般触电事故调查报告信息公开

来源：蕉城区人民政府 发布时间: 2026-10-19 15:24 浏览量：35

蕉城XX“9·23”一般触电事故调查报告

编制单位：蕉城XX“9·23”一般触电事故调查组

编制日期：2026年8月18日

目 录

事故性质认定 5

一、事故基本情况 5

(一)事故发生单位概况 6

(二)事故发生单位安全管理情况 6

(三)事故发生经过 6

(四)事故现场情况 8

(五)人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故应急处置和评估情况 10

(一)事故应急处置情况 10

(二)事故信息接报及响应情况 10

(三)医疗救治和善后情况 10

(四)事故应急处置评估 11

三、事故原因分析 11

四、监管单位的履职情况 11

五、事故防范和整改措施 12

2025年9月23日18时10分许，宁德蕉城XXXXXXX有限公司发生一起一般事故，造成1人触电身亡，直接经济损失约170万元。

2025年10月17日，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规规定，报请区政府批准，成立了蕉城XX“9·23”一般触电事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由蕉城区应急管理局局长担任组长，成员由区应急管理局、市公安局蕉城分局、区总工会、区人社局、区市场监管局、区工信局、区纪委监委、三都澳经济管理委员会等单位相关人员组成。调查组邀请区检察院派员参加，并特邀2名安全生产领域专家参与调查。事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过勘查事故现场、调阅有关资料、询问有关人员，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，同时提出了防范和整改措施。

经调查认定，蕉城XX“9·23”一般触电事故是一起一般生产安全非责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

宁德蕉城XXXXXXX有限公司（以下简称蕉城XX公司），成立于2021年1月13日，法定代表人为XXX，注册资本为贰拾伍亿圆整，注册地址位于宁德市蕉城区XXXXXXXXXX，统一社会信用代码是91350902XXXXXXXXXX,经营范围包括一般项目：新兴能源技术研发；电池制造；电池销售；电子专用材料研发……目前有从业人员6000多名。

（二）事故发生单位安全管理情况

蕉城XX公司已设置安全生产组织机构，并配备28名专兼职安全管理人员；已建立全员安全生产责任制，与员工层层签订安全生产责任状；已制定相关岗位操作规程，已制定安全教育培训计划，并对从业人员进行安全教育培训；已制定生产安全事故应急救援预案，每年定期开展应急演练；已制定安全生产规章制度。

（三）事故发生经过

2025年9月23日17时，蕉城XX公司电气技术员张XX在蕉城XX公司蕉城基地微信报修群接到关于编号为1155办公室空调不制冷的报修信息，正好遇到四级运维技术员（暖通技术员）蒋XX和四级暖通技术员（空调保养技术员）杜XX，就叫上他们俩一起前往1155房间查看，蒋XX在下面扶着人字梯，张XX和杜XX爬上天花板吊顶隔层去清洗空调过滤网，清洗完后发现空调还不会制冷，又检查了一遍，发现是空调执行器坏了，杜XX就在微信报修群反馈给空调运行组组长曹X，17时30分许，张XX离开了检修处，杜XX继续留在天花板吊顶隔层空调检修处。随后曹X通知公共设施技术员阮XX送执行器到1155办公室，18时许，阮XX爬上人字梯把执行器放在1155办公室天花板吊顶隔层窗口处后叫杜XX下来，就去楼道处关空调总电源，杜XX也走到了天花板吊顶隔层窗口处，阮XX到了楼道说他找不到空调总电源，蒋XX说他也过去看一下，就来到了办公室楼道处，蒋XX看后说肯定不是这个电源就回到了1155房间，发现杜XX已经不在天花板吊顶隔层窗口处，已走到天花板吊顶隔层里面去了，蒋XX就在下面叫杜XX“不要搞、有电”，杜XX回答“我知道”。随后蒋XX打电话问空调运行组组长曹X空调总电源在哪里，曹X说总电源在配电房，但是他已经下班了，叫蒋XX联系曾XX，蒋XX走到楼道处打电话叫曾XX去配电房看一下，10分钟后，曾XX打电话告知蒋XX总电源开关已经关了，之后蒋XX打电话给杜XX，杜XX没接电话，蒋XX就回到1155办公室喊杜XX的名字，杜XX没有回应，阮XX听到蒋XX在喊杜XX名字，也回到1155办公室爬到天花板吊顶窗口，看到杜XX右手拿着尖嘴钳靠在中央空调风机盘管上，脖子向后仰着，阮XX就来到天花板吊顶隔层空调检修处喊杜XX，杜XX没有回应，阮XX跟蒋XX说杜XX触电了赶紧向公司领导报告，并叫办公室员工去拿除颤仪，杜XX经现场员工以及120医护人员抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1、事故发生地点位于蕉城XX公司编号为1155的办公室天花板吊顶隔层内，距离地面4.2米。(见图一、图二)

图一

图二

2、发生触电事故的设备位于1155办公室天花板吊顶隔层内冻水机中央空调系统风机盘管，（见图三）；中央空调系统制冷设备为离心式冻水机组，机组型号为YKU3UKK45DJHS/EZ22DERP，制冷量为7737KW，消耗功率为1372KW，使用的制冷剂是R-134A,充罐量为1516kg，机组净重为27562kg（见图四、图五、图六）。

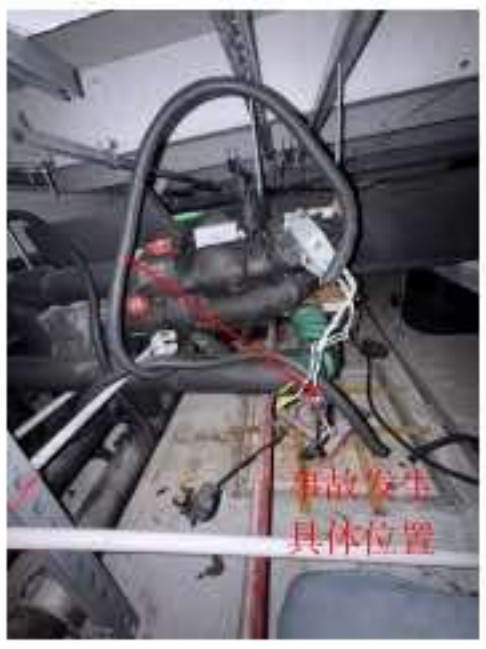

图三

图四

YORK

离心式冷水机组

图五

图六

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1、人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡，死者：杜XX，男，汉族，身份证号：410182200209XXXXXX，户籍地址：河南省郑州市曲梁镇XXXX号，系蕉城XX公司四级暖通技术员。经宁德师范学院附属宁德市医院出具的院前急救病例显示，死者杜XX死亡原因为触电。

2.事故造成的直接经济损失

此起事故造成的直接经济损失为人民币约170万元。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故应急处置情况

2025年9月23日18时10分许，阮XX发现杜XX触电后，叫蒋XX通知办公室的员工去拿除颤仪，并打电话给高级暖通工程师马X，马X边赶往事故现场，边打电话通知阮XX、叶XX和陈XX立即到现场支援，18时17分许，马X到达事故现场，与同事将杜XX移到平地，并给杜XX做了心肺复苏，同时叫蒋XX拨打120,随后公司安全部经理张XX和厂长夏X陆续到达事故现场，18时49分，120救护车到达事故现场，经医护人员现场抢救确认杜XX已死亡，随后陈XX拨打110电话报警。

（二）事故信息接报及响应情况

2025年9月23日20时许，宁德市公安局蕉城分局城南派出所接到蕉城XX公司事故报警信息，立即赶赴现场，开展现场应急勘查工作；20时20分许，蕉城区应急管理局接到蕉城XX公司事故报告后，立即向市应急局、区委办、区政府办书面报告事故基本情况，并将事故报告抄送给相关部门，区委、区政府高度重视，作出批示由区应急管理局牵头，组织相关部门开展事故调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

2025年9月23日18时49分许，宁德师范学院附属宁德市医院120救护车到达蕉城XX公司，经医护人员现场抢救1小时后确认杜XX已死亡；2025年9月25日，蕉城XX公司与杜XX家属就善后赔偿达成一致意见，赔偿人民币170万元，事故善后得到妥善处理。

（四）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，事故单位救援行动开展有序，现场处置得当，未发生次生衍生事故，公安派出所应急响应迅速，现场应急勘查工作到位，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

死者杜XX思想麻痹、安全意识差，缺乏自我保护意识，在与工友一起处理风机盘管不制冷报修任务时，将堵满灰尘滤网清洗后，经试机发现电磁阀执行器损坏原因，通过报修群将要更换电磁阀执行器信息反馈给工程部，当工程部指派暖通技术员和电工到场更换电磁阀执行器时，他不听工友“下来，不要动”的告诫，在工友离开作业现场去2#配电房关闭风机盘管电源开关期间，明知尚未断电且无旁站监护的情况下，超越职权范围擅自拆除风机盘管电磁阀执行器，在使用尖嘴钳拆解接线盒引出电线与电磁阀执行器电源线接头时，右手食指触碰到尖嘴钳金属钳夹部位，220伏电压的电流经其右手至人体与吊顶金属壁板形成导电回路，受到电击伤害致使呼吸心跳骤停倒在吊顶隔层中不醒人事，经抢救无效死亡是造成本起触电伤亡事故发生的直接原因。

四、监管单位的履职情况

1、三都澳经济开发区管理委员会负责属地安全生产监管工作。2025年，宁德三都澳经济开发区管理委员会协调区水利局、区环三兴港公司、沈海高速车里湾互通总承包部对园区滞洪区堵塞堆积淤泥进行集中清理，确保车里湾园区防汛度汛安全；协调宁德市交警直属一大队城南中队、中交路建公司对园区市政配套设施进行道路交通警示牌和方向指示牌进行完善，确保园区道路交通安全；协调对沈海高速蕉城岚口通道进行摊贩疏导设置临时摊贩疏导点摆放位置和临时停车场，确保高速互通口上下道路交通安全；及时向园区企业宣导安全生产提醒，加强员工安全生产管理。经调查，三都澳经济开发区管理委员会已基本履职到位。

2、蕉城区应急管理局负责工贸行业安全生产监督管理工作。2025年，一是根据本辖区企业实际情况制定了《2025年度安全生产监督检查计划》，将宁德蕉城XX新能源科技有限公司等26家重点企业列入本年度监督检查计划；二是召开年初动员部署会，并根据省、市、区的工作部署，先后制定了《关于加强人员密集场所动火作业安全管理的通知》、《关于进一步做好重点时段安全生产管理工作的通知》、《2025年涉有限空间专家指导服务工作实施方案》等文件，共检查企业92家次，发现一般隐患186条，重大事故隐患4条，下达整改指令书45份,立案处罚5起。三是2024年聘请专家对宁德蕉城XXXXXXX有限公司涉有限空间工作进行指导服务，共发现安全隐患7条，已全部督促整改到位；2025年市区联合聘请专家深入宁德蕉城XXXXXXX有限公司开展指导服务工作，发现安全隐患15条，已全部整改到位。经调查，蕉城区应急管理局已基本履职到位。

五、事故整改和防范措施

蕉城XX公司要认真吸取本次事故教训，强化员工的安全教育培训；加强对危险作业的组织和现场安全管理，督促作业人员严格履行安全生产责任、执行安全管理制度和安全操作规程，确保各项规章制度、岗位操作规程落实到岗位操作层面，杜绝违章作业情形出现，避免类似事故发生。

⊗ 关闭

网站标识码：3509020001 闽公网安备 35090202000127号 闽ICP备14002340号-1

版权所有：蕉城区人民政府

新媒体矩阵

蕉城政务公众号 闽政通APP 党政机关 政府网站找错

主办单位：宁德市蕉城区人民政府 承办单位：蕉城区人民政府信息公开办

联系电话：0593-2822691 联系邮箱：gztm2020@163.com

地址：宁德市蕉城区八一五中路7号