# 嘉定江桥黄家花园路 255 弄
# “10·17”一般高处坠落事故调查报告

嘉定区生产安全事故调查组

2025 年 12 月 19 日

# 目 录

**一、事故基本情况**……1

（一）事故相关单位情况…… 1

（二）事故场所情况……3

（三）合同签订情况……4

（四）事故相关单位安全管理情况…… 5

**二、事故发生经过及应急救援情况**…… 6

（一）事故发生经过……6

（二）应急救援情况……7

**三、人员伤亡和直接经济损失情况**…… 7

（一）伤亡人员情况……7

（二）事故直接经济损失…… 7

**四、鉴定、调查及事故现场情况**…… 7

（一）鉴定情况……7

（二）现场勘查情况……7

**五、事故原因分析**…… 10

（一）直接原因分析…… 10

（二）间接原因分析…… 10

**六、事故责任认定和处理建议**……11

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议……11

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议……13

**七、整改防范措施建议**…… 14

2025年10月17日8时06分许,位于江桥镇黄家花园路255弄金宝雅苑安置房小区西区地下停车库北侧进出口处,发生一起高处坠落事故,造成1人死亡,直接经济损失约人民币160万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《上海市实施〈生产安全事故报告和调查处理条例〉的若干规定》（沪府规〔2023〕5号）和《上海市嘉定区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的通知》（嘉府发〔2025〕9号），嘉定区人民政府成立由区应急管理局牵头，会同区公安分局、建管委、总工会、江桥镇人民政府组成的事故调查组，对本次事故开展调查工作。调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经事故调查组调查认定,这是一起一般等级的高处坠落生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

### （一）事故相关单位情况

1.上海达微实业有限公司（以下简称“达微公司”），类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人：刘青，住所：上海市奉贤区海湾镇五四公路4399号78幢，注册资本：人民币200万元整，成立日期：2021年3月24日，营业期限：2021年3月24日至不约定期限，经营范围：许可项目：各类工程建设活动;

住宅室内装饰装修；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；塑料制品销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.上海广茂幕墙装饰工程有限公司（以下简称“广茂公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：严明军，住所：上海市崇明区横沙乡富民支路58号（上海横泰经济开发区），注册资本：人民币2080万元整，成立日期：2018年10月19日，经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰材料销售；建筑材料销售；门窗制造加工【分支机构经营】等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3.上海宝冶建筑工程有限公司（以下简称“宝冶建筑公司”），类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：时代，住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼，注册资本：人民币10000万元整，成立日期：2010年3月26日，经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；住宅室内装饰装修等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批

准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

4.上海合创永富建设管理有限公司（以下简称“合创永富公司”），类型：其他有限责任公司，法定代表人：陈波，住所：上海市嘉定区华江路129弄7号JT9080室，注册资本：人民币5000万元整，成立日期：2023年1月4日，经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。）一般项目：物业管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）事故场所情况

事故发生地位于江桥镇黄家花园路255弄的金宝雅苑安置房小区西区地下停车库北侧进出口处，该小区于2023年7月14日由合创永富公司投资开发，宝冶建筑公司施工，2025年6月9日经上海市嘉定区建设和管理委员会验收合格，取得《建筑工程综合竣工验收合格通知书》。竣工验收后，合创永富公司拟对小区西区地下停车库的2个进出口加装雨棚。

合创永富公司将金宝雅苑安置房小区西区地下停车库进出口加装雨棚的工程发包给了宝冶建筑公司，宝冶建筑公司将该工程分包给了广茂公司，广茂公司又将具体施工发包给了达微公司。

2025 年 8 月底，达微公司项目负责人刘胜国带领施工人员进场施工。先是拆除地下停车库 2 个进出口上方的不锈钢栏杆，再开始安装雨棚钢架，至 9 月底，雨棚钢架安装完成。10 月 17 日事故当天，施工人员开始在西区地下停车库北侧进出口雨棚钢架上安装玻璃，至事故发生时，已安装了 3 块玻璃。（见图一）



图一

（三）合同签订情况

1. 合创永富公司与宝冶建筑公司在 2023 年小区建造时签订的《建设工程施工合同》，其中的景观绿化工程包含了金宝雅苑安置房小区西区地下停车库进出口加装雨棚的项目。

2. 2025 年 6 月 19 日，宝冶建筑公司与广茂公司签订了《建设工程施工专业分包合同》和《施工安全管理协议书》，分包工程范围：嘉定区江桥镇金虹社区 23-02 及 23-06 地块征收安置房

项目坡道及雨棚零星增加工程，签约合同价：281088.15 元。计划工期：2025 年 6 月 20 日至 2025 年 10 月 31 日。

3.2025 年 6 月 19 日，广茂公司与达微公司签订了《劳务分包合同》和《建筑安装施工安全生产协议》，工程工期：2025 年 6 月 20 日进场至 2025 年 12 月 30 日完工，工程劳务价：18 万元，承包方式：劳务清包。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.达微公司仅提供了简单的《安全生产管理规定和操作规程》，其中指出：进入施工现场必须正确佩戴安全帽，高处作业必须使用安全带。提供了 1 张早会安全教育照片，未能提供其他书面安全教育培训记录以及施工现场安全检查记录。施工现场由刘胜国全面负责，其给施工人员发放了高空作业防护用品（包括安全帽、安全带、安全绳等），但施工现场设置的安全绳松垮下垂，并不能起到有效的防护作用，刘胜国对施工现场的安全生产工作管理存在缺失。

2.广茂公司提供了《安全生产管理规定》《安全设施材料及防护用品管理制度》《幕墙装饰施工安全操作规程》，未能提供施工人员安全培训记录及施工现场检查记录。委派项目经理徐巍和安全员宣佳杰负责对施工现场监督管理，但实际施工中，2 人现场履责履职不到位。

3.宝冶建筑公司提供了《安全生产管理制度》（包含《安全生产责任制度》《安全教育培训制度》《安全技术交底制度》《安

全生产检查制度》《安全事故隐患排查治理制度》《危险作业安全管理制度》等）、《安全生产操作规程》（包含《高空作业安全操作规程》，其中指出：两米以上的高空作业，作业人员必须系好安全带，安全带应高挂低用，并系在牢固可靠处。）提交了《安全技术交底表》《方案交底记录表》《各类安全教育记录》《施工作业人员入场安全教育手册》（含死者），其中对施工人员的教育记录均为进场教育，未能提供后续教育记录，教育内容中包含高空（处）作业时要系挂好安全带（防坠器）等防护用品。2025 年 10 月 13 日工程例会会议纪要提到：“工人上下到作业面必须立即将安全带系挂到生命绳上。”，其提交的工程监督记录表显示，2025 年 9 月 15 日和 25 日曾发现个别工人未正确系挂安全带。

4.合创永富公司提供了简单的《安全生产管理规定》《金宝雅苑交付推进会议纪要》《业务联系单》。

## 二、事故发生经过及应急救援情况

### （一）事故发生经过

2025 年 10 月 17 日上午 6 时许，达微公司张成冉、杨绪合、时丕轩、杨绪坤、周彦兵、金洪鑫 6 人来到黄家花园路 255 弄小区西区地下停车库北侧进出口，开始雨棚玻璃安装施工。

杨绪合、时丕轩 2 人站在雨棚南侧地面上负责向雨棚顶部递送玻璃，杨绪坤、周彦兵、金洪鑫 3 人在雨棚顶部接收并铺设玻璃，张成冉则在雨棚顶部负责粘贴玻璃胶条。施工至 8 时许，张

成冉从雨棚顶部坠落至停车库出入口的地面坡道上。

（二）应急救援情况

事故发生后，现场工友时丕轩拨打了“120”急救电话，约30分钟后“120”急救人员到场，经急救人员确认张成冉已死亡。

## 三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

死者：张成冉，男，50岁，汉族，山东菏泽人。与达微公司签有劳动合同，持有上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的高处作业吊篮操作工特种作业证。

（二）事故直接经济损失

事故造成直接经济损失约人民币160万元（为善后赔偿费用）。


## 四、鉴定、调查及事故现场情况

（一）鉴定情况

上海市公安局嘉定分局刑事侦查支队出具的《居民死亡确认书》确认，张成冉死亡原因为“高坠”。

（二）现场勘查情况

1.西区地下停车库北侧进出口坡道上有一滩血迹以及1根安全带，该位置距雨棚顶部高度约6.2米。（见图二）

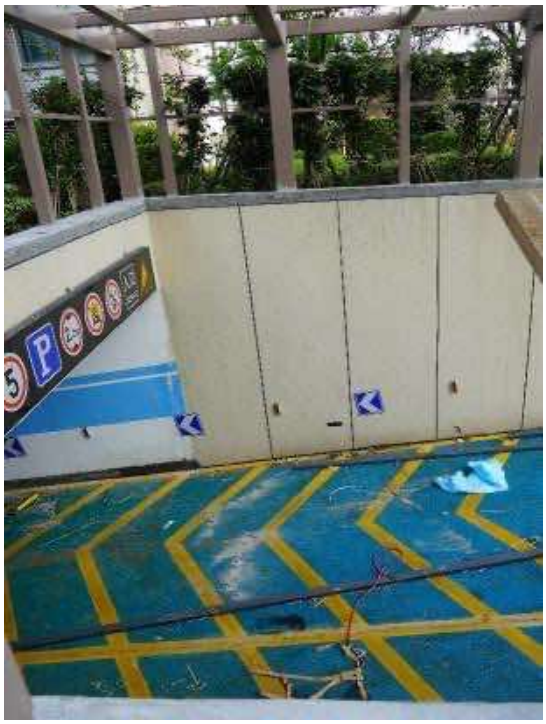

图二

2. 雨棚顶部已铺了 3 块玻璃，其上放置有 2 把胶枪、1 根安全带、1 把美工刀、2 个玻璃吸盘等工具，雨棚顶部框架上可见部分已粘贴了玻璃胶条。（见图三）



图三


3. 雨棚南侧架有 1 部木梯，施工人员通过该木梯攀爬至雨棚

顶部；木梯东侧放有 4 根木跳板，用于向雨棚顶部递送玻璃；雨棚顶部放有 6 根木跳板，供施工人员在雨棚顶部走动使用。（见图四）



图四

4. 雨棚周边堆放有螺丝、钢条、钻孔机、玻璃、卷丝等施工材料。（见图五）

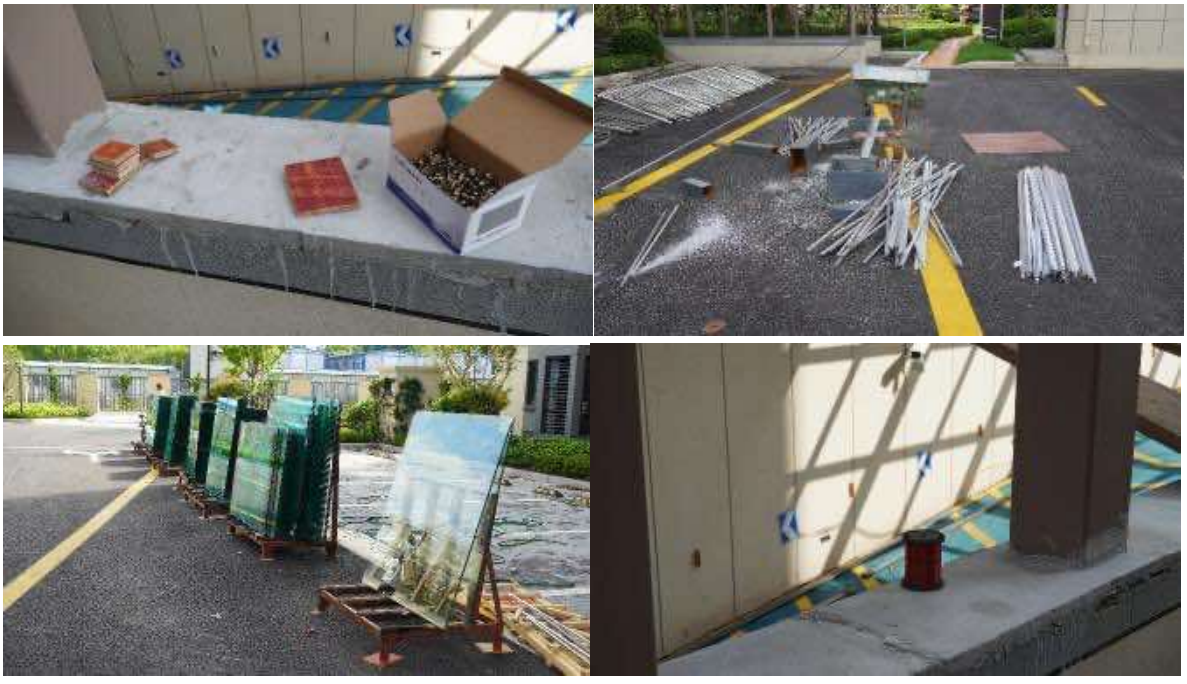

图五

5. 雨棚顶部自东向西设置有一根绳带（据施工人员称为安全

绳），但该绳带松垮下垂，且东侧固定点固定不牢固，可随意移动，不能起到安全绳的作用。（见图六）



图六

## 五、事故原因分析

### （一）直接原因分析

事故直接原因是：雨棚顶部未正确设置防高坠安全绳，施工现场安全防护措施缺失；张成冉安全意识缺乏，在雨棚顶部钢架上作业时疏忽大意，不慎坠落至坡道地面导致死亡。

### （二）间接原因分析

1.达微公司未建立并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，对施工人员的教育培训和安全技术交底缺失，致使施工人员未能认识到工作中存在的危险因素；现场安全管理缺失、安全防护措施缺失，虽给施工人员配备了安全带，但设置的安全绳松垮下垂，不能起到有效的防护作用，是导致事故发生的间接原因之一。

2.广茂公司安全生产规章制度不健全，未对施工现场进行有效管理，隐患排查工作缺失，未能及时发现施工现场高处作业存在的事故隐患。对施工人员的安全生产教育培训及安全交底存在

缺失，是导致事故发生的间接原因之二。

3.宝冶建筑公司未严格落实安全生产规章制度，未能严格督促分包单位落实安全生产管理职责，对分包和施工单位的安全生产工作统一协调、管理缺失，对施工现场的安全生产隐患排查工作流于形式，是导致事故发生的间接原因之三。

4.合创永富公司未及时发现项目相关单位全员安全生产责任制未严格落实、安全生产规章制度及隐患排查制度未认真执行的情况，对工程施工安全监督缺失，是导致事故发生的间接原因之四。

## 六、事故责任认定和处理建议

（一）对事故责任者的责任认定和处理建议

### 1.建议免于追究责任人员

（1）张成冉缺乏基本的安全意识，施工时未意识到存在的危险，未将安全带系挂在安全牢靠的位置，在雨棚顶部作业时不慎坠落至地面，导致死亡，对事故发生负有直接责任。

鉴于张成冉已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

### 2.建议给予行政处罚责任人员

（2）刘胜国，达微公司项目负责人，并同时负责公司日常管理经营。未组织建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和高处作业安全操作规程；对施工人员安全生产教育培训缺失；未能及时发现并消除施工过程中高空作业防护措施不到位的事故隐患，施工现场安

全管理缺失，对事故发生负有领导及管理责任。

（3）徐巍，广茂公司项目经理，负责雨棚改造项目。未落实本单位全员安全生产责任制及相关安全生产规章制度;未严格履行对施工现场的安全生产监督管理职责,未能及时发现并消除施工现场存在的事故隐患，施工现场安全管理缺失；对施工人员的安全生产教育培训及安全交底存在缺失,对事故发生负有管理责任。

（4）姜晓军，宝冶建筑公司项目经理，负责雨棚改造项目。未严格落实安全生产规章制度,未能严格督促分包单位落实安全生产管理职责,对承包单位的安全生产工作统一协调、管理缺失,未能及时发现并消除施工现场存在的事故隐患,施工现场安全管理不到位，对事故发生负有管理责任。

（5）韩博，合创永富公司副总经理，公司实际负责人。未严格落实安全生产规章制度,作为工程发包方负责人未严格督促相关单位履行安全生产管理职责,对相关单位统一协调管理缺失,对施工现场隐患排查治理工作缺失,对事故负有领导及管理责任。

建议区应急管理局依法对刘胜国、徐巍、姜晓军、韩博给予行政处罚。

**4.其他处理建议**

（5）宣佳杰，广茂公司安全员。施工现场履职履责不到位,生产安全事故隐患排查治理工作开展不到位,未及时发现并消除施工过程中存在的风险隐患;对项目工地施工人员安全教育不到

位，未能督促施工人员遵守高处作业的安全注意事项，对事故发生负有管理责任。

责成广茂公司依据本单位的相关规定对宣佳杰进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（6）梁佳宾，宝冶建筑公司施工员。施工现场履职履责不到位，未有效组织开展施工现场生产安全事故隐患排查治理工作，未能及时发现并督促相关单位整改施工过程中存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。

责成宝冶建筑公司依据本单位的相关规定对梁佳宾进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（7）帅斌，合创永富公司现场管理员。施工现场履职履责不到位，对施工现场的安全管理缺失，未及时发现并消除施工过程中存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。

（8）唐磊，合创永富公司项目负责人。施工现场履职履责不到位，对项目施工安全监督管理缺失，未能及时发现施工现场存在的事故隐患，对事故发生负有管理责任。

责成合创永富公司依据本单位的相关规定分别对帅斌、唐磊进行处理，并将处理结果上报事故调查组。

（二）对事故责任单位的责任认定和处理建议

达微公司未建立并落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度。对施工人员的安全教育培训和安全技术交底缺失，致使施工人员未能认识到工作中存在的事故隐患；施工现场安全防护

措施不到位，隐患排查工作缺失，未能及时发现并消除施工现场高处作业存在的事故隐患。对事故发生负有责任。

建议区应急管理局依法对达微公司给予行政处罚。

## 七、整改防范措施建议

（一）达微公司要深刻吸取事故教训，严格遵守国家法律、法规、标准、规范的要求。要建立健全并落实本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度，结合实际认真修订本单位安全生产操作规程，细化如高处作业规范、安全防护设施使用等专项管理要求；要切实加强对施工人员的安全生产教育和培训，增强施工人员的安全意识，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；要切实加强施工现场的安全生产管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实；要建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除各类安全事故隐患，坚决防止事故的再次发生。

（二）广茂公司要建立健全并严格落实全员安全生产责任制及安全生产规章制度，要采取有效措施，明确管理职责，提高管理人员安全生产管理能力和水平；要进一步加强生产安全事故隐患排查治理工作，对施工项目开展全面仔细的排查，及时发现并消除生产安全事故隐患。

（三）宝冶建筑公司认真履行对分包单位施工现场的统一协调、管理职责，积极组织开展生产安全事故隐患排查治理工作，加强现场检查，及时发现并消除施工过程中的各类事故隐患；要

与分包单位有针对性的开展现场安全教育培训及安全技术交底，提高施工项目作业人员的安全意识和能力，防止类似事故再次发生。

（四）合创永富公司要认真吸取事故教训，建设施工前应主动向建设管理部门办理施工手续。严格按照法律、法规和工程建设行业标准对工程实施监督管理，提高工程现场控制能力，对发现的隐患问题要及时督促整改闭环。

（五）江桥镇人民政府要认真吸取事故教训，落实责任部门，加强对已竣工验收建设项目的日常巡查，完善本镇非报监项目管理工作机制，加强对辖区施工项目的管理，第一时间发现违法施工的情况并开展现场管控，同步上报相关职能部门处置，严防生产安全事故发生。