东丽东丽湖天津善大雕塑有限公司“3·19”一般高处坠落事故调查报告

2026 年 3 月 19 日，位于东丽区东丽湖街道的欢乐谷内，天津善大雕塑有限公司的 1 名从业人员在进行广告牌宣传海报更换作业期间发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 150 万元（不含事故罚款）。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，经东丽区人民政府批准，由区应急管理局牵头，区文旅体局、公安分局、总工会、东丽湖道办事处为成员单位，并邀请北辰区人民政府及区监察委、区检察院派员参加，成立东丽区人民政府天津善大雕塑有限公司“3·19”事故调查组（以下简称事故调查组），全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效的原则，深入开展各项调查工作。通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况、直接经济损失，查明了事故性质，认定了事故责任，总结了事故教训，提出了对责任单位和责任人的处理建议及事故防范和整改措施。

经调查认定，东丽东丽湖天津善大雕塑有限公司“3·19”一般高处坠落事故是一起因现场作业人员不具备高处作业资格、未佩戴使用防坠落劳动防护用品，并且高处作业现场未设置可靠防坠落保护措施的情况下违规进行高处作业，最终造成人员坠落死亡的生产安全

责任事故。

一、事故基本情况

（一）相关单位情况

1.天津善大雕塑有限公司（以下简称天津善大公司）

统一社会信用代码：91120113MABWHNDH39；企业经济类型：私营经济；法定代表人：陈某坤；住所：天津市北辰区天穆镇汾河二支路2号。经营范围主要包括：工艺美术品及礼仪用品制造、园林绿化工程施工、广告设计、广告制造、平面设计、图文设计制作等。

2.天津华侨城实业有限公司欢乐谷分公司（以下简称天津欢乐谷公司）

统一社会信用代码：9112011006400093 1M；企业经济类型：国有经济；法定代表人：唐某峰；住所：天津市东丽区东丽湖迎乐路1号。经营范围主要包括：游艺娱乐活动、游乐园服务、城市公园管理等。

（二）涉事项目合同签订情况

2026年2月27日，天津欢乐谷公司与天津善大公司签订《2026年天津欢乐谷国潮文化节系列环境包装美陈项目标段二活动执行合同》，项目范围：1.极限运动场敦煌区域设计搭建；2.内街怪可爱派对、一人之下设计搭建；3.第四区修补维护工作；4.大牌画面设计及更换；5.搭建维护及撤场拆除。同时，双方签订《相关方安全协议》并约定安全管理职责。

（三）涉事项目情况介绍

该涉事项目主题为《一人之下》，共包含两部分施工内容：第四区入口上方广告牌宣传海报更换和第四区入口前地面区域四组打卡点位制作组装。如图 1 所示。

其中，宣传海报更换的作业方案为将海报沿广告牌框架上端展开并临时固定，舒展平整后利用燕尾螺丝进行左右及下方的固定；打卡点位的制作方式为将组装好的地台与背板进行拼装，然后将装饰画面粘贴至背板，最后安装表面装饰配件与发光字、灯箱等。



图 1 涉事项目现场照片

（四）现场勘验情况

1.事故发生地点位于天津欢乐谷陆公园欢乐时光第四区入口广告牌东侧仓库内。仓库东西长 6m、南北宽 4.5m，仓库西北角堆放彩条蓬布，堆垛长 2.4m、宽 1.3m、高 0.95m。仓库西墙边靠近蓬布堆垛的地面可见血迹，堆垛旁摆放 4 只 200L 机油桶。如图 2 所示。

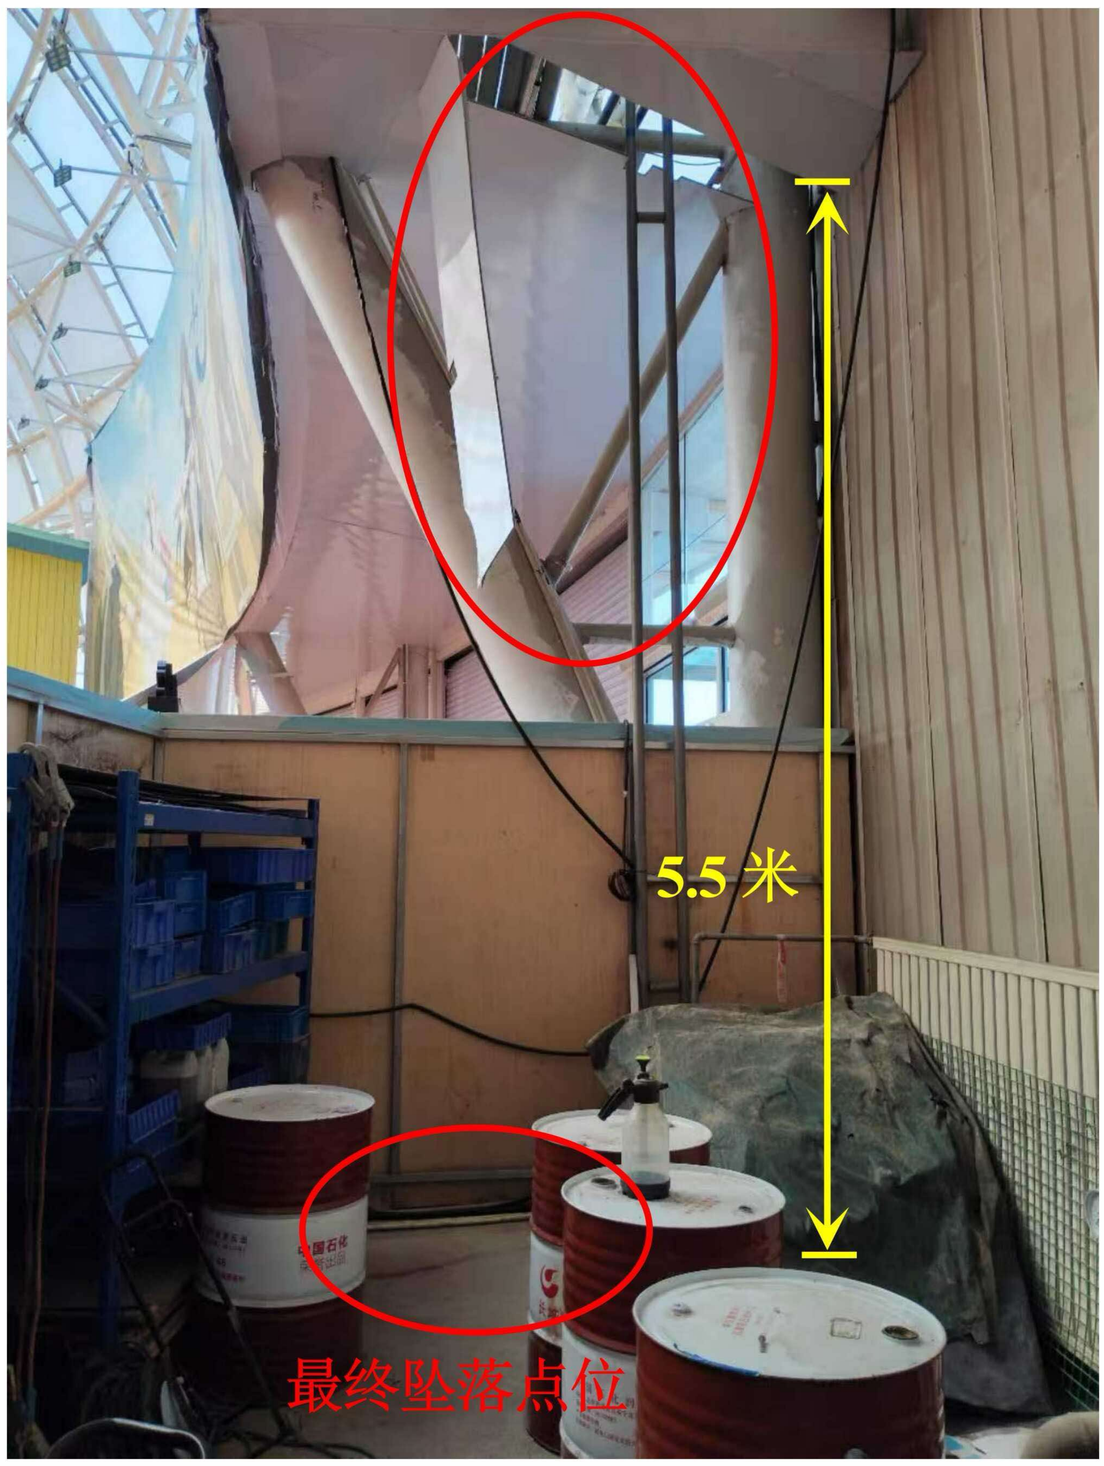


图 2 事故点位照片

2.广告牌主题为国潮文化节宣传海报《一人之下》，画面长 27.2m、宽 5.8m，整体结构为内弧，材质为：刀刮喷绘布。广告牌上沿距地面 11.3m，下沿距地面 5.5m。广告牌正面朝南，上沿向前探出有 9 盏射灯，广告牌背面为方管焊接的龙骨钢架。在钢架中间位置安装一副钢直梯，高度与画面高度一致。钢架的上下两端分别有两根陆公园主体桁架结构横梁（以下简称横梁），钢架与横梁固定，钢架有多个点位设有斜拉撑，分别与桁架的纵梁固定。广告牌下方有四组打卡点位，材质为钢结构加防火板，表面画面为车贴或喷绘布，局部有发光字和发光灯箱装饰。如图 3、图 4 所示。



图 3 广告牌背面照片



图 4 广告牌俯视照片

3.广告牌距离欢乐时光第四区入口 3.2m。广告牌下沿及两侧至大门上方的位置用白色 PVC 板材吊顶封闭。吊顶东侧边缘（仓库西墙上方）有一处破损，一块 PVC 板折损后垂在空中。折损的 PVC 板材长 2.6m、宽 0.5m，内侧面有摩擦痕迹。与折损板材相临的 PVC 板材内侧亦有擦痕。吊顶龙骨与桁架固定，桁架纵梁之上敷设多条镀锌钢管及 PVC 管材质的管线，其局部表面有触碰过的痕迹。如图 5、图 6 所示。

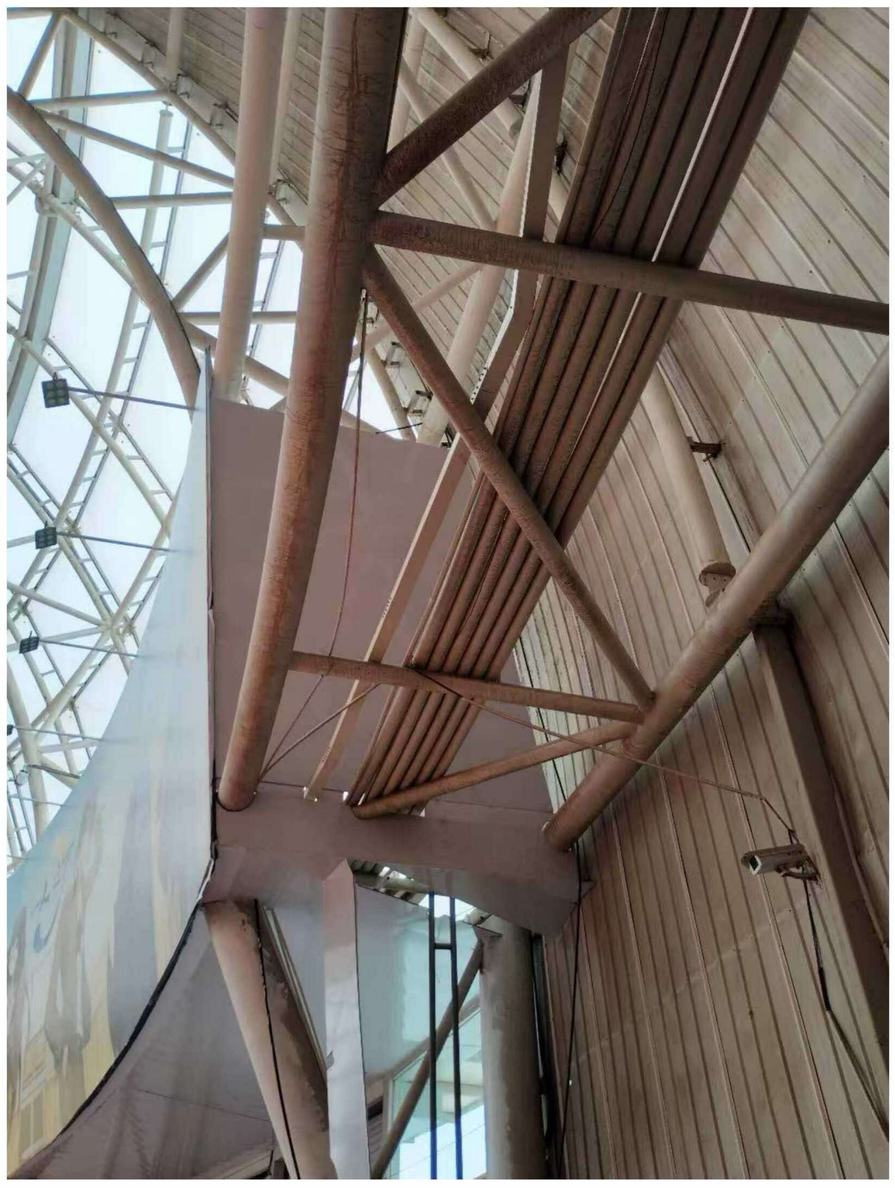


图 5 广告牌侧面照片



图 6 折损的白色 PVC 板材

4.用于登高作业的机械设备为重型非载货专项作业车（以下简称汽车吊），品牌型号为森源牌 SMQ5152JQZ，号牌为津 C9***3，注册日期为 2020 年 7 月 2 日，检验有效期至 2026 年 7 月。《设备定期维保检验合格证》发证机构为江苏盛闰检测技术有限公司，检验日期为 2026 年 3 月 9 日。汽车吊吊臂顶端安装一作业平台，根据《合

格证》描述的产品名称为金达丰旋转作业平台，产品规格为1350mm×750mm×1000mm/1500mm×750mm×1000mm；生产日期为2022年1月；产品等级为合格-A级；生产厂家为洛阳创强机械设备有限公司，如图7所示。



图7 重型非载货专项作业车照片

二、事故经过、应急处置及评估情况

（一）事故经过

2026年3月18日20时07分，天津善大公司4名从业人员池某、潘某彬、白某杰、李某龙进入天津欢乐谷，前往陆公园欢乐时光第四区入口处，开展第四区入口上方广告牌宣传海报更换作业的前期准备工作。

23时05分，个体汽车吊司机刘某杰驾驶汽车吊进入天津欢乐谷。

23 时 41 分，池某等五人开始海报更换作业，现场分工为：刘某杰负责操作汽车吊升降作业平台，池某、潘某彬、白某杰负责站在汽车吊作业平台内对广告牌的宣传海报进行拆旧换新工作，李某龙负责在地面辅助配合。

作业期间，池某、潘某彬、白某杰三人多次借助汽车吊作业平台登上陆公园主体桁架结构横梁处，在作业平台内和横梁上完成宣传海报上端固定等作业。

3 月 19 日 6 时 11 分，潘某彬和白某杰位于汽车吊作业平台内，自东向西对海报下端进行舒展平整作业，池某则留在横梁上检查海报平整情况。

6 时 30 分，池某从横梁上离开。6 时 30 分 45 秒，池某从广告牌下沿吊顶的东侧边缘处坠落至地面，坠落高度约 5.5 米。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场人员立即展开救援，潘某彬拨打 120 急救电话并于 6 时 37 分向公司总经理吴某涛报告。6 时 45 分，120 急救车赶到现场后将池某送往天津医科大学总医院空港医院进行救治。当日 12 时 45 分，池某经抢救无效死亡。

（三）事故接报及响应情况

3 月 19 日 6 时 53 分，区应急管理局接市局指挥中心电话告知相关情况后，立即向区政府及区各有关部门进行报告。区应急管理局、区文旅体局、东丽湖街道办事处相关领导带队前往事故现场，到达现场后有序开展现场处置工作。

（四）应急处置评估

在本次应急救援处置过程中，现场人员救援开展及时，区政府及区有关部门、属地街道应急响应迅速，现场指挥协调有力，信息流转畅通，应急处置措施得当。

三、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

（一）人员伤亡情况

该起事故造成 1 人死亡。死者：池某，男，39 岁，河北省隆化县人。根据天津医科大学总医院空港医院出具的《居民死亡医学生证明（推断）书》显示，池某死亡。

（二）直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定统计，该起事故直接经济损失约 150 万元人民币（不含事故罚款）。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

通过事故调查组现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析，判定事故发生直接原因如下：

天津善大公司作业人员池某在未采取任何防坠落安全措施的情况下违章进行高处作业，导致其从高处坠落至地面，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.作业人员池某在未经过专门的安全作业培训、未取得《中华人

民共和国特种作业操作证》的情况下，从事与高处作业相关的工作[1]。

2.作业人员池某安全意识淡薄，涉及高处作业时未按规定佩戴和使用安全带等劳动防护用品[2]。

3.天津善大公司未按公司制度[3]要求在高处作业现场设置防坠落的安全防护措施。

4.天津善大公司现场安全隐患排查工作不到位，未能及时发现并消除现场作业人员无证上岗、违章操作等事故隐患[4]。

五、处理建议

（一）建议免予责任追究的责任人员

池某，天津善大公司普工，在未采取任何防坠落安全措施的情况下进行高处作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故单位的处理建议

天津善大公司作为安全生产责任主体，对公司参与特种作业的人员安全管理不到位，导致从业人员在未取得相应作业资格情况下即上岗作业；高处作业现场未落实安全管理制度、未采取安全管理措施，未及时发现并消除事故隐患；未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。天津善大公司对事故发生负有管理责任，

---

[1] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（原安监总局令第 80 号）第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。

[2] 《个体防护装备配备规范 第 1 部分:总则》（GB39800.1-2020）5.4.4：未按规定佩戴和使用个体防护装备的作业人员，不得上岗作业。

[3] 《天津善大雕塑有限公司安全管理制度》第九条第三十六项：高空作业（距离地面 2 米及以上）必须系好安全带、搭设安全脚手架或采用高空作业平台，严禁高空抛物，工具、材料妥善放置，防止坠落伤人。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[5]、第四十一条第二款[6]、第四十五条[7]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[8]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[9]的规定，建议由东丽区应急管理局对天津善大公司处以人民币55万元的罚款。

（三）对事故单位主要负责人的处理建议

吴某涛作为天津善大公司总经理，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时发现并消除事故隐患。吴某涛对事故发生负有领导责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[10]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[11]的规定，建议由东丽区应急管理局对吴某涛处2025年年收入百分之四十的罚款。

根据财务部门、税务部门开具的吴某涛2025年度收入相关证明，2025年吴某涛未从天津善大公司取得经济收入，因此不予处罚。

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[9] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

六、事故主要教训

（一）天津善大公司主体责任悬空，重作业进度、轻安全生产，高处作业管理制度、隐患排查制度落实不严，内部安全管理宽松软，未建立有效的风险管控体系。

（二）天津善大公司对高处特种作业人员管控不严，允许未经过安全培训、未取得特种作业操作证的人员上岗作业，致使从业人员安全意识淡薄，习惯性违章、冒险作业问题突出。

（三）天津善大公司作业风险预控不到位，施工作业方案不完善，缺少针对性安全防护措施，作业前安全技术交底不落实，未做到风险提前辨识、防护措施提前到位。

（四）天津善大公司隐患排查流于形式，安全检查不深入、不细致，高处作业现场失管失控，未能及时发现无证上岗、违章操作、防护缺失等突出隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）压实主体责任，提升本质安全

天津善大公司要全面梳理完善高处作业、特种作业管理、隐患排查治理等安全制度，严格落实全员安全生产责任制，坚决杜绝制度空转、管理虚化。

（二）严格人员准入，加强教育培训

天津善大公司要全面排查特种作业人员资格，严格执行持证上岗制度，无证人员一律不得从事高处作业。常态化开展安全培训和警示教育，杜绝习惯性违章行为。

（三）规范施工方案，强化过程管理

天津善大公司要梳理公司所有承包项目的高处作业情况，必须编制专项安全施工方案，落实作业审批、安全技术交底制度，无方案、无交底、无防护严禁施工。

（四）严抓安全监管，健全排查机制

天津善大公司要建立常态化隐患排查机制，对人员资格、作业流程、现场防护等重点内容开展逐项排查，建立台账、限期整改、闭环销号。

东丽区人民政府天津善大雕塑有限公司

“3·19”事故调查组