索引号：4303000008/2026-1424617　　发布机构：区应急管理局　　发布目录：信息公开

雨湖区湘潭xxxxxx经营管理有限公司“1·26”一般高处坠落事故调报告

雨湖区人民政府门户网站 www.xtyh.gov.cn　　发布时间：2026-03-31 14:55

2026年1月26日9时30分许，湘潭xxxxxx经营管理有限公司I#35号房（原物业用房）进行空调拆除作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失22.56万元（仅包含医疗救治、丧葬、救济费，死亡赔偿暂未达成一致）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经雨湖区人民政府批准，于2026年2月3日组成由雨湖区应急管理局牵头，湘潭市公安局雨湖分局、雨湖区住建局、雨湖区总工会、窑湾街道办事处为成员单位的事故调查组，同时邀请雨湖区纪委监委对事故调查工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，雨湖区湘潭xxxxxx经营管理有限公司“1·26”一般高处坠落事故是一起因人的不安全行为、物的不安全状态以及相关单位未依法履行安全生产主体责任造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）业务来源情况

2026年1月24日，湘潭xxxxxx经营管理有限公司（以下简称“xxx商业公司”）总经理周x杰口头向张x佳提出，要其帮忙腾空I#35号房（原物业用房）内物品，并帮忙打扫房屋卫生，没有相关费用支付。张x佳向周x杰提出用该房屋内的4台旧空调来抵作人工费用，周x杰同意。张x佳遂要其父亲张x兵找个拆空调的师傅，张x兵于2026年1月24日19时28分电话联系湘潭市雨湖区xxxx经营部老板娘张x梅，要其介绍一个拆空调的师傅，张x梅就将拆空调师傅（彭x军）的电话给了张x兵，张x兵于2026年1月24日19时33分打电话给彭x军，要他这两天帮忙拆一下空调，彭x军于1月25日16时18分许打电话联系张x兵看现场。16时33分到达I#35号房，张x兵便带彭x军到拆空调的现场查看，因空调所在下面为石膏板，不能站人，张x兵口头提出要他注意安全，在现场彭x军与张x兵口头约定拆空调费用为80元一台，共4台，由张x佳向彭x军支付。

（二）事故相关单位及个人情况

1.xxx商业公司概况

（1）xxx商业公司基本情况

xxx商业公司成立时间为2017年12月12日，统一社会信用代码为91430300xxxxxxxxxx，法定代表人为陈x华，注册资本为壹亿伍仟壹佰伍拾壹万伍仟贰佰元整，注册地址：湘潭市雨湖区xxx街道xx路18号0602001号，主要经营范围：以自有资金进行商业街基础设施建设的项目投资活动；旅游开发、建设及景区资产管理；商业咨询服务；城市绿化管理；娱乐、餐饮、住宿、商业开发及管理。具有房地产开发企业二级资质（编号：湘建房开（潭）字第012000xx号），有效期2025年12月31日至2028年12月30日。

（2）安全生产管理情况

公司总经理周x杰负责公司安全生产全面工作，公司内设成本部、财务部、综合管理部、设计部、营销部、工程部，公司制定了《车辆运行安全责任制度》《总包对分包管理制度》等制度。未制定生产安全事故隐患排查治理制度等制度。在I#35号房（原物业用房）进行清空、空调拆除过程中，未进行安全巡查、检查，未对作业人员进行安全交底和安全提醒、教育。

2.张x佳基本情况

张x佳，男，35岁，身份证号：43xxxxxxxxxxxxxxx，户籍地址：湘潭市雨湖区姜畲镇xx村秧田村民组230号，湘潭市xx建设工程有限公司总经理。

3.死者基本情况

彭x军，男，殁年48岁，身份证号43xxxxxxxxxxxxxxx，户籍地为湖南省湘乡市翻江镇xx村2组。为张x佳临时雇佣的拆空调人员。未取得高处作业资格证。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年1月26日9时20分许，彭x军带其儿子（彭x驰）到达现场，张x佳刚好在现场就让王x（xxx商业公司营销员）打开I#35号房的门，彭x军将他儿子带到营销中心，嘱咐他儿子在营销中心等候，在作业现场，张x佳口头向彭x军提出要注意安全，便返回办公室，彭x军独自前往拆空调现场（未戴安全帽、未系安全绳）作业。10时30分许，张x佳来到I#35号房查看空调拆除情况，发现未听到拆空调作业的声音，便询问其父亲（张x兵）彭x军的去向。于是张x兵开始在房内四处寻找彭x军，同时拨打彭x军的电话（10时50分），既未听到彭x军的手机铃声，也未见到彭x军儿子。之后，张x兵前往拆空调现场，发现空调下方的石膏板中间有一个缺口。张x兵打开手机手电筒试图查看缺口下的情况，由于该缺口距离地面约7.7米，手电筒光线无法照射到洞底。11时08分，张x兵打电话给张x佳，告知其上述情况。随后，张x佳和何x武、黄x、宋x、戴x（以上四人皆是张x佳朋友）一起去地下车库找人，发现彭x军仰躺在地上。

由于作业现场只有彭x军一人作业，无目击者且无监控直拍，根据地下车库监控视频声音显示，9时30分许，有一声巨响，疑似有重物坠落。经分析，为彭x军连同石膏板坠落至地下车库。

（二）应急处置情况

张x兵、张x佳等人发现彭x军后立即组织对其进行了心肺复苏急救措施，宋x于11时12分拨打了120急救电话，救护车和医护人员到现场后，对彭x军进行了现场急救，随后抬上救护车送往湘潭市中医医院进行抢救。张x兵于12时26分拨打110报警电话。

李x超发现彭x军坠落后告知王x，王x11时14分电话报告周x杰事故情况，周x杰于12时09分许赶到事故现场。

（三）事故信息接报及响应情况

1月26日12时50分，区应急指挥中心接市应急指挥中心信息通报后，立即联系窑湾街道到现场核实，区应急管理局主要负责人、分管负责人带领事故调查人员赶往事故现场核查处置，13时40分许，区应急指挥中心接到湘潭市中医医院信息，宣布伤者彭x军经抢救无效死亡，报市指挥中心、区总值班室。

（四）善后处置情况

事故发生后，xxx商业公司、张x佳与死者家属经多方协商于2026年2月1日签订了《前期协议书》（共21.4万）用来解决死者安葬及家属当前特殊困难。善后赔偿事宜未达成一致。

（五）事故应急处置评估情况

事故发生后，应急、公安机关以及窑湾街道办事处根据自身职责对事故处置到位。张x兵等人发现伤者彭x军后第一时间对其进行心肺复苏等急救措施，现场人员宋x第一时间拨打120急救电话，120急救人员到现场后立即进行现场急救，并将彭x军送至湘潭市中医医院抢救。

三、事故现场勘查及鉴定情况

（一）事故现场勘查情况

1.事故地点位于十八总湘江图别院I#35房内楼梯间，为房屋一楼上楼梯侧边。空调外机安装在楼梯间楼梯护栏外侧墙上，未见拆卸痕迹。楼梯间与地下车库之间用钢架焊接，钢架下方铺设薄石膏板隔断，石膏板与下方地下车库地面距离7.7m。（见图1、图2）



（图1）




（图2）

2.根据公安对现场勘察并提取死者所穿鞋子鞋底拍摄图片显示，掉落的石膏板上有一个鞋印（见图3、图4）



（图3）

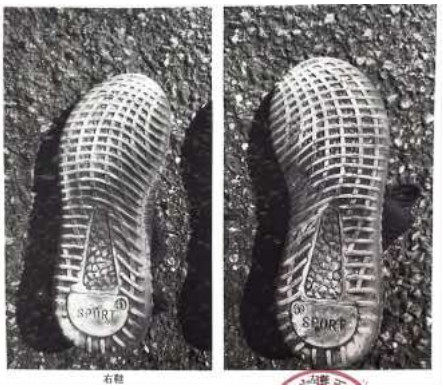

（图4）

（二）涉事空调情况

空调型号：KFR-35GW/(35592) FNhAa-B1（挂机）；KFR-35W/FNC14-3（外机），品牌：GREE 格力，制造日期：2020.05，产品类型：分体式变频冷暖壁挂式空调，制冷量：3500 W，制热量：4800W（含电辅热1080W），电源：220V-50Hz能效等级：1级（APF标准），制冷输入功率：1070W，制冷输入电流：5.6A，制热输入功率：1550W，制热输入电流：7.6A，电辅热输入功率：1080W，电辅热输入电流：4.9A。空调内机安装在一楼客房；空调外机安装在楼梯间楼梯护栏外侧墙上。（见图5、图6）





（图5）　　（图6）

（三）配电箱情况

配电箱安装在一楼客房的卫生间，为嵌入式暗装配电箱，安装在纯白色乳胶漆墙面上，箱体为标准白色金属材质，配有透明掀盖式箱门；配电箱内部布局为上进下出，元器件排列整齐。核心品牌：正泰（CHNT），断路器系列为NXB-63；

配电箱内部横向排列多组空开，经测试最右侧为空调专用双极空开（2P）；空开引出两根线，分别连接空调的火线和零线回路，无任何地线连接；经测试左侧黄绿线为火线（电压223V），右侧蓝线为零线（电压0V）；（见图7）



（图7）

（四）空调专用插座情况

空调专用插座采用联塑品牌的16A白色86型阻燃PVC暗装接线底盒，背面集成了圆形穿线孔，用于固定线管；拆除正面面板，露出黑色插座芯，插座内部的L（火线）、N（零线）接线柱均清晰可见且压接导线，未接PE（地线）；拆除正面面板，露出黑色插座芯，插座内部的L（火线）、N（零线）接线柱均清晰可见且压接导线，未接PE（地线）；空开合闸（接通）状态下测试：L（火线）：测电笔探针接触的导线，测量值224V，证明该支路火线真实带电；零线（N）：测量值2V；空开断路（未接通）状态下测试：L（火线）：测电笔探针接触的导线，测量值0V。（见图8、图9）



（图8）



（图9）

（五）空调外机勘探情况

运行状态：空调外机金属外壳、空调外机金属外壳固定的金属螺栓、空调外机散热片、空调外机固定支架最高电压106V，金属楼梯栏杆、空调外机下部石膏顶板的金属架0V；

待机状态：6个测量点均为0V；空开断路（未接通）状态下测试：选取了6个点分别测量：6个测量点均为0V；现场采用放线形式连接到地线端子排进行测试，选取了6个点分别测量：6个测量点均为0V；

现场采用放线形式连接到地线端子排进行电阻测试，分别对空调外机金属外壳、空调外机金属外壳固定的金属螺栓、空调外机散热片、空调外机固定支架进行测试，最高测量值为2.47MΩ；

现场采用放线形式连接到地线端子排进行电机测试，分别对空调外机金属外壳、空调外机金属外壳固定的金属螺栓、空调外机散热片、空调外机固定支架进行测试，测量值为0mA。

（六）现场勘查结论

经综合分析，从“电流–电阻–接触场景”三大触电核心要素判断，该空调当前无触电风险，现场勘查结论“不会构成触电”具备充分的实测数据与理论依据。（详见附件2）

（七）尸体鉴定情况

2026年2月4日，调查组委托湖南新融城司法鉴定中心对死者彭x军进行尸表检验及死亡原因分析。2026年2月9日，湖南新融城司法鉴定中心出具了《司法鉴定意见书》（湘潭新融城司鉴〔2026〕病鉴字第1号）（详见附件3），鉴定意见：被鉴定人彭x军符合高坠致颅脑损伤而死亡。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

人的不安全行为、物的不安全状态。彭x军未尽安全注意义务，翻越楼梯护栏拆除空调外机，在未做任何安全防护措施的情况下，踩踏非承重石膏板吊顶进行空调拆除作业，导致石膏板脱落，坠落至地下车库。

（二）间接原因分析

1.xxx商业公司存在的问题

（1）未依法落实生产安全事故隐患排查治理[]。未对空调拆除作业现场的危险因素进行辨识和评估，未对作业现场进行安全检查，未及时发现作业人员不具备高处作业资格证的重大事故隐患。

（2）未依法开展安全技术交底和安全生产教育、培训[]。未对张x佳就空调拆除进行安全技术交底和教育培训，未告知高处作业风险和禁止踩踏石膏板的要求。

（3）主要负责人履职不到位[]，周x杰作为公司总经理、主要负责人，未组织制定并落实作业现场风险管控和隐患排查治理制度，督促、检查本单位安全生产工作不力，未对作业现场进行安全生产检查，未及时消除作业人员未做安全防护措施、未取得高处作业资格证进行高处作业的生产安全事故隐患。

2.张x佳存在的问题

（1）雇佣无高处作业资格证人员从事空调拆除高处作业[]。未核查彭x军是否具有高处作业资格证安排其从事空调拆除高处作业。

（2）未落实生产安全事故隐患排查治理[]，未对作业现场的危险因素进行辨识和评估，未采取安全防护措施。

（3）安全交底和教育培训不到位[]。仅口头提出要彭x军注意安全，未对彭x军就空调拆除进行安全技术交底和教育培训，未告知作业人员作业现场存在高处坠落风险等不安全因素。

（4）未提供劳动防护用品，并监督、教育彭x军按照规则佩戴、使用[]。未向彭x军提供安全帽、安全带等劳动防护用品，且未监督教育其按照使用规则佩戴、使用。

五、属地街道履职情况

窑湾街道结合重要节点，对十八总湘江图沿江一线开展检查，并结合日常工作对沿线开展常态化巡视巡查。2025年深入重点企业、门店、单位，开展检查100余次，出动检查人员240余人，形成安全生产检查表100余份。开展联合检查60余次、专项行政执法检查3次，累计出动执法人员300余人次，制发督查检查文书20余份，整改一般隐患170余处。摸排重大隐患30处，年底完成整改28处，整改完成率93.3%；常态化巡查处置一般隐患230余项。

六、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员

彭x军，男，汉族，为张x佳临时雇请的空调拆除作业人员，未取得高处作业资格证，安全意识淡薄，长期从事空调拆除工作，未对作业现场的风险因素进行预判，未尽安全注意义务，未做安全防护措施，不慎踩到不受力的石膏板坠落至地下车库地面，对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，建议依法不再追究责任。

（二）移送司法机关追究责任人员

张x佳，男，汉族，雇佣无高处作业资格证的彭x军进行拆除空调；未落实生产安全事故隐患排查治理，未对作业现场的危险因素进行辨识和评估，未采取安全防护措施；未按要求进行安全技术交底和教育培训，未告知彭x军作业现场存在高处坠落风险；未提供劳动防护用品并监督、教育彭x军按照规则佩戴、使用。对事故的发生负直接责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送张x佳涉嫌犯罪线索至有管辖权的公安机关依法依程序调查处理。

（三）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1.xxx商业公司未依法开展安全技术交底和安全生产教育、培训；未依法落实生产安全事故隐患排查治理制度，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十一条之规定，对该起事故负有责任，建议由湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队依法调查处理。

2.周x杰，男，xxx商业公司总经理，负责公司的全面工作，为公司主要负责人。履行安全生产工作职责不到位，未组织制定并落实作业现场风险管控和隐患排查治理制度，督促、检查本单位安全生产工作不力，未对作业现场进行安全生产检查，未及时消除作业人员未做安全防护措施、未取得高处作业资格证进行高处作业的生产安全事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对该起事故负主要负责人责任，建议由湘潭市应急管理综合行政执法支队雨湖大队依法调查处理。

七、事故防范和整改措施建议

（一）xxx公司要深刻吸取事故教训，切实履行安全生产主体责任。

一是依法落实生产安全事故隐患排查治理制度，要对作业现场的危险因素进行辨识和评估，并进行安全检查，及时消除无证作业等生产安全事故隐患。**二是**依法开展安全技术交底和安全生产教育、培训，告知作业人员现场不安全因素，保证作业人员具备相应安全生产知识。**三是**主要负责人要认真履行自身安全职责。要进行经常性安全巡查检查，督促现场作业人员做好安全防护措施，及时发现和消除事故隐患，有力将事故遏制在萌芽状态。

（二）张x佳要深刻吸取事故教训，规范管理和承接业务。

一是对作业现场对危险因素进行辨识和评估，及时告知作业人员作业现场存在不安全因素，落实好安全防护措施。**二是**严格审查作业人员资质，确保其持证上岗且证件在有效期内，杜绝无证或证件过期人员进行作业。**三是**加强对作业人员安全教育培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识。**四是**要为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（三）窑湾街道办事处要加强对小散工程安全巡查。

加强对辖区小散工程安全巡查检查，发现小散工程未登记、施工现场存在安全隐患问题的，及时提醒、警示、制止并跟踪督促整改，同时加强安全宣传教育，对拒不整改违法违规行为和安全隐患等问题，及时有效处理或及时函告相关部门处理。

湘潭市雨湖区人民政府事故调查组

2026年3月27日