江西煤炭储备中心有限公司“4·16”一般机械致害事故调查报告

2026年4月16日11时20分许，江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“江煤公司”）位于九江市濂溪区新港镇江滨东路589号厂区136#皮带四楼溜槽作业区域发生一起机械致害事故，九江雨和劳务有限公司（以下简称“雨和劳务公司”）人员陈世忠在作业过程中，被溜槽翻板挤压头部，经120医护人员现场抢救无效死亡。本次事故核定直接经济损失135万元。

接到事故报告后，濂溪区应急管理局、九江市公安局濂溪分局、濂溪产业园管委会等单位有关人员迅速赶赴事故现场，开展现场勘察、情况核查、善后指导等工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律规定，2026年4月24日，濂溪区人民政府成立以区应急管理局局长洪宇为组长，市公安局濂溪分局、区应急管理局、区总工会、区人社局、濂溪产业园管委会等单位相关人员为成员的江西煤炭储备中心有限公司“4·16”一般机械致害事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查工作。

事故调查组严格遵循“四不放过”和“科学严谨、依法依规、

实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、资料核查、综合分析等方式，全面查清了事故发生经过、直接及间接原因、人员伤亡、经济损失等情况，依法认定了事故性质和责任，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对此次事故原因和暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。现将调查情况报告如下:

事故调查组认定，江西煤炭储备中心有限公司“4·16”一般机械致害事故，是一起因安全管理不到位、作业人员违规操作的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况。

雨和劳务公司[1]，江煤公司聘请的第三方劳务公司，注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇洪垅路297号尚东国际1栋1单元302，成立于2022年11月3日，统一社会信用代码：91360402MAC3XD7U7Y，法定代表人：李家文，注册资本：壹拾万元整，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

（二）相关单位情况。

[1][]经营范围：许可项目建筑劳务分包，职业中介活动，建设工程施工，海员外派业务，住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:劳务服务(不含劳务派遣)，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，社会经济咨询服务，装卸搬运，薪酬管理服务，专业保洁、清洗、消毒服务，建筑物清洁服务，日用百货销售，二手日用百货销售，五金产品批发，日用电器修理，家用电器安装服务，五金产品零售，家具安装和维修服务，园林绿化工程施工，园艺产品销售，家政服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

江煤公司[2]，注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇，成立于2010年7月29日，统一社会信用代码：91360402558478644K，法定代表人：鄢东华，注册资本：柒亿柒仟伍佰叁拾叁万元整；企业类型：有限责任公司（国有独资）。

（三）涉事设施（设备）情况。

1.涉事设备信息。

136#带式输送机安装长度39.6米，倾角12°，输送量2500t/h，带速3.15m/s，主要输送原煤、精煤等物料；输送机机头设溜槽，溜槽内置电液推杆驱动翻板，用于切换物料流向。

2.涉事设备主要设备型号。

电动机：型号YB3-315L-4ELO25，功率185KW，电压380V；

减速机：型号PHD9080R3-RRFB-25，减速比24.63；

电力液压鼓式制动器：型号YWZ9-400/B121，制动力矩1000-2000N.m；

滚筒：机头φ1000*1800mm，机尾φ800*1800mm；

钢丝芯胶带：型号ST1000 1600*（8+6），长度92米；

翻板油缸电机：型号YE2-100L1-4。


3.涉事设施设备图片。

---

[2][]经营范围：**许可项目港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:煤炭及制品销售，非居住房地产租赁，国内船舶代理，国内货物运输代理，金属矿石销售，润滑油销售，食品销售(仅销售预包装食品)，食用农产品零售，日用百货销售，机械设备租赁，石油制品销售（不含危险化学品），木材销售，信息咨询服务，（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。**

	
涉事翻板电机铭牌	涉事翻板外部结构
	
涉事翻板	涉事翻板

4.涉事设备设计图。

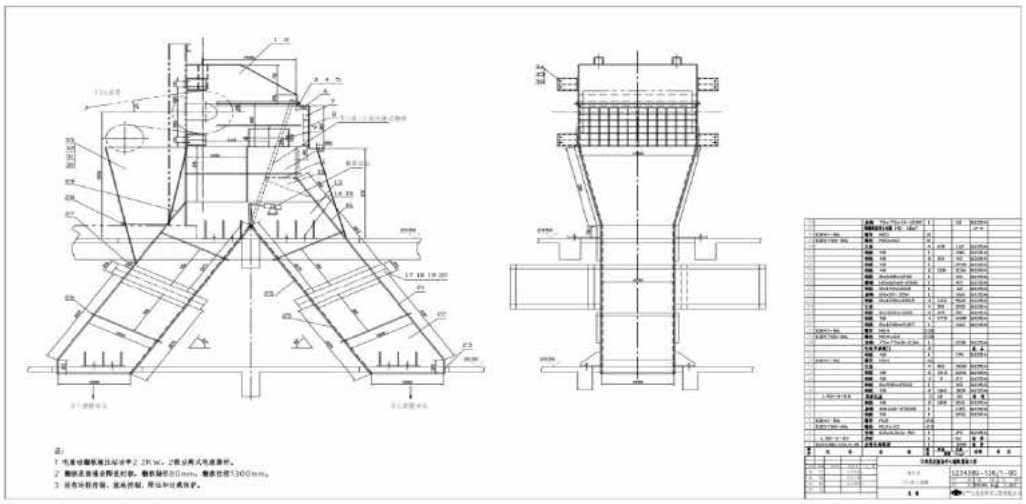

涉事设备设计图

（四）劳务承接情况。

—

—

江煤公司为保障码头煤炭、矿石中转及配套生产作业有序开展，通过外包方式将厂区皮带运维、物料清理、码头保洁、件杂货装卸及铁路装车等辅助性劳务作业整体外包给雨和劳务公司。双方先后签订《劳务外包服务合同》（2025 赣煤储合 063 号）、《劳务外包补充合同》（2025 赣煤储合 104 号）、《补充协议》（2025 赣煤储合 293 号）、《补充协议》（2026 赣煤储合 034 号）及《劳务外包服务补充合同》（2026 赣煤储合 058 号），系列合同合法有效，合同有效期延续至新劳务外包招标确定中标单位为止。

根据合同约定，雨和劳务公司承接的作业范围涵盖：江煤公司厂区所有皮带系统日常巡视、设备维保、故障排查、皮带道及溜槽积煤（矿石）清理；卸船机、斗轮机料斗清理；码头平台冲洗、道路及堆场保洁、船舱清仓作业；件杂货装卸、吊装辅助作业；堆场防尘网揭盖管理及火车装车配套劳务作业等。本次事故涉及的皮带溜槽堵煤隐患排查及清理作业，属于双方合同明确约定的雨和劳务公司工作范畴。

合同明确双方管理及安全权责边界：雨和劳务公司作为独立劳务承揽主体，自行招录、配置作业人员，负责人员日常管理、岗位排班、岗前安全教育、班前会组织及作业过程管控，自主落实作业风险辨识、现场安全防护、高风险作业监护等安全生产管理工作，承担其从业人员在作业过程中的全部安全生产主体责任及事故风险。江煤公司主要负责划定作业范围、下达生

产任务、开展作业结果考核及制度监督管理，不参与雨和劳务公司人员日常管理、现场作业分工及具体安全管控工作。

同时，合同明确约定雨和劳务公司需自行落实从业人员体检、社保缴纳、安全培训、劳动防护用品配备等基础管理工作，严格遵守甲方安全生产管理制度，独立承揽涉案皮带运维、溜槽故障处置等高风险作业，对自身承揽业务的作业安全、人员管理、隐患防控负全部责任。

（五）事故现场情况。



事故现场作业点

事故现场位于江煤公司装车点大楼四楼136#皮带机头溜槽作业区域。该大楼总高24米，共四层，四楼为皮带机头设备作业层。涉事设备间长13米，宽8米，高6米；溜槽设备呈漏斗状，长5米，宽2米，高5米，设备距四周墙体2至4米。溜槽侧面1.5米高度处设有60cm×40cm长方形观察孔，供作业人员排查堵煤、清理积料使用。事故发生时，陈世忠站立于观察孔外侧铁质作业踏板上，身体探入观察孔内作业，头部及上身处于溜槽翻板作业区域，受翻板动作挤压，作业头盔破裂，观察孔边缘留有血迹。

二、事故发生经过、应急救援处置、事故信息报送、善后处理、事故应急处置评估及人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故发生经过。

2026年4月16日10时56分，江煤公司集控中心值班人员谭望松通过对讲机呼叫136#皮带巡视岗位，要求当班巡视工陈世忠清理6道簸箕积料。陈世忠应答接收指令，江煤公司集控班长吴凯进一步告知陈世忠，6道即将输送精煤，簸箕存在残留余料，需现场核查并清理积料，确保设备正常运行，陈世忠回复收到指令并前往现场。

10时58分，陈世忠通过对讲机反馈，5道溜槽斗内存在少量积料，且自身清理工具长度不足，无法彻底清理。10时59分，现场装车司机申请开启6道装车流程，江煤公司集控值班人员

胡奕彬告知需等待136#皮带现场积料清理完毕后方可作业。11时00分，胡奕彬通知陈世忠将设备翻板切换至6道，并要求其现场确认设备状态，陈世忠应答确认操作。

11时01分，136#皮带设备触发堵煤报警，胡奕彬随即告知陈世忠现场设备报警情况，陈世忠即刻开展现场清理排查工作。11时06分，陈世忠反馈已清理翻板叶片杂物，但设备堵煤报警仍未复位，无法排查故障原因。随后皮带巡视管理员徐武通过对讲机指导陈世忠全面排查设备上下部位堵煤点位，开启清扫装置，彻底清理残留积料。陈世忠回复已全面清理设备上下部位及料斗积料，仅远端部位残留少量积料无法清理，同时怀疑设备信号存在故障。

11时16分，胡奕彬发现设备报警异常，呼叫电工唐武前往136#皮带现场排查设备信号故障。11时17分，未在现场的电工唐武建议集控人员将翻板切回5道，通过切换设备点位排查堵煤报警问题，胡奕彬按电工唐武指令远程操作翻板切换至5道。设备切换后，堵煤报警成功复位，唐武据此判定为5道翻板积煤导致报警，要求现场巡视人员清理5道翻板积料。

11时18分至11时25分期间，江煤公司集控多名值班人员持续通过对讲机呼叫陈世忠，要求其现场确认翻板切换状态、核查5道设备情况，对讲机始终无人应答。11时26分，雨和劳务公司同班组巡视工吴贻增告知集控，陈世忠大概率在密闭料斗内作业、对讲机无法接通，并前往现场核查，集控班长吴凯

予以应允。吴贻增抵达现场后发现，陈世忠头部被136#皮带5道溜槽翻板挤压卡困在观察孔作业区域，已失去意识。

（二）应急救援处置情况。

事故发生后，吴贻增与赶来的雨和劳务公司巡视班长曹祥、雨和劳务公司负责人吴贻新、江煤公司员工徐武合力将陈世忠从设备作业区域抬至安全平台，陈世忠口角有血渍、无自主意识。现场人员立即拨打120急救电话。11时36分许，120急救医护人员抵达现场并开展专业抢救，经全力救治，于11时50分许宣告陈世忠抢救无效死亡。

（三）事故信息报送情况。

11时21分，雨和劳务公司负责人吴贻新向江煤公司分管生产副总经理李春涛上报事故情况。江煤公司核实事故基本信息后，由安全环保部牵头，第一时间向濂溪区应急管理局、濂溪产业园管委会进行事故初报，同步向上级主管单位完成报备，如实上报事故时间、地点、伤亡情况、初步处置措施等核心信息。濂溪区应急管理局依规在全国生产安全事故统计信息直报系统、江西省应急值班系统完成线上事故报告。

（四）事故善后处理情况。

事故发生后，江煤公司、雨和劳务公司积极开展善后处置工作，与死者家属沟通协商，依法依规推进赔偿事宜，双方最终

达成一致赔偿协议，事故赔偿总额130万元，由雨和劳务公司先行支付80万元，江煤公司垫付剩余50万元；同时江煤公司额外支付家属慰问金5万元，累计直接经济损失135万元。

（五）事故应急处置评估情况。

事故发生后，同班组作业人员第一时间开展施救，拨打120急救电话；企业相关负责人接报后迅速到场组织救援。120医护人员到场开展抢救，经救治无效宣告人员死亡。企业按规定时限向属地应急管理、产业园管委会等主管部门上报事故信息，濉溪区应急管理局完成线上事故直报。江煤公司、雨和劳务公司及时开展家属安抚、善后协商工作，顺利达成赔偿协议，善后处置平稳。

综合评估：本次事故现场初期救援、事故上报、善后处置总体及时规范，险情得到有效控制，未引发次生事故及不良舆情。同时暴露出问题：现场岗位之间异常失联后的应急停机处置机制不完善，集控远程设备操作缺少现场确认流程，应急处置联动管控存在漏洞。

下一步企业应完善设备远程操作安全确认、人员失联应急停机处置流程，优化岗位应急联动机制，组织专项应急演练，补齐现场应急管控短板。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况。

1.人员伤亡情况。

事故造成1人死亡，具体情况如下：陈世忠，男，59岁，江西省九江市濂溪区人，雨和劳务公司巡视工。

2.直接经济损失。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986）等标准，核定事故造成直接经济损失约为人民币135万元[3]。

三、事故直接原因

雨和劳务公司作业人员陈世忠在溜槽积料清理作业过程中，严重违反江煤公司机械设备安全作业管理制度[4]，未执行停机挂牌、闭锁等安全管控措施，擅自将头部及上身探入翻板设备机械挤压危险区域，直接置身于致命风险环境。该违章行为是造成本次机械致害事故最核心、最根本的原因。

四、事故相关单位的主要问题

（一）雨和劳务公司。

一是安全生产主体责任落实不到位，隐患排查治理制度落实

---

[3][]本次事故发生于 2026 年 4 月 16 日，事故直接经济损失核算参照 GB/T 6721—1986《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》执行；调查报告结案阶段对照 GB 6721—2025《生产安全事故直接经济损失统计要求》复核统计口径，核定本次事故直接经济损失合计人民币 135 万元，统计范围为人身伤亡善后相关支出，未计入停产损失、行政处罚等间接经济损失。

[4][]江煤公司《安全管理规程》《主要工种安全技术操作规程》（2023 版）安全技术操作规程第十节 带式输送机安全技术操作规程三、停机 3.停机后，设备可靠闭锁，并有人监护，办理停电工作票，挂停电牌后做好设备检查及保养工作，清理设备，……。四、运转中注意事项 11.处理溜煤槽卡、堵时，要先停机挂牌，必须有专人监护，且上下相关设备必须可靠停机闭锁，人员应站在溜槽出口侧面，且所持工具不应对人，并防止工具摆动伤人，严禁从溜槽出口进入溜槽处理卡、堵事故。

不力，未对作业现场存在的机械挤压风险进行有效辨识和管控，未督促作业人员严格执行安全操作规程。

二是安全教育培训针对性不足，未针对溜槽翻板挤压风险、停机挂牌闭锁等规范开展专项培训，作业人员冒险作业，安全意识淡薄，存在侥幸违章心理。

三是作业现场管控缺失，溜槽清堵未落实现场专人监护，未能及时制止人员违规进入设备危险区域。

（二）江煤公司。

一是对外包作业统一协调监管不到位。**未有效督促劳务承包单位**雨和劳务公司**及现场作业人员落实停机闭锁等技术防控措施，**对雨和劳务公司问题隐患跟踪整改闭环不彻底。

二是安全技防设施不完善，公司操作规程不健全，管理有漏洞，未明确设备故障现场核实、远程操作安全确认的标准化流程。

五、对事故责任单位及责任人的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定下列单位和人员应当承担相应的责任，并提出如下处理建议:

（一）建议免于追究责任的人员。

陈世忠，男，雨和劳务公司巡视工，死者。安全意识淡薄，

漠视作业安全规程，在136#皮带溜槽堵煤清理作业过程中，未严格执行企业安全作业规定，未确认设备安全状态，违规将头部及上身探入溜槽翻板作业区域作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中已死亡，建议不予追究其相关责任。

（二）建议给予行政处罚的人员。

1.吴贻新，雨和劳务公司主要负责人。未落实全员安全生产主体责任，作业现场安全管理、监护等工作全面缺位，对事故发生负有主要领导责任，建议由应急管理部门依法依规予以行政处罚。

2.龚英挺，江煤公司安全环保部部长。负责公司安全生产监督、隐患排查、外包单位安全监管工作，对外包单位培训缺失、现场警示缺失、高风险作业违规等隐患排查不彻底，监督履职不到位，对事故发生负有管理责任。建议由应急管理部门依法依规予以行政处罚。

3.邹环华，江煤公司分管安全环保工作副总经理。对作业高风险管控、外包作业监管督导不力，对事故发生负有领导责任。建议由应急管理部门依法依规予以行政处罚。

（三）对事故相关责任单位的处理建议。

1.雨和劳务公司。

安全生产主体责任落实不到位，隐患排查治理制度落实不力，

未对作业现场存在的机械挤压风险进行有效辨识和管控，未督促作业人员严格执行安全操作规程，作业现场管控缺失，溜槽清堵未落实现场专人监护，未能及时制止人员违规进入设备危险区域。安全教育培训针对性不足，未针对溜槽翻板挤压风险、停机挂牌闭锁等规范开展专项培训，从业人员违章冒险作业直接引发事故，对事故发生负有主要责任。建议由应急管理部门依法依规予以行政处罚。

2.江煤公司。

对外包作业统一协调监管不到位。**未有效督促劳务承包单位**雨和劳务公司**及现场作业人员落实停机闭锁等技术防控措施，**对雨和劳务公司问题隐患跟踪整改闭环不彻底，安全技防设施不完善，公司操作规程不健全，未明确设备故障现场核实、远程操作安全确认的标准化流程，对事故发生负有管理责任。建议由应急管理部门依法依规予以行政处罚。

（四）对相关单位内部处理人员的处理建议。

以下人员建议由江煤公司按照公司内部规章制度予以处理，处理结果及时报濂溪区安防救委办备案:

1.李国春，雨和劳务公司巡视二班班长。未有效履行班组安全管理职责，未对当班高风险作业进行全过程监督，对事故发生负有其他责任。

2.唐武，江煤公司设备维管部电工。接到核查136#皮带报警信号指令后未赴现场核实，仅凭过往经验向集控提供翻板操作建议，对事故发生负有其他责任。

3.胡奕彬，江煤公司运行部试用期集控操作员。在安全风险研判不足的情况下开展翻板远程操作作业，对事故发生负有其他责任。

4.吴凯，江煤公司运行部集控操作员，系胡奕彬带班管理人员。对试用期操作人员日常监护、作业全过程监督负有管理职责，带班履职不到位，对事故发生负有其他责任。

（五）对监管单位的处理建议。

1.九江市港口航运管理局城东分局，向濂溪区人民政府作出深刻书面检查，并在全区安防救委会上作表态性发言，处理结果及时报濂溪区安防救委办备案。

2.濂溪产业园管委会，向濂溪区人民政府作出深刻书面检查，并在全区安防救委会上作表态性发言，处理结果及时报濂溪区安防救委办备案。

3.濂溪区新港镇人民政府，向濂溪区人民政府作出深刻书面检查，并在全区安防救委会上作表态性发言，处理结果及时报濂溪区安防救委办备案。

六、事故主要教训

一是劳务外包单位不能弱化安全生产法定责任，小型劳务公司不得以规模小、人员少为由简化安全管理架构、省略高危作业管控流程，从源头抓实从业人员培训、现场监护、作业前风险告知等基础工作。

二是发包单位对外包队伍不能“以包代管”，必须压实全过程监管责任，常态化核查外包单位安全制度执行、人员安全教育、现场风险管控落实情况，对发现的管理漏洞紧盯整改闭环。

三是生产企业要完善安全技防设施与操作规程，对具备远程启停功能的机械设备，必须建立可靠的现场状态确认机制，依靠视频监控、现场人员应答等双重核验后方可操作，堵住制度执行漏洞。

四是企业班组层级带班管理必须落地见效，班组长要切实履行对在岗人员尤其是试用期新员工的监督指导职责，发现违规指令、人员失联等异常情况第一时间采取停机、设备锁定等应急处置措施。

五是各岗位从业人员要牢固树立安全红线意识，电工、集控操作员等关键岗位必须严格履职，严禁未经现场核查随意下达操作指令、仅凭口头反馈启动危险设备，杜绝多岗位履职疏漏叠加酿成安全事故。

七、事故整改和防范措施

辖区企业全面开展安全隐患大排查，重点排查安全防护设施、操作规程、外包管理、班组带班等薄弱环节。监管部门加大劳务外包企业执法检查力度，重点核查安全管理人员配备、高危作业现场管控、从业人员安全教育落实情况，对违法违规行为从严查处。督促企业和从业人员深刻吸取事故教训，筑牢安全生产思想防线，坚决防范同类事故重复发生。

（一）雨和劳务公司。

1.立即规范安全管理机构设置，立即解除主要负责人兼职安全员模式，按法规要求聘用专职安全管理人员，明确巡查、交底、违章纠治岗位职责，建立常态化现场安全巡检制度。

2.全面开展全员安全再培训，重点讲解溜槽翻板远程动作挤压伤害风险、机械设备停机挂牌闭锁强制作业规范，结合本次事故开展警示教育，提升作业人员风险辨识能力。

3.严格规范临时高危作业管理，所有溜槽积料清理等机械致害风险作业，必须安排专人全程现场监护，作业前口头开展风险提示，全程监督落实设备锁定措施。

4.健全日常安全管控机制，加大作业现场巡查频次，及时制止侥幸冒险作业行为，完善内部安全管理制度并刚性执行。

（二）江煤公司。

1.补齐安全技防短板，限期完成 136# 溜槽等关键作业区域

视频监控安装，实现集控室远程可视；修订设备远程操作管理制度，明确现场核实、多方确认后方可启闭翻板的刚性流程。

2.强化班组带班与新员工管理，压实班组长带班监督责任，对试用期操作人员落实全过程跟班指导，完善人员失联、设备异常应急处置预案，明确紧急停机处置流程。

3.打通岗位风险联动机制，建立电工、巡检、集控等岗位信息互通、异常相互提醒制度，杜绝信息传递不畅、应急处置滞后问题。

4.健全外包单位长效监管体系，完善外包单位准入审核、人员培训核查、高危作业旁站督查、隐患复查销号机制，定期对合作劳务单位开展安全考核，倒逼外包单位落实主体责任。

5.组织公司各级管理人员、一线岗位人员开展事故警示教育，重新修订全员安全生产责任制，细化各岗位履职清单，强化履职考核与责任追究。