邕宁区那楼镇“12•22”私人自建房高处坠落一般事故调查

2021-05-20 19:30　来源：邕宁区应急管理局

邕宁区那楼镇“12·22”私人自建房高处坠落

一般事故调查报告

2020年12月22日上午9时许，邕宁区那楼中心卫生院斜对面宁菊花私人自建房发生一起装修作业人员在施工过程中坠落事故，造成一人

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《南宁市人民政府关于明确生产安
知》（南府发〔2007〕79号）的有关规定，由城区应急管理局牵头，会同城区政法委、公安分局、住建局、总工会、人社局、那楼镇镇人民
宁区那楼镇“12·22”私人自建房高处坠落一般事故调查组。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”
明了事故发生的经过和原因，确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范措施。现将调查情况报告如下:

一、基本情况

（一）自建房概况

宁菊花自建房位于南宁市邕宁区那楼镇那楼街45号，原土地所有者为廖启芳，地址南宁市邕宁区那楼镇那楼街63号。因廖启芳过世，
户，即南宁市邕宁区那楼镇那楼街45号。该工程为楼层加盖。事故发生时四至五层的主体框架结构、墙体粉刷和地面铺设已完成，西南面墙体

宁菊花与承包者王永战没有签订书面的装修合同，双方仅仅通过口头形式商定承包房屋装修工程事宜，双方约定房屋装修而工程由王
宁菊花负责向王永战工程队提供所需建筑材料。工期从2020年11月3日开始，直至三层至五层楼梯墙面、四层和五层整层全部装修完成，装修
向王永招结算过一次工程款人民币1.41万元，剩余745.96元尾款于承重柱装修结束后结清。

（二）相关人员情况

1.宁菊花，女，58岁，居住地址为：南宁市邕宁区那楼镇那楼街45号，系发生事故的私人自建房的房主。

2.王永战，男，48岁，南宁市邕宁区那楼镇坛墩村那楼坡人，是发生事故的自建房装修工程的总承包者、施工人员之一，没有相关资质

3.王永招，男，50岁，

南宁市邕宁区那楼镇坛墩村那楼坡人，是该工程总承包王永战的哥哥、招募的施工人员之一。

4.王日贯，男，南宁市邕宁区那楼镇坛墩村那楼坡人，是该工程总承包王永战招募的施工人员之一。

二、事故发生经过和救援情况

2020年12月22日9时左右，在南宁市邕宁区那楼镇那楼街45号，由王永战承揽为宁菊花私人住所装修作业，同在一起装修作业的还有王
王永招、王日贯。9时许，王永战到五楼启动吊机，计划将五楼的废渣吊到一楼，再将一楼的一袋水泥吊到五楼。启动吊机一分钟左右，在四
贯和在一楼准备吊装水泥的王永招听到一声巨响，发现五楼的吊机和王永战坠至自建房前路面，王永战躺在地上没有意识，脸色苍白。王永
战送至对面的邕宁那楼中心卫生院进行抢救，上午9时30分左右，医生宣布抢救无效死亡。

城区应急管理局接事故报告后，派员到现场调查了解事故情况，指导事故善后处理工作，全力排查和消除安全隐患，防止发生次生事故

三、事故现场勘验、人员伤亡情况

（一）事故现场勘验情况

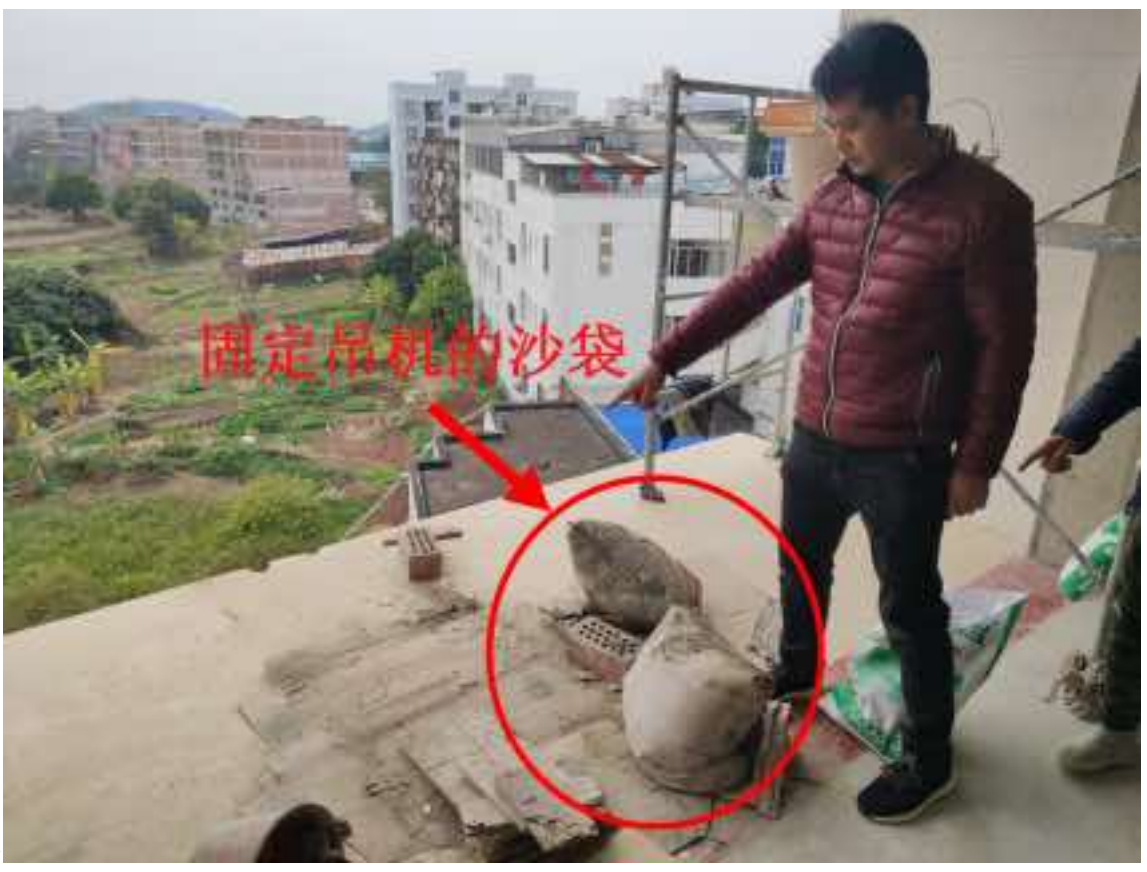

事故发生当天阴天，地点位于南宁市邕宁区那楼镇那楼街45号，该房屋已建好五层且一至三层已入住，正在装修三层至五层的楼梯墙面、四楼
到地面高度12米，吊机架设位置放有两袋沙袋和几块砖头，无安全绳装置，作业现场未见安全帽，房屋周围无施工围挡、无临边防护设施，未

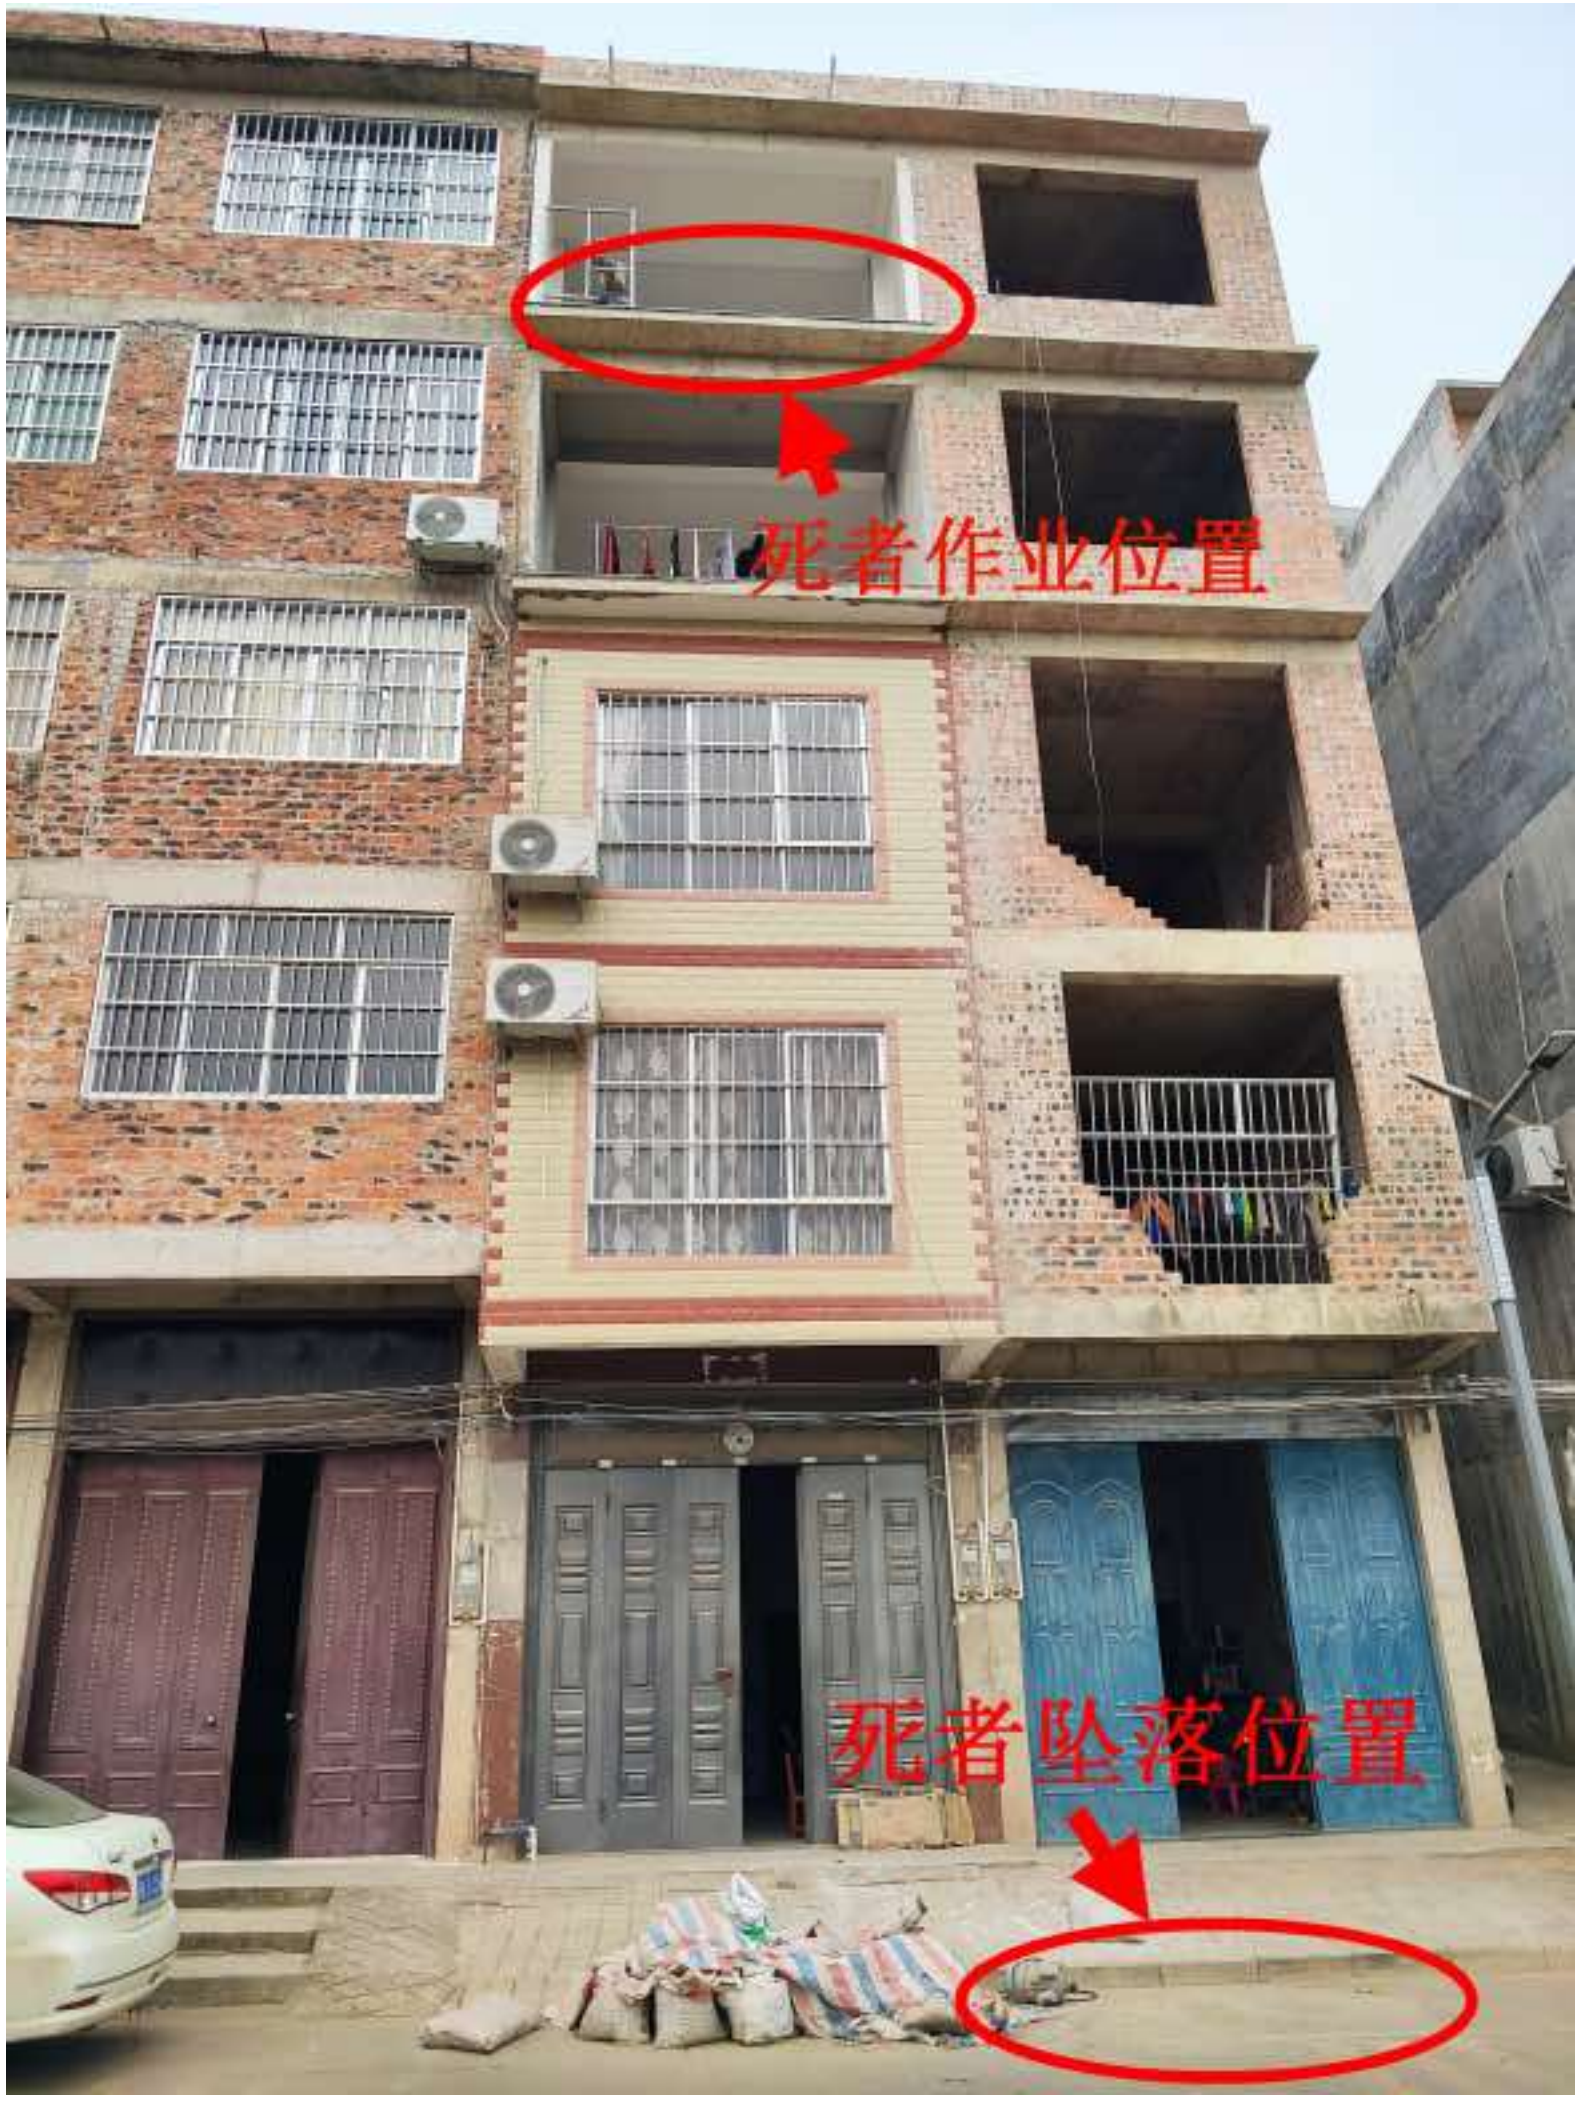

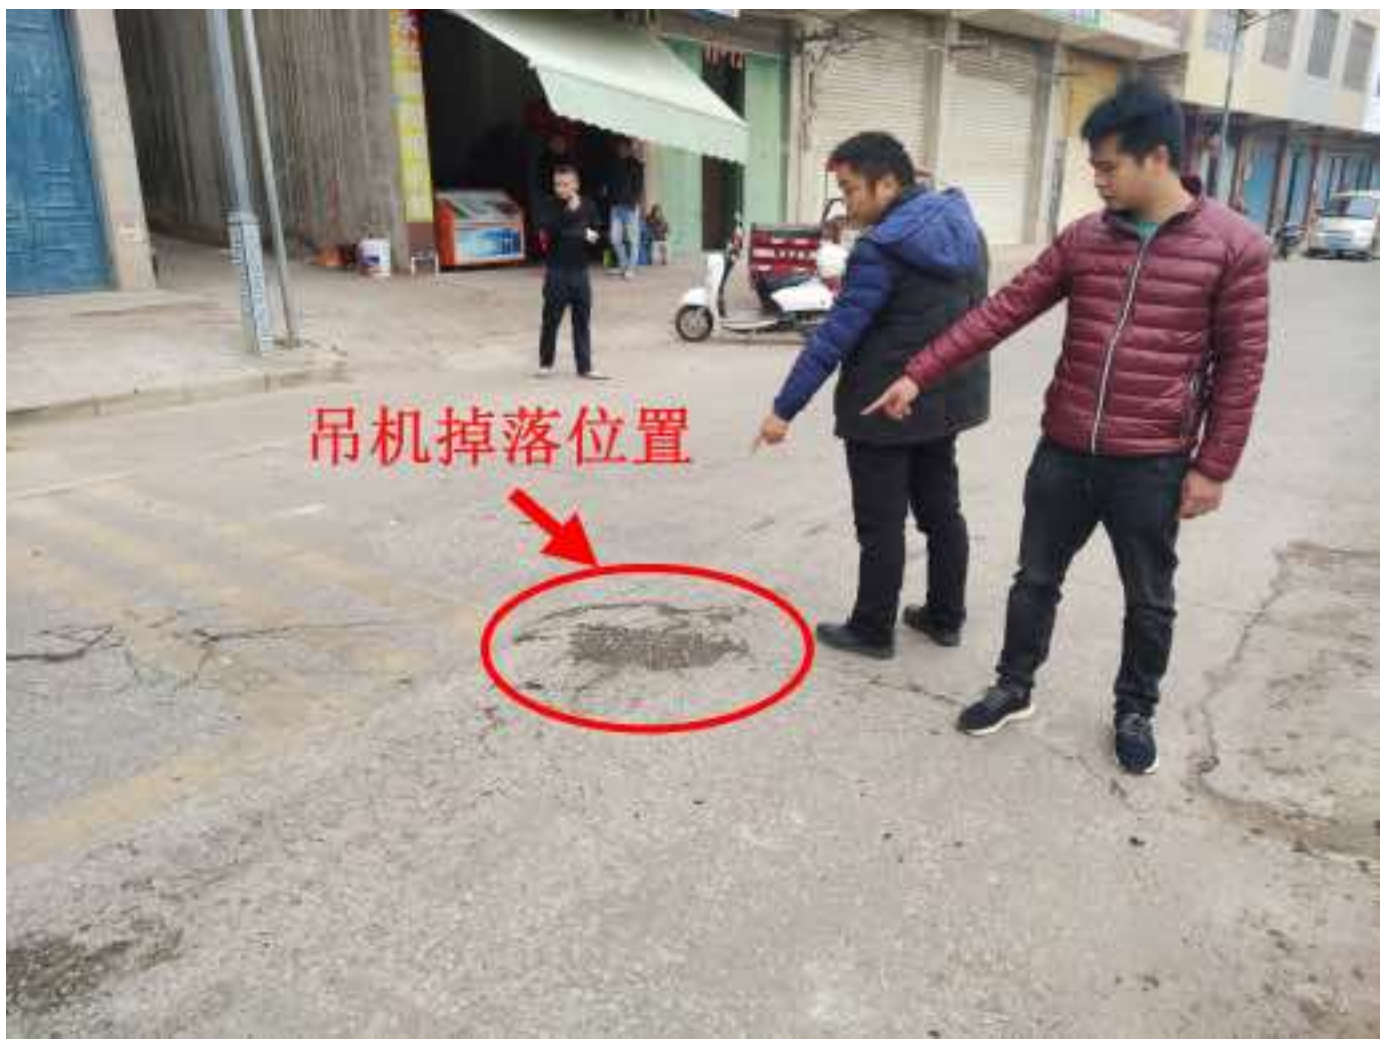

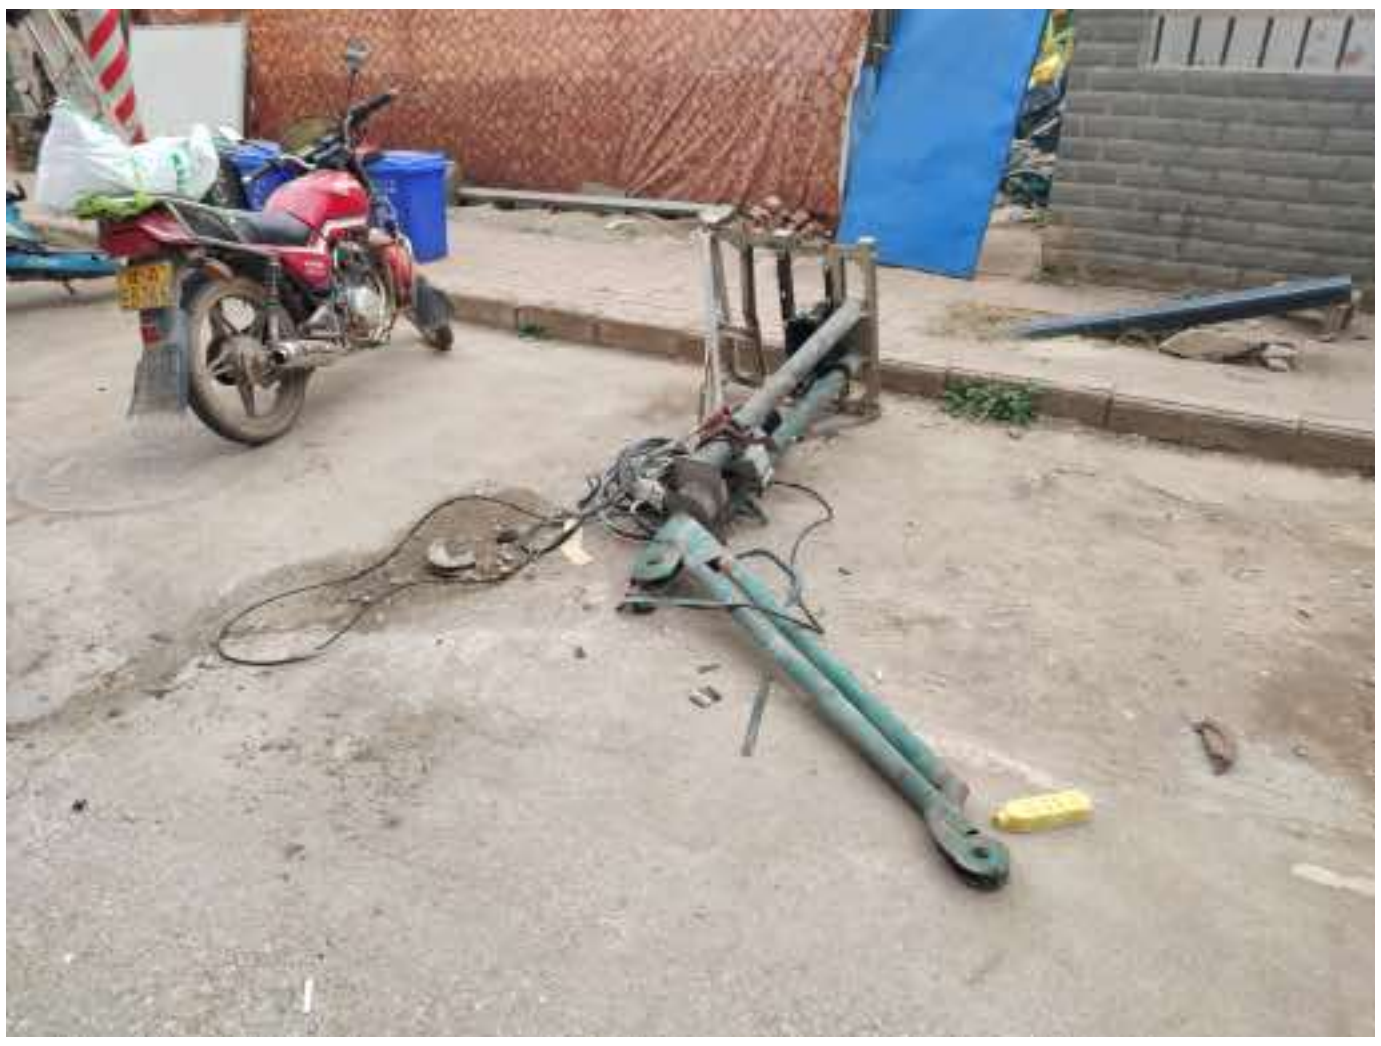

事故现场图片

（二）事故造成人员伤亡情况

王永战，男，48岁，南宁市邕宁区那楼镇坛墩村那楼坡人，在事故中因颅脑外伤在邕宁区那楼中心卫生院抢救无效死亡。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

王永战安全意识淡薄，未对施工装置做好安全加固措施，将两袋沙袋分别放置在吊机右支架和后支架用于固定吊机，导致设备运行过
业面坠落至一楼门前路面，造成王永战颅脑外伤后抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.宁菊花将建筑工程发包给不具备相应建筑从业资质的承建者，建设工地安全防护措施不完善，与房屋建筑装修承包者未签订专门的
自的安全生产管理职责，对房屋建设工程安全生产工作统一协调、管理不到位。

2.王永战未健全安全生产管理制度和操作规程；未取得建筑施工的合法资质的情况下违规承建房屋，未指定专人负责施工现场的安全管理，
示严重缺失、事故建筑工地高处临边位置未设置安全防护、未对施工装置做好安全加固措施等安全事故隐患进行督促、检查并及时消除；安
对从业人员进行三级安全教育培训。

（三）事故性质

经调查组依法调查取证、分析，认定这是一起建筑施工领域现场施工装置未做好安全加固措施、施工人员违规作业、施工现场安全生
安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任人的处理建议

1. 宁菊花，事故房屋实际建设者。房屋建设未取得许可，将建筑工程发包给不具备相应建筑从业资质的承建者，建设工地安全防护措
全生产工作统一协调、管理不到位，在事故责任认定上，其对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国
菊花除须承担相应的赔偿责任外，由南宁市邕宁区住房和城乡建设局依法处理。

2. 王永战，未健全安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未对施工装置做好安全加固措施、及时消除生产
业，导致高空坠落抢救无效后死亡。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第一款第二、三、五项①，对事故发生负有责任，鉴于
究生产安全事故责任。

六、事故防范和整改措施

（一）各镇要深刻吸取此次事故的教训，举一反三，认真贯彻落实上级和城区政府有关安全生产工作的一系列决策部署，做好辖区内在建
全生产红线意识，落实监管责任。

（二）行业主管部门要建立完善监管工作机制，继续开展对辖区在建私人自建房建设工地的安全生产大检查，加大宣传和执法力度，对无视安全生产、违法违规建设的行为要及时制止，排除事故隐患并依法严厉查处，同时加大日常巡查和监管力度，采取切实有效措施遏制同类事故发生。

邕宁区那楼镇“12·22”私人自建房
高处坠落一般事故调查组
2021年5月20日

第十八条

生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:

(一)建立、健全本单位安全生产责任制;

(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;

(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;

(四)保证本单位安全生产投入的有效实施;

(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;

(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;

(七)及时、如实报告生产安全事故。

11