丽水经济技术开发区山锋再生资源有限公司“12·12”一般机械伤害事故调查报告

丽水市人民政府事故调查组

2026 年 1 月 27 日

目 录

一、事故有关情况……2
（一）事故相关单位情况……2
（二）事故相关人员情况……3
（三）事故设备“一体机”情况……4
（四）事故发生单位安全管理情况……6
（五）事故发生过程……6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况……10
二、事故应急处置及评估情况…… 10
（一）事故信息报送及响应情况……10
（二）应急处置情况……11
（三）事故应急处置评估……11
三、事故直接原因…… 11
四、有关责任单位及人员主要问题…… 11
（一）“山锋公司”存在的主要问题……12
（二）合兴公司存在的主要问题……13
（三）相关人员存在主要问题……14
五、有关部门主要问题…… 15
六、事故责任认定及处理建议…… 15
（一）不予追究责任人员建议……15
（二）追究刑事责任人员建议……15
（三）事故责任单位及责任个人处理建议……16
（四）其他处理建议……16
七、事故主要教训…… 17
（一）守住安全底线……17
（二）加强现场管理……17
（三）加强安全管理……17
八、事故防范和整改措施…… 18
（一）汲取事故教训，树牢安全理念。……18
（二）重构检查体系，强化风险管控。……18
（三）规范涉企检查，强化安全监管。……18

2025年12月12日12时56分许，位于浙江省丽水经济技术开发区龙庆路278号2B厂房的丽水市山锋再生资源有限公司（以下统称山锋公司）发生一起机械伤害事故，一名女工钻入泡沫冷熔一体机（以下统称一体机）料仓内清理胶带等杂物时，被突然启动的一体机卷入当场死亡，直接经济损失70万元。

事故发生后，丽水经济技术开发区党工委委员、常务副主任，党工委委员等领导分别作出批示，要求全力做好善后处置工作，及时开展事故调查，按照“四不放过”原则，查明事故原因，落实整改，吸取教训。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）的规定以及丽水市人民政府的委托，丽水经济技术开发区（以下简称丽水经开区）管委会成立了由综合执法部为组长单位，经济发展部、公安分局、总工会等单位有关同志参加的丽水经济技术开发区山锋再生资源有限公司“12·12”一般机械伤害事故调查组对该起事故开展调查工作，并邀请丽水经开区纪检监察工委和检察室派员参加事故调查，同时聘请相关领域安全专家协助调查工作。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查工作，依照安全生产法等法律法规，通过现场勘查、查看监控、查阅资料、询问等调查工作，查明了事故发生经过、人员伤亡及直接经济损失

等情况，分析了事故原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时针对事故原因及暴露出来的问题提出防范及整改措施建议。


经调查认定，该起事故是一起因山锋公司未有效落实安全生产主体责任，未制定各项安全生产管理制度，现场管理、隐患排查、教育培训不到位；人员违规操作、冒险进入危险部位导致的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故有关情况

（一）事故相关单位情况

1.山锋公司（见图1）成立于2019年11月27日，有限责任公司，注册地位于浙江省丽水经济技术开发区绿谷大道295号2B号厂房（原靠近绿谷大道一侧大门影响交通，已将厂区大门改为龙庆路278号一侧），法定代表人为王某明，经营范围包括再生资源回收与销售，主要从事废旧泡沫回收再利用。公司从业人员共6人。

2.丽水市合兴再生资源有限公司（以下统称合兴公司。见图1）成立于2014年1月3日，有限责任公司，注册地位于浙江省丽水经济技术开发区绿谷大道295号,法定代表人、总经理为吴某和，经营范围包括再生物资回收（不含危险废物），金属材料、汽车配件、机电设备的销售，物业管理。目前有16家再生资源单位（含山锋公司）租赁在合兴公司厂区内，由合兴公司统一协调管理。16家再生资源单位的生产经营活动自行负责。

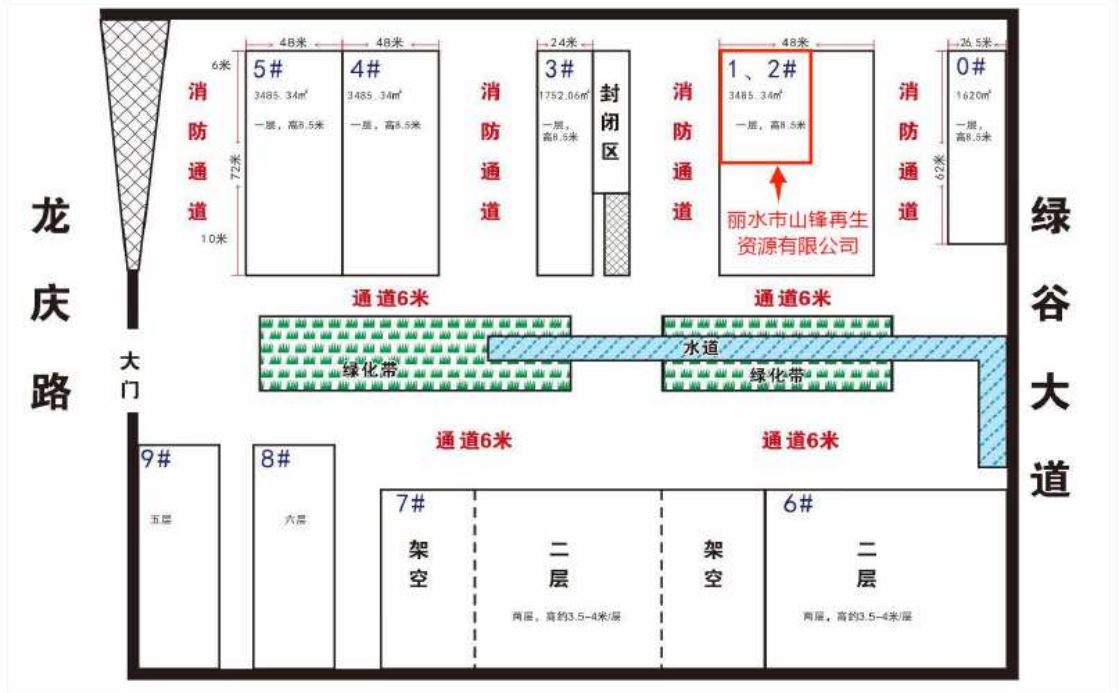

（图 1：合兴公司厂区布局）

（二）事故相关人员情况

1. 柏某翠（死者），山锋公司员工，事发时钻入停止运行的一体机料仓内清理胶带等杂物；主要工作内容是给员工做早、中、晚饭，清理粘在废旧泡沫上的胶带等杂物，操作一体机。

2. 张某金，山锋公司员工，事发时在清理一体机出料口的残留压缩泡沫；主要工作内容是去客户处收运废旧泡沫回公司，偶尔帮忙清理粘在废旧泡沫上的胶带等杂物，操作一体机。

3. 吴某奎，山锋公司员工，死者配偶。主要工作内容是去客户处收运废旧泡沫回公司，偶尔帮忙清理粘在废旧泡沫上的胶带等杂物。

4. 王某明，山锋公司法定代表人、总经理。对公司进行全面负责，是公司的安全生产主要负责人。

5.常某真，山锋公司员工，王某明配偶，主要工作内容是给员工做早、中、晚饭，清理粘在废旧泡沫上的胶带等杂物，操作一体机。

6.李某玉，山锋公司员工，主要工作内容是去客户处收运废旧泡沫回厂房，偶尔帮忙清理粘在废旧泡沫上的胶带等杂物，操作一体机。

7.吴某和，合兴公司法定代表人、总经理。作为厂房出租方主要负责人，组织对厂区内16家再生资源回收单位进行统一协调、管理。

8.张某文，合兴公司兼职安全员、水电工，退休返聘人员。作为厂房出租方工作人员，参与对16家再生资源回收单位的统一协调、管理工作。

（三）事故设备一体机情况

该一体机（见图2）制造厂家为费县全顺机械厂（个人独资），经营范围包括塑料加工专用设备制造、销售。一体机为非标产品，无铭牌，用于处理废旧泡沫的设备，全长约2.13米、宽约1米、高约1米。由一台功率为30千瓦的三相异步电动机（型号：YE3-200L-4。见图3）、一台减速比为5.6的减速机（型号：ZLYJ173。见图3）及料仓（长约1米、宽约0.73米、高约1米）组合而成。一体机采用人工送料，将废旧泡沫使用棍子拨动或扫帚清扫的方式送入料仓。



（图 2：一体机全景）



（图 3：一体机减速机、电动机）

一体机工作原理：通过料仓第一排粉碎装置（刀轴上依次分布有 8 个铰刀、7 个挡齿组成）进行初次切割破碎，将大块泡沫分解为小块状；再通过第二排粉碎装置（刀轴上依次分布有 12 个铰刀、13 个挡齿组成）进行二次粉碎分解成颗粒状后进入螺杆推进系统，利用泡沫材料熔点较低的特性，在螺旋旋转产生的强大压力和推进下，泡沫颗粒互相挤压摩擦产生热量，使泡沫颗粒熔化，并在直径为 4 厘米的出料口挤出在接料盘上，通过人工脚踩的方式进行压实，以大

幅减少成品体积，加工成致密且形状规则的泡沫块体。

一体机控制面板按钮功能（见图 4）。设置有停止、启动功能按钮及运行指示灯、电源指示灯，无紧急停止按钮、无安全联锁装置。



（图 4：一体机按钮功能）

（四）事故发生单位安全管理情况

山锋公司未制定各类安全生产管理台账。未建立安全生产责任制及岗位职责；未建立安全生产规章制度、操作规程；未配备兼职安全生产管理人员；未按规定对员工开展岗前安全生产教育培训，管理人员、员工安全意识淡薄；未对作业区域一体机的安全风险进行辨识，未定期开展隐患排查，违规、冒险作业的事故隐患长期存在。

（五）事故发生过程

1.事故发生前

12 月 12 日 12 时 50 分许，山锋公司员工张某金在用棍子把废旧泡沫扫进一体机料仓（见图 5）。此时一体机还在

运行。



（图 5：张某金在用棍子把废旧泡沫扫进料仓）

12 时 52 分许，一体机已停止运行，工人柏某翠（死者）将出料口挤压出来的压缩泡沫用脚踩成块状，此时张某金正在柏某翠右侧监控盲区（见图 6）拆卸一体机出料口盖板，清理出料口残留压缩泡沫。



（图 6：张某金在监控盲区拆卸一体机出料口盖板）

2. 事故发生经过

12 时 55 分许，柏某翠钻入一体机料仓清理胶带等杂物，

张某金在出料口拆卸、清理（见图 7）。



（图 7：左为柏某翠，右侧监控盲区为张某金）

12 时 56 分许，柏某翠再次钻入一体机料仓清理胶带等杂物，张某金在出料口拆卸、清理（见图 8）。

12 时 56 分 24 秒，张某金在清理一体机出料口残留压缩泡沫时，因压缩泡沫冷却硬化无法人工清理，准备通过运行一体机的方式挤出残留。其在未观察柏某翠还在一体机料仓清理的情况下启动一体机，导致柏某翠被突然转动的第一排铰刀卷入（见图 9），在不远处工作的吴某奎（死者配偶）看到事故发生后跑过去救援。

12 时 56 分 35 秒，知道事故发生后，张某金将一体机关停，同闻讯赶来的其他人员一并开展救援（见图 10）。现场人员拨打了 120、119、110。经消防救援人员施救，医护人员现场确认，柏某翠已当场死亡。



（图 8：柏某翠再次钻入一体机料仓）




（图 9：柏某翠在一体机料仓内被卷入瞬间）



（图 10：事故发生后，吴某奎钻入料仓施救）

3.事故现场示意图

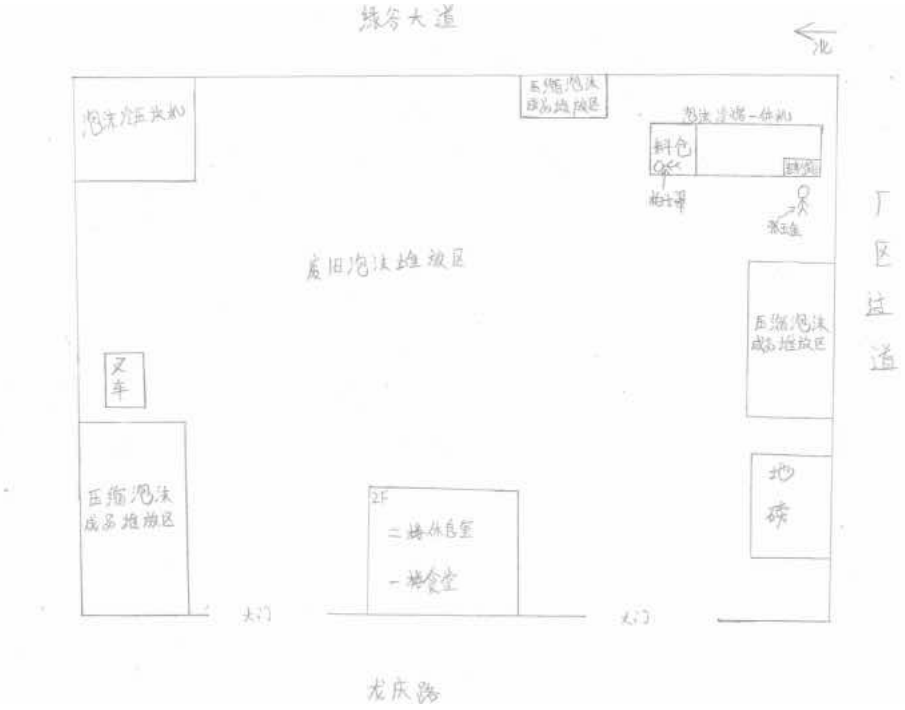

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，死者柏某翠，女，**岁，**族，身份证号**********，户籍地为******。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721），此次事故造成直接经济损失70万元，善后处理工作已结束。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

事故发生后，张某金按了一体机停止按钮，吴某奎进入一体机料仓对柏某翠进行施救。12时57分，现场人员拨打了120等救援电话。13时11分，医护人员、公安民警到达现场。13时18分，消防救援人员到达现场，13时32分，消防救援人员把一体机料仓内刀轴取出，13时34分，消防救援人员把柏某翠从一体机料仓内救出。经现场医护人员判

断，柏某翠已当场死亡。13 时 40 分许，接到 110 事故报告后，丽水经开区综合执法部派员赶赴现场开展事故处置工作。

（二）应急处置情况

丽水经开区综合执法部接到事故报告后派员赶赴现场，会同公安民警开展勘查工作，并将事故情况通报行业主管部门丽水经开区经济发展部。

（三）事故应急处置评估

医疗、公安、消防救援部门及时到场开展救援工作，维持现场秩序；接报后，综合执法部、经济发展部第一时间派员到场参与事故处置工作，督促山锋公司做好家属安抚，妥善处理善后工作，目前山锋公司已与死者家属就赔偿事宜达成一致，未引起社会负面舆情。事故发生后，丽水经开区依法成立事故调查组开展调查工作。

三、事故直接原因

（一）人的不安全行为：柏某翠安全意识淡薄，忽视安全冒险进入一体机料仓清理胶带等杂物。张某金未注意观察，在启动一体机前，未发现柏某翠在料仓内，冒然启动一体机。

（二）物的不安全状态：一体机为非标设备，缺少有效的安全联锁装置。

四、有关责任单位及人员主要问题

经查明，事故发生单位及相关人员存在的主要问题如下：

（一）山锋公司存在的主要问题

未有效落实安全生产主体责任，未建立安全生产管理制度。安全生产岗位职责不清；公司管理混乱，未配备安全管理人员，未有效开展安全生产教育培训工作，员工安全意识淡薄，现场冒险作业长期存在；未对作业现场安全风险进行辨识，未及时发现制止员工冒险作业的事故隐患；一体机无安全防护装置。

1.未建立安全生产管理制度。山锋公司无安全生产相关管理台账，未制定与实际相符的岗位职责、未建立事故隐患排查等规章制度，未制定一体机等设备操作规程、流程，违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[1]的规定。

2.现场管理混乱，教育培训不到位。山锋公司管理人员不具备与行业相适应的管理能力，车间管理混乱，员工工作岗位不固定，未告知工作岗位存在的危险因素，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款[2]、第四十四条[3]的规定。

3.安全生产教育培训不到位。山锋公司对从业人员安生产教育培训不到位，从业人员只掌握一体机最基本的操作流程，不清楚一体机存在的危险因素、防范措施，导致从业人员安全意识淡薄，在操作一体机时未相互观察、配合，违反

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[4]规定。

4.安全风险未辨识、隐患排查不到位。山锋公司未建立安全风险分级管控制度，未对一体机的安全风险进行辨识，未采取机械防护、高温预警、紧急停机、感应断电等安全防护措施；未制定隐患排查制度，未定期开展安全检查，默认人员钻入一体机料仓内清理胶带等杂物的行为，导致从业人员冒险钻入料仓的事故隐患长期存在，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[5]第二款[6]的规定。

5.未配备安全生产管理人员。山锋公司未配备相应的安全生产管理人员，导致公司安全生产管理工作长期处于无人负责、无人落实的状态，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[7]、《浙江省安全生产条例》第十四条第二款[8]的规定。

（二）合兴公司存在的主要问题

合兴公司未与山锋公司等16家再生资源回收单位签订符合要求的安全生产管理协议，未明确各自的安全管理职责；合兴公司负责对厂区内公共区域的管理，安全巡查，如消火栓有无被杂物遮挡，用电线路有无乱接乱拉等隐患；落

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[8]《浙江省安全生产条例》第十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员：（一）从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员。

实对16家再生资源回收单位的统一协调管理不到位；对租赁单位从业人员安全生产教育培训不到位；对租赁单位的隐患排查、督促闭环整改不到位，违反了《浙江省小微园区（厂中厂）安全管理暂行规定》第九条[9]、第十四条[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[11]的规定。

（三）相关人员存在主要问题

1.山锋公司员工张某金，在启动一体机时忽视安全，未注意观察柏某翠在一体机料仓内清理胶带等杂物，致使突然启动的一体机第一排铰刀将柏某翠卷入当场死亡，张某金对该起事故发生负有直接责任。

2.山锋公司员工柏某翠，安全意识淡薄，忽视安全冒险进入一体机料仓清理胶带等杂物，导致其被突然启动的一体机第一排铰刀卷入死亡，对该起事故发生负有直接责任。

3.山锋公司法定代表人、总经理王某明，公司安全生产主要负责人，未认真履行安全生产法定职责。未建立公司的全员安全生产责任制，未组织制定安全生产规章制度、操作规程；未组织实施安全生产教育培训工作；未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[12]的规定。

---

[9]《浙江省小微园区（厂中厂）安全管理暂行规定》第九条：出租方应对本单位及承租方从业人员进行安全生产和消防安全教育培训，内容包括园区安全风险状况、管理要求、疏散逃生技能、事故案例等。

[10]《浙江省小微园区（厂中厂）安全管理暂行规定》第十四条：出租方应按规定开展隐患排查治理，落实每日安全巡查、每月联合检查、每季考核通报等工作，督促承租方落实事故隐患闭环整改措施，重大事故隐患应及时报属地乡镇及相关职能部门，对拒不整改重大事故隐患的承租方应予以清退。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防

4.合兴公司总经理吴某和、兼职安管员孙某文，对16家再生资源回收单位的安全风险状况了解不足，统一协调管理工作不到位，安全巡查浮于表面，未能及时发现此次事故单位山锋公司长期存在的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[13]的规定。

五、有关部门主要问题

丽水经开区经济发展部作为辖区再生物资回收与批发业的主管部门，未深入对辖区再生资源回收单位开展安全检查，督促指导合兴公司履行安全生产统一协调管理工作不到位。建议经济发展部向丽水经开区管委会作出书面检查。

六、事故责任认定及处理建议

根据调查事实，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《生产安全事故罚款处罚规定》及《中华人民共和国刑法》等法律法规规定，对事故责任单位和责任人提出如下处理建议：

（一）不予追究责任人员建议

柏某翠。安全意识淡薄，忽视安全冒险进入一体机料仓清理胶带等杂物，导致被突然启动的一体机第一排铰刀卷入死亡，对该起事故发生负有直接责任，鉴于其已在此次事故中死亡，建议不予追究其相应的责任。

（二）追究刑事责任人员建议

工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

张某金。启动一体机时，未注意观察到柏某翠在一体机料仓清理杂物，导致柏某翠被铰刀卷入死亡，对该起事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，建议司法机关依法追究其刑事责任。

（三）事故责任单位及责任个人处理建议

1.山锋公司，该起事故的责任单位，建议丽水市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[14]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[15]的规定给予行政处罚。

2.王某明，山锋公司法定代表人、总经理，安全生产主要负责人，未有效履行安全生产法定职责，对事故发生负有主要领导责任，建议丽水市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[16]的规定给予行政处罚。

（四）其他处理建议

1.合兴公司，再生资源市场出租方，与16家再生资源回收单位签订的安全生产管理协议不符合要求，职责不清晰；对16家单位的安全生产统一协调管理工作不到位，建议丽水市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[17]的规定给予行政处罚。

---

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[15]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

2.合兴公司法定代表人、总经理吴某和，在落实与16家再生资源回收单位签订安全生产管理协议、统一协调管理工作上负有直接责任，建议丽水市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[18]的规定给予行政处罚。

3.合兴公司兼职安管员孙某文，在参与对16家再生资源回收单位的安全生产统一协调管理工作上负有一定责任，建议合兴公司按照公司管理制度给于内部处理，并将处理结果报丽水经开区综合执法部。

七、事故主要教训

（一）守住安全底线

山锋公司未能制定与行业相符的岗位职责、规章制度、操作规程，未能做到定岗定人；管理人员不具备与从事行业相关的管理能力和知识，未能开展有效的安全生产教育和培训工作，导致员工不熟悉岗位安全操作规程、流程；使用非标设备时，未能根据实际情况设置安全防护装置，带病运行。

（二）加强现场管理

山锋公司未配备安全生产管理人员，现场未能安排具备管理能力的人员进行现场管理，未指定专人负责操作一体机，公司不具备发现员工冒险作业的能力，最终酿成事故。

（三）加强安全管理

合兴公司应严格履行统一协调管理职责，掌握租赁企业的安全风险状况，有针对性的定期开展隐患排查，及时督促

[18]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：…，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

整改；定期组织所有租赁企业开展联合检查，定期对租赁企业的一线从业人员开展安全生产教育培训。

八、事故防范和整改措施

（一）汲取事故教训，树牢安全理念。

山锋公司要深刻汲取此次事故教训，主动落实主体责任，按照属地行业主管部门及相关部门工作要求，保证安全生产责任制落地落实，及时将此次事故调查发现存在的主要问题予以整改。

（二）重构检查体系，强化风险管控。

合兴公司要建立基础项、专项双重检查清单，基础项包含消防设施、电气设施、人员安全教育培训等常规内容，专项需根据16家单位的安全风险状况制定差异化检查内容，并建立分级分类台账，如实记录隐患排查情况，督促整改。

（三）规范涉企检查，强化安全监管。

丽水经开区经济发展部应坚决贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神，统筹发展和安全，真正担负起安全生产管理职责，对行业内经营主体开展安全检查、宣传教育，邀请安全领域专家参与检查，督促指导经营主体达到安全生产相关法律法规要求。将此次事故在行业内进行通报警示，杜绝类似事故再次发生。