哈尔滨电力工程安装有限公司木兰分公司

“3 ·30”一般触电伤害事故调查报告

木兰县人民政府事故调查组

编制日期：2026 年 6 月 25 日

目　录

一、前言 1
二、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故相关单位概况 2
（三）项目及补强施工由来 2
三、事故发生经、应急救援及评估情况 3
（一）事故现场位置 3
（二）事故发生经过 4
（三）应急救援情况 6
（四）应急救援评估 6
四、人员伤亡和经济损失情况 7
（一）人员伤亡情况 7
（二）经济损失情况 7
五、事故发生原因和性质 7
（一）事故直接原因 7
（二）事故间接原因 8
（三）事故性质 8
六、事故责任划分及处理建议 9
（一）免予追责人员 9
（二）相关责任人员行政处罚、处理建议 9

（三）责任单位行政处罚建议 11
七、事故整改和防范措施 12

哈尔滨电力工程安装有限公司木兰分公司
“3 ·30”一般触电伤害事故调查报告

一、前言

2026 年 3 月 30 日，哈尔滨电力工程安装有限公司木兰分公司组织劳务人员，在木兰县大贵镇 10KV 大内线前宋家屯分支输电线路上进行架空导线更换补强施工作业。作业进行至 14 时 20 分许，线路突然送电，导致发生触电事故，造成电杆上作业工人刘某某遭受电击伤害。事故直接经济损失约 85.08 万元。

事故发生后，木兰县应急管理局、公安局等部门先后赶赴事故现场，经初步核查，确定这是生产经营活动中发生的一起人身伤害事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》、《黑龙江省生产安全事故调查处理工作指导意见》相关规定，木兰县人民政府指定县应急管理局牵头，组建由县公安局、人民检察院、总工会、人社局、发改局等部门为成员的“3 · 30”事故调查组，同时邀请县纪委监委全程介入监督调查，邀请省应急管理厅事故查专家提供专业技术支撑。

调查组严格遵循“四不放过”原则，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”工作要求，通过现场勘验、资料调取、相关人员询问、技术分析等方式，查清事故发生经过、人员受伤、事故成因，依法认定事故性质、划分事故责任，同步提出行政处罚、党纪政务处分及事故防范整改措施，现将调查情况报告如下:

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

哈尔滨电力工程安装有限公司木兰分公司，2022 年 4 月注册成立；法人独资有限责任公司分支机构；注册地址：黑龙江省哈尔滨市木兰县木兰镇跃进街一委六组 1153 栋 1-3 层 1 号；负责人：曹某某；统一社会信用代码：91230127MA7MTJ894R；经营范围：凭总公司授权开展电力工程施工相关经营活动（依法需审批项目，凭许可经营）。

（二）事故相关单位概况

国网黑龙江省电力有限公司木兰县供电分公司，2021 年 9 月 14 日登记设立；分支机构负责人李某；经营场所：木兰县木兰镇奋斗街三委十四组 288 栋 1-3 层 1 号；统一社会信用代码：91230127MA1F64TQ3P (1-1)；经营范围：输电、配电、供电业务，热力生产供应。

（三）项目及补强施工由来

哈尔滨电力工程安装有限公司于 2024 年 8 月 16 日通过公开招标，中标《黑龙江省哈尔滨木兰 10KV 大郊线等线路防灾抗灾能力提升工程（电网工程施工-1002 包 30）》。2024 年 8 月 24 日，该公司与发包单位国网黑龙江省电力有限公司木兰县供电分公司（以下简称木兰供电分公司）签订编号 18241124005B 施工合同。合同签订后，总公司以授权委托的形式，将本项目全部施工业务委托下属属哈尔滨电力工程安装有限公司木兰分公司（以下简称木兰分公司）实施。2025 年 5 月施工主体工程工基本完工。

2026 年 3 月初，省、市电力公司下发督办通知，要求 4 月末前完成全部剩余施工补强、收尾工作。木兰供电分公司副经理、木兰分公司负责人的曹某某，联系 2024 年度项目劳务包公头王某某承接补强工程，王某某因伤病未到现场履职， 由其介绍社会人员王某带组建临时劳务队伍进场施工，3 月 15 日王某带领人员进场开展线路改造收尾， “3▪30” 触电伤害事故发生于该补强施工期间。

三、事故发生经过、应急救援及评估情况

（一）事故现场位置

事故发生点位于木兰县大贵镇，庆木公路（G333）通往前宋家屯乡路的路旁。木兰 10KV 大内线沿庆木公路（G333）架设，事故发生地点为该 10KV 大内线前宋家屯分支前宋家屯变压器台的 043#台杆上。



图 1 为变台的地理位置

（二）事故发生经过

2026 年 3 月 30 日，木兰分公司安排王某劳务班组，在木兰县大贵镇 10kV 大内线前宋家屯分支开展导线更换作业。13 时 50 分，现场负责人王某地面监护，无电工特种作业证

人员刘某某攀登 021#电杆，操作柱上三相高压真空开关断开线路电源，完成简易停电操作，作业中未执行验电、挂接地线、装设警示牌等安全技术措施。停电操作完成后，来到约 1.7 公里前宋家屯变压器台 043#和 042#电杆，刘某某与另一电工张某（持有高压电工证）分别攀登 043#、042#变压器台支撑电杆，开展横担及线路拆除作业。



图 2.为 10KV 大内线 021#电杆，该电杆上设置了跌落式熔断器和一个柱上三相高压真空开关。（系事故后拍摄，显示为闭合状态）

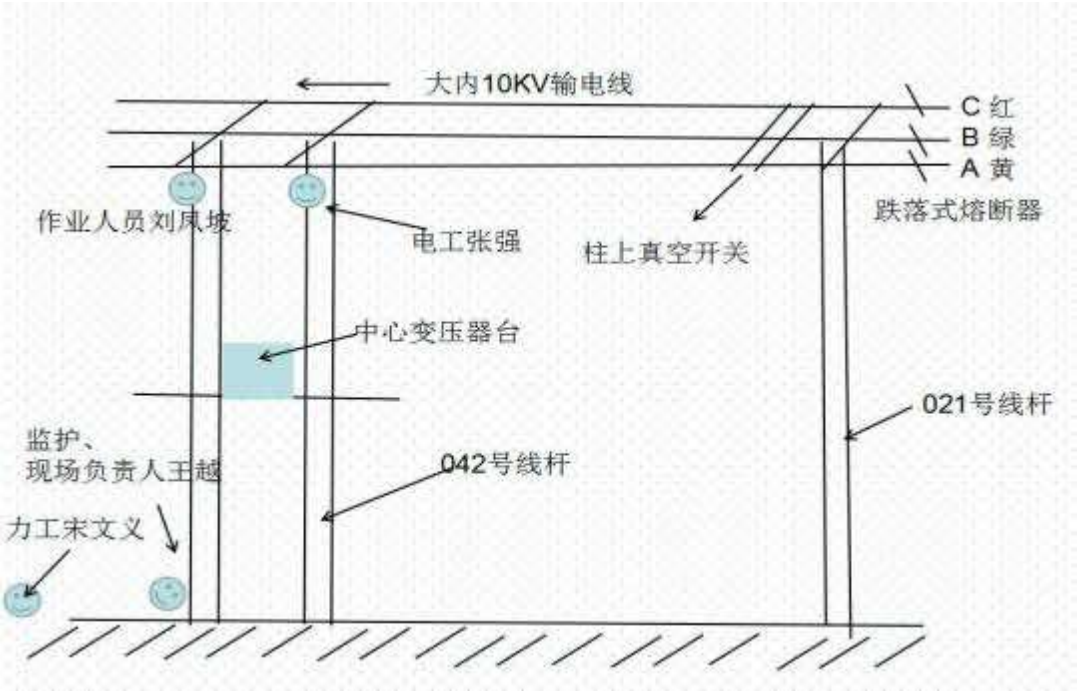


图 3.021#电杆距前宋家屯变压器台043#和 042#电杆约1.7公里，刘凤坡和张强分别攀上 043#和 042#电杆进行 10KV 大内线前宋家屯分支输电线 A、B、C 三相线的拆除作业。

位于大贵镇的哈尔滨同庆粮贸有限公司正在烘干粮食，发现停电后，公司负责人李某某于 13 时 56 分将停电情况通过电话报告给大贵镇供电所运维人员孟某某，请求予以检修。孟某某立即电话通知大贵镇供电所运维人员徐某某，一同赶到位于同庆粮贸有限公司院内的公司自有变压器台下检测，共同确认变压器高压侧进户线没电。于是返回供电所拿取送电所需工具，来到 10KV 大内线第 021#电杆下巡检，发现 021#电杆上东边那项跌落开关掉下来了，二人进行线路故障排查巡检，未发现有人员在线杆上施工作业。14 时 20 分，在二人不知道大内 10KV 线前宋家屯分支停电开展导线更换作业情况下，孟某某负责地面监护，徐某某攀上电杆使

用拉杆进行柱上真空开关合闸试送电操作，导致线路带电，致使远在约 1.7 公里处杆上作业人员刘某某遭受电击伤害。



图 4.位于木兰县大贵镇的哈尔滨同庆粮贸有限公司院内一台公司自有变压器（距 021#电杆约 170 余米），该变压器一次电源取自大贵 10KV 大内线前宋屯分支输电线，变压器的二次输出电压为 380V，主要供该公司粮食烘干设备专门使用。

（三）应急救援情况

事故发生后，现场负责人王某立即登杆，联合地面人员将伤者刘某某转移至地面；拨打 120 急救电话（14 时 28 分），并自驾车辆转运伤者，途中与救护车汇合，将刘某某移交急救人员。刘某某先后在木兰县人民医院急诊处置、哈尔滨医科大学附属第一医院、哈尔滨市第五医院住院救治，在哈尔滨市第五医院住院救治期间实施了双上肢截肢手术治疗。

（四）应急救援评估

在此次救援中，施工作业人员共同努力，积极参与救援，及时救治受伤人员，木兰供电分公司、木兰分公司第一时间

将伤者送至医院进行救治，积极稳妥开展善后处置工作。

四、人员伤亡和经济损失情况

（一）人员伤亡情况

姓名	年龄	工种	伤亡情况	身份证号	备注
刘某某	35	无证电工	重伤	211422********3817	右臂截肢、左臂肘关节以下截肢

（二）经济损失情况

1.伤者刘某某目前治疗费用约 36.39 万元，现仍需住院治疗。医疗费用、伤残赔偿、护理费等全部费用尚未最终结算。

2.预估行政罚款约 48.69 万元。

五、事故发生原因和性质

（一）直接原因

哈尔滨电力工程有限公司木兰分公司雇佣的劳务施工人员在未报备施工计划、未办理电力工作票、未经供电单位工作许可情况下，违规进行停电操作，擅自断开线路开关停电，停电后未落实验电、接地、悬挂警示标识、装设围栏法定安全技术措施，违规登杆开展高压线路拆除作业。大贵镇供电所运维人员处置企业停电故障时不知道大内 10KV 线前宋家屯分支停电开展导线更换作业，在进行线路故障排查巡检过程中，未发现有人员在线杆上施工作业，合闸试送电操作，导致线路带电，致使远在约 1.7 公里处杆上作业人员刘

某某遭受电击伤害，是造成此起事故的直接原因。

（二）间接原因

1.哈尔滨电力工程安装有限公司木兰分公司安全管理全面失控,补强施工期间未启用项目部管理架构，将高压线路施工交由无电力施工管理资质的社会人员王某组织临时劳务队伍实施，在施工期间未落实现场勘察、工作票、工作监护、安全技术交底制度；未组织特种作业人员持证上岗培训，未对现场施工开展安全巡查[1]。

2.国网木兰县供电分公司对安全生产工作重视不够，对补强工程施工疏于管理，对基层供电所运维人员日常安全教育、故障处置规程培训流于形式，未建立线路施工、运维送电信息互通机制。

（三）事故性质

事故调查组综合调查认定：“3.30”一般触电伤害事故是因建设单位、施工单位安全生产工作重视不够，未履行各自安全管理职责，导致施工活动失管失控，特种作业人员无证上岗，线路运维人员进行故障排查巡检，未发现有人员在线杆上施工作业合闸试送电，导致发生一般生产安全责任事故。

六、事故责任划分及处理建议

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可作业。第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

（一）免予追责人员

刘某某，辽宁省建昌县巴什罕乡松树底下村歪脖沟屯农民，事故受伤作业人员，未取得高压电工特种作业操作证，参与违规停电操作、无安全防护登杆作业，属于事故直接违章行为人；鉴于本人遭受重度伤残伤害，已承受事故人身损害后果，建议免于追究其责任。

（二）相关责任人员行政处罚、处分建议

1.王某，黑龙江省大庆市大同区八井子村钱家屯农民，现场施工负责人，无电力施工管理资质，不具备高压配电施工现场管理资格，无证组织临时劳务队伍，未办理工作票、未落实停电接地安全措施，指挥无证人员开展高压杆上作业，其违章指挥行为是事故主要直接诱因，违反《中华人民共和国安全生产法》[2]《安全生产违法行为行政处罚办法》[3]等有关规定，对事故负直接管理责任。建议由县应急管理部门依据相关法律规定予以行政处罚。是否涉嫌构成刑事犯罪，建议移交公安机关立案侦查。

2.孟某某（中共党员，大贵供电所运维电工）违反《中华人民共和国安全生产法》[4]《安全生产违法行为行政处罚办法》[5]等有关规定。建议县应急管理部门依据相关法律规

[2]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可作业。第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[3]《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第（二）项：违章指挥从业人员或者强令从业人员违章、冒险作业。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。第五十九条：从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。

[5]《安全生产违法行为行政处罚办法》（应急管理部令第 18 号）第七十三条：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处 1 万元以上 3 万元以下罚款，对

定予以行政处罚。建议国网哈尔滨供电公司按照干部管理权限给予相应党纪政务处分。

3.徐某某（大贵供电所运维电工）违反《中华人民共和国安全生产法》[4]《安全生产违法行为行政处罚办法》[5]等有关规定。建议县应急管理部门依据相关法律规定予以行政处罚。建议国网哈尔滨供电公司按照干部管理权限给予相应政务处分。

4.于某某（中共党员，木兰分公司经理）事实认定：担任木兰 10KV 大郊线等线路防灾抗灾能力提升工程施工项目部经理，补强施工阶段闲置项目部管理职能，未开展现场安全监护、未及时制止和纠正施工过程中违规行为，违反《安全生产法》[6]《生产安全事故罚款处罚规定》[7]等有关规定，对事故负直接管理责任。建议县应急管理部门依据相关法律规定予以行政处罚。建议国网哈尔滨供电公司按照干部管理权限给予相应党纪政务处分。

5.曹某某（中共党员，木兰供电分公司副经理、木兰分公司负责人）双重身份责任：作为木兰分公司主要负责人，未履行企业第一责任人安全职责，作为木兰供电分公司分管工程副经理，未落实项目统一安全协调管理，未督促监理进场、未管控现场违章施工，违反《安全生产法》[8]《生产安

其主要负责人、其他有关人员处 1 千元以上 1 万元以下的罚款；第一款：违反操作规程或者安全管理规定作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：第六项制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。第七项：督促落实本单位安全生产整改措施。

[7]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第二十条第一款：发生一般事故的，处上一年年收入 20%至 30%的罚款。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：第五项检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。第六项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；第七项督促落实本单位安全生产整改措施。第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国

全事故罚款处罚规定》[7]等有关规定，对事故负主要领导责任。建议县应急管理部门依据相关法律规定予以行政处罚。建议国网哈尔滨供电公司按照干部管理权限给予相应党纪政务处分。

6.李某（中共党员，国网木兰供电分公司经理）事实认定：建设单位主要负责人，未建立施工与运维信息联动机制，未落实工程安全报备、监理管理要求，供电所人员安全教育、故障处置管控缺失，隐患排查治理不到位，违反《安全生产法》[9]《生产安全事故罚款处罚规定》[10]等有关规定，对事故负主要领导责任。建议县应急管理部门依据相关法律规定予以行政处罚。建议国网哈尔滨供电公司按照干部管理权限给予相应党纪政务处分。

（三）责任单位行政处罚建议

哈尔滨电力工程安装有限公司木兰分公司企业主体责任悬空，特种作业人员无证上岗、施工无安全组织/技术措施、雇佣无资质个人进行高压线路施工、安全培训、隐患排查制度未落地，违反《安全生产法》[11]《生产安全事故罚款

家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可作业。第四十九条：第一款生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：第二项组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号））第十九条第一项：发生一般事故的，处上一年年收入 40%的罚款。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

处罚规定》[12]等有关规定，对本起一般触电事故负主要单位责任。建议县应急管理部门依据相关法律规定予以行政处罚。

七、事故整改及防范长效措施

（一）哈尔滨电力工程安装有限公司木兰分公司

1.全面压实企业主要负责人、项目负责人、现场监护人三级安全责任，所有电力施工项目必须启用标准化项目部，配齐专职安全员。

2.立即开展全员安全再培训，严格执行特种作业持证上岗制度，无证人员一律不得参与高压线路登杆作业;

3.固化配电施工程序：施工前现场勘察、开具工作票、停电后必须执行验电、接地、挂牌、遮拦四道安全技术措施，无措施一律禁止开工。

4.建立劳务队伍资质准入审核机制，严禁将高压配电施工发包、委托给无电力施工资质、无安全管理能力个人。

5.建立施工全过程巡查考核机制，每日现场安全监护记录存档，违章指挥、无证作业行为零容忍，发现立即停工整改。

（二）国网黑龙江省电力有限公司木兰县供电分公司

1.完善在建工程管理流程，所有线路改造、补强工程必须强制监理单位全程履职，开工前向发改局报备安全施工方案。

2.搭建施工班组与基层供电所信息互通台账，任何线路

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第 14 号）第十四条第一项：造成 3 人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 300 万元以下直接经济损失的，处 30 万元以上 50 万元以下的罚款。

施工作业必须同步推送至对应运维班组，抢修、送电前全线核查施工信息。

3.对全体运维电工开展故障处置专项安全培训，明确跳闸线路严禁盲目试送，必须全线巡线排查无人员作业后方可恢复供电。

4.全面开展在建电网项目隐患大排查，建立隐患清单、整改台账、销号制度，闭环管理所有安全风险。

木兰县人民政府“3 · 30”

一般触电伤害事故调查组

2026 年 6 月 25 日