天津市双弘装饰工程有限公司“3·13”一般高处坠落（重伤）事故调查报告

天津滨海高新区“3·13”事故调查组

2024年5月9日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位相关情况.....1

（二）其他单位相关情况.....2

（三）合同签订及进场作业情况.....2

（四）事故发生经过.....3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....3

二、事故应急处置情况.....4

（一）事故信息接报及响应情况.....4

（二）事故现场应急处置情况.....5

（三）医疗救治和善后情况.....5

三、事故原因分析.....5

（一）直接原因.....5

（二）间接原因.....5

（三）其他可能因素排除.....5

四、对事故单位和有关责任人员的处理建议.....6

五、事故整改和防范措施.....7

天津市双弘装饰工程有限公司“3·13”一般高处坠落（重伤）事故调查报告

2024年3月13日，位于天津滨海高新区渤龙湖科技园高泰道4号联东U谷滨海科技港34#楼天津银河睿驰高新科技有限公司装饰装修过程中发生一起高处坠落事故，造成两人受伤，直接经济损失（不含事故罚款）约15万元。

接到事故举报信息后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）等规定，经天津滨海高新区（以下简称“高新区”）管委会批准，成立了由高新区应急局、建交局、群团工作部组成高新区“3·13”事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作，并邀请监察部门派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定天津市双弘装饰工程有限公司“3·13”一般高处坠落（重伤）事故是一起生产安全责任事故，提出了对事故单位和责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位相关情况

天津市双弘装饰工程有限公司（以下简称“双弘装饰公司”） 成立于2013年10月24日，统一社会信用代码：

91120116079634451N；注册资本：1000万元人民币；法定代表人：张某兰；地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路80号空港商务园东区8号楼A810房间；经营范围：室内外建筑装饰装修工程、消防工程、管道安装工程、钢结构工程、防水保温工程、园林绿化工程、空气净化工程的设计及施工；机电设备安装；五金交电、家具、建筑装饰材料的批发兼零售。

（二）其他单位相关情况

天津银河睿驰高新科技有限公司（以下简称“银河睿驰公司”）成立于2018年1月24日，统一社会信用代码：91120112MA069TUP6U；注册资本：500万元人民币；法定代表人：李某杰；地址：天津市津南区八里台镇开拓二支路6号-2；经营范围：三维打印机技术、机器人技术、无人机技术、工业产品技术、信息传输技术、计算机软硬件技术的开发咨询、转让、服务；计算机软硬件及辅助设备、模具、模型的研发、制造、销售；机械设备加工、维修、销售；标准件、电子产品、塑料制品、汽车配件、五金交电、文具、办公用品的批发兼零售；货物及技术的进出口业务；会议服务；展览展示服务。

（三）合同签订及进场作业情况

2024年1月16日，银河睿驰公司与双弘装饰公司签订《建筑装饰装修工程施工合同》，约定双弘装饰公司承包银河睿驰公司室内钢结构搭建工程，工期2024年1月20日至2024年3月10日。

2024年2月29日，双弘装饰公司正式进场作业。

（四）事故发生经过

2024年3月13日，双弘装饰公司进行钢结构安装，钢筋及承重板吊装等作业。13时，双弘装饰公司雇佣一台汽车起重机将承重板及钢筋吊装至二层横梁，约14时40分，汽车起重机开始进行钢筋吊装作业，现场工人将钢筋绑挂至吊钩后，汽车吊开始起吊，当吊斗臂抬升至楼顶时，钢筋仍无法到达二层横梁。经商议后决定安排现场工人站在脚手架上通过人力托举、捆绑等方式将钢筋托举至二层横梁。15时30分左右，工人站在脚手架上将钢筋捆绑完成，汽车起重机开始起吊，钢筋重心偏移从起重机吊带滑落，击中脚手架导致脚手架倾倒，工人杨某全、闫某军从脚手架上坠落至一层地面，坠落高度约2.6米。

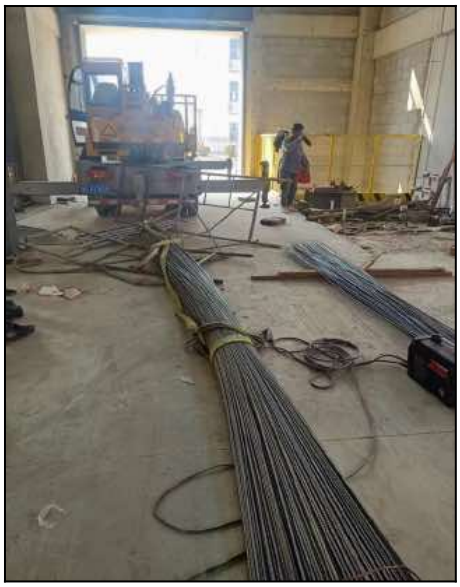


图1　事故现场照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成两人受伤。受伤人员：闫某军，男，52岁，身份证号：372**********98，山东省德州市人。受伤人员：杨某全，男，55岁，身份证号：372**********73，山东省陵县

人。

2024年3月14日经天津市泰达医院诊断，杨某全为左尺骨近端骨折；2024年4月1日经天津医科大学总医院诊断，闫某军为创伤性脑脊液漏、多发性大脑挫裂伤（左侧额颞叶）、额窦骨折（左侧额窦前后壁、左侧蝶窦外侧壁）、左侧额骨骨折、颞骨骨折（双侧颓骨鳞部）、蝶骨骨折（左侧蝶骨大小翼、翼突外侧板、螺窦外侧壁）、颧骨骨折（双侧撷骨多发骨折）、左侧颧弓骨折、肺部感染、眶骨骨折（右眼眶外侧壁、左侧眼眶上壁及内外侧壁）、左侧鼻骨骨折、筛窦骨折（左侧筛窦）、上颌骨骨折（双侧上颌骨额突）、两侧创伤性胸腔积液、颈椎骨折C6棘突、颈椎骨折、左侧横突、心功能不全、肺水肿、桡骨远端骨折（双侧）、尺骨茎突骨折（双侧）、三角骨骨折（左侧，伴豌豆骨骨折）”。依据《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995）、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《市应急局关于强化我市重伤事故统计分析的通知》（津应急[2023]20号）,认定杨某全和闫某军为重伤。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）截至2024年4月29日，核定事故直接经济损失约为15.823万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，15时50分，高新区应急局接到事故信息立即赶赴现场开展应急处置，16时30分，高新区应急局将事

故信息上报至滨海新区应急局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员立即拨打120电话，医护人员到场后，立即将两名伤者送往泰达医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

杨某全和闫某军目前已经出院，双方善后工作正在进行中。

三、事故原因分析

（一）直接原因

当日吊装作业时，由于钢筋重心不稳滑落吊带，击中脚手架导致脚手架倾斜，杨某全和闫某军从脚手架上坠落，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、双弘装饰公司在进行吊装等危险性较大的吊装作业过程中未编制专项施工方案，未委派专职的安全管理人员进行现场监督。

2、双弘装饰公司安全培训教育不到位，作业之前未对施工人员开展专门的安全培训教育，导致现场作业人员安全意识淡薄，对施工作业中的危险性认识不足；未对生产状况进行经常性检查，对吊装作业中潜在的风险研判不到位，未发现作业人员未正确佩戴安全防护用具等隐患问题。

（三）其他可能因素排除

通过事故询问及事故现场分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

四、对事故单位和有关责任人员的处理建议

双弘装饰公司，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十六条第一款和《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款第（四）项[1]之规定，对事故发生负有责任。建议高新区应急局依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（一）项[2]之规定，对其处以肆拾拾万元整（¥：400，000元）的行政罚款。

韦某，双弘装饰公司副总经理，联东U谷滨海科技港34#楼装修现场负责人。组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训不到位；督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未能及时消除安全生产事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）、（五）项的规定[3]。建议高

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；

《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第一款：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（四）起重吊装工程；

[2]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

新区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定[4]，对其处以2022年收入40%的罚款，即贰万壹仟陆佰元人民币（¥：21，600）的行政处罚。

五、事故整改和防范措施

双弘装饰公司要认真汲取事故教训，举一反三，认真学习《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，严格落实企业安全生产主体责任。**一是**严格落实危险作业的各项管理制度、操作流程，加强现场的安全生产监督管理。**二是**要加强作业人员安全教育培训，确保员工能熟知安全操作规章制度及技能，提升作业人员安全意识及理念。**三是**要根据企业生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查，对检查中发现的安全问题及时整改落实。

高新区建交局作为建筑装饰装修的行业和物业服务企业的主管部门，要严格履行行业监管职责，按照“三管三必须”的要求加强对装饰装修企业和物业管理单位的巡查检查力度，针对此次事故暴露出来的突出问题，进一步督促装饰装修企业和物业服务企业严格落实安全生产主体责任，加强对隐患排查和安全教育培训的检查力度，防止出现监管空白和盲区。

北京联东物业管理股份有限公司天津分公司作为该园区的物业管理单位应严格按照法律法规的规定与装饰装修企业签订管理服务协议，明确双方职责，书面告知装饰装修工

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 （一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

程的禁止行为和注意事项；发现装修企业有影响建筑结构或违反管理协议的情形应当立即制止，若造成事实后果或拒不整改的，应及时向装饰装修主管行业部门报告。

事故相关单位要按照高新区管委会批复的事故调查报告处理意见，对事故防范和整改措施抓紧落实，并在接到报告和批复后30日内，将落实整改材料报送滨海高新区应急局备案。

天津滨海高新区“3·13”事故调查组

2024年5月9日