天全小河天全县诚翔商贸有限公司“1·20”一般车辆伤害事故调查报告

天全小河天全县诚翔商贸有限公司“1·20”一般车辆伤害事故调查组

2026年3月25日

目　录

一、事故基本情况.....- 2 -
（一）事故发生单位及相关单位概况.....- 2 -
（二）涉事车辆及有关人员情况.....- 5 -
（三）事故相关单位安全管理情况.....- 6 -
（四）事故发生经过.....- 7 -
（五）事故现场情况.....- 8 -
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 9 -
（七）其他情况.....- 9 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 10 -
（一）事故信息接报情况.....- 10 -
（二）事故现场应急处置情况.....- 10 -
（三）善后处理情况.....- 10 -
（四）事故应急处置评估.....- 10 -
三、事故原因分析.....- 11 -
（一）直接原因分析.....- 11 -
（二）间接原因分析.....- 11 -
（三）其他可能因素排除.....- 12 -

四、有关监管部门、地方党委政府履职情况.....- 13 -
（一）天全县交通运输局.....- 13 -
（二）天全县国有资产管理服务中心.....- 13 -
（三）小河镇人民政府.....- 14 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....- 14 -
（一）建议免予追究责任人员（1人）.....- 14 -
（二）建议移送司法机关处理人员（1人）.....- 15 -
（三）对事故相关责任单位处理建议（3家）.....- 15 -
（四）对事故相关责任人员处理建议（5人）.....- 16 -
（五）其他处理建议.....- 17 -
六、事故主要教训.....- 17 -
七、事故整改和防范措施.....- 18 -
（一）压实企业安全生产主体责任.....- 18 -
（二）强化行业监管部门安全生产监管责任.....- 19 -
（三）夯实属地安全监管责任.....- 19 -

2026年1月20日16时40分许，天全县诚翔商贸有限公司驾驶员汤某康驾驶车辆在天全县中能建材开发有限公司砂石加工厂内进行倒车操作时，发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约135万元。

2026年2月3日市安委会下发《雅安市安全生产委员会一般生产安全事故查处挂牌督办通知书》（雅安委〔2026〕3号），对天全小河天全县诚翔商贸有限公司“1·20”一般车辆伤害事故实行挂牌督办。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）相关规定，天全县人民政府成立了由县应急局、公安局、总工会、交通运输局、人力资源和社会保障局、国有资产管理服务中心、小河镇等单位组成的事故调查组，邀请县人民检察院派员参加，县纪委监委机关同步成立追责问责审查调查组，开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，**天全小河天全县诚翔商贸有限公司“1·20”一般车辆伤害事故是一起因货车驾驶员安全意识淡薄，在未确**

保车辆后方安全状况的情况下倒车，将车后方人员碰撞挤压导致死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

天全县诚翔商贸有限公司[1]，成立于2024年9月30日，住所：四川省雅安市天全县城厢镇龙尾村1组87号，统一社会信用代码：91511825MAE121DF2Q，法定代表人：李某，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：伍佰万元整。

持有天全县交通运输局颁发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，编号：川交运管许可雅字511825101308号，证件有效期至2029年7月7日，经营范围：道路普通货物运输。

2.事故相关单位情况

（1）天全县弘基物流有限责任公司[2]，成立于2020年2月6日，住所：四川省雅安市天全县始阳镇凤阳大道274号，统一社会信用代码：91511825MA66G0M519，法定代表人：徐某彬，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：叁佰

---

[1] 经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑砌块销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

[2] 经营范围：普通货物道路运输；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（大件运输）；罐式运输；道路货运配载；装卸搬运和仓储业（不含危险化学品）；销售建材；销售矿产品（不含危险化学品）；销售化工产品（不含危险化学品）；冶金机械设备销售；机械设备经营租赁；汽车零售；销售汽车零配件；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

万元整。

持有天全县交通运输局颁发的《中华人民共和国道路运输经营许可证》，编号：川交运管许可雅字511825101109号，证件有效期至2028年12月10日，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器）。

（2）雅安大川建筑工程有限公司[3]，成立于2021年3月29日，住所：四川省雅安市天全县城厢镇东城村四组，统一社会信用代码：91511825MA65WFLNXJ，法定代表人：韩某梅，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：壹仟贰佰陆拾捌万元整。

（3）天全县程鑫建材有限公司[4]，成立于2023年9月1日，住所：天全县城厢镇安居北路210号，统一社会信用代码：92511825MACW77RD36，法定代表人：程某博，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：壹佰万元整。

（4）天全县中能建材开发有限公司[5]，成立于2025年5月

---

[3] 经营范围：许可项目：各类工程建设活动；施工专业作业；消防设施工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；水泥制品销售；五金产品批发；非金属矿及制品销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；塑料制品销售；汽车装饰用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

[4] 经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑装饰材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；选矿；矿物洗选加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；机械设备租赁；五金产品零售；建筑砌块制造；建筑砌块销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

[5] 经营范围:一般项目：建筑用石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；煤炭及制品销售；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金

19日，住所：天全县城厢镇向阳大道299号，统一社会信用代码：91511825MAEKTG2Q8T，法定代表人：徐某刚，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：贰仟万元整。

3.事故相关情况

天全县中能建材开发有限公司与天全县悦洋建材有限公司签订厂房（含办公用房、设备）租赁合同，约定2025年12月20日至2026年12月19日，天全县中能建材开发有限公司租赁天全县悦洋建材有限公司标准厂房、办公用房及附属设备。2025年12月，天全县中能建材开发有限公司砂石加工场正式投产运行。

2025年12月29日，天全县中能建材开发有限公司与雅安大川建筑工程有限公司签订《购销合同》，雅安大川建筑工程有限公司向天全县中能建材开发有限公司购买砂石，约定由雅安大川建筑工程有限公司自提砂石成品。2026年1月10日，天全县中能建材开发有限公司与雅安大川建筑工程有限公司签订《安全管理协议》，约定了安全生产管理职责。该砂石运输业务由天全县弘基物流有限责任公司承运，雅安大川建筑工程有限公司与天全县弘基物流有限责任公司未签订运输合同，未签订安全管理协议。2026年1月10日，天全县中能建材开发有限

属矿石销售；环境保护专用设备制造；贸易经纪；供应链管理服务；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发；园区管理服务；固体废物治理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司与天全县弘基物流有限责任公司签订《安全管理协议》，约定了安全生产管理职责。

2026年1月15日，天全县中能建材开发有限公司与天全县程鑫建材有限公司签订《购销合同》，天全县程鑫建材有限公司向天全县中能建材开发有限公司购买砂石，约定由天全县程鑫建材有限公司自提砂石成品。2026年1月15日，天全县中能建材开发有限公司与天全县程鑫建材有限公司签订《安全管理协议》，约定了安全生产管理职责。该砂石运输业务由天全县诚翔商贸有限公司承运。天全县程鑫建材有限公司与天全县诚翔商贸有限公司未签订运输合同，未签订安全管理协议。2026年1月18日，天全县中能建材开发有限公司与天全县诚翔商贸有限公司签订《安全管理协议》，约定了安全生产管理职责。

（二）涉事车辆及有关人员情况

1.涉事车辆情况

（1）川T01066D重型半挂牵引车，车辆所有人：天全县诚翔商贸有限公司，购买中国平安财产保险股份有限公司商业险，保险有效期：2025年9月17日至2026年9月16日；交强险，保险有效期：2025年9月16日至2026年9月16日。

取得天全县交通运输局颁发的《中华人民共和国道路运输证》，编号：川交运管雅字511825002339号，业户名称：天全县诚翔商贸有限公司，经营范围：道路普通货物运输。

2025年9月16日天全县诚翔商贸有限公司与程某博签订了

挂靠协议，双方约定程某博将其出资购买的川T01066D重型半挂牵引车挂靠在天全县诚翔商贸有限公司名下。

川T01066D重型半挂牵引车内安装了倒车影像，驾驶员在驾驶室能通过倒车影像观察车辆后方情况，事发时车内倒车影像模糊不清。

（2）川T01990D重型半挂牵引车，车辆所有人：天全县弘基物流有限责任公司，购买中国平安财产保险股份有限公司商业险、交强险，保险有效期：2025年4月30日至2026年4月29日。

2.驾驶员基本情况

（1）川T01066D重型半挂牵引车驾驶员汤某康，男，居民身份证号：513126********4019，户籍地：四川省天全县**镇***村*组***号，持有A2E驾驶证。

2025年8月5日，天全县诚翔商贸有限公司为汤某康办理入职手续，约定汤某康工作岗位为驾驶员，合同期限自2025年8月5日至2026年3月1日。

（2）川T01990D重型半挂牵引车驾驶员潘某国，男，居民身份证号：513126********0819，户籍地：四川省天全县**镇***村*组*号，系天全县弘基物流有限责任公司驾驶员，持有A2驾驶证。

（三）事故相关单位安全管理情况

1.天全县诚翔商贸有限公司

该公司设置了安全生产管理机构，成立了安全生产领导小组，制定了《安全学习教育培训制度》《安全生产监督和隐患排查、整改制度》《驾驶员招聘与管理制度》《实时动态行车记录仪安装使用管理制度》《安全技术操作规章》等规章制度。与驾驶员汤某康签订了《货车驾驶员安全责任承诺书》，2025年11月26日组织开展了应急演练，提供了2025年12月、2026年1月教育培训记录，无驾驶员汤某康教育培训记录；无隐患排查治理台账，无公司主要负责人李某带队开展隐患排查记录。

2.天全县弘基物流有限责任公司

该公司制定了《应急预案》，未提供安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度；提供了1次教育培训记录，2026年1月11日，天全县弘基物流有限责任公司安全教育培训记录，实到14人（只有8人签名），无隐患排查治理台账，无公司主要负责人徐某彬带队开展隐患排查记录。

3.天全县中能建材开发有限公司

该公司设置了安全生产管理机构，成立了安全生产领导小组，明确了领导小组成员，制定了《安全生产检查制度》《安全生产管理制度》《安全生产教育培训制度》《应急预案》《砂石加工厂装料卸料管理制度》《厂区内运输车辆管理制度》等规章制度。建立了隐患排查治理台账，2025年12月18日开展了安全生产交底培训。2026年1月20日，未对进入砂石

加工场的车辆、人员进行管理，未及时制止驾驶员潘某国将车辆停放在砂石加工场遮盖篷布，未令其立即驶离。

（四）事故发生经过

2026年1月20日16时9分许，天全县弘基物流有限责任公司驾驶员潘某国驾驶川T01990D重型半挂牵引车驶入天全县中能建材开发有限公司，16时13分许，潘某国到达砂石加工场装载砂石，16时21分许，潘某国驾驶川T01990D重型半挂牵引车将车辆停靠在砂石加工厂门口，随后潘某国离开驾驶室，用车厢顶部的篷布对货车车厢进行遮盖。16时22分许，天全县诚翔商贸有限公司驾驶员汤某康驾驶川T01066D重型半挂牵引车驶入砂石加工场装载砂石，在倒车时货车尾部与正在川T01990D重型半挂牵引车尾部遮盖篷布的驾驶员潘某国发生碰撞。天全县中能建材开发有限公司员工李某超在巡查时看到潘某国在两车车斗中间，正在倒车的货车离开后，潘某国倒地不起，李某超立即拨打了120急救电话，16时38分许，120救护人员到达现场，大约半小时后，潘某国抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

经勘查，事故现场位于天全县中能建材开发有限公司砂石加工场装料区；川T01990D重型半挂牵引车/川T8772挂重型自卸半挂车尾部有擦挂痕迹，呈附着物减层；川T01066D重型半挂牵引车/川L1237挂重型自卸半挂车尾部左侧突出部件有擦挂痕迹，无附着物，死者潘某国头部血迹，面部有2道擦痕，皮肤

开裂外伤。



图 1：砂石加工场装料区

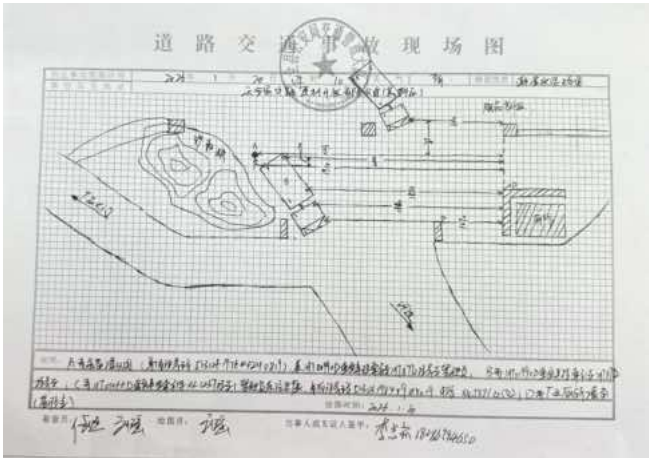


图 2：事故现场勘验图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

事故造成 1 人死亡，死者潘某国，男，居民身份证号：513126********0819，户籍地：四川省天全县**镇**村*组*号。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等规定，事故调查组认定本次事故共造成直接经济损失约 135 万元。

（七）其他情况

1.天气情况

2026 年 1 月 20 日，事故发生地白天阴天有分散小雨，夜间阴天有分散小雨，气温 0.8℃-4.0℃。

2.自然灾害情况

2026年1月20日，未收到自然灾害报告。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

18时01分，天全县中能建材开发有限公司高某向天全县应急管理局报告事故情况。天全县应急管理局接到事故报告后，立即向县委、县政府报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，天全县中能建材开发有限公司员工李某超16时28分拨打了120急救电话，16时38分许，120救护人员到达现场，约半小时后，潘某国抢救无效死亡。天全县委、县政府接到事故报告后，立即组织人员做好善后处置等工作，县政府分管领导率领应急、医疗、公安等部门相关同志立即赶赴现场，指导善后处置和事故调查工作。

（三）善后处理情况

事故发生后，事故调查组组织相关部门和事故发生单位安抚死者家属，积极做好赔付及后续工作。1月21日，天全县诚翔商贸有限公司、天全县弘基物流有限责任公司、天全县中能建材开发有限公司与死者家属达成赔偿协议，签订了《协议书》赔偿死亡赔偿金、丧葬费等共计人民币135万元。善后安抚工作以人为本、依法依规、合情合理，家属对善后处置工作表示满意。社会面无舆情发生。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，县委、县政府及相关单位高度重视事故处置工作，事发后现场人员及时拨打医疗救援电话，全力对受害人员进行抢救。政府和应急、公安、卫健等有关部门迅速反应，全力组织做好事故处置各项工作，善后处理到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

驾驶员汤某康，安全意识淡薄，倒车时未对车后方安全状况进行确认，驾驶川 T01066D 重型半挂牵引车在天全县中能建材开发有限公司砂石加工场倒车时，将车后方人员潘某国碰撞挤压，致其死亡，是本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.天全县中能建材开发有限公司砂石加工场作业现场管理不到位，未及时发现并制止潘某国在砂石加工场停车遮盖篷布的违规行为；隐患排查治理不到位[6]，砂石加工场存在运输车辆交叉作业情况，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.天全县诚翔商贸有限公司安全生产教育培训不到位[7]，未

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款： 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

认真开展安全生产教育培训工作，未建立全员培训台账，未全面如实记录安全生产教育和培训情况；隐患排查治理不到位[8]，主要负责人履行隐患排查治理职责不到位[9]，隐患排查治理不深入不细致，未采取技术、管理措施及时消除货车倒车影像不清晰的事故隐患。

3.驾驶员潘某国安全意识淡薄，装载作业结束后，未及时驶离砂石装载区，未确认周围环境安全情况下遮盖篷布，对安全风险的预见性不足。

4.天全县弘基物流有限责任公司安全生产教育培训不到位[10]，未认真开展安全生产教育培训工作，未建立全员培训台账，未全面如实记录安全生产教育和培训情况；隐患排查治理不到位[11]，未建立隐患排查治理台账，主要负责人履行隐患排

员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

查治理职责不到位[12]。

（三）其他可能因素排除

天全县公安局工作人员对事故现场进行调查勘验，并对相关人员进行问询取证，未发现其他可疑情况，排除人为故意、突发灾害因素等影响。

四、有关监管部门、地方党委政府履职情况

（一）天全县交通运输局

2025年天全县交通运输局共检查辖区货运企业68家次，发现问题隐患64条，督促货运企业对发现的隐患进行整改，隐患整改率100%。对检查中发现的违法行为进行立案处罚，立案6起，约谈相关货运企业4家。通过微信群，多次向辖区内货运企业转发安全生产相关文件，督促货运企业加强安全生产工作。组织辖区货运重点企业召开安全生产专题会议，督促企业严格落实安全生产主体责任，货运企业主要负责人落实相关职能职责，进一步做好隐患排查治理工作，严格落实货运企业货运车辆动态监管要求。2026年1月检查天全县诚翔商贸有限公司1次，发现该公司动态监管人员不在岗、未建立动态监控管理日志、未建立风险分级管控制度等隐患，对该公司的违法行为进行了立案处罚，给予天全县诚翔商贸有限公司处罚款2万元的行政处罚，督促该公司对存在的问题隐患立即进行整改，

[12][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

要求公司落实安全生产主体责任，加强安全生产工作。2025年6月对天全县弘基物流有限责任公司开展了安全检查1次，督促企业安全生产管理人员落实安全生产规章制度，动态监控人员在岗履职。发挥行业主管部门作用不到位，督促指导货运企业主要负责人履行安全生产工作职责不到位。

（二）天全县国有资产管理服务中心

2025年天全县国有资产管理服务中心多次组织县属国有企业召开会议，安排部署安全生产及其他工作事项；通过微信群多次转发安全生产相关文件，要求企业做好安全生产工作；2025年检查县属国有企业安全生产工作4次，督促县属国有企业加强安全生产工作。事发前未对天全县中能建材开发有限公司开展检查，督促天全县中能建材开发有限公司履行企业安全生产主体责任不到位。

（三）小河镇人民政府

2025年小河镇人民政府多次召开安全生产工作会议安排部署辖区安全生产工作；2025年12月25日组织辖区内工贸企业召开货运源头道路交通安全工作推进会；2025年12月26日与天全县中能建材开发有限公司签订《小河镇道路交通安全责任书》，明确企业及驾驶员在道路交通安全方面的责任和义务，督促企业落实安全管理措施。2025年11月至12月，小河镇人民政府到天全县中能建材开发有限公司检查3次，督促天全县中能建材开发有限公司履行生产安全主体责任，基本履职到

位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员（1人）

潘某国，川T01990D重型半挂牵引车驾驶员，安全意识淡薄，装载作业结束后未及时驾车驶离，离开驾驶室用篷布遮盖货车尾部，对装载区安全风险的预见性不足，让自身处于危险的环境之中，对此次事故发生负有责任，但鉴于潘某国已在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

（二）建议移送司法机关处理人员（1人）

汤某康，天全县诚翔商贸有限公司川T01066D重型半挂牵引车驾驶员，安全意识淡薄，倒车时未对车后方安全状况进行确认，驾驶川T01066D重型半挂牵引车在天全县中能建材开发有限公司砂石加工场倒车时，将车后方人员潘某国碰撞挤压，致其死亡，对事故负直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议由天全县公安局依法进一步调查处理。

（三）对事故相关责任单位处理建议（3家）

1.天全县诚翔商贸有限公司安全生产教育培训不到位，隐患排查治理不到位，隐患排查治理不深入不细致，未采取技术、管理措施及时消除货车倒车影像不清晰的事故隐患。对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

2.天全县弘基物流有限责任公司安全生产教育培训不到位，

未认真开展安全生产教育培训工作，未建立全员培训台账，未全面如实记录安全生产教育和培训情况；隐患排查治理不到位，未建立隐患排查治理台账。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县交通运输局依法给予行政处罚。

3.天全县中能建材开发有限公司砂石加工场作业现场管理不到位，隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）对事故相关责任人员处理建议（5人）

1.李某，天全县诚翔商贸有限公司法定代表人，负责公司全面工作，作为公司安全生产第一责任人，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责不到位[13]，未认真开展安全生产教育培训工作，督促、检查本单位安全生产工作不力，未采取技术、管理措施及时消除货车倒车影像不清晰的事故隐患。对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

2.高某，天全县诚翔商贸有限公司安全员，负责公司安全工作，履行安全管理职责不到位[14]，未认真开展安全生产教育培

---

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本

训工作，督促、检查本单位安全生产工作不力，未采取技术、管理措施及时消除货车倒车影像不清晰的事故隐患。对事故发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

3.徐某彬，天全县弘基物流有限责任公司法定代表人，负责公司全面工作，作为公司安全生产第一责任人，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责不到位[15]，未认真开展安全生产教育培训工作，督促、检查本单位安全生产工作不力。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，建议由天全县交通运输局依法给予行政处罚。

4.徐某刚，天全县中能建材开发有限公司法定代表人，负责公司全面工作，作为公司安全生产第一责任人，履行生产经营单位主要负责人安全生产职责不到位[16]，督促、检查本单位安全生产工作不力，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

5.李某，天全县中能建材开发有限公司安全环保部负责人，

单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

[15][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[16][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

履行安全管理职责不到位[17]，督促、检查本单位安全生产工作不力，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，建议由天全县应急管理局依法给予行政处罚。

（五）其他处理建议

责成天全县交通运输局、天全县国有资产管理服务中心向天全县人民政府作出深刻书面检查。

六、事故主要教训

本次事故的发生暴露出以下问题：一是企业安全生产主体责任不落实，安全生产责任制有待加强，企业主要负责人未认真履行生产经营单位主要负责人安全生产职责；二是企业风险管控和隐患排查治理不到位，对作业现场危险因素辨识、评估不充分，交叉作业现场安全监管不力，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；三是从业人员安全意识淡薄，驾驶员未对车辆安全状况进行确认，违规操作，安全生产教育和培训应付了事，效果不佳、培训力度不够；四是安全生产管理方面存在薄弱环节和监管漏洞。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为了深刻汲取天全小河天全县诚翔商贸有限公司“1·20”一般车辆伤害事故教训，引以为

---

[17][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

戒、举一反三，本着严格落实“四不放过”的原则，切实加强安全生产管理，提出以下整改措施:

（一）压实企业安全生产主体责任

1.天全县诚翔商贸有限公司，要严格履行企业安全生产主体责任，组织全员从严从实开展安全生产教育培训，如实记录安全生产教育和培训情况，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程；要加强作业现场安全管理工作，要加大生产安全事故隐患排查治理力度，认真排查治理安全隐患，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2.天全县弘基物流有限责任公司，要建立健全并严格落实全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加强对从业人员的安全生产教育培训，全面如实记录安全生产教育和培训情况；要落实生产安全事故隐患排查治理工作，及时发现并消除身边的各类安全事故隐患。

3.天全县中能建材开发有限公司要严格执行安全生产法律法规，加强对外包单位安全生产工作的统一协调、管理，要加强对作业现场的监督检查，加大对外包单位安全检查力度，及时发现并制止冒险作业、违规作业的行为，确保各项规章制度和操作规程执行到位，安全措施落实到位，采取切实有效的措施消除作业过程中的安全生产隐患。

（二）强化行业监管部门安全生产监管责任

天全县交通运输局要严格落实“三管三必须”的要求，督促企业落实安全生产主体责任，严格执行安全生产相关法律法规，加大行业管理力度，督促企业深入开展事故隐患排查整治，采取切实有效的严管严控措施消除各类事故隐患。

天全县国有资产管理服务中心要加强与其他部门协同联动，持续加大对县属国有企业的督导检查力度，形成监管合力，进一步强化企业安全生产主体责任落实，督促企业以高标准、严要求，不折不扣执行安全生产各项安全管理制度和操作规程，不断增强从业人员安全意识，提高企业安全生产管理水平。

（三）夯实属地安全监管责任

小河镇人民政府要认真落实属地安全生产监管职责，加强对辖区内的生产经营单位的隐患排查力度，督促辖区内的生产经营单位认真执行国家有关安全生产的法律法规，严格落实安全生产主体责任，把安全生产工作落到实处，有效防范各类事故发生。