蕲春县创星再生资源有限公司“6·5”一般坍塌事故调查报告

编制单位：蕲春县事故调查组

编制时间：2023 年 9 月

目　录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况　1

（二）事故发生单位安全管理情况　2

1. 事发生产工艺——湿法制砂生产工艺

2. 安全管理情况

（三）事故发生经过　2-3

（四）事故现场情况　3-4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况　5

（六）其他情况　5

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况　5

（二）事故现场应急处置情况　5-6

（三）医疗救治和善后情况　6

（四）事故应急处置评估　7

三、事故原因分析

（一）直接原因　7

（二）间接原因　7

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位　7-8

（二）监管部门　8

（三）地方党委政府　8

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）应免予责任追究的人员　8

（二）对有关公职人员的处理建议　8-10

1. 株林镇党委委员、副书记田学超

2. 株林镇人大主席团主席张德

3. 株林镇政府副镇长王占义

4. 株林镇政府二级主任科员翁常启

5. 蕲春县自然资源和规划局株林镇国土资源所监察员万学东

6. 株林镇唐店村党支部书记、村委会主任张守福
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 10
六、事故主要教训 11
七、事故整改和防范措施 11-12

蕲春县创星再生资源有限公司“6•5”一般坍塌事故调查报告

2023年6月5日13时30分左右，蕲春县株林镇唐店村蕲春县创星再生资源有限公司发生一起一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失168万元。

为查明事故原因，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），依法依规成立了由县政府办牵头，县纪委监委、县人民检察院、县公安局、县总工会、县自然资源和规划局、县应急管理局和株林镇政府参与的调查组，对该起事故进行了调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和整改建议。

经调查认定，蕲春县创星再生资源有限公司“6·5”一般坍塌事故是一起因工人冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

蕲春县创星再生资源有限公司成立于2019年3月27日，位

于蕲春县株林镇唐店村，类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人王创，注册资本伍佰万圆人民币，社会信用代码91421126MA498FRB9G，经营范围为一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工。许可项目：河道采砂。2021年10月取得（登记备案项目代码:2107-421126-04-01-227329）湖北省固定资产投资项目备案证；2021年12月取得（蕲土资证2021字第015号）临时用地许可证，2022年7月取得（编号D421126S2022-0017）取水许可证。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事发生产工艺——湿法制砂生产工艺

石料被破碎机破碎成3-5公分的石块，对辊机将破碎的石块碾压成砂子，再通过水洗将砂泥分离形成成品砂，泥水通过管道汇入沉淀罐，在沉淀罐中加入凝絮剂经沉淀使泥水第一次分离，上部清水排入蓄水池循环使用，下部泥浆通过泵管抽入压滤机实现第二次泥水分离，压滤机将泥浆压成泥块，泥块用作它用，水汇入蓄水池循环使用。

2.安全管理

该公司操作规程不健全，劳动组织不合理，事发时没有管理人员在现场进行管理，教育培训不够，工人未经过清理沉淀罐的教育培训。

（三）事故发生经过

2023年6月5日上午7时许，受公司负责人王创工作安排，

吴发资（压滤工）邀约覃凤科（机修工）、陈明金（杂工）、阮受柱（压滤工）、许爱情（杂工，陈明金妻子）、阮祚鑫（破碎机操作工，阮受柱儿子）6人一起拟将沉淀罐里的泥土清理出罐，吴发资自行决定在沉淀罐外用高压水枪对着沉淀罐人孔冲刷，其他5人用铲子、锄头等工具将冲刷出来的泥土掏到排污沟去并转运。11时30分左右下班吃中饭，6人吃完中饭未休息就继续清理沉淀罐里的泥土。13时许，靠近人孔的泥土被清空，吴发资遂通过人孔钻进沉淀罐，在沉淀罐内靠近人孔处冲刷泥土，其余5人继续在沉淀罐外掏冲刷出的泥土。13时30分许，沉淀罐外的5人发现泥土突然将人孔全部堵塞，并听到吴发资呼喊，覃凤科、陈明金、阮受柱、阮祚鑫4人迅速通过沉淀罐外螺旋爬梯爬到沉淀罐顶部查看情况，发现泥土坍塌淹没至吴发资的胸口处。


（四）事故现场情况


事发设备为泥土回收沉淀罐，沉淀罐为钢质落地立式圆形罐体，罐内直径9米，高15米，上无顶盖，沉淀罐近地侧部有一直径60厘米排污孔（人孔），平常用盲板封闭。沉淀罐顶部设有连接管道，用于收集泥水及排清水至收集池，近人孔旁设有泵管用于抽泥浆至压滤装置。事发后经现场勘验：沉淀罐内泥土呈坡状，靠人孔一侧泥土高3米，对侧高5.4米，人孔边有泥土排出，约有1.5立方米。沉淀罐内壁用U型扁钢间断焊接有一从底部至顶部的简易人力爬梯（图一所示），沉淀罐外壁焊接有一从底部至顶部的钢制人力螺旋爬梯。



图一：人力爬梯

沉淀罐正视图

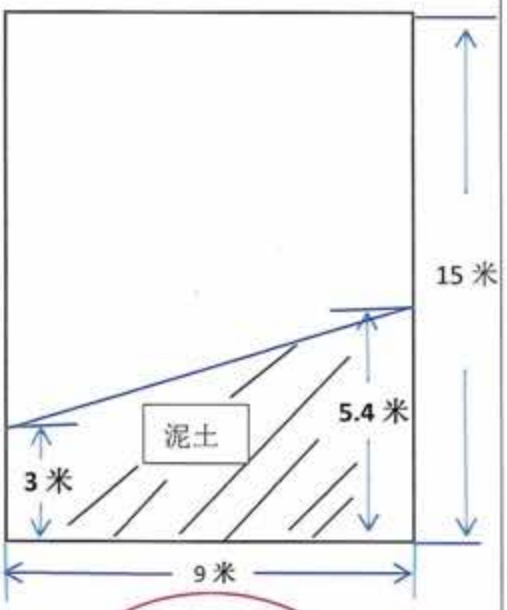

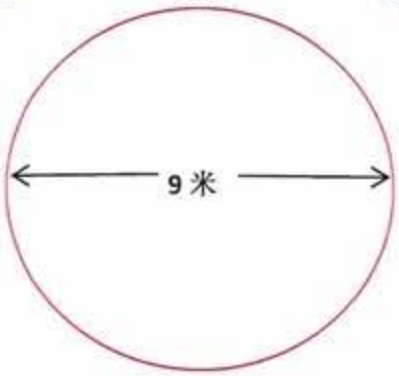

沉淀罐俯视图



沉淀罐实物图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡、3人受轻微伤，直接经济损失168万元。

（六）其他情况

6月5日，蕲春县天气中转小雨，气温18～25摄氏度，西北风一级。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

13时35分，与后勤主管蔡华明一起坐在办公室的安全员钱庄听到阮祚鑫用微信语音电话告知发生事故，14时08分，钱庄联系在县消防救援大队工作的朋友黄振寻求救援，县消防救援大队大队长孙开华闻讯立即带领4车11人赶赴现场开展救援。14时15分，县消防救援大队向株林镇派出所通报警情，株林镇派出所接警后立即派民辅警赶到现场处置。14时许，从外面回厂的王创见状立即向株林镇政府报告，镇长郭文利立即向县政府报告并带队赶到现场参与救援。县政府接到报告后高度重视，副县长公安局长丰洪波后方指挥协调，副县长侯绍明迅速赶赴现场指挥救援，同时组织县应急管理局、县公安局、医疗机构派人员及装备赶赴现场参与救援。

（二）事故现场应急处置情况

13时35分，阮祚鑫通过微信语音电话告知公司后勤主管蔡华明，与蔡华明一起坐在办公室的公司管理人员钱庄也听到此消息，两人迅速组织其他工人一起赶到现场进行救援。覃凤科、

陈明金、阮受柱自发通过沉淀罐内壁简易人力爬梯进入罐内，3人在泥土上行至吴发资身边，用手拉吴发资，拉不动，罐上人放下绳索，3人系住吴发资胸部，罐顶人用绳子拉，但效果缓慢，且吴发资疼痛难忍，只能拉一会儿歇一会儿。约二十分钟后，沉淀罐里的泥土再次发生坍塌，泥土将吴发资全部淹没，将阮受柱淹没至胸部，覃凤科、陈明金被淹没至大腿处。覃凤科通过自救爬出，陈明金被覃凤科和其余人员拉出泥土，阮受柱被掩埋过深拉不出来。因体力不支陈明金抓住人力爬梯和阮受柱在罐内等待救援，覃凤科通过人力爬梯自行爬出罐外。

在副县长公安局长丰洪波后方指挥协调和副县长侯绍明现场指挥救援下，县应急管理局、县公安局、县消防救援大队、株林镇政府、医疗机构密切配合，救援工作有序开展。15时10分，陈明金被救出。17时15分，阮受柱被救出。18时18分，吴发资被救出。

（三）医疗救治和善后情况

陈明金、阮受柱、覃凤科经县人民医院检查身体正常，吴发资经县人民医院抢救无效于6月6日零时左右宣告死亡。

经株林镇人民调解委员会调解，蕲春县创星再生资源有限公司和吴发资家属于2023年6月8日达成一致并签订协议，蕲春县创星再生资源有限公司给予吴发资家属一次性死亡抚恤金等费用168万元。吴发资于协议签订之日被运回老家罗田县白庙河乡杨家庙村安葬，未造成其他不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

事故发生后相关职能部门应急响应迅速，应急救援预案启动后各部门第一时间派出救援力量赶赴现场，在副县长公安局长丰洪波和副县长侯绍明的指挥下，各部门有序开展救援。此次事故应急处置高效且得当，涉险人员得到合理救助。

三、事故原因分析

（一）直接原因

吴发资违反沉淀罐操作规程，冒险进入沉淀罐内进行冲刷泥土作业，导致罐壁泥土坍塌是事故直接原因。

覃凤科、陈明金、阮受柱缺乏应急知识，冒险盲目施救，导致罐壁泥土坍塌而涉险。

（二）间接原因

1. 蕲春县创星再生资源有限公司安全生产教育培训不到位，清理沉淀罐作业人员未经上岗前教育培训直接作业；

2. 蕲春县创星再生资源有限公司未制定隐患排查制度，未开展隐患排查工作；

3. 株林镇人民政府和株林镇国土所未履行安全生产属地管理和部门监管责任，督促企业开展隐患排查治理工作。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

蕲春县创星再生资源有限公司，一是法定代表人王创作为主要负责人，对安全生产不闻不问，未履行第一责任人职责，

违反了《安全生产法》第21条的规定；二是主要负责人王创、甘哲标和安全管理人员郑礼明未经过专门的培训学习并考核合格，没有相应的安全生产知识和管理能力。违反了《安全生产法》第27条的规定；三是没有制定安全生产规章制度、安全操作规程、安全操作技能、事故应急处置措施进行教育培训，也没有组织考试考核，导致员工安全意识淡薄、安全知识缺乏。违反了《安全生产法》第28条的规定。

（二）监管部门

株林镇国土资源所相关责任人未定期到企业开展隐患排查和督促企业落实主体责任，未全面履行安全生产管理部门监管职责。

（三）地方党委政府

株林镇党委政府相关责任人不认真贯彻落实安全生法律法规政策，疏于管理，未全面履行属地管理责任，未按照要求在本辖区内督促企业开展安全生产检查隐患排查治理工作。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）应免予责任追究的人员

吴发资违反公司操作规程，在没有专门人员进行现场安全管理的情况下，私自进入沉淀罐，冒险作业，对事故的发生负直接责任，因其在事故中死亡，应免予责任追究。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.株林镇党委委员、副书记田学超

田学超，男，株林镇党委副书记，分管应急管理工作，有安全生产属地综合监管领导职责，在日常安全生产监管中监督督促力度不够，建议县纪委监委对其约谈。

2.株林镇人大主席团主席张德

张德，男，株林镇人大主席团主席，分管国土资源管理等工作，有安全生产属地行业监管领导责任，在日常安全生产监管中隐患排查不到位，建议县纪委监委对其通报批评。

3.株林镇政府副镇长王占义

王占义，男，株林镇政府党委委员、副镇长，协管矿山开发治理、国土资源管理等工作，有安全生产属地行业监管具体职责，在日常安全生产监管中隐患排查不彻底，建议县纪委监委对其通报批评。

4.株林镇政府二级主任科员翁常启

翁常启，男，株林镇政府二级主任科员，按照镇党委分工，分管安全生产工作，多次到蕲春县创星再生资源有限公司进行安全生产检查，安全隐患排查不全面不彻底，督促整改隐患效果不明显，建议县纪委监委对其诫勉。

5.蕲春县自然资源和规划局株林镇国土资源所监察员万学东

万学东，男，蕲春县自然资源和规划局株林镇国土资源所监察员，对蕲春县创星再生资源有限公司负有安全生产行业监

管职责，监管能力欠缺，在日常的监管中监督监察不全面，建议蕲春县自然资源和规划局对其诫勉。

6.株林镇唐店村党支部书记、村委会主任张守福

张守福，男，株林镇唐店村党支部书记、村委会主任，是安全生产属地监管工作直接第一责任人，部署安全生产检查流于形式，督促属地企业履行法定职责不力，建议株林镇党委对其诫勉。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

王创，男，46岁，蕲春县创星再生资源有限公司法定代表人，是企业安全生产的主要负责人，把主要精力投入在企业的矿场开采和砂石的经营，将企业的洗砂厂完全托附给别人，既不组织参与也不监督检查洗砂厂的安全生产工作，导致安全生产投入和日常管理严重缺失，违反了《安全生产法》第21条的规定，对事故负主要责任，建议由县应急管理部门依法对王创进行行政处罚。

蕲春县创星再生资源有限公司对从业人员未开展安全生产教育和培训，从业人员上岗前未进行安全教育考试考核；未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，并如实记录安全隐患；未落实危险作业现场管理制度；这些行为违反了《安全生产法》第28条、第41条、第43条的规定，建议由县应急管理部门依法对蕲春县创星再生资源有限公司进行行政处罚。

六、事故主要教训

蕲春县创星再生资源有限公司未落实主体责任，企业负责人未落实领导责任，从业人员培训教育不足、安全意识淡薄，株林镇党委委员、副书记田学超和株林镇人大主席团主席张德、副镇长王占义、二级主任科员翁常启、蕲春县自然资源和规划局株林镇国土资源所监察员万学东以及株林镇唐店村党支部书记、村委会主任张守福执法检查和日常监管不到位，这些因素全部集中在企业导致事故发生。上述人员要加强学习，提高自身能力，加强监管，企业和企业负责人要落实法定责任，才能避免事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）强化安全发展的思想自觉政治自觉行动自觉。习近平总书记指出：“安全是发展的前提，发展是安全的保障。”各乡镇（办）党委政府必须时刻牢记习近平总书记的谆谆教诲，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，增强防范和抵御各种风险的能力，全面提高公共安全保障水平。必须建立健全统筹发展与安全的责任体制，织密织牢安全发展的责任体系，坚持一级抓一级、层层抓落实，筑牢夯实安全发展的根基。

（二）强化机制砂行业部门和属地的安全监管责任。为防范此类事故在我县再次发生，一是建议县矿产资源管理工作领导小组办公室举一反三，组织相关单位对全县26家制砂企业开展事故警示教育，全面开展事故隐患大排查、大整治，切实做到

“不安全不生产”，坚决遏制生产安全事故发生；二是属地政府既要强化班子理论学习也要抓好干部警示教育，将学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神纳入日常理论学习中，认真贯彻落实安全生法律法规政策，加强管理，全面履行属地管理责任，按照要求在本辖区内督促企业开展安全生产检查隐患排查治理工作。各乡镇要派出专人入驻机制砂企业，协调各主管部门的监督检查，督促企业全面落实整改要求并及时通知上级主管部门验收；三是监管部门全面履行安全生产管理部门监管职责，加强执法人员的培训学习，提升执法人员的业务能力和职业素养，加强对执法人员的考核和监督，督促相关责任人定期到企业开展隐患排查和企业落实主体责任。

（三）强化作风以持之以恒的态度抓安全工作。各乡镇办党委政府要锲而不舍落实中央八项规定，强化守土有责、守土负责、守土尽责的担当精神，坚决整治形式主义、官僚主义顽瘴痼疾，坚决克服会议一开了之、文件一发了之虚浮作风，切实培厚优良作风的土壤。县安委办用好督查“利器”，定期不定期对安全生产开展集中检查、随机抽查和日常督查，深入查摆政策落实、工作落实和责任落实中的梗阻问题，限期推动整改解决，逐项进行对账销号，真正做到踏石留印、抓铁有痕。

调查组成员签名：

姓名	工作单位	职务	签名
朱建武	县人民政府	县人民政府办公室 二级主任科员	
沈嵩	县公安局	副政委	
江一	县应急管理局	副局长	
殷俊奎	县纪委监委	第一纪检监察室主任	
张国银	县人民检察院	侦查监督办公室主任	
丁少卿	县总工会	党组成员、副主席	
吕进军	县自然资源和规划局	党组成员、总工程师	
翁常启	株林镇人民政府	二级主任科员	
张顺	县应急管理局	综合协调股干部	