重庆北碚渝晖机械厂
“8·24”一般机械伤害事故调查报告

2024年8月24日7时30分许，北碚区歇马镇渝晖机械厂（以下简称“渝晖机械厂”）冲压车间发生一起机械伤害事故，造成1人重伤。

事故发生后，渝晖机械厂及时将事故情况向区政府相关单位报告，涉事双方对赔偿事宜未达成一致。2025年6月16日，区应急管理局接到伤者书面反映后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《重庆市安全生产条例》和《北碚区人民政府关于授权组织调查一般生产安全事故的通知》（北碚府发〔2019〕57号）等有关法律法规之规定，区政府组织成立了由区经济信息委、区应急管理局、区政府办公室、区总工会、区公安分局等单位组成的“重庆北碚渝晖机械厂“8·24”一般机械伤害事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证、现场勘查和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚渝晖机械厂“8·24”一般机械伤害事故是一起因操作工经常违规操作、企业安全生产主体责任落实不

到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）渝晖机械厂概况

该生产经营单位成立于2003年8月19日，统一社会信用代码为92500109MA5XX6B10H，类型为个体工商户，事发时经营者为陶*（实际经营者），经营范围为摩托车零件加工、冲压，地址为：重庆市北碚区歇马街道人和村滩子口组53号，事发时有在职员工15人左右。2025年6月30日，经营者由陶*变更为陈*惠。

（二）渝晖机械厂安全管理情况

该单位制定了安全生产管理制度、员工日常行为规范、冲床安全操作规程、卷板机安全操作规程等安全生产规章制度，配备了兼职安全员。渝晖机械厂对从业人员的安全生产教育和培训以及隐患排查等均未进行书面记录，冲床设备操作工廖*梅经常未使用专业工具（磁夹）进行放件操作。

（三）事故发生经过

2024年8月24日6时许，廖*梅到渝晖机械厂冲床车间正常上班。7时许，廖*梅关停冲床设备吃早饭，7时30分许，廖*梅回到工位并开启冲床设备开始作业，在用左手放件时，冲床滑块突然压下来，邻近工位员工浦兴灵听到廖*梅大叫，看到廖*梅左手被冲床滑块挤压，安全员陈*祥立即开车将廖*梅送到了重庆市沙坪坝区中西医结合医院进行救治。经过救治，廖*梅左手食指、中指、无名指、小指近节指骨截肢。

（四）事故现场情况

事故现场（见图1、图2）位于渝晖机械厂冲床车间，涉事冲床设备正面设置有光栅联锁保护装置以及挡位调节锁，挡位调节锁有“寸动”、“安全-行程”等挡位。

“寸动”挡位用于调模，如果工人操作滑块没有到达上死点，必须在寸动档进行调整，脚踏开关闭合时，滑块动作，脚踏开关松开时，滑块立即停止，此挡位情况下光栅联锁保护失效；挡位调节锁调到“安全-行程”挡位位置时，光栅联锁保护生效，当滑块在下降过程中，如发现有意外情况（如人身体任一部位伸进红外线区域），可使滑块立即停止于下死点前任何位置。

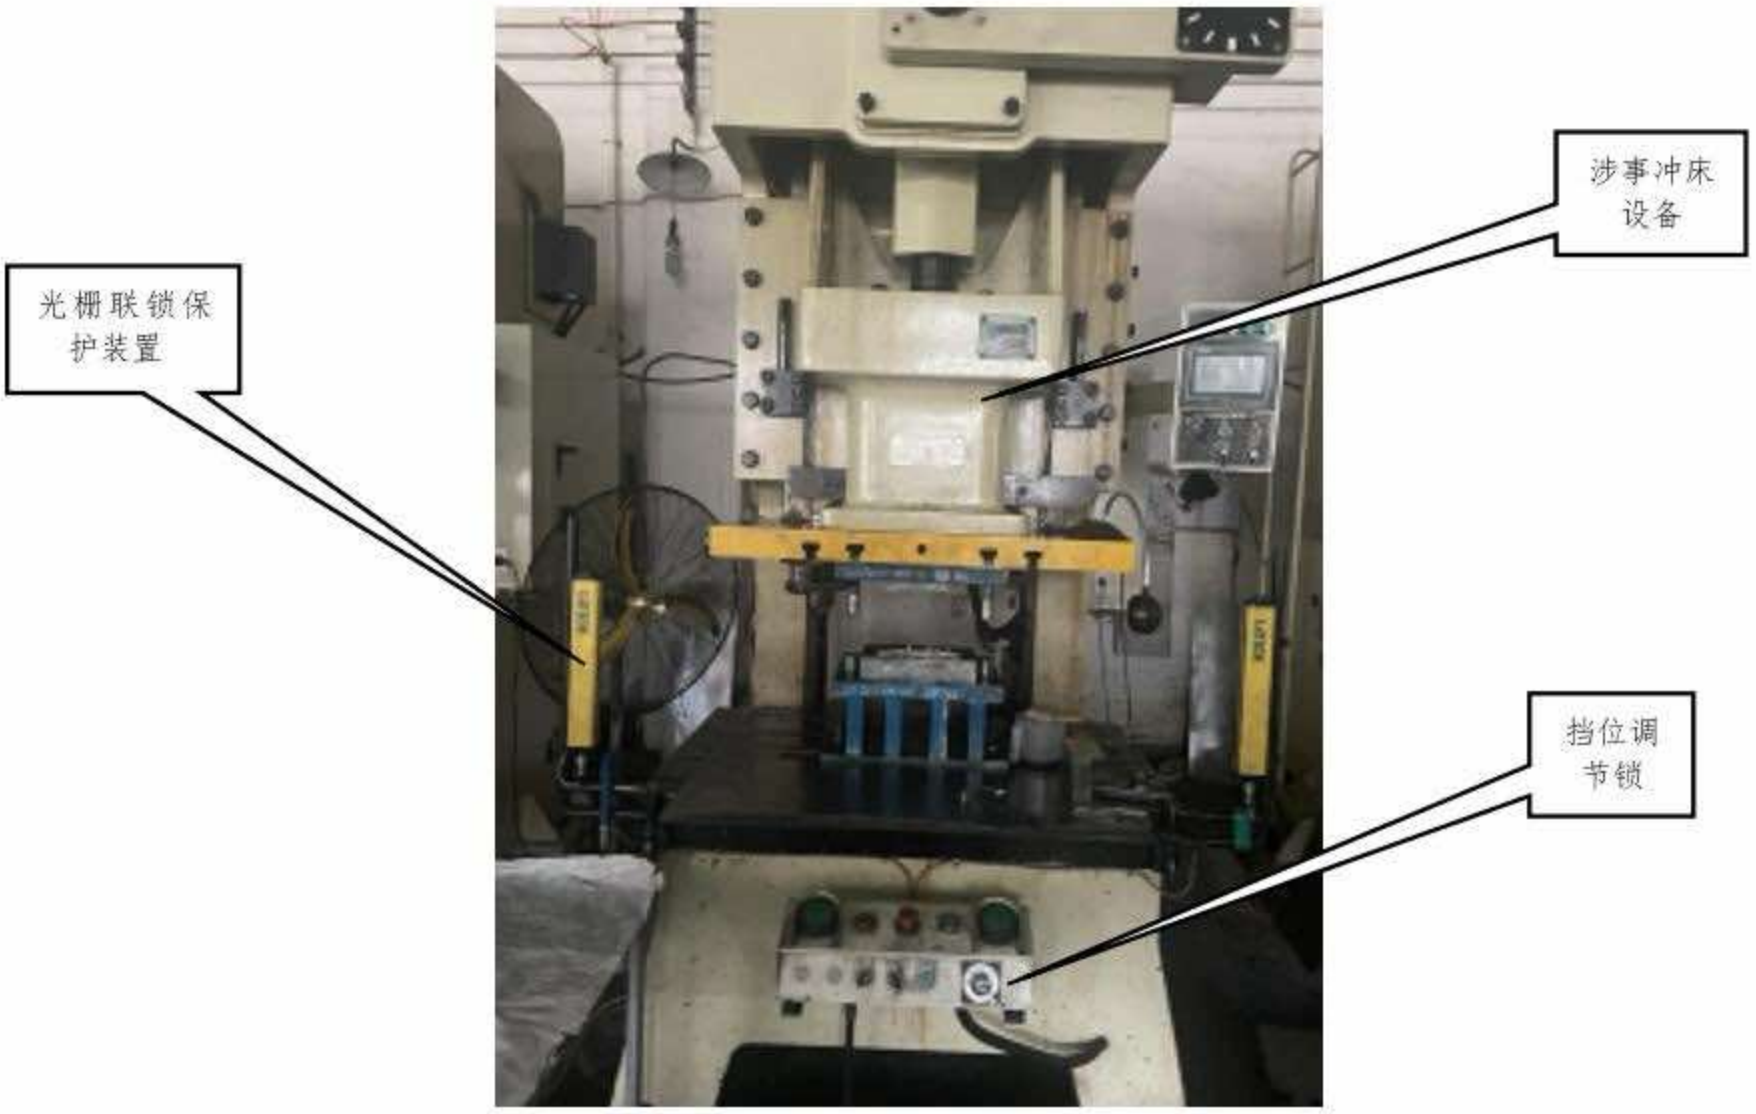


图1 事故冲床设备现场示意图



图 2 事故冲床挡位调节锁示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

该事故造成 1 人重伤（伤残陆级），伤者为：廖*梅，女，汉族，52 岁，身份证号为 512324197211 27***0，家庭住址为重庆市合川区涞滩镇***号。受伤前为渝晖机械厂冲压操作工。

2.直接经济损失

造成的直接经济损失主要为医疗及补助费用等，未造成其他直接经济损失。

二、事故应急处置及善后处理情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，渝晖机械厂及时将事故情况向区政府相关单位

报告，区人力社保局对该起事故进行了工伤认定。2025 年 6 月 16 日，接伤者书面反映后，区政府及时授权成立了事故调查组，启动事故调查程序，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。渝晖机械厂主动配合事故调查相关工作，如实交代了自己的违法行为。

（二）事故应急处置情况

渝晖机械厂在场人员积极开展救援，并第一时间将伤者廖*梅送往重庆市沙坪坝区中西医结合医院进行抢救，后经救治确定廖*梅左手食指、中指、无名指、小指近节指骨截肢。

（三）善后处理情况

事故发生后，渝晖机械厂与伤者就赔偿事宜未达成一致，伤者已通过诉讼方式主张赔偿。伤者及其家属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组询问有关人员和现场勘查，事发时涉事冲床设备未发现故障。涉事冲床光栅联锁保护装置需操作工人手动调至“安全-行程”档，否则联锁保护不能生效。根据廖*梅描述：当时受伤时是伸左手放件，而未使用专业工具（磁夹）放件。经事故调查组综合分析认定，该起事故直接原因和间接原因如下：

（一）直接原因

操作工廖*梅未确认冲床光栅联锁保护装置挡位处于“安全-行程”挡位位置，且未使用专业工具（磁夹）进行放件操作，导

致左手被冲床滑块挤压受伤，是本次事故的直接原因。其行为未按照本单位《冲床安全操作规程》第4条和第7条[1]的规定操作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]的规定。

（二）间接原因

渝晖机械厂（经营者：陶*）安全生产主体责任落实不到位是本次事故的间接原因。主要表现为安全教育和培训工作落实不到位，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；事故隐患排查治理不到位，没有及时发现并消除操作工廖*梅经常未使用专业工具（磁夹）进行放件操作的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[3]、第四十一条第二款[4]的规定。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

廖*梅，女，群众，事发前系渝晖机械厂冲床操作工，事发时未确认冲床光栅联锁保护装置挡位处于“安全-行程”挡位位置，且未使用专业工具（磁夹）进行放件操作，导致左手被冲床滑块挤压受伤。其行为未按照本单位《冲床安全操作规程》第4条和第7条的规定操作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五

[1] 渝晖机械厂《冲床安全操作规程》第4条：冲床在工作前应作空转2-3分钟，检查脚踏、红外线等控制装置的灵活性，确认正常后方可使用，不得带病运转。第7条：工作中要用专业工具（磁夹），严禁伸手取放件，冲压工件时，取送材料必须用钳子或磁夹取送。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患…。

十七条的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[5]的规定，建议由生产经营单位处理。

（二）对有关单位的处理建议

渝晖机械厂（经营者：陶*）安全生产主体责任落实不到位，主要表现为安全教育和培训工作落实不到位，未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；事故隐患排查治理不到位，没有及时发现并消除操作工廖*梅经常未使用专业工具（磁夹）进行放件操作的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款、第四十一条第二款的规定，对本起事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[6]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对监管部门的调查情况

1.区经济信息委作为全区工业行业主管部门，印发了《2024年度安全生产监督检查计划》，按照计划对工业企业开展了安全检查，2024年3-8月召开工业领域安全工作会议3次，检查企业290家次，下达整改指令书95份，排查整改安全隐患265条，行政处罚11家。

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条：生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

2.区应急管理局按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸企业安全生产管理工作，印发了《2024年度安全生产监督检查计划》，2024年3-8月组织召开工矿商贸领域安全工作会议5次，完成创建27家企业安全生产标准化工作，检查企业118家次，下达责令整改文书99家次，排查整改问题隐患673条，行政处罚10家，罚款4.4万元。

3.歇马街道作为属地监管单位，2024年3-8月组织开展安全生产活动24场次，开展安全宣传咨询活动51场次，开展应急疏散逃生演练20场次。检查工贸企业201家，下达责令整改文书42份，发现并督促完成隐患整改209条。

事故调查过程中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

本次事故暴露出企业一线员工安全生产意识淡薄、违规行为突出，企业现场安全管理、风险识别和隐患排查治理不到位等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

（一）渝晖机械厂要深刻吸取事故教训，进一步加强生产经营单位安全生产管理工作，落实企业安全生产主体责任，加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，保证从业人员具备必要的

安全知识，掌握本岗位的安全操作规程，并按章操作；要加强车间现场风险识别和隐患排查治理力度，采取技术和管理措施，及时发现并消除事故隐患。

（二）区应急管理局、区经济信息委要依法履行监管职责，督促指导镇街（园城）积极开展企业隐患大排查大整治，加强执法检查和处罚力度，督促企业落实主体责任，杜绝此类事故再次发生。

（三）歇马街道要落实属地监管职责，积极开展企业安全教育和培训，特别是针对个体工商户等要加强隐患排查，对发现的安全隐患要进行闭环管理，对隐患排查整改不力的企业要及时报送区级部门进行处理。

承办人：_____

科室负责人：_____

分管领导：_____