紫金县安全生产委员会办公室

紫金县蓝塘镇“1·15”三冶集团河源工程项目部触电一般事故调查报告

2022年1月15日7时50分，紫金县蓝塘镇产业新城三冶集团河源工程项目部发生一起1人擅自进入配电室触电后经抢救无效死亡的意外事故。

事故发生后，紫金县应急管理局、蓝塘镇人民政府、蓝塘产业新城筹建办、紫金县公安局蓝塘派出所和紫金县第二人民医院等单位工作人员立即赶赴现场，开展应急救援和事故调查工作。

为切实做好事故调查处理工作，紫金县人民政府成立了由县应急管理局局长叶**任组长，县应急管理局副局长赖**任副组长，县纪委监委、县工业商务和信息化局、县应急管理局、县公安局、县总工会、紫金供电局、蓝塘产业新城筹建办等职能部门和蓝塘镇人民政府工作人员为成员的紫金县蓝塘镇“1·15”三冶集团河源工程项目部触电一般事故调查组（以下简称调查组）。调查组按照实事求是、依法依规的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事

故原因，认定了事故性质，提出了事故防范措施建议。

一、 相关项目情况及事故发生地点

河源德润钢铁有限公司[1]于2020年9月对年产600万吨短流程优特钢一期项目炼钢标段进行招标建设，由中国三冶集团有限公司[2]中标并成立中国三冶集团有限公司河源钢铁炼钢工程项目经理部（以下简称项目部）。11月初项目部进场开始组织施工建设。2022年1月初，水泵房配电室主体建筑建设和设备安装基本完成。与此同时，河源德润钢铁有限公司制定了炼钢循环水泵房水电联调试车工作方案，对水泵电机和变压器进行空载试车，要求项目部安排安全员和技术人员严格按照各项规定配合水电联调试车工作。

事故现场位于紫金县蓝塘镇产业新城在建的德润钢铁厂水泵房配电室内。

二、事故发生经过

2022年1月13日，项目部正式通知员工春节放假，100多名员工陆续返乡过年，至1月15日，项目部除留守值班人员外剩下高**（项目部杂工）等10多名员工在宿舍等待返乡回程。据项目部管理人员和高**工友反映，高**在宿舍

[1] 河源德润钢铁有限公司。成立日期：2003年8月15日，营业期限：长期；法定代表人：王*新。统一社会信用代码：914416007536******，经营范围：线材、盘螺、盘圆、优钢、特钢、高强度热轧带肋钢筋冶炼、制造、加工、销售及其科技项目研发和技术推广服务等。

[2] 中国三冶集团有限公司。成立日期：2020年05月29日；营业期限：自1984年05月29日至2028年10月28日；法定代表人：代*雪；住所：辽宁省鞍山市立山区建材路***号；统一社会信用代码：912103002414******；经营范围：承包国内外冶炼工程、房屋建筑工程、市政工程、机电安装工程、矿山工程、钢结构工程、电力工程等。

等待返程火车收拾行李时发现个人物品遗失并寻找。因1月12日高**曾在水泵房配电室进行过收拾杂物等工程收尾工作，1月15日早上7时15分左右，值班技术员张*在其办公室碰到高**问他去哪里，他说找安全员张*，当天张*值班，刚好出去工地巡查不在办公室，高**多次跟随张*和电工进入配电室作业，清楚钥匙存放位置，在未等待张*返回办公室的情况下，擅自拿走配电房钥匙，打开配电房防火门进入配电室。

7时40分许，项目部电气项目负责人李*接河源德润钢铁有限公司电气工程师电话报告称：调试中的水系统跳闸停电了，李*接报后立即赶往现场查看原因。途中打电话通知项目部安全员马上前往水泵房配电室查看；张*到达水泵房配电室，发现配电室防火门已经打开，钥匙插在门锁上，高**躺在1号配电室内配电柜后排通道地板上，张*上前查看喊话，高**没有回应；张*立即向李*汇报现场情况，并拨打120急救电话和110报警电话。李*立即打电话向项目部负责人报告情况，并电话通知相关人员启动触电事故应急救援预案，组织人员前往救援。

三、应急救援处置和善后处理情况


（一）应急救援情况。8时15分，紫金县第二人民医院120救护车到达现场，经120救护车随车医生抢救约15分钟后，确认**抢救无效死亡，随后紫金县公安局蓝塘派出所民

警到达现场开展调查处置工作。

（二）人员伤亡和善后处置情况。事故死亡人员高万民，中国三冶集团有限公司河源钢铁炼钢工程项目部杂工。辽宁省阜新蒙古族自治县人，男性，汉族，43岁，住址：辽宁省阜新蒙古族自治县泡子镇杜家店村杜家店***号。2022年1月24日，项目部与高**家属达成补偿协议，并得到死者家属谅解。死者遗体于2022年1月28日火化，事故善后处理和补偿工作全部完成，没有出现因此引发的社会不稳定情况。

四、现场勘查情况

事故发生时高**位于1号配电室内西侧配电柜后排通

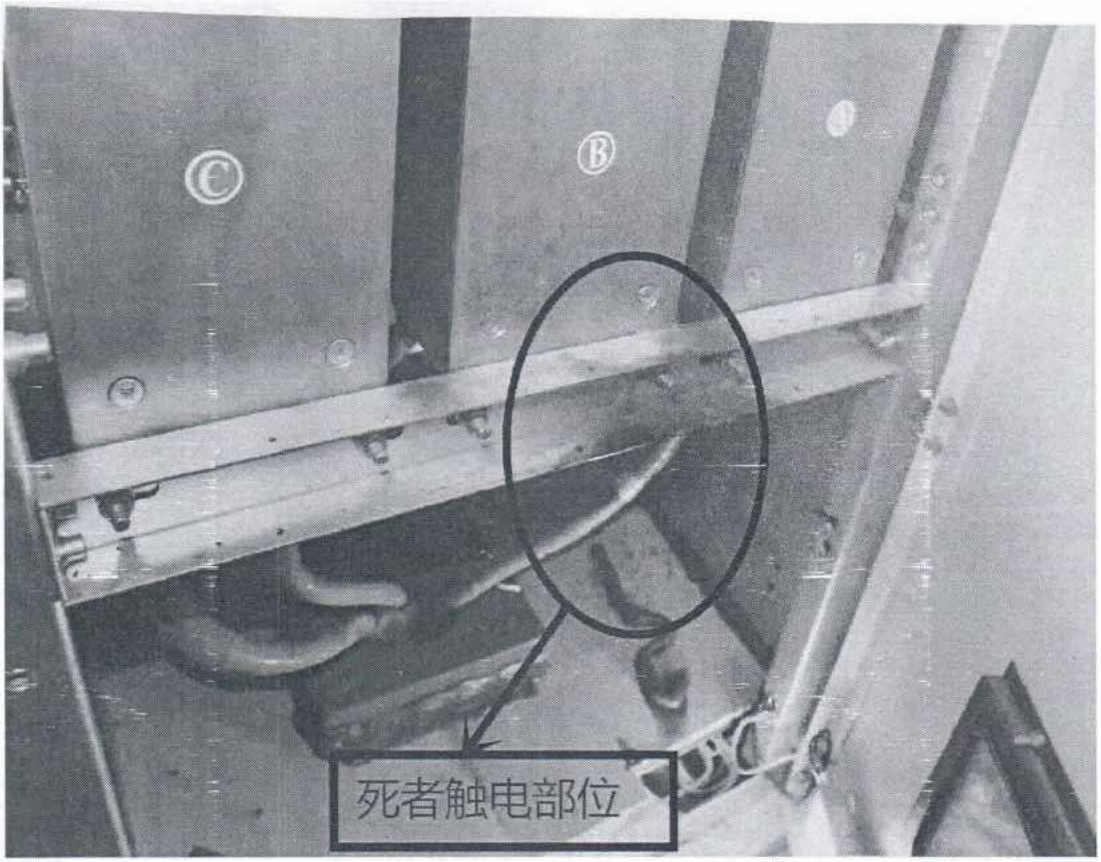

道地板上。该配电室内有2排配电柜，发生触电事故的西侧

一排配电柜，长度约15米，配电柜距离西侧墙体距离约1.5米，其中第5个编号205AH1#的配电柜发生触电事故。高**当时身上没有穿戴劳保用品，触电后呈俯卧位趴在地上，头部左枕顶部和右手腕不慎触碰配电室编号205AH1#号配电柜内中层带电金属材料。

根据广东省紫金县公安司法鉴定中心出具的鉴定书（紫公（司）鉴（法尸）字〔2022〕2号）论证结论，高**触电时电流通过身体后形成触电回路导致死者痉挛和心室颤动，续发呼吸衰竭、心跳停止，死者的死亡原因是生前电击死亡。经紫金县公安局蓝塘派出所民警调查，排除他杀。

五、事故调查的相关情况

经查，项目部安全生产规章制度、责任制和操作规程齐全，安全警示标识齐全，各项安全管理措施完善，配电室各项设备符合行业有关标准并通过验收。配电室配备了持证专职安全管理人员和持证高压电工，日常上锁封闭管理，钥匙统一由专职安全员保管存放在办公室抽屉，如需进入配电室作业时，需经安全员和电工带队进入并在监护下作业，同时要求操作人员和监护人员需正确穿戴劳保用品，必须穿绝缘鞋、带绝缘手套，人员需与10千伏电压设备保持0.7米距离，过近高压带电设备可能放电导致触电。

六、事故性质

经调查，高**在放假期间擅自拿走配电室钥匙，打开配

电室防火门进入配电室寻找个人物品，没有按要求穿戴劳动保护用品，安全意识淡薄，未按操作规程要求与高压带电设备保持足够安全距离，导致不慎触电造成意外死亡。

七、事故防范措施建议

（一）施工单位应加强配电房管理和员工的安全教育管理。

中国三冶集团有限公司河源钢铁炼钢工程项目经理部应吸取该意外事故教训，加强配电室各项安全管理措施，提高专职安全员安全管理职责意识，加强员工的安全教育培训和节假日期间安全管理，切实提高员工的安全防范意识，防止意外事故发生。

（二）业主单位应加强对外包建设项目的安全管理和日常检查。

河源德润钢铁有限公司要进一步强化对在建项目的监督管理，督促施工单位加强安全意识宣传教育，落实安全生产责任制，层层抓落实，做好配电室各项安全生产管理工作。

紫金县蓝塘镇“1·15”三冶集团工程项目部触电一般事故调查组（代章）

2022年5月5日