娄底经开区娄底市世融建筑劳务有限公司“9•5”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2025-05-10 10:12　浏览量：91　【字体： 大 中 小】

2024年9月5日10时15分，娄底经开区娄底市世融建筑劳务有限公司（以下简称娄底世融公司）转运高空作业平台（以下简称高空作业车）时，发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失97.26万元。

事故发生后，娄底世融公司未按照生产安全事故相关规定向有关部门报告。2024年9月19日，该公司向娄星区工伤保险中心申报了工伤保险，但未获赔。10月31日，娄底市工伤保险中心根据“事故信息共享机制”向娄底市应急管理局提供了该起事故的相关信息。12月初，娄底市应急管理综合行政执法支队对事故进行了核查，初步认定：该起事故属生产安全事故，并涉嫌瞒报。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等有关规定，娄底市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住建局、市总工会、娄底经开区管委会等单位派员参加的事故调查组，同时邀请市纪委监委派员参加，聘请技术专家参与，对该起事故展开了调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对责任者的处理建议和事故防范措施。

事故调查组认定：娄底世融公司“9·5”一般高处坠落事故是一起生产经营单位在转运作业器具过程中，安全管理缺失，劳动组织不合理，员工违规操作而导致的一般生产安全责任事故，且事故发生后，事故单位隐瞒不报。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况


娄底世融公司是一家从事建筑劳务分包、建设工程施工、金属结构制造等业务的民营企业，《建筑业企业资质证书》有效期至2026年5月27日，资质类别及等级：施工劳务不分等级；《安全生产许可证》有效期至2027年9月25日，许可范围：建筑施工。公司有管理人员5人，固定外协工（参保人员）69人，法定代表人为颜某诗，总经理为宋某异；宋某异负责公司全面工作。该公司2024年3月19日承揽了湖南涟钢建设有限公司铆焊安装厂房环保搬迁及钢箱桥梁外场建设项目（一期）工程（以下简称“涟钢建设公司钢箱外场建设项目”）的劳务分包业务，另在娄底市经济技术开发区第一工业园方瑞钢管厂区内租赁了湖南威益智能科技有限公司的厂房作为钢结构加工点。

（二）事故发生单位安全管理情况

娄底世融公司建立了安全管理机构，宋某异兼负责人，负责公司安全管理工作，副总经理周某军负责技术工作，龙某负责现场安全管理，另有3名安全员协助龙某工作。法人颜某诗（时年67岁）全权委托总经理宋某异负责公司安全全部事宜。

（三）事故地点基本情况

事故发生在娄底经济技术开发区第二工业园，湖南涟钢特种新材料有限公司厂区以北，创业四路以东，创新三路以南，湖南涟钢机电设备制造有限公司以西，湖南涟钢建设有限公司新建厂房内（由于事故瞒报，以下照片为事故发生后3个月补拍，与事发时的情形存在一定差异）。

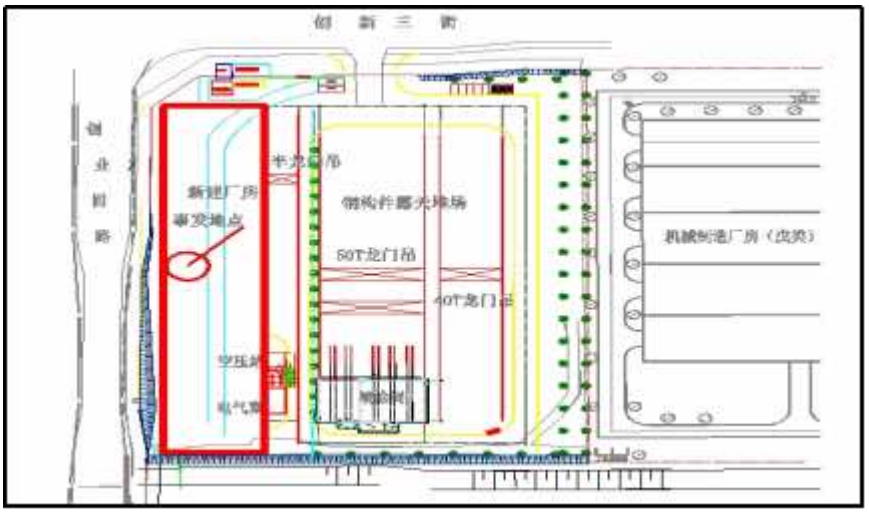


事故发生地点



事故发生厂房位置

（四）涉事厂房基本情况

厂房为全钢门式钢架结构，长192m、宽51m、高21m，是湖南涟钢建设有限公司自建项目——涟钢建设公司钢箱外场建设项目的主体工程，事故发生时，已完成主体工程施工和验收。厂房在8m高度处设置有安装检修平台，在15m高度处安装有单梁桥式起重机。

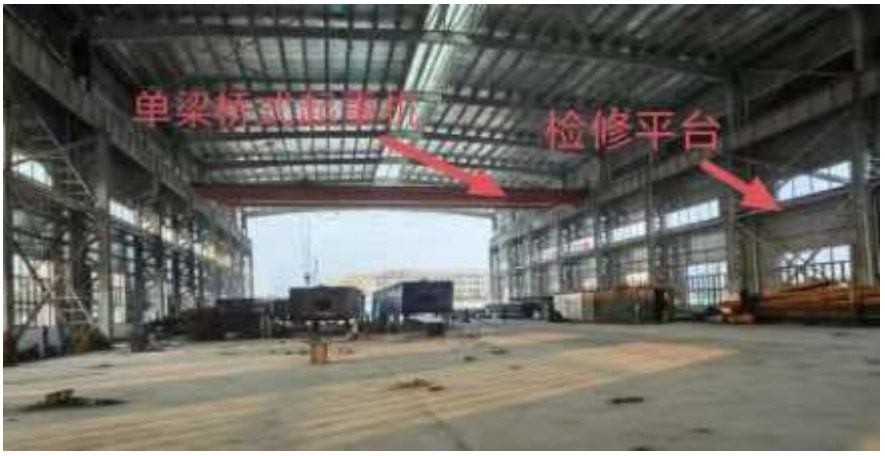

事故发生厂房内部图

（五）涉事高空作业车情况

1. 高空作业车的权属及参数。事故所涉高空作业车为浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司娄底分公司所有。2024年5月10日，娄底世融公司以7500元/月租获，用于其在涟钢建设公司钢箱外场建设项目的主体工程——厂房的屋面梁、行车梁、屋面檩条安装时的高处作业。因项目验收，2024年8月31日，娄底世融公司将其撤出施工现场，停放在厂房门外的空地上。

事故所涉高空作业车为柴油自走直臂式ZT20J型高空作业平台，最大工作高度22.75m，最大平台高度20.75m，最大作业幅度17.4m，工作平台长2.44m，宽0.91m，最大平台载重量230kg，最多容纳2人，发动机功率44.7kw，最大行驶速度6km/h，整机重量12200kg。

2. 高空作业车的转运及操作方法。高空作业车转运一般采取车载转运，短距离也可采取自走方式转运，即将高空作业车直臂放平，操作人员站在平台内操作，高空作业车自走。





高空作业时，有2种操作方式，一种是操作人员站在转台旁地面操作，一种是操作人员站在平台上高空操作，平台内设有操作控制台，四周设有防护栏，栏高1.1m，栏杆间距0.75m，前、左、右三方均可进出，前方采取提拉栏杆钻进钻出，进出后，栏杆自动落下关闭，左右采取内拉栏杆门走进走出。



根据浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司《高空作业车安全操作规程和操作指南》的要求：平台操作时，操作人员须“系上安全带、戴上安全帽，并将安全带固定在锚接点上”。根据娄底世融公司《高空作业车安全操作规程》的要求：“工作人员必须在工作斗处于初始位置时，方可进出，工作人员进入工作斗后，系好安全带，严禁作业人员不系安全带进行空中作业，进行高空作业时，应有一名操作人员在车辆旁边，随时准备进行应急操作”。

（六）相关项目基本情况

1. 项目建设性质。项目由涟源钢铁集团有限公司批准，湖南涟钢建设有限公司出资自建，建成后交由其子公司湖南华菱智能钢构公司使用；项目建设主体为：单层门式钢架结构厂房一座。

2. 项目建设各方。建设单位：湖南华菱智能钢构公司，该公司是一家从事特种设备制造的企业。施工单位：湖南涟钢建设有限公司，具体由该公司建筑分公司负责，施工时成立了涟钢建设公司钢箱外场建设项目施工项目部，彭某亚任负责人，周某雄任技术负责人，邱某惠任施工员，张某任质量员，杜某文任安全员。监理单位：湖南涟钢工程技术有限公司，隶属于涟源钢铁集团有限公司，该项目由刘某勇任总监，周某垒、张某任专监，王某、胡某野任监理员。劳务分包单位：娄底世融公司，承担项目建设的厂房基础施工，钢结构安装，地面施工和其它零星工作的劳务作业，未成立项目部，但安排了龙某负责现场劳务管理。设计单位：中冶长天国际工程有限责任公司。地勘单位：湖南工程勘察院。

3. 项目开展情况。项目于2024年4月7日开工，但未报建，8月31日，主体工程完工，并进行了建设、施工、监理等多方参与的联合验收。9月1日，除湖南涟钢建设有限公司建筑分公司项目部留有个别人整理资料外，参建各方装备人员全部离场，未开展施工作业。娄底世融公司的高空作业车暂留在项目工地。

（七）事故发生经过


由于事故发生后，娄底世融公司未按要求报告事故信息，开展调查时，涉事故高空作业车已返还出租单位，现场已清理，调查组通过问询、资料检索、技术勘查等工作还原事故经过如下：

2024年9月5日，娄底世融公司钢结构加工厂的行车（行吊）维修需要高空作业车，总经理宋某异遂带领员工许某龙，前往涟钢建设公司钢箱外场建设项目场地调运高空作业车。

9时40分许，项目工地无施工作业活动。宋某异、许某龙未向项目管理人员报告，绕过项目工地拦车杆，进入项目场地。

9时50分许，许某龙驾驶高空作业车准备离场时，向宋某异提出用高空作业车去寻找他先前参与施工时落在厂房检修平台上的一些作业工具，经宋某异同意后，即驾驶高空作业车进入厂房。宋某异遂转身离去。

10时15分，厂房内传来一声异响，宋某异跑回厂房查看，发现许某龙仰面平躺在地，尚有意识，安全帽掉落一旁，身上未系安全带，有血迹；高空作业车长臂伸举，平台围栏打开，离地约8m，距厂房检修平台0.5m。至此，事故已发生。

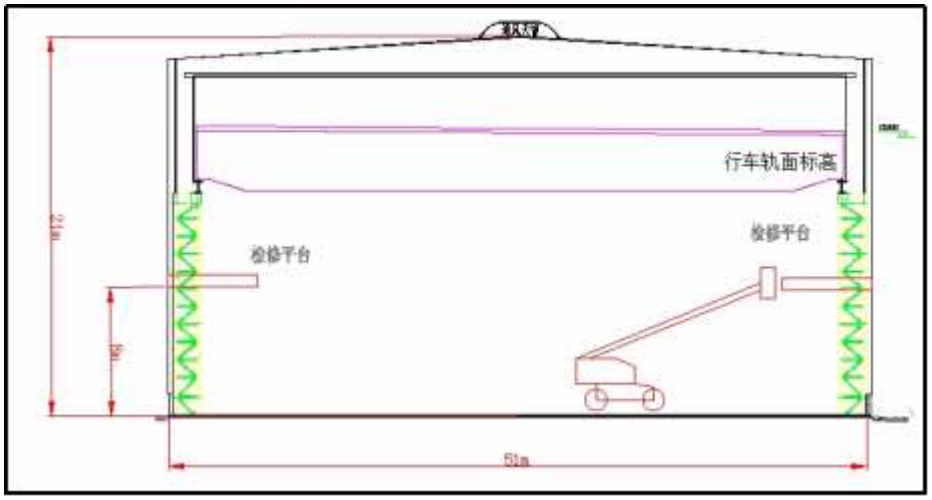

事故发生时情形

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。事故造成1人死亡，娄底世融公司员工，在该公司钢结构加工厂从事设备维护和刷漆工作。

2. 直接经济损失。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—86）计算，本次事故造成直接经济损失97.26万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）现场处置。宋某异到现场后，发现许某龙还有意识，马上电话报告涟钢建设公司钢箱外场建设项目经理彭某亚。在项目部整理资料的彭某亚接到电话后迅速赶到现场，立即拨打了娄底市第一人民医院“8660120”急救电话，并向湖南涟钢建设公司安保部副部长杨某报告了情况。

（二）医疗急救。10时36分，娄底市第一人民医院“120”救护人员赶到现场，进行了紧急救治处置。10时53分，许某龙被送入娄底市第一人民医院抢救室抢救。11时45分，抢救人员告知陪同人员，许某龙未恢复自主呼吸、心跳和意识，抢救成功率极低。陪同人员遂将许某龙转至娄底市第二人民医院。12时18分，许某龙在娄底市第二人民医院死亡。

（三）信息报送。事故发生后，宋某异立即电话报告了涟钢建设公司钢箱外场建设项目经理彭某亚，未报告法人颜某诗，也未报告安全监管部门；彭某亚电话报告了湖南涟钢建设公司安保部副部长杨某，杨某认为：伤亡人员非项目建设施工作业人员，要其督促宋某异向有关部门报告，以后，杨某再未过问，也未向上级领导和安全监管部门报告；彭某亚也未督促宋某异上报事故信息。

（四）善后处理。事故发生后，娄底世融公司参照工亡标准给予了赔偿。善后过程中，公司和许某龙家属双方未产生矛盾纠纷，事故也未在社会层面造成负面舆情。

（五）评估。经调查认定：事故现场处置、医疗急救、善后处理均比较妥当。但信息报送方面存在：事故发生单位——娄底世融公司未向安全监管部门报告，造成了事故瞒报事实；事故发生所在地单位——涟钢建设公司内部事故信息传递不畅。

三、事故原因分析

（一）直接原因。经调查询问、现场勘验、专家论证，此次事故的直接原因是许某龙未佩戴安全防护用具（安全带）高处作业，违规越过高空作业车操作台护栏，不慎坠地身亡。

（二）间接原因。娄底世融公司高空作业车转运现场安全管理缺失：对许某龙未佩带安全防护用具（安全带）高处作业等违规行为未及时制止；劳动组织不合理：安排未经高空作业车操作培训的人员操作高空作业车。

四、有关单位履职情况及存在的主要问题

（一）娄底世融公司。经调查，娄底世融公司建立了包括《高空作业车操作规程》在内的多个《岗位安全操作规程》，岗位安全操作规章较为完善；公司开展了三级安全生产教育培训，建立了安全生产隐患台帐；建立了简单的安全生产责任制，制订了简单的安全生产应急救援预案。

该公司存在：1. 全员安全生产责任制不健全；2. 员工教育培训针对性不强；3. 应急救援预案可操作性不强，没有事故处置内容；4. 隐患排查治理工作不力：《安全生产隐患排查治理台帐》数次提到“高处作业，安全系带不规范不到位”，也进行了整改，但累改累犯，治理效果不佳；5. 转运高空作业车时现场管理缺失，许某龙提出要到厂房维修操作平台取物，公司总经理宋某异没有督促、检查其佩带安全防护用具（安全带），对存在的跨越高空作业车平台护栏等安全隐患行为未及时制止和消除；6. 事故发生后未向安全监管部门报告，瞒报事故。

（二）涟钢建设有限公司钢箱外场建设项目部。经调查，该项目部建立了安全管理组织机构和安全生产责任制度，与相关方签订了安全协议，开展了三级教育培训，编制了各项施工方案，对施工过程中发现的安全隐患整改较为及时，施工过程中的安全管理基本到位。

该项目部存在：对该项目验收后未履行好场地管理职责，未有效防止非作业人员私自进入场地作业；事故信息处置不力，未有效督促事故单位报送事故信息。

（三）娄底经开区开发建设局。经调查，该单位按计划对项目施工安全进行了监管，对项目部施工中存在的问题提出了整改意见，并形成了整改闭环，履职基本到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

对1家责任单位、1名责任人员给予行政处罚；对1名责任人员由企业依据内部规章给予处理。

六、事故整改和防范措施

（一）进一步落实安全生产主体责任。娄底世融公司要认真汲取事故教训，建立健全全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，制定和完善安全生产规章制度和操作规程，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加大隐患排查力度，及时消除隐患；树立特种作业人员持证上岗安全意识；开展全员安全生产培训教育，强化事故警示教育，提高从业人员安全意识。湖南涟钢建设公司要开展安全生产警示教育，完善施工场地和事故信息报送管理制度，积极防范同类问题出现。

（二）进一步落实安全生产部门监管责任。经开区建设分局要认真汲取事故教训，举一反三，切实履行安全生产部门监管责任。加大安全生产督查检查力度，及时督促企业建立健全安全生产各类制度，整治违规违章操作行为。

（三）进一步完善安全生产监管体系。经开区各级要深刻汲取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和指示精神，进一步强化安全生产红线意识和底线思维，强化安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”责任意识，厘清各部门安全生产责任边界，完善安全生产监管体系。

信息来源：娄底市应急管理局

【 关闭窗口 】

扫码浏览