武穴市湖北民本钙业有限公司“3•11”一般车辆伤害事故调查报告

武穴市湖北民本钙业有限公司“3·11”

一般车辆伤害事故调查报告

2023年3月11日21:30时左右，湖北民本钙业有限公司发生一起叉车撞人事故，造成1人死亡，直接经济损失200万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，2023年市应急管理局牵头，市总工会、市公安局、市科经局、田家镇街道办事处派员参加的湖北民本钙业有限公司“3·11”一般车辆伤组），并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅监控等方式，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位露出的问题，提出了事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）涉事故单位情况。

1.湖北民本钙业有限公司（以下简称民本钙业公司），成立于2019年7月8日，企业类型为其他有限责任公司，经营范围：钙、高纯度氢氧化钙、重质碳酸钙、高纯度轻质碳酸钙、冶金辅料生产、销售及相关技术咨询服务，非金属矿及其制品加工、运

2.武穴市卓诚建材贸易有限公司（以下简称卓诚建材公司），成立于2010年6月10日，企业类型为有限责任公司（自然人产品（需国家专项审批的品种除处）、普通机械配件、劳保用品销售；劳务派遣；普通机械设备维修（不含特种设备及机动车维

（二）涉事故单位劳务分包情况。

2022年11月1日，民本钙业公司因业务需要，将钙业包装车间劳务相关工作发包给卓诚建材公司，并签订了《劳务承揽合同劳务单价计件核算费用，并明确了双方权利和义务，其中在甲方的权利和义务第4项规定“甲方（民本钙业公司）视工作情况有方出货赶工加班及增派工作人员，确保甲方不能因包装车间工作未完成而导致满停窑及甲方客户提货时间延迟。”2022年12月2明确双方安全责任。

（三）事故发生地点及事故现场情况。

事故发生地点为武穴市田镇街道办事处马口村民本钙业公司吨包袋仓库东侧3号门与4号门之间处，事故现场为混凝土硬化和白色实线，用来区分机动车道和非机动车道，但各区域间既无实物阻隔，划线区分也不明确，存在人行与车行任意交叉现象。天石灰石堆场最西侧（紧挨着道路东侧）是一条石灰石输送皮带廊道（见图1），通过调阅事故现场视频监控发现，当晚这条道灰石堆场北侧上料皮带上面有两处探照灯是亮的，但由于石灰石输送皮带廊道遮挡了部分光源，导致该条道路光线较暗。在皮带近吨包袋仓库东侧3号门口处堆放有两处钢筋。由于当晚三条上料皮带都在卸石料，石子下落撞击铁板的声响在视频监控中十分明

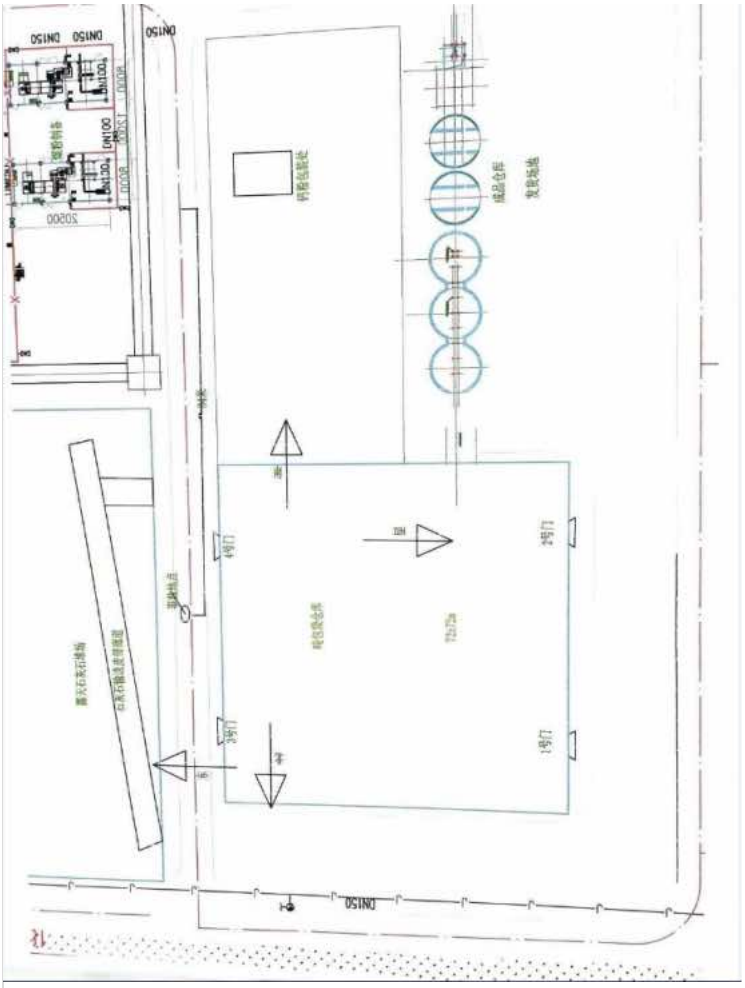


图1　叉车作业区及事发点示意图

（四）涉事车辆情况。

涉事车辆为内燃平衡重式叉车，制造单位为衡阳合力工业车辆有限公司，型号为CPCD型3.5t，制造日期为2022年4月29日，
检验检测研究院2022年6月21日出具首次检验报告，检验结论为合格，根据民本钙业公司提供的该公司2023年3月3日叉车检查记
一次例行检查）、武汉市合力叉车有限公司2023年3月10日维保记录，以及对叉车司机文某的询问了解，调查组认为，事发时文
车因其本体原因及其安全装置或者附件损坏、失效导致事故发生的可能性。

（五）涉事叉车作业人员情况。

文某持有合格有效的叉车作业资格证书，并根据对民本钙业公司生产部部长何某、民本钙业公司安环部副部长伏某、民本
班班长伍某、民本钙业公司成品仓库叉车司机李某的询问了解，文某为人随和、乐观，工作上肯吃苦，平时与同事间相处融洽，
现他有饮酒习惯，事发当天身体和心理状态均未见异常，也未见其有饮酒行为。另据武穴市公安局田镇派出所提供的当晚对文某

（六）模拟实验情况。

为了核实真实情况，还原事故现场，2023年3月23日，事故调查组全体成员与民本钙业公司相关人员在事发现场进行了一
后的钙粉吨包袋重量在1吨左右，标准高度1米，吊起后离地面30-40厘米，加上吨包吊带，总高度大概160-170厘米。由于左右
驾驶员观察前方地面受限，前进过程中，左右两边有视线盲区。

通过调阅事故现场视频监控，叉车出现在监控画面中的时间为21时27分02秒，叉车撞到人的时间为21时27分09秒。调查组通过在视频监控室与事故现场联动，模拟还原叉车进入视频监控地点和撞人地点，测算出距离约为26.2米，车辆速度约为13.46公

（七）天气情况。

事故发生当天，武穴市天气为小雨，气温为12℃～19℃，西北风3到4级。

二、事故发生经过、应急处置和直接经济损失情况

（一）事故发生经过。2023年3月11日上午8时左右，卓诚建材公司叉车司机文某和两名包装工按照工作计划安排，来到民本两名包装工负责将钙粉灌装打包，文某操作叉车进行既定作业，将包装好的吨包袋从钙粉包装车间通过叉车运往吨包袋仓库进行灰石输送皮带廊道之间的道路，然后从3号门进入仓库并按规定堆放，作业距离约为100米。17时左右，民本钙业公司生产二部作某，因近期有发货任务，晚上还需继续加班包装钙粉。20:30时左右，民本钙业公司运输廊道巡检员王某和张某来到公司上夜班，石子运输线巡检。现场视频监控显示，21时26分20秒，王某出现在事发道路东侧石灰石输送皮带廊道下方，由南往北方方向巡检堆，所以王某的巡检路线一直在机动车道上（民本钙业公司在厂区道路上划分的双黄线与白色实线之间），而且越往北走越往东秒，文某驾驶叉车吊着一包钙粉吨包袋从钙粉包装车间，由南往北压着双黄线驶入事发路段，21时27分09秒，文某驾驶叉车撞卷入叉车左门架底部，并推行3-5米后，文某感觉叉车走不动了，才停车下来察看，发现叉车左前轮前面，左门架底部压着一个人

（二）事故信息报告。事故发生后，文某立即赶往仓库办公室向伍某报告，同时向民本钙业公司生产部部长何某电话报告“110”紧急求救电话。何某收到信息后先后向民本集团公司副总经理唐某、民本钙业公司日常工作实际负责人叶某及常务副总右，王某经医院抢救无效死亡。3月11日23：30时左右，民本集团公司总经理林某向武穴市应急管理局进行了报告。武穴市应急场进一步核查，并在规定时间内上报应急管理部生产安全事故统计信息直报系统。

（三）事故救援情况。事故发生后，文某安排人拨打了“120”“119”“110”紧急求救电话。唐某、赵某收到信息后分及安环部副部长伏某迅速赶赴现场组织救援。3月11日22时左右，朱某和伏某到达事故现场。由于王某面部朝下趴在地上，屁股外调来两台叉车，先把涉事叉车上的吨包袋叉走，再从两边将涉事叉车挑起30厘米左右，随后将王某从叉车底部拉了出来。与此医护人员现场对王某进行身体检查后，确认其无抢救必要，让直接送殡仪馆。但民本集团公司领导不想放弃，安排由公司车辆救。3月11日22：30时左右送到武穴市人民医院急救中心进行抢救，22：40时左右，医生宣布其死亡（4月8日，武穴市第一人民断）书》上死亡原因为胸腹部挤压伤）。

（四）善后处理情况。事故发生后，由田家镇“两型”社区试验区管委会（田家镇街道）牵头的善后处理小组，妥善安抚家属协商解决赔偿相关事项。经各方通力协作，在3月12日上午，民本钙业公司与死者家属协商达成赔偿200万元协议，并按协化，家属情绪稳定。

（五）事故应急救援和善后处理评估。事故发生后，现场人员和事发单位负责人能立即组织事故抢救，并迅速送到医疗机理方面，事故有关单位及人员积极处理死者善后事宜，妥善安抚死者家属并达成赔偿协议，事故未造成不良影响和群体性事件，

三、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因。

叉车司机文某安全意识淡薄，不能正确辨识作业场所存在的危险有害因素，在车载吨包袋高度过高，挡住部分驾驶视线，发现王某行进中的具体位置，同时在雨后湿滑且能见度差的道路上超速行驶（民本钙业公司厂内机动车辆安全管理制度第5.6.5路，遇有恶劣天气有雾能见度差的，时速每小时不得超过5公里。”），违反操作规程和安全管理规定，冒险作业，是导致事故淡薄，对现场叉车作业风险辨识不够，在厂区内机动车道上行走时，对存在的安全风险认识不足，未及时避让，最终导致被叉又一直接原因。

（二）管理原因。

1.劳务外包作业安全管理严重不到位。卓诚建材公司安全生产规章制度、岗位操作规程不健全，未对劳务外包作业人员从对劳务外包作业人员未纳入从业人员统一管理，每日班前会对叉车操作人员缺乏安全技术交底；加班时段现场安全管理人员缺章作业和冒险作业行为。

2.安全教育培训不到位。卓诚建材公司未制定安全生产教育培训计划，以一级教育培训代替三级教育培训，且未如实记录让其进入厂区内作业。民本钙业公司安全生产教育培训工作不到位，日常安全教育流于形式，三级教育考试有代考替考现象，导

3. 民本钙业公司风险辨识和隐患排查不到位。一是作业环境不良。事故发生区域路灯线路损坏，照明严重不足，导致司机带都在卸石料，石子下落撞击铁板的噪声很大，严重影响听觉效果，导致王某感知不到来车动静。**二是安全措施不实。**事故现场物阻隔，在同一作业面有交叉作业时，作业现场无监护，且未采取相应的安全防范措施；**三是隐患排查不力。**在吨包袋仓库东侧窄；事故现场未设置叉车限速标识及醒目安全警示牌，安全生产监督检查不到位，作业现场长期存在安全隐患。

（三）事故性质。

经调查认定，湖北民本钙业有限公司“3·11”一般车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故发生单位安全生产管理责任落实情况

（一）湖北民本钙业有限公司。民本钙业公司将钙业包装车间劳务相关工作发包给卓诚建材公司，明确约定了各自的安全理制度、各项作业安全管理制度、事故隐患排查治理管理制度等安全生产规章制度和操作规程。但其相关安全管理人员并未严格实安全生产检查制度和事故隐患排查治理管理制度；事故现场未设置叉车限速标识及醒目安全警示牌；未全面排查治理事故现场在加班时段未对现场进行有效管理，对其他作业人员进入叉车运行区域现象未及时发现并制止。安全教育考核不够严格，致使员作业行为隐患排查不到位，对叉车操作人员缺乏安全技术交底，现场安全监管监护不到位。对外包单位监督不严不实，对钙业公筹协调不到位。

（二）武穴市卓诚建材贸易有限公司。卓诚建材公司作为一家劳务派遣企业，制定了安全生产管理制度，明确了各级负责织员工进行岗前教育培训。但安全生产责任体系不完善，安全生产规章制度、岗位操作规程不健全，不能有效贯彻执行。安全替三级教育培训，相关作业人员对作业规范和安全注意事项不熟知，致使作业人员安全意识淡薄，违反叉车安全操作规程和安全

五、属地政府及行业监管部门履行职责情况

（一）武穴市田家镇“两型”社会建设循环经济试验区管理委员会（武穴市田家镇街道办事处）。按照《中共武穴市委办公武穴市田家镇“两型”社会建设循环经济试验区（武穴市田家镇街道）管理机构职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》市田家镇“两型”社会建设循环经济试验区与武穴市田家镇街道实行“区政合一”的管理体制，设置一套工作机构，实行一体化14日，组织召开了岁末年初安全生产大检查工作部署会，下发《关于开展岁末年初安全生产大排查大整治专项行动的通知》，明任单位，组织开展对各类企业或场所的安全检查。但部分工作还存在走过场、不细致等现象，如2023年1月21日和2月3日，两次对包作业和叉车使用情况方面的内容，相关检查记录没有体现。

（二）武穴市应急管理局。履行工贸行业安全生产监管职责不到位。2022年11月份以来，虽不定期召开工贸行业专项督查《关于开展全市工贸企业岁末年初安全生产重大隐患专项整治和督导检查的通知》、《武穴市工贸行业安全专项整治行动方案》行业安全生产专项整治行动。并分别于2022年8月23日和9月27日两次对民本钙业公司开展执法抽查，指出隐患问题并限期整改到司开展安全生产执法检查频率不够、标准不高、效果不理想，隐患排查未到边到角。

（三）武穴市市场监督管理局。作为全市叉车安全监管部门，于2022年12月29日向各市场监管所下发《关于加强岁末年初作的通知》，要求在元旦、春节及全国“两会”等关键时间节点，各监管单位要对重点领域、重点设备全覆盖开展一次隐患排查正式投产以来，市市场监督管理局下属的田家镇市场监督管理所，仅于2022年12月29日对民本钙业公司使用的起重机械、电梯、次检查。截止此次事故发生时，未对民本钙业公司叉车使用情况进行监督检查。

六、对事故有关单位及责任人员的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，认定企业及出如下处理建议：

（一）给予行政处罚单位。

1.湖北民本钙业有限公司。企业安全生产主体责任不落实，未对劳务外包作业人员进行有效管理，隐患排查不及时，安全不到位，对事故发生负有主要责任，责成武穴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规

2.武穴市卓诚建材贸易有限公司。安全生产责任体系不完善，安全教育培训不规范，对事故发生负有管理责任，责成武穴安全生产法》第九十七条第（三）和（四）项之规定，对其给予行政处罚。

（二）给予行政处罚人员。

民本钙业公司日常生产经营负责人，行使总经理职责。未认真履行生产经营单位主要负责人职责，对安全生产工作督促不穴市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定，对其给予行政处罚。

（三）建议公司内部处理人员。

1. 民本钙业公司常务副总经理，分管安全生产工作，未认真履行管理职责，对公司安全生产工作管理不到位，对事故发生
司依据公司管理制度对其进行处理，并报武穴市应急管理局备案。

2. 民本钙业公司安环部副部长，2022年11月起，负责民本钙业公司安环部具体工作。未有效履行安全管理职责，组织开展
查施工现场不到位，对事故发生负有重要责任。建议民本钙业公司依据公司管理制度对其进行处理，并报武穴市应急管理局备案

3. 民本钙业公司生产部部长，负责安全生产现场管理工作，安全生产工作管理不到位，安全生产教育培训不到位，对钙业
筹协调不到位，隐患排查治理不力，对事故发生负有主要责任。建议民本钙业公司依据公司管理制度对其进行处理，并报武穴市

4. 卓诚建材公司法定代表人，未认真履行生产经营单位主要负责人职责，对安全生产工作督促不到位，对事故负有领导责
制度对其进行处理，并报武穴市应急管理局备案。

5. 卓诚建材公司叉车司机，安全意识淡薄，在明知事发区域照明严重不足，且存在视线盲区，仍超速行驶，违反叉车安全
业，对事故发生负有直接责任。鉴于本人案发后能迅速安排人拨打了“120”“119”“110”紧急求救电话，并积极主动配合相
某生前无任何矛盾纠纷，排除主观故意、刑事犯罪情形。建议由用人单位解除其聘用关系。

（四）对属地政府和行业管理部门问责意见

1. 武穴市田家镇“两型”社会建设循环经济试验区管理委员会（武穴市田家镇街道办事处）。履行属地管理责任不到位，
细，按照《湖北省安全生产党政同责实施办法》第九条、第十一条第一款之规定，责令武穴市田家镇“两型”社会建设循环经
街道办事处）向武穴市人民政府作出书面检查。

2. 武穴市应急管理局。作为工贸行业监管部门，开展工贸行业安全专项整治工作不力，按照《湖北省安全生产党政同责实
规定，责令武穴市应急管理局向武穴市人民政府作出书面检查。

3. 武穴市市场监督管理局。作为全市叉车安全监管部门，重要时间节点、重点时段叉车监管工作不严不实，按照《湖北省
条、第十一条第一款之规定，责令武穴市市场监督管理局向武穴市人民政府作出书面检查。

七、事故防范和整改措施

事故调查组针对这起事故暴露出的问题，提出如下整改措施建议。

（一）突出全过程管控，落实业务发包单位安全管理职责。民本钙业公司要严格审查劳务外包业务承包单位的安全生产条
理统筹协调法定职责；各级安全管理人员和业务管理人员要承担起各自安全生产工作职责，全面排查、辨识各类安全风险，列
防范措施，隐患整改和风险防范措施落实到位；特别要加强对作业现场的全过程安全管理，坚决制止违章作业、冒险作业行为；
备检验、检测安全要求符合国家规定外，更要加强叉车日常使用的全过程安全管理，采取有效措施切实消除人车交叉作业等事
安全状态，严防发生叉车作业安全事故，并举一反三，消除其他外包作业机械安全了隐患。

（二）完善制度规范体系，落实业务承包单位安全管理职责。卓诚建材公司作为劳务外包业务承包单位，建立健全安全生
实全员安全生产责任制，特别是主要负责人要切实承担起安全生产第一责任；全面做好劳务派遣人员的安全教育培训，特别要
安排不具备相应安全意识和安全技能的员工从事危险性较大的岗位作业；严禁叉车作业等危险程度较高的作业现场管理人员缺
似事故再次发生。

（三）强化隐患排查整改，落实属地监管职责。武穴市田家镇“两型”社会建设循环经济试验区管理委员会（武穴市田家
理念，进一步落实属地监管责任，加强对企业安全生产督促指导，强化事故隐患排查治理和风险点危险源排查管控。紧盯事故
监管“一盘棋”思想，狠抓监管工作的落实，确保守土有责、守土负责、守土尽责。

（四）加强外包作业监管，落实安全管理“全覆盖”。各行业主管部门要将加强劳务外包作业安全监管作为本行业领域企
作来抓。要全面了解和及时掌握业务承包单位情况，对检查中发现的安全生产主体责任不落实、安全管理不到位等各类非法违
对业务发包单位将外包业务发包给不具备安全生产条件或者资质的单位、个人，或者未与承包单位签订安全生产管理协议、约
失控，有章不循、违章蛮干等情况的外包业务要坚决予以叫停，并加大执法监管力度，依法依规严肃追究发包单位的安全生产
重大险情的相关单位和责任人，依照有关法律法规实施严肃问责；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

湖北民本钙业有限公司“3·11”

一般车辆伤害事故调查组

责任编辑：应急管理局