福泉龙昌贵州川恒化工股份有限公司“6·15”一般机械伤害事故调查报告

福泉市人民政府事故调查组

2026年8月

目　录

一、事故基本情况 5
（一）事故发生相关单位概况 5
（二）涉事单位安全管理情况 7
（三）事故相关单位合同签订情况 8
（四）事故相关人员情况 9
（五）事故发生经过 9
（六）事故现场情况 10
（七）人员伤亡和直接经济损失情况 11
（八）其他情况 12
（九）有关监管部门履职情况 12
二、事故应急处置及评估情况 14
（一）事故信息接报及响应情况 14
（二）事故应急处置情况 14
（三）事故善后处置情况 14
（四）事故应急处置评估结论 14
三、事故原因分析 15
（一）直接原因 15
（二）间接原因分析 15
四、有关责任单位存在的主要问题 16

五、责任追究建议 17
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 17
（二）对事故有关责任单位和责任人行政处罚建议 17
（三）其他处理建议 19
六、事故主要教训 20
（一）严守操作规程，杜绝违章冒险作业 20
（二）强化现场管控，落实外包统一管理 20
（三）完善防护设施，确保设备本质安全 20
（四）健全管理体系，压实全员安全责任 21
（五）深化教育培训，提升风险辨识能力 21
七、事故整改和防范措施 21
（一）压紧压实企业主体责任 21
（二）强化部门监管责任落实 23
（三）强化属地管理责任落实 24

福泉龙昌贵州川恒化工股份有限公司“6·15”一般机械伤害事故调查报告

2026年6月15日11时23分许，在贵州川恒化工股份有限公司选矿车间发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失140.08万元。

事故发生后，市委、市政府高度重视，州政协副主席、市委书记吴义宁，市委副书记、市长夏世飞作出批示，要求妥善处理事故善后事宜，市委常委，黔南高新区党工委副书记、市政府党组成员赵泽敏赶赴现场组织指导开展事故调查及善后处置工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，市人民政府依法成立了福泉龙昌贵州川恒化工股份有限公司“6·15”一般机械伤害事故原因调查组，市安委办主任、应急局局长任组长，黔南高新区、市公安局、市工信局、市应急局、市总工会等单位派员参加，依法对该起事故进行调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场勘查、调查取证、查阅资料、询问有关人员，查清了事故发生原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对事故相关责任单位和责任人员的处理意见及事故防范措施和整改建议。

经调查认定：福泉龙昌贵州川恒化工股份有限公司“6·15”一般机械伤害事故是一起因未将劳务派遣人员纳入统一管理，在交叉作业过程中沟通不畅，劳务派遣人员超出工作职责范围，擅自攀爬上运输皮带作业，运输皮带启动时被卷入运输皮带与料斗间隙后被挤压导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生相关单位概况

事发单位：贵州川恒化工股份有限公司

法定代表人：吴*斌

统一社会信用代码：9152270274******9K

注册资本：陆亿零伍佰玖拾万陆仟叁佰捌拾叁圆整

类型：其他股份有限公司

成立时间：2002 年 11 月 25 日

住所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇

经营范围：法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；非金属矿及制品销售；电动汽车充电基础设施

运营；货物进出口；饲料添加剂销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：肥料生产；食品添加剂生产；危险化学品生产；饲料添加剂生产；第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

劳务单位：福泉市雨瑞劳务服务部

经营者：刘**瑞

统一社会信用代码：92522702MA******XA

类型：个体工商户

组成形式：个人经营

成立时间：2023 年 6 月 20 日

经营场所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处洒金河畔

经营范围：法律法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（劳务服务（不含劳务派遣）；

装卸搬运；道路货物运输（不含危险货物）涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（二）涉事单位安全管理情况

贵州川恒化工股份有限公司成立了安全生产委员会、专职安全管理机构，聘请了7名注册安全工程师担任安全管理人员，吴*斌为公司总经理；阳*为公司常务副总，分管安全环保工作；任张*云为公司副总经理兼任生产部部长；孙*华为公司安全环保部总监，兼任安全环保部经理；黄*为生产一车间主任。制定了全员安全生产责任制、安全生产管理制度、安全培训教育制度、安全生产会议制度、安全生产费用提取、使用及管理制度、安全生产检查制度、隐患排查治理制度、特种作业人员管理制度等制度以及安全操作规程，编制了《安全生产事故应急预案》，开展了三级安全教育培训，并制作了“一人一档”资料；每月、每季度定期组织召开公司安全生产专题会及安全教育培训，每日召开各班组班前安全会，并组织全体员工对《中华人民共和国安全生产法》等法律法规和公司安全操作规程等进行学习；主要负责人每月带队开展重大事故隐患排查，对排查的隐患建立了隐患台账，制定整改措施，对整改情况进行复查验收。

福泉市雨瑞劳务服务部在安全生产管理方面的工作落实不严并存在违规行为。该服务部虽聘用了2名兼职安全管理人员，但安全生产所必需的资金投入不足，未能建立健全全员安全生产责任制

及隐患排查治理等核心安全管理制度，导致安全管理责任缺位。在安全教育培训方面，该服务部未落实主体责任，仅组织员工参与贵州川恒化工股份有限公司开展的安全教育培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识与岗位操作技能。该服务部经营者刘**瑞作为本单位安全生产第一责任人，未保障安全生产所必需的资金投入，未严格履行法定安全生产管理职责。其未严格组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程。暴露出该服务部安全管理体系不健全、主体责任落实不到位的问题。

（三）事故相关单位合同签订情况

1.贵州川恒化工股份有限公司（甲方）与福泉市雨瑞劳务服务部（乙方）于2023年6月30日签订了《铲车破碎上矿、上精矿作业承揽合同》，2024年7月2日该合同进行了续签。合同内约定了乙方的作业内容[1]，乙方负责车间内洒落物料清理及设备周边梯步卫生、杂物清理工作。

2.贵州川恒化工股份有限公司（甲方）与福泉市雨瑞劳务服务部（乙方）签订了《承包商职业健康安全管理协议书》（工程名称:

[1] 《铲车破碎上矿、上精矿作业承揽合同》二、乙方的作业范围与要求：2.2打矿拉渣及清卫业务：1）负责磷矿石粗矿石破碎正常供矿；2）负责矿石中及矿仓周边卫生杂物清理，并将杂物分类堆放到车间指定地点；3）协助完成车间停车临时性工作；4）负责矿场至球磨机之间所有大倾角皮带、振动筛、圆锥破撒落磷矿石/粉清扫；5）设备周边梯步、平台卫生清理；6）负责3#、4#、5#矿仓顶部卫生，不定时对矿仓内矿石存量进行检查，防止断矿事件的发生，矿仓打满后及时联系岗位人员停止打矿；7）完成L3107A/B撒落物料清理及设备周边梯步卫生、杂物清理；8）负责3#、4#磨机粗渣转运，磨机出渣口区域、沿途撒落矿石、杂物清理。9）班中随时在岗，随时清理散落的物料，确保现场干净、整洁，确保现场无凌乱堆积、散落的物料;

铲车破碎上矿、上精矿作业），甲乙双方约定了各自的安全职责、权利与义务。

（四）事故相关人员情况

1.死者情况

刘*敏，女，身份证号码：5227241969******0X，家庭住址：贵州省福泉市道坪镇道坪村塔子组，系福泉市雨瑞劳务服务部驻贵州川恒化工股份有限公司一车间清洁员，在本次事故中死亡。

（五）事故发生经过


2026 年 6 月 15 日 7 时 30 分，当班人员到岗后，班长莫*佐组织召开班前会，7 时 45 分班前会结束后各岗位人员到岗位接班。一车间破碎操作工屈*炜启动 5#破碎机进行矿石破碎作业，11 时 10 分，料仓装满后，屈*炜停止 5#破碎机运转，到皮动上部清理电磁铁上附着的铁屑；11 时 13 分刘*敏经楼梯下到机坑开始清扫地面散落的矿渣（此时屈*炜正在清理电磁铁未发现刘*敏动向），其间刘*敏攀上皮运机站在输送皮带上清理料仓及运输皮带上的矿渣，11 时 14 分屈*炜清理完电磁铁上铁屑后回到地面，并用手推车将铁渣运走，开始在车间巡查，巡查一圈后屈*炜于 11 时 22 分回到 5#破碎机控制柜前，再次观察皮带上部及地坑可视区域，11 时 23 分启动皮运机，11 时 23 分 30 秒屈*炜察觉到皮运机运行出现异常，11 时 23 分 45 秒，屈*炜关闭皮运机，查看后发现刘*敏被卡在运输皮带上，随即给班组长莫*佐电话报告事故情况。11 时 43 分贵州川恒


化工股份有限公司向属地政府和监管部门报告事故情况。

（六）事故现场情况

事故发生在贵州川恒化工股份有限公司选矿车间（一车间），车间内主要设备：破碎机、搅拌机、梭槽、3#、4#、5#槽型皮运机等。地面留有槽型皮运机磷矿渣未清理，主要工序为磷矿石上料粉碎。现场配电箱未见“禁止合闸”挂牌，且开关柜未上锁，事故发生在5#皮运机（厂内编号L2104皮带），安全护栏齐全，现场遗留死者佩戴的变形安全帽、死者衣物，皮运机上遗留一把铁镐，链板机梭槽进料口有竹子扫帚、铁铲等若干清扫工具，现场张贴有《皮运机职业健康安全操作规程》。事故发生作业地点距5#槽型皮运机配电箱距离为12.5米。槽型皮运机皮带总长20米，宽度为0.55米。



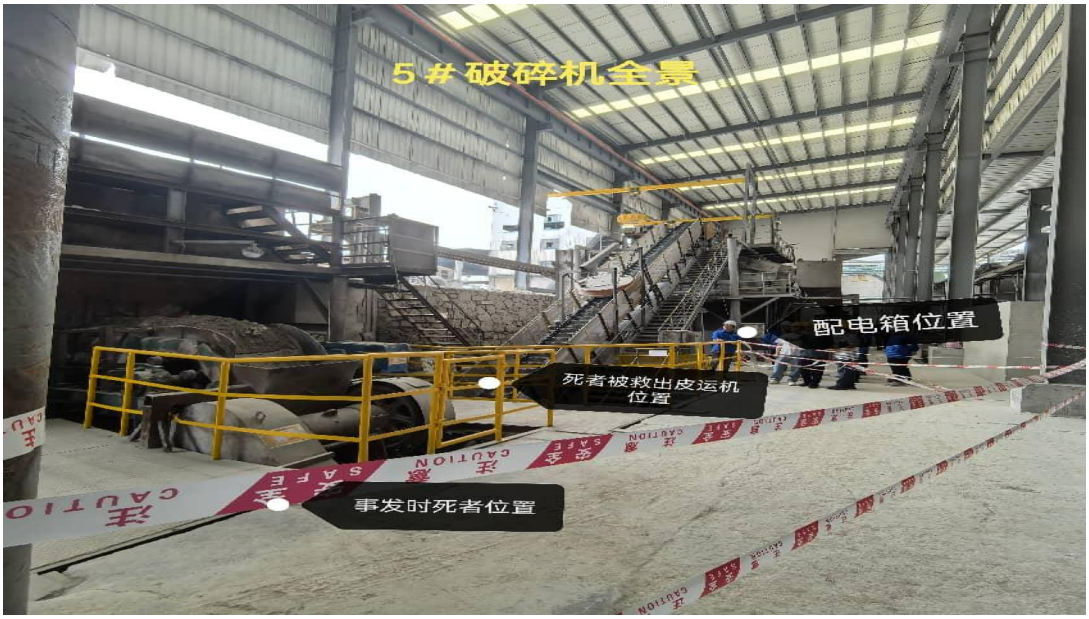

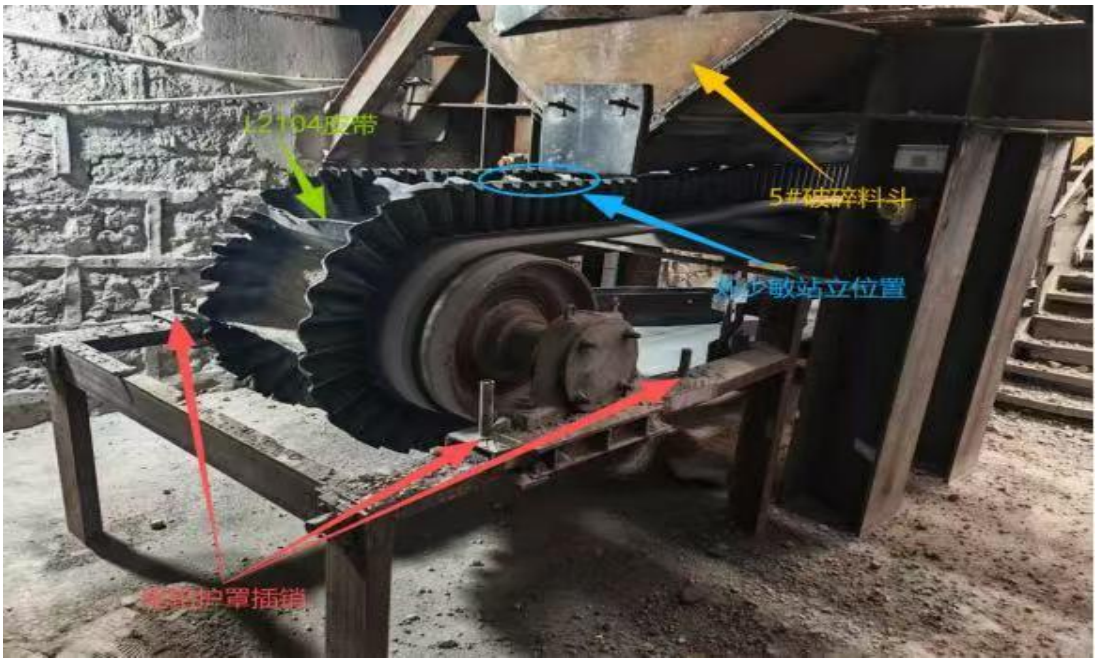

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

死者：刘*敏，女，汉族，家庭住址：贵州省福泉市道坪镇道坪村塔子组，身份证号码：5227241969******0X。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）规定，调查组核定事故造成直接经济损失140.08万元（详见附表2）。

（八）其他情况

当天天气情况

经查阅气象资料，2026年6月15日，福泉市龙昌镇天气多云，最高温度27.2℃，最低温度18℃，无雷电、暴风雨、地震等不可抗力因素。

（九）有关监管部门履职情况

1.市应急管理局

2025年以来，市应急管理局切实强化安全部署工作，每季度组织全市危化品（含一般化工）企业召开一次危险化学品和烟花爆竹会议，均组织学习习近平总书记关于安全生产的重要论述及国家、省、州有关危险化学品和烟花爆竹有关文件精神，集中观看警示教育片，部署治本攻坚三年行动、重大隐患清零等主要工作，确保各项工作任务按时完成。根据《中华人民共和国安全生产法》《贵州省应急厅关于进一步明确危险化学品企业、烟花爆竹企业日常安全监管主体压实安全监管责任的通知》及福泉市应急管理局执法计划，2026年应对贵州川恒化工股份有限公司开展执法检查2次，计划在2026年1月和6月完成。2026年1月21日，开展了首次检查，排查问题18条，2026年3月25日复查完毕。2026年6月10日，

市应急管理局通过购买服务的形式聘请中国化学品安全协会有关专家对贵州川恒化工股份有限公司开展安全生产“诊断式”指导服务。经安全管理、电气仪表、设备安全、工艺安全共4个方面的国家级安全专家开展全方位指导帮扶，排查问题52条（重大隐患3条），目前已完成整改46条（重大隐患1条），剩余隐患正在积极整改中。

2.龙昌镇人民政府

龙昌镇始终将安全稳定工作摆在首要位置，健全党政统筹、部门联动、村居落实的工作体系，严格落实安全生产责任制，构建起“横向到边、纵向到底”的全域安全监管格局。在工作推进中，该镇立足辖区行业特点，全面摸清危化、工贸、矿山及在建项目等57家重点监管对象底数，精准建立台账以实现动态化管理；同时，深化隐患排查整治，上半年累计检查重点企业21家（次），排查并督促整改的49条一般安全隐患整改率达100%，有效化解了生产运营风险；此外，针对关闭煤矿和废弃非煤矿山的风险特点，常态化开展专项巡查管控，上半年累计巡查70家（次），严防私挖盗采及坍塌等事故，确保了废弃点位井口封闭状态完好，切实将各项安全防控措施落地落细。2026年1—5月龙昌镇人民政府平安法制办到贵州川恒化工股份有限公司巡查5次，3月20日开展了1次现场检查，发现一般隐患3条，要求现场立即整改。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 6 月 15 日 12 时 1 分，市应急管理局指挥中心接到电话报告：在贵州川恒化工股份有限公司一车间发生事故，市应急局指挥中心电话向市政府总值班室报告事故发生情况，市政府总值班室启动应急预案，立即组织市政府办、市应急局、市公安局、市卫健局、龙昌镇人民政府等单位部门赴现场维持秩序，开展应急处置工作。

（二）事故应急处置情况

市委常委，市政府党组成员，黔南高新区党工委副书记、管委会副主任赵泽敏组织市政府办、市应急局、市公安局、市卫健局、龙昌镇人民政府到达事发现场开展应急处置。相关部门会同涉事单位组织力量做好善后处置和家属安抚接待工作，妥善安排相关事宜。

（三）事故善后处置情况

市人民政府成立了事故善后处置组，主动对接，多渠道安抚死者家属，经协调，双方达成一致赔偿协议，死者于 2026 年 6 月 20 日火化，6 月 21 日安葬。

（四）事故应急处置评估结论

事故发生后，市委、市政府和属地党委、政府应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无衍生事故发生，应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因

未将劳务派遣人员纳入统一管理，交叉作业过程中沟通不畅，劳务派遣人员超出工作职责范围，违反操作规程，擅自攀爬上运输皮带操作是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.车间生产现场安全管理混乱。**一是**贵州川恒化工股份有限公司一车间内隐患排查不彻底:皮带安全防护罩频繁丢失,车间对“屡查屡犯”问题未深究根源、未彻底整改，隐患治理未形成闭环。**二是**外包管理不规范。对外包劳务人员未落实法定“统一管理”责任,仅开展定期培训,未将其纳入班前会进行日常安全交底与统筹管理;对外包劳务人员长期类似违规作业行为，未采取有效措施管理。**三是**人员调配失当。安排尚在实习期的员工屈*炜独立顶岗作业。

2.安全管理制度执行不严。车间作业人员未严格执行《皮运机职业健康安全操作规程》[2]，未按规定对皮运机安全防护设备进行可靠性检查，导致设备长期带病作业，未能有效防范设备设施安全风险。

3.劳务管理履职不到位。福泉市雨瑞劳务服务部未依法对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训;在日常作业中缺乏有效

---

[2] 《皮运机职业健康安全操作规程》1 开车前准备工作；1.9 检查运转部位的防护罩是否安全可靠。2.1 接到开车指令后确认皮运机周围无人或杂物，按启动开关的绿色按钮，从输送物料的末端依次启动皮运机。

的安全监督与管控，对员工违规作业行为长期放任，导致被派遣劳动者安全意识薄弱，未能有效防范安全风险。

四、有关责任单位存在的主要问题

贵州川恒化工股份有限公司。一是隐患排查治理机制失效，现场安全管控薄弱。现场安全管理混乱，对设备设施（如皮带安全防护罩）的安全防护缺失问题排查不彻底；对“屡查屡犯”的顽瘴痼疾未能深挖根源，隐患整改未严格落实闭环管理要求；二是外包作业管理缺位，未落实统一协调管理责任。对外包劳务人员的安全管理流于形式，未将其纳入日常安全管理体系（如班前会交底），缺乏有效的日常统筹与监督，对劳务人员长期存在的违章作业行为未能采取有效管控措施，存在“以包代管”现象；三是现场人员调配无序。现场管理人员安全意识淡薄，人员调配失当；四是安全规章制度执行不严，设备设施风险管控缺失。现场作业人员对安全操作规程置若罔闻，长期未按规定对安全防护设备进行可靠性检查，导致设备长期“带病作业”，未能有效落实设备设施的安全风险防控措施。

福泉市雨瑞劳务服务部，安全生产管理工作落实不严并存在违规行为。该服务部虽聘用了2名兼职安全管理人员，但安全生产所必需的资金投入不足，未能建立健全全员安全生产责任制及隐患排查治理等核心安全管理制度，导致安全管理责任缺位。在安全教育培训方面，该服务部未落实主体责任，仅组织员工参与贵州川恒化

工股份有限公司开展的安全教育培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识与岗位操作技能。该服务部经营者刘秦雨瑞作为本单位安全生产第一责任人，未保障安全生产所必需的资金投入，未严格履行法定安全生产管理职责。其未严格组织制定并实施本单位的安全生产规章制度和操作规程。暴露出该服务部安全管理体系不健全、主体责任落实不到位的问题。

五、责任追究建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

刘*敏，女，系福泉市雨瑞劳务服务部驻贵州川恒化工股份有限公司一车间清洁员，作为劳务派遣人员，安全意识淡薄，未意识到皮运机机械伤害风险，作业时超出工作职责范围，为减少矿渣散落而违反操作规程，擅自攀爬上运输皮带操作，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[3]的规定，导致其在操作过程中卷入皮带与料斗间隙后被挤压致死，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议免予追究其法律责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人行政处罚建议

1.贵州川恒化工股份有限公司隐患排查治理机制失效的问题违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[4]的规定;

---

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报

安全规章制度执行不严的问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[5]的规定；外包作业管理缺位的问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[6]的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[7]的规定，建议由福泉市应急管理局对贵州川恒化工股份有限公司依法给予行政处罚。

2.福泉市雨瑞劳务服务部（个体工商户，经营者刘**瑞）安全生产所必需的资金投入不足的问题，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[8]的规定；仅组织员工参与贵州川恒化工股份有限公司开展的安全教育培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识与岗位操作技能的问题，违反了第二十八条第二款[9]的规定，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急

告。……

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。……

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。……

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款……

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：……劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。……

管理部14号令）第二十一条第（一）项[10]规定，建议由福泉市应急管理局对福泉市雨瑞劳务服务部（经营者刘秦雨瑞）依法给予行政处罚。

3.孙*华，男，贵州川恒化工股份有限公司安全总监，本单位安全隐患排查开展不实，对排查出的问题隐患督促整改落实不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（七）项[11]的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定，建议由福泉市应急管理局对其依法给予行政处罚。

（三）其他处理建议

屈*炜，系贵州川恒化工股份有限公司一车间磨工，在作业过程中履行设备启动前安全巡查职责不到位，违反了公司制定的《皮运机职业健康安全操作规程》。建议由贵州川恒化工股份有限公司依照公司规章制度严肃处理，处理情况报福泉市应急管理局。

---

[10]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；……

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任

六、事故主要教训

（一）严守操作规程，杜绝违章冒险作业

事故往往源于作业人员安全意识淡薄和违章操作。必须严格落实“停机、断电、上锁挂牌”制度，严禁在设备运转状态下进行清理散料、校正跑偏或拆除安全防护罩等作业。同时，要坚决杜绝单人单岗违规作业，涉及危险区域的检修或清理工作必须有专人监护。此外，严禁为贪图方便跨越或穿越皮带，必须使用正规的跨越桥或安全通道，防止衣物被卷入机械。

（二）强化现场管控，落实外包统一管理

生产经营单位必须将外包单位和劳务派遣人员纳入本单位统一的安全管理体系。严禁“以包代管”，应严格落实班前会安全交底、日常统筹管理与动态监控。对于现场长期存在的违章作业行为，管理人员必须及时制止并纠正。同时，要科学调配人员，严禁违规安排实习期或经验不足的员工独立顶岗作业，防范因人员调配失当引发事故。

（三）完善防护设施，确保设备本质安全

皮带输送机的安全防护设施是保障人员安全的最后一道防线。必须确保皮带机头、尾轮及传动部位（如联轴器）设置牢固的防护罩或防护栏，严禁设备“带病作业”或防护设施频繁缺失。同时，应规范安装并定期校验急停开关及应急拉绳等安全装置，确保其在紧急情况下能够发挥保护作用。

（四）健全管理体系，压实全员安全责任

企业必须建立健全全员安全生产责任制和隐患排查治理制度，明确各岗位的责任人员与责任范围，杜绝管理责任悬空。主要负责人需严格履行法定职责，定期组织开展隐患排查，对“屡查屡犯”的顽瘴痼疾要深挖根源，确保隐患整改形成闭环。对于新设备、新工艺，必须同步落实安全防护措施并开展专门培训。

（五）深化教育培训，提升风险辨识能力

安全教育培训绝不能流于形式或仅靠口头说教。企业应建立完善的培训档案，确保从业人员真正掌握本岗位的安全操作规程、危险因素及应急措施。建议定期开展“教训交流会”，让经历过险情或事故的人员现身说法，深刻剖析原因，用真实的案例教训员工，切实提高全员的安全风险识别与自我防护能力。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，坚决遏制同类事故发生，深刻反思，立即行动，切实堵塞漏洞，严防悲剧再次发生。现针对事故提出以下整改防范措施:

（一）压紧压实企业主体责任

贵州川恒化工股份有限公司: 一是要组织全体干部职工深刻吸取事故教训，开展“6·15”一般机械伤害事故警示教育，严防类似事故发生; **二是**要对 L2104 皮带及全厂同类皮带尾轮、传动部位、转动滚筒开展全覆盖专项排查，全部加装合格安全防护护罩、隔离

护栏，彻底消除转动部位裸露风险；**三是**修订《皮带运输机安全操作规程》，明确所有皮带开机前必须执行全覆盖巡检，设备停机清理作业必须执行“停机、断电、挂牌、上锁、监护”五步安全措施，未落实严禁启动设备。增设现场声光警铃，按下启动按钮后，声光警铃动作，皮带延迟启动30秒，保障人员能够有撤离时间；**四是**要暂停所有外包人员零散作业权限，对全厂劳务外包人员重新开展岗位风险告知、设备禁区培训及考核，考核不合格一律清退。严格落实外包人员入厂三级安全教育、岗位专项实操培训、危险区域辨识培训；**五是**要严格划定外包人员作业区域、作业内容、作业权限，严禁外包人员私自串岗、涉足设备操作区、高危作业区。实行定人、定岗、定区域、定作业内容管理，严禁私自串岗、进入设备操作区、高危设备作业区域；**六是**要完善车间岗位人员应急调配制度，岗位人员临时调岗、支援其他岗位必须落实岗位交接及留守管控，保障作业现场人员数量处于安全状态；**七是**要以本次事故为警示，在全厂范围内开展机械设备操作、危险区域管控、特殊作业审批、现场安全监护专项隐患排查，建立隐患台账，明确整改责任人、整改时限，闭环清零所有安全隐患，常态化开展“回头看”检查。

福泉市雨瑞劳务服务部（刘秦雨瑞）：一要压实第一责任人职责，服务部经营者刘**瑞严格履行《中华人民共和国安全生产法》规定的“第一责任人”职责，亲自建立并落实全员安全生产责任制，

彻底扭转安全管理责任悬空的局面。**二要**填补核心制度空白，立即制定并发布《全员安全生产责任制》《岗位安全操作规程》《隐患排查治理制度》等核心文件，确保各项安全管理有章可循、有规可依。**三要**落实自主培训考核，改变仅依赖发包方培训的现状，建立自主培训体系。严格落实“三级安全教育”及“培训+考核”机制，确保员工真正掌握岗位安全技能，考核不合格者严禁上岗。**四要**强化现场监督问责，建立常态化隐患排查机制，加大现场巡查力度；将安全履职情况与员工绩效挂钩，严惩违章作业行为，从源头上防范安全风险。

（二）强化部门监管责任落实

福泉市应急管理局：按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真履行部门职责。**一是**要在全市同类企业组织开展“反三违”专项整治工作，结合执法计划，制定“反三违”工作方案，将“三违”行为（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）列入重点执法检查项目，通过查看监控、现场检查等方式排查“三违”行为，加大惩处力度，形成震慑作用；**二是**要强化风险辨识管控和隐患排查治理，督促企业全面开展风险辨识，对一般风险点进行重新评估，杜绝只注重传统“重高危岗位”而忽视“一般风险岗位”的潜在风险，全面开展隐患自查自纠，建立台账，及时整改，遏制事故发生；**三是**要强化一线作业人员安全培训工作，督促指导企业加强对一线作业人员的安全培训工作，重

点对岗位操作规程、安全规章制度、岗位风险因素及应急处置等方面开展经常性培训，提升员工的安全意识和应急处置水平，杜绝违章作业；**四是**要强化企业约谈与警示教育。组织全市危化品（含一般化工）企业主要负责人、安全总监开展事故警示反思约谈，通报“6·15”事故情况，要求企业对照事故暴露的问题开展自查自纠，对自查不认真、整改不到位的企业，依法追究有关人员责任。

（三）强化属地管理责任落实

龙昌镇人民政府。组织召开辖区内的事故警示教育会，通过“身边事教育身边人”，切实强化辖区企业及相关人员的安全红线意识，坚决克服麻痹思想和侥幸心理。应通过常态化督促、约谈等方式，倒逼企业落实安全生产主体责任，督促企业建立健全全员安全生产责任制和隐患排查治理双重预防工作机制。对防范遏制机械伤害事故工作不力、隐患排查走过场、整改不到位的企业，要配合上级负有安全监管职责部门依法从严查处，要总结事故暴露出的共性问题，完善属地安全生产长效监管机制，以强有力的监管推动辖区安全生产形势持续稳定向好。