金湾平沙广东劭力重型起重机械有限公司“12·13”一般高处坠落事故

调查报告

金湾区政府事故调查组

2025 年 2 月 10 日

目　录

一、 事故基本情况.....2
（一） 事故有关单位情况.....2
（二） 相关合同签订情况.....4
二、 事故发生经过和应急处置情况.....4
（一） 事故发生经过.....4
（二） 事故应急处置情况.....6
（三） 应急救援评估结论.....7
（四） 善后处置情况.....7
（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....7
三、 事故现场情况.....8
（一） 现场勘验及测量结果分析.....8
四、 事故原因和事故性质.....11
（一） 直接原因.....11
（二） 间接原因.....12
（三） 事故性质认定.....15
五、 事故责任认定以及处理建议.....15
（一） 建议免予追究责任人员.....15
（二） 建议给予行政处罚的单位.....15
（三） 建议给予行政处罚的个人.....16
（四） 其他处理建议.....17
六、事故教训.....17
七、事故防范和整改措施建议.....18

金湾平沙广东劭力重型起重机械有限公司“12·13”一般高处坠落事故调查报告

2024年12月13日，位于平沙镇的珠海明才精密工业有限公司5号厂房主材车间发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区应急管理局局长彭雅松任组长,区应急管理局副局长彭贤、区市场监管局副局长黄荣捷、平沙镇镇长刘雪峰任副组长，区人力资源社会保障局、区应急管理局、区市场监管局、高栏港公安分局、区总工会、平沙镇人民政府等单位组成的金湾平沙广东劭力重型起重机械有限公司“12·13”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施。

经调查认定：金湾平沙广东劭力重型起重机械有限公司“12·13”高处坠落事故是一起因作业人员未严格遵守高处作业安全操作规定导致的一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故有关单位情况

1.故障设备单位

珠海明才精密工业有限公司[1]（以下简称明才公司）。统一社会信用代码：9144040073615572 68；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：罗某林。主要负责人：陈某拔，通过了非高危行业生产经营单位主要负责人安全培训，证书编号：第 4414241972081****号，有效期：2023 年 12 月 29 日至 2026 年 12 月 29 日。安全分管负责人：姚某，通过了非高危行业生产经营单位主要负责人安全培训，证书编号：第 61011519890306****号，有效期：2024 年 6 月 21 日至 2027 年 6 月 20 日。安全总监：郑某，通过了非高危行业生产经营单位安全生产管理人员安全培训，证书编号：第 441522199011 25****号，有效期：2023 年 12 月 8 日至 2026 年 12 月 8 日。

2.维保单位

广东劭力重型起重机械有限公司[2]（以下简称劭力公司）。统一社会信用代码：91442000675156 6013；单位类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，该公司持有广东省市场监督管理局核发的中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为起重机械制造（含安装、修理、改造），编号：TS2444091-****，有效期：

[1] 行业：金属制品业；注册资本：10,000 万元人民币；公司地址：珠海市金湾区平沙工业区连湾片德祥路 218 号 2 号厂房。经营范围包括一般项目：五金产品制造；五金产品批发；五金产品研发等。

[2] 行业：电气机械和器材制造业；注册资本：11,800 万元人民币；公司地址：中山市西区隆平社区盈通工业路 4 号之一。经营范围包含：加工、生产、销售、安装、改造：起重机械及其配件、升降机；承接：钢结构工程、防水防腐保温工程、钢结构桥梁工程等。

2020 年 12 月 31 日至 2025 年 3 月 31 日；法定代表人：李某宝，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 C3(2022)011****，有效期：2022 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 18 日。安全员：邓某棠，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安 C3(2024)006****，有效期：2024 年 9 月 10 日至 2027 年 9 月 9 日。

（二）相关合同签订情况

明才公司（甲方）与劦力公司（乙方）于 2024 年 4 月 9 日签订《起重机保养合同》，维保期限自 2024 年 4 月 9 日起至 2026 年 4 月 8 日止（每月保养一次）。合同主要内容是由劦力公司为明才公司提供起重机的日常维护保养服务事宜，合同中明确了双方的安全管理职责[3]。

[3]《起重机保养合同》 附件 3：相关方安全协议书 三、甲方的权利、义务 1.乙方人员进入甲方场所从事生产经营活动及施工（检修、劳务）现场之前。甲方应以书面形式告知乙方本单位相关安全管理规章制度。2.安全监督管理部门为本协议甲方安全生产责任的职能管理部门，负责对乙方生产经营活动及施工、检修、劳动等作业过程中的安全管理工作进行监督检查。3.甲方针对乙方行为所作出的安全检查，必须有书面记录。并且，甲方必须立即将检查情况向乙方通报。四、乙方的权利、义务 3.乙方应具有安全管理组织体制（对特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书），在甲方场所从事生产经营活动及施工、检修、劳动等现场作业期间，乙方应指派专（兼）职安全人员，全面负责项目的安全、现场、消防工作。4.乙方人员进入甲方场所从事生产经营活动及施工（检修、劳务）现场前，必须到甲方总裁办环安动力科办好一切入厂手续，接受安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 12 月 13 日 9 点 35 分许，明才公司主材车间主管陈某军在维修群内告知明才公司安全员陈某珠和劭力公司维保人员本车间桥式起重机有异响，需要检修。

10 时 27 分，劭力公司维修人员齐某欣、维修监护人员齐某俊二人未办理入厂手续即进入明才公司 5 号厂房主材车间，并找到陈某军进行对接，陈某军告知齐某欣、齐某俊二人桥式起重机（产品编号：20220661，以下简称 661 起重机）出现异响和另一台桥式起重机（产品编号：20170806，以下简称 806 起重机）需要调节限位器，因看到维保人员未携带劳动防护用品和脚手架，便询问是否办理入厂手续和是否向环安部门报备，得知没有后陈某军便告知维保人员不要作业并去找安全员过来跟进。

10 点 33 分，齐某欣从消防管道的阶梯爬上 806 起重机调节限位器，调好后，直接坐在 806 起重机主梁上，由齐某俊在下面遥控 806 起重机移动到 661 起重机旁，齐某欣通过起重机端梁走到 661 起重机主梁上，由于需要辨别异响位置，齐某欣让齐某俊遥控 661 起重机的小车进行移动（当时齐某欣蹲在 661 起重机主梁上），听到异响后齐某欣便让齐某俊按停小车，齐某俊在按停小车后去查看小车的吊钩是否刮碰异物。

10 点 41 分，齐某俊听到齐某欣的叫喊声，抬头发现齐某欣已处于失重状态，随即齐某欣从 6 米高主梁掉落到主材车间地

板。齐某俊立即拨打120并向劼力公司业务经理张某报告事故信息。车间的清扫人员（明才公司）莫某强发现后，立即叫喊陈某军过来事发地点查看情况。陈某军赶到现场后立即电话向明才公司安全员陈某珠报告事故信息。

10点45分，陈某珠赶到事故现场查看情况，并向明才公司安全总监郑某报告事故信息。

10时53分，120到达现场对齐某欣进行抢救。

11时0分，张某赶到事故现场。

11时3分，郑某赶到事故现场了解情况，启动事故应急处置，并向明才公司安全分管负责人姚某报告事故情况。

11时9分，劼力公司维保人员靳某宸赶到事故现场。

11时30分，郑某向平沙镇政府初报人员受伤情况。

11时34分，齐某欣抢救无效死亡。

11时40分，靳某宸拨打110。

11时50分，民警到达现场，对现场人员进行问询并进行现场勘验。

12时20分，姚某将事故信息上报平沙镇应急办和区应急管理局。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及查看监控视频得出。

（二）事故应急处置情况

12月13日12时14分，区应急管理局值班室接到市应急管

理局通报事故信息。

12 时 18 分，区应急管理局值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知平沙镇人民政府工作人员到事发现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法室工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

12 时 48 分，区应急管理局和平沙镇人民政府相关负责人员到达事故现场，对现场人员进行问询和进行现场勘验。

13 时 57 分，区应急管理局值班室向市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查阅档案资料及值班值守记录得出。

（三）应急救援评估结论

经综合评定，事故发生后，各部门及时通报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

（四）善后处置情况

事故发生后，劭力公司与当事人齐某欣家属于 2024 年 12 月 18 日签订了《双方和解协议书》。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

死者齐某欣，男，35 岁，身份证号为：4107**********169X，河南封丘县城人。齐某欣于 2022 年 4 月 1 日与劭力公司签订劳动合同，担任监护人员，于 2024 年 1 月 19 日取得高处作业特种作业操作证，改任起重机维修人员。齐某欣在本起事故中死亡，

死亡原因为重度颅脑损伤(根据《居民死亡医学证明(推断)书》)。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，经事故单位统计、属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为120万元。

三、事故现场情况

（一）现场勘验及测量结果分析

1.厂房架构基本情况

事故发生地点位于金湾区平沙镇明才公司5号厂房主材车间。5号厂房坐西北向东南，长88米，宽39米，高8米，占地约3400平方米，分为喷涂车间、剪料车间和主材车间。其中主材车间位于5号厂房西北部，长44米，宽19.5米，高8米，占地约850平方米（如图1所示），过道靠门一侧为一台分条机，靠喷涂车间一侧为多个钢卷收纳架，剪料车间有两台额定起重10t的电动葫芦桥式起重机，主材车间有一台额定起重5t的电动葫芦桥式起重机（涉事起重机）（如图2所示）。

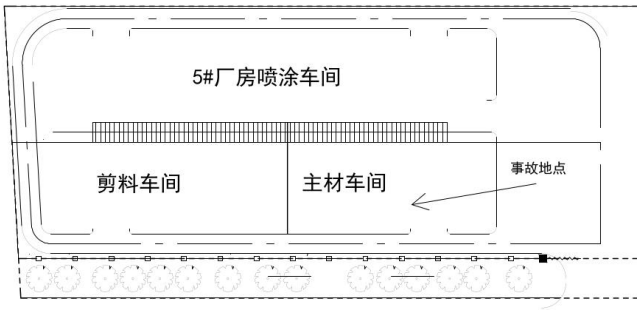


图1 事故地点平面示意图



图 2 事故现场照片

2.起重机基本信息

桥式起重机由端梁、主梁、电动葫芦、小车和马达组成（如图 3 所示）。剪料车间和主材车间共有三台电动葫芦桥式起重机（产品编号为：20220661、20170806、20220660），其中 661 起重机为涉事起重机，额定起重 5t，高 6 米，长 11.85 米，主梁单根宽约 0.4 米，取得特种设备使用登记证（编号：起 19 粤 C00023（22）），产品编号：20220661，下次定期检验日期：2026 年 8 月，目前处于检验有效期内，事故发生时设备处于停用状态，设备形态完整。

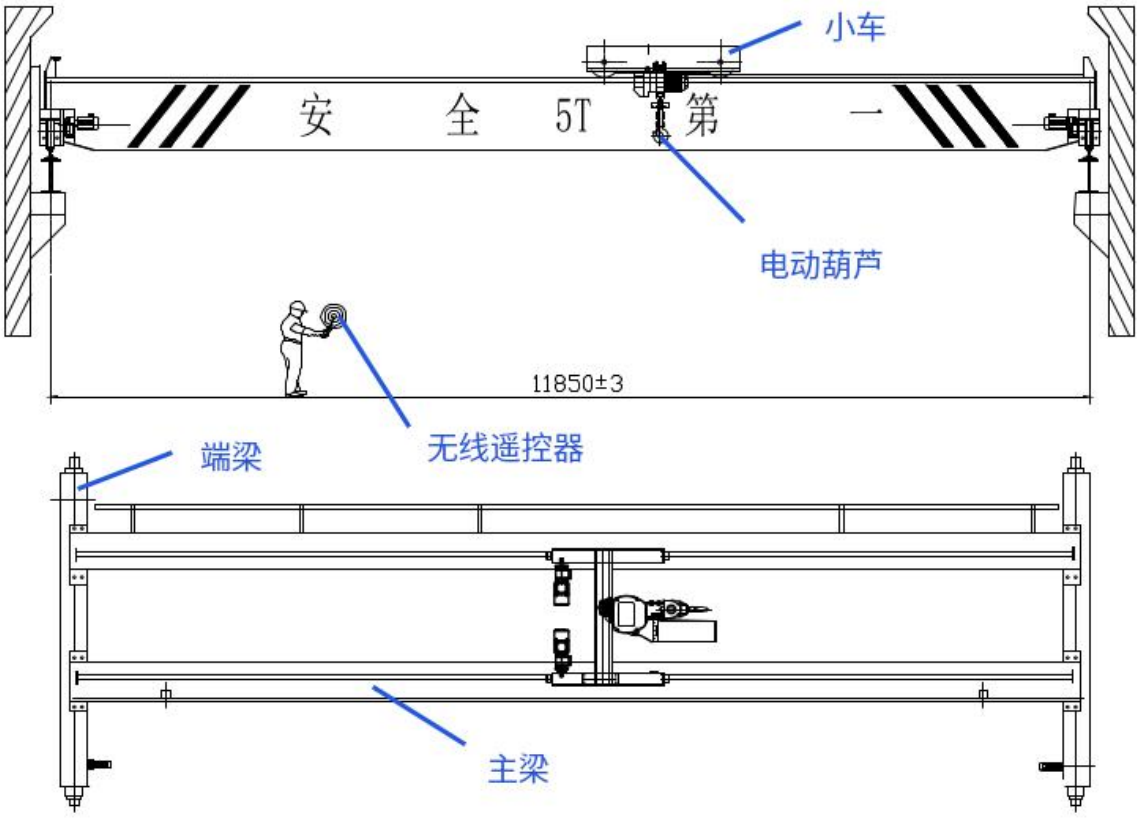


图 3 涉事起重机结构图

3.现场安全设备设施情况

事故发生地点无警示标志，无维保升降设备，无安全帽、安全带等劳动防护用品。

四、事故原因和事故性质

（一）直接原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的**起因物为起重机械**（3.04 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3）。**致害物为工作面（人站立面）**（4.08 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A4）。**伤害方式为由高处坠落平地**（5.03.1 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A5）。**不安全状态是其他（无维修工作面）**（6.01.1.11 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A6）。**不安全行为是操作错误，忽视安全，忽视警告**（7.01 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）、**未戴安全帽**（7.11.2 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）**和未佩戴安全带**（7.11.6 参照《企业职工伤亡事故分类 GB6441-1986》表 A7）。

事故调查组认为，本起事故的直接原因是：劭力公司维修人员齐某欣未使用维保升降设备[4]，违规爬上故障设备维修时未佩戴安全帽和安全带，从桥式起重机主梁失足坠落，导致事故发生。

---

[4]《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》 3.6.1 起重机上所有操作部位以及要求经常检查和保养的部位（包括臂架顶端的滑轮和运动部分），凡离地面距离超过 2m 的，都应通过斜梯（或楼梯）、平台、通道或直梯到达，梯级的两边应装设护栏。

（二）间接原因

1.相关单位安全管理情况

明才公司。与劦力公司于2024年4月9日签订《起重机保养合同》，合同中明确了双方的安全管理职责。设置了安全管理部，配备3名专职安全员每月开展一次事故隐患排查治理行动，并形成台账，对新入职的员工进行岗前安全三级教育培训及每月在岗安全培训。签订了各岗位全员安全生产责任书。制定了《生产安全事故应急预案》《相关方安全管理办法》和各项安全生产管理制度，其中规定：“相关方作业时涉及特种作业的，须向环安设备部提供相应的有效特种作业操作证复印件备案，并办理作业审批手续方可作业”。10月、11月起重机检维修作业前，安全员对起重机维修人员开具设备外发维修及验收单、高处作业证，对维修人员进行安全技术交底、高处作业安全培训并检查其劳动防护用品佩戴情况和现场安全设施设置情况。

劦力公司。与明才公司（甲方）于2024年4月9日签订《起重机保养合同》，合同中明确了双方的安全管理职责。该公司未对从业人员进行岗前三级安全教育并记录；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未对维修人员外出检修作业进行有效监管，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

2.相关部门安全监管情况

平沙镇人民政府。根据职责分工，平沙镇依法负责安全生产应急管理日常工作，负责组织应急力量，定期开展应急培训和演练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导社区做好应急管理相关工作。**一是** 2024 年度共对 18 家涉外作业企业开展安全检查 64 家次，发现隐患 207 处，并报送重大事故隐患 5 条，均已整改闭环。**二是** 2024 年共对明才公司进行了 11 次安全检查，其中专家检查 3 次，主要针对粉尘涉爆、涉及有限空间和使用危险化学品等重要专项。共发现 45 处隐患，下发整改指令书 6 份，均已整改闭环。2024 年 4 月 3 日，镇党委书记带队到明才公司开展安全生产检查，发现并整改 4 处隐患。**三是**组织召开企业培训会议 8 场，内容涉及高温与火灾安全、特种作业设备安全等方面，累计参会企业（含明才公司）631 家次，受宣人数 2100 余人次。**四是** 2024 年 3 月 1 日、4 月 29 日、12 月 17 日，以事故警示教育、防汛防台风安全防范等主题集中约谈明才公司 3 次。

经综合评定，调查组认为平沙镇人民政府已依法履行了权限范围内的职责。

区应急管理局。根据《关于进一步明确全市应急管理系统安全生产分类分级行政执法工作有关问题的通知》（珠应急〔2021〕143 号）有关规定，2024 年金湾区应急管理局将明才公司作为一般生产经营单位对其实施检查巡查，并依据与平沙镇人民政府当

年签订的《安全生产行政执法委托书》有关委托事项,将该公司委托给平沙镇人民政府开展日常执法检查。2024 年，区应急管理局未将明才公司列入年度监督检查计划。2024 年 6 月 19 日和 8 月 14 日，区应急管理局为明才公司提供粉尘涉爆和有限空间专家指导服务。

经综合评定,调查组认为区应急管理局已依法履行了权限范围内的职责。

区市场监管局。根据职责分工，区市场监管局依法组织承担锅炉压力容器(含气瓶) 压力管道等承压类特种设备，以及电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用机动车辆等机电类特种设备的安全监察、监督和风险分析工作。组织对特种设备的生产、经营、使用、检验检测进行监督检查，重点监督管理设备使用环节。公布特种设备安全及能效状况。组织特种设备违法行为的查处。配合开展特种设备安全事故调查工作。区市场监管局对电梯、起重机械维保单位的“管业务必须管安全”是从设备本体安全的角度来落实安全监管职责。截至 2024 年 12 月 31 日，累计抽查起重机械 182 台，发现并整改隐患 63 处，立案查处起重机械违法行为 10 宗，其中立案查处起重机械维保行为相关案件 4 宗。2024 年 7 月 1 日，区市场监管局对明才公司开展特种设备现场安全监督检查，发现存在未建立并落实日管控、周排查、月调度等工作机制的问题，并当场下达特种设备安全监察指令书责令其限期整改。

经综合评定，调查组认为区市场监管局已依法履行了权限范围内的职责。

事故调查组认为，本起事故的间接原因是：劭力公司对从业人员管理存在缺陷，未对从业人员进行岗前三级安全教育并记录；未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患；未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（三）事故性质认定

调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，**认定该事故是一起一般高处坠落生产安全责任事故。**

五、事故责任认定以及处理建议

（一）建议免予追究责任人员

齐某欣。劭力公司维修人员，在本起事故中，违反企业安全管理相关规定，未佩戴安全帽和安全带，导致高处坠落死亡，对事故发生负有直接责任。鉴于齐某欣已在事故中死亡，建议不再追究相关责任。

（二）建议给予行政处罚的单位

劭力公司。未对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，未及时发现并消除事故隐患，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度

和安全操作规程，未监督从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，导致齐某欣违规爬上故障设备维修且未佩戴安全帽和安全带，在事故中死亡，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]、第四十一条第二款[6]、第四十四条第一款[7]、第四十五条[8]的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对劭力公司进行立案调查，追究其相关法律责任。

（三）建议给予行政处罚的个人

李某宝。劭力公司主要负责人，未实施本单位安全生产教育和培训计划，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未取得安全生产主要负责人培训合格证书，缺少生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项[9]，

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治

第二十七条第一款[10]的规定，未认真履行主要负责人安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对李某宝进行立案调查，追究其相关法律责任。

张某。劦力公司珠海地区业务总负责人，未组织本单位安全生产教育和培训，未检查本单位的安全生产状况，未及时排查生产安全事故隐患，未制止违反操作规程的行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项、第六项[11]的规定，未认真履行安全生产管理人员安全生产职责，导致发生生产安全事故，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规对张某进行立案调查，追究其相关法律责任。

（四）其他处理建议

齐某俊。劦力公司监护人员，未制止和纠正齐某欣未佩戴安全帽和安全带的违规操作，导致其高坠时因无劳动防护用品保护而死亡，未认真履行现场监护职责，对事故发生负有责任，建议由劦力公司依据公司相关规定进行处理。

六、事故教训

理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

劦力公司作为专业起重机械维保单位，未落实企业安全生产主体责任，未根据行业特点明确作业现场负责人及现场安全管理措施；未在作业前对从业人员进行技术交底并记录；涉及危险作业未严格落实特殊作业审批制度。

七、事故防范和整改措施建议

（一）劦力公司要深刻吸取事故教训，**一是**要建立健全并严格落实作业现场安全管理措施，明确作业现场负责人及职责。**二是**作业前要对从业人员进行技术交底，督促从业人员在涉及危险作业前严格落实特殊作业审批制度，确保与发包单位形成管理合力。

（二）明才公司要严格落实对外包单位的安全管理制度，对照本次事故存在问题，加强对车间负责人的安全教育和培训，提高车间负责人安全防范意识，督促其落实对外来施工人员的监督管理职责。

（三）平沙镇人民政府要认真履行属地监管责任，要对照问题，举一反三，督促企业加强对外来施工单位的安全监管和安全生产宣传教育力度，防止同类事故再次发生。

（四）建议区应急委办对平沙镇人民政府、区应急管理局和区市场监管局加强联系督导，并将此次事故向辖区企业通报警示，以本起事故为典型，督促辖区内涉外包作业的生产经营单位深刻吸取教训，举一反三，树牢安全生产红线意识和底线思维，坚持“两个至上”原则，努力提升安全保障能力，统筹好安全和

发展，把确保人民生命安全放在首位，落到实处。

金湾平沙广东劭力重型起重机械有限公司

“12·13”一般高处坠落事故调查组

2025 年 2 月 10 日