永登武胜驿甘肃捷顺源建材有限公司“5·11”一般坍塌事故调查处理报告

2025年5月11日下午15时50分，兰州市永登县武胜驿镇武胜驿村甘肃捷顺源建材有限公司发生一起一般坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失126万元。

事故发生后，县委县政府领导高度重视，立即做出批示，要求妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面抓好安全生产工作，确保全县安全生产形势稳定。

为查清事故原因，严肃追究责任，深刻吸取教训，举一反三，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，永登县人民政府成立了由县委常委、副县长任组长，县应急、公安、人社、总工会等部门和单位相关负责同志为成员的甘肃捷顺源建材有限公司“5·11”一般坍塌事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请县纪委监委参与事故调查，同时聘请安全专家勘查事故现场，参与事故的分析和认定。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过资料查阅、现场勘验、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建议。同时，调

查组举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露出的突出问题，总结事故教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定：永登武胜驿甘肃捷顺源建材有限公司“5·11”一般坍塌事故是一起因作业人员安全意识淡薄，违章冒险作业及现场安全管理缺失等原因造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

甘肃捷顺源建材有限公司成立于2021年9月8日，统一社会信用代码：916201*******T8XJ；注册资本：捌佰万元整；法定代表人：邹某虎；类型：有限责任公司；注册地：甘肃省兰州市永登县武胜驿镇武胜驿村三社。经营范围包括许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石灰和石膏销售；煤炭及制品销售；建筑材料销售；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；土石方工程施工；轻质建筑材料销售。

（二）事故单位安全管理情况

甘肃捷顺源建材有限公司主要从事砂石料生产与销售。该公司法定代表人邹某虎，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。该公司未对作业现场存在的风险隐患进行识别和安全技术交底，也未对临时作业边坡上方的混凝土块及砖块进行清理，且未按要求自上而下分层实施，致使坍塌

事故发生。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 11 日，甘肃捷顺源建材有限公司停产，厂区西南面是原有的旧厂房，部分房屋出现裂缝，存在安全隐患，加之 2024 年 5 月 10 日，铁路部门向甘肃捷顺源建材有限公司下达了消除彩钢房屋顶未加固的隐患通知。为消除房屋和彩钢房安全隐患，2025 年 4 月 25 日，甘肃捷顺源建材有限公司组织人员进行破旧房屋拆除。5 月 11 日下午，公司法定代表人邹某虎组织员工温某龙驾驶挖掘机进行拆除作业，在拆除过程中，邹某虎本人在现场进行监督作业，15 时 30 分，邹某虎回办公室喝水，约 10 分钟后，邹某虎看到现场大量尘土飞起，立即赶赴现场，发现砂石已将温某龙驾驶的挖掘机掩埋，随后邹某虎呼叫董某军、陈某红等两名员工进行救援。15 时 50 分，邹某虎协同董某军、陈某红开展救援，开始时对砂石采用徒手挖掘，挖掘效果不明显，随后邹某虎指挥董某军驾驶另一台挖掘机进行挖掘，16 时 08 分，将温某龙从驾驶室救出来，现场邹某虎对温某龙进行询问，温某龙已不能说话，用手势表达胸部难受，随后，邹某虎安排陈某芳、陈某红开车将温某龙送至中国人民解放军联勤保障部队第 940 医院，17 时 50 分到达该院，然后对温某龙开始抢救，19 时 14 分，医院通知邹某虎，伤者经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1.事故发生位置

事故地点位于甘肃省兰州市永登县武胜驿镇武胜驿村，甘肃捷顺源建材有限公司厂区内。

2.破坏情况

事故造成现场设备（挖掘机）发生损坏。

3.事故现场勘查情况

（1）事故地点区域位置图



图 1 事故发生地区域位置图

（2）事故现场图

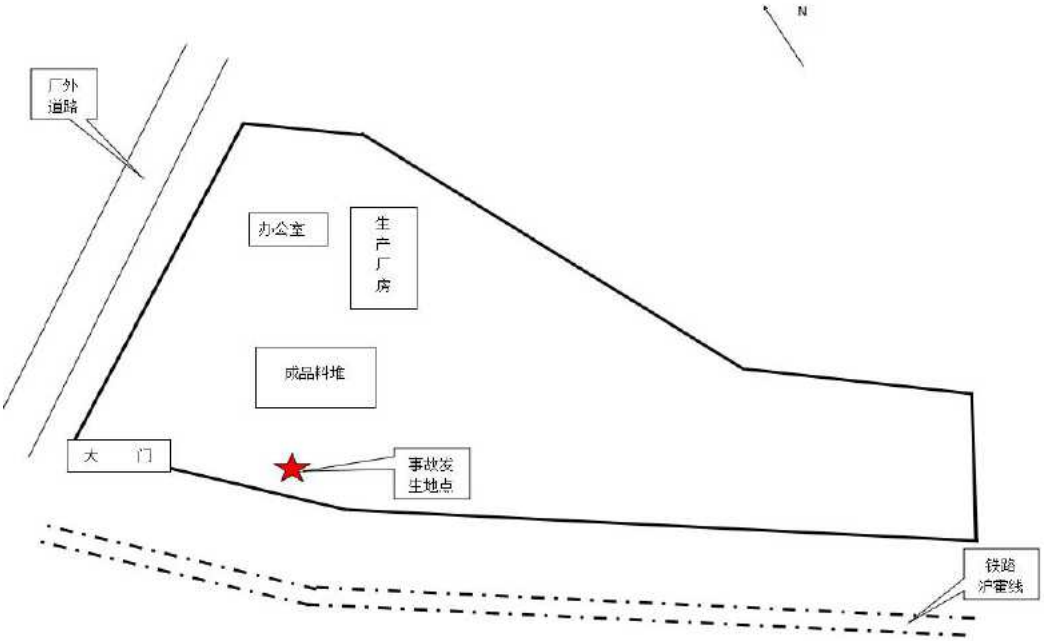


图 2 事故现场平面示意图



图 3 事故发生区域



图 4 事故发生区域东侧



图 5 事故发生区域上方



图 6 事故挖掘机全貌

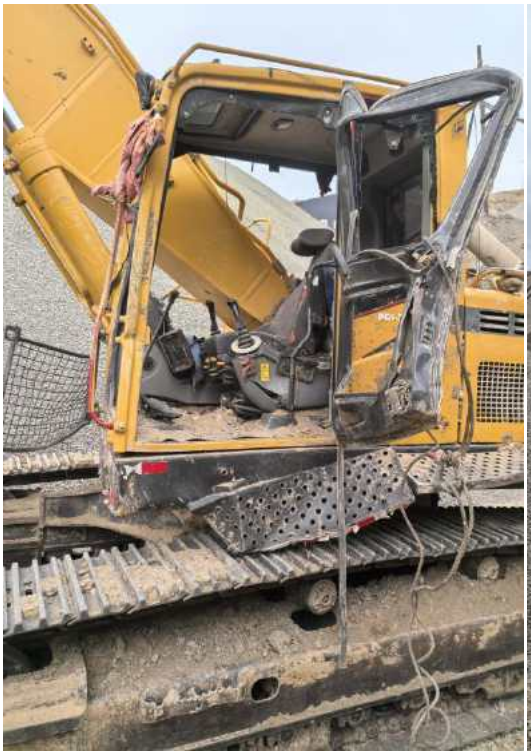


图 7 事故挖掘机侧面



图 8 事故挖掘机正面

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡。

姓名	性别	民族	年龄	籍贯	文化程度	伤亡程度	工种
温某龙	男	汉族	37	永登**	高中	死亡	临时工

表1 伤亡人员基本情况表

2.事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，认定本次事故直接经济损失126万元，事故损失工作日：6000日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年5月11日19时15分，永登县应急管理局接武胜驿镇政府报告后，立即向县委县政府和市应急管理局进行书面报告。县委、县政府接报后高度重视，县政府分管领导第一时间组织县公安、应急等部门和属地乡镇开展家属安抚和善后处置事宜。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，甘肃捷顺源建材有限公司立即开展了现场救援工作，第一时间将受伤害人员从挖掘机驾驶室内救出，对现场实施了警戒。同时安排了现场人员向消防救援、医疗救援、治安民警进行了报警求助。

（三）医疗救治和善后情况

温某龙经解放军第940医院医护人员抢救无效于19时14分死亡。事故发生后，县公安、应急等部门和武胜驿镇政府迅速成立善后工作专班，全力做好伤亡人员家属接待、遇难者身份确认和医疗救治、赔偿等工作。事故单位和家属协商达成一致，最终赔付金额126万。5月16日，甘肃捷顺源建材有限公司与死者家属签订了赔偿协议，死者已妥善安葬，善后事宜得到了妥善处理。

（四）事故应急处置评价

事故发生后，企业积极主动组织救援。接到事故报告后，永登县委县政府应急响应迅速，事故信息接收、流转、报送及时，相关部门协调联动有效，指挥救援科学有序，应急处置措施得当，伤员救治及时，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

违章作业是造成本起事故发生的直接原因。作业人员温某龙安全意识淡薄，在作业时挖掘机履带到工作面边缘的安全距离小于1.0m，且挖掘面的边坡角度约70º～80º，在接到作业指令后，未对现场存在风险隐患进行识别，未对边坡上方的混凝土块及砖块进行清理，未按要求自上而下分层实施，随意开挖，造成砂土及上方混凝土块滑落，导致坍塌事故发生。

（二）间接原因分析

1.安全管理制度和责任制落实不到位。甘肃捷顺源建材有限公司未严格落实制定发布的隐患排查治理、安全技术教育培训、安全生产危险作业管理登记等相关制度，未明确危险作业现场负责人、监护人员及其安全职责，也未向从业人员告知作业场所存在的危险因素、防范措施，其安全生产主体责任落实不到位。

2.安全教育培训不到位。甘肃捷顺源建材有限公司虽开展了员工安全教育培训，但存在安全教育培训不足之处，对公司相关临时或危险性较大的作业未开展相关的安全教育培训，部分员工存在安全意识淡薄的问题。

3.隐患排查治理工作不到位。甘肃捷顺源建材有限公司开展了日常安全隐患排查工作，但隐患排查工作存在不足，对临时作业及作业现场未开展隐患排查，且未安排专人进行监护，对违规作业行为未能及时制止。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

甘肃捷顺源建材有限公司。甘肃捷顺源建材有限公司安全生产主体责任落实不到位，日常安全隐患排查、安全教育培训工作流于形式；未明确作业现场负责人、监护人员及其安全职责；未向从业人员告知作业场所存在的危险因素、防范措施。

（二）有关监管单位

武胜驿镇人民政府未认真履行属地监管职责，对辖区内生产经营单位隐患排查治理不细致，组织隐患排查工作不全面，未及时督促消除隐患。

五、“一案四查”及“两个倒查”情况

（一）“一案四查”情况

1.主体责任落实情况

甘肃捷顺源建材有限公司安全生产主体责任落实不到位，日常安全隐患排查、安全教育培训工作流于形式；未明确作业现场负责人、监护人员及其安全职责；未向从业人员告知作业场所存在的危险因素、防范措施。

2.监管责任落实情况

武胜驿镇人民政府未认真履行属地监管职责，对辖区内生产经营单位的隐患排查治理工作督促指导不到位。

3.重大决策部署贯彻落实情况

甘肃捷顺源建材有限公司安全生产“治本攻坚三年行动”不严不细不实问题较为突出，在事故隐患排查方面制度措施不健全，隐患自查自改不及时。

4.生产安全事故发生的深层次问题

甘肃捷顺源建材有限公司此次生产安全事故的发生，充分暴露出该企业的安全管理工作存在一定不足，对作业人员现场作业管理不到位，违规违章作业时有发生，尤其对临时作业的危险性

辨识和交底上还存在严重不足。

（二）“两个倒查”情况

1.安全教育培训情况

甘肃捷顺源建材有限公司对作业人员安全教育培训存在不足，对公司相关临时或危险性较大的作业未开展相关的安全教育培训，致使部分员工对该现场危险性认识不足。

2.招投标情况

甘肃捷顺源建材有限公司无招投标。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.温某龙，男，甘肃捷顺源建材有限公司临聘人员，未严格落实该公司安全管理制度，未严格按照自身岗位安全操作规程进行作业，对本起事故发生负有直接责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[①]规定，鉴于其已在本次事故中死亡，建议不予追究责任；

2.邹某虎，男，甘肃捷顺源建材有限公司法定代表人。未认真履行主要负责人职责，安全教育培训、日常安全隐患排查工作流于形式，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项、第五项之规定[②]，

[①]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责伕，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳劢防护用品。

[②]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单

对该起事故发生负有重要管理责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[③]第一项处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.路某满，男，武胜驿镇应急救援中心干部，负责该镇辖区内安全生产监督管理工作，对辖区企业安全检查和隐患排查督促落实不到位，对本起事故的发生负有监管责任。建议武胜驿镇党委、政府对其进行工作约谈，责成路某满向武胜驿镇党委、政府作出深刻书面检查。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.甘肃捷顺源建材有限公司，安全生产主体责任落实不到位，日常安全隐患排查、安全教育培训工作流于形式；未明确作业现场负责人、监护人员及其安全职责；未向从业人员告知作业场所存在的危险因素、防范措施，对本起事故的发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[④]、第二十八条第一款[⑤]、第四十四条第一款[⑥]之规

位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[③]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[④]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[⑤]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，

定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[⑦]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[⑧]第二项之规定，给予人民币伍拾万元的行政处罚。

2.武胜驿镇人民政府未认真履行属地监管职责，对辖区内生产经营单位隐患排查治理工作督促指导不到位。建议向县安委会作出深刻书面检查。

七、事故整改和防范措施

（一）深刻吸取教训。甘肃捷顺源建材有限公司此次生产安全事故充分暴露出企业安全管理形同虚设，教育培训和隐患排查工作流于形式，违规违章作业行为普遍存在。属地乡镇和企业安全生产“治本攻坚三年行动”不严不细不实问题较为突出。各责任单位要深刻吸取事故教训，压紧压实安全生产监管责任和企业主体责任，形成安全生产监管合力，确保辖区内各行业领域安全

了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[⑥]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[⑦]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

[⑧]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

生产。

（二）全面排查整改。甘肃捷顺源建材有限公司要深刻汲取“5·11”事故教训，举一反三，全面落实企业主体责任，严格落实安全管理制度和岗位安全操作规程，认真开展自查自纠和隐患排查治理，落实从业人员安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，并教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，严防各类生产安全事故发生。

（三）加强监督检查。武胜驿镇政府要认真落实属地监管职责，组织同类型企业开展警示教育，吸取事故血的教训，切实督促辖区内各类企业全面落实安全生产责任，健全安全生产管理制度，强化安全教育培训，深化隐患排查治理，特别要加强临时作业的安全管理，着力解决安全生产薄弱问题，坚决杜绝类似事故再次发生。

永登武胜驿甘肃捷顺源建材有限公司

“5·11”一般坍塌事故调查组

2025 年 6 月 18 日