永登城关永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段“10·10”一般高处坠落事故调查处理报告

2025年10月10日19时00分许，兰州市永登县城关镇永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段施工现场发生一起高处坠落一般事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

事故发生后，县委县政府高度重视，立即做出安排部署，要求县应急、住建部门和城关镇人民政府妥善做好善后工作，查明事故原因，汲取事故教训，全面开展建筑施工领域安全生产隐患排查整治，有效遏制和预防类似事故发生，确保全县安全生产形势稳定。

为查清事故原因，严肃追究责任，深刻吸取教训，举一反三，防止类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，永登县人民政府成立了由县委常委、副县长任组长，县纪委监委、县应急、公安、人社、总工会、住建、城关镇等部门和单位相关负责同志为成员的永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段“10·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），同时聘请安全专家勘查事故现场，参与事故的分析和认定。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过资料查阅、现场勘验、调查取证、综合

分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关事故单位和责任人员的处理建议。同时，调查组举一反三、以点带面，深入剖析事故暴露出的突出问题，总结事故教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定：永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段“10·10”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄，安全防范措施不到位及现场安全监护缺失等原因造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

永登宏远翡翠城住宅小区项目，2021年1月26日取得甘肃省投资项目备案证（备案号：兰州市永登县发改局 永发改备(2021）6号），2021年2月5日取得建设用地规划许可证（地字第620121*******05号），2021年5月12日取得建设工程规划许可证（建字第620121*******05号），2021年6月10日取得建筑工程施工许可证（编号：620121**********01）。该项目二标段建设方为甘肃宏远骏业房地产开发有限公司，施工方为甘肃省第八建设集团有限责任公司，监理方为甘肃建祥工程建设监理有限公司。

（一）事故相关单位情况

1.甘肃省第八建设集团有限责任公司，成立于1989年10月30日，统一社会信用代码为916205********807Y,法定代表人王某泰，注册地址位于甘肃省天水市秦州区建设路***号。经营范围包括许可项目：建设工程施工;建筑劳务分包；施工专业作

业；电气安装服务；住宅室内装饰装修；地质灾害治理工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和实验；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；土石方工程施工；门窗制造加工；室内木门窗安装服务；门窗销售；普通机械设备安装服务；环境卫生公共设施安装服务；住宅水电安装维护服务；地质灾害治理服务；城市绿化管理；生态恢复及生态保护服务；工程管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；机械设备租赁；非居住房地产租赁；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；土地使用权租赁；机械电气设备销售；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；栓结构构件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司，成立日期为2014年9月12日，统一社会信用代码为916201********981G，法定代表人马某来，注册地址为甘肃省兰州市城关区皋兰路**号省扶贫大厦*层***室。经营范围：建筑装饰和装修；管道和设备安装；卫生洁具零售；木质装饰材料零售；家具零售；集装箱及金属包装容器制造；建筑、安全用金属制品制造；五金零售；其他房屋建筑业；电气安装；其他室内装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材

料零售；其他建筑安装；结构性金属制品制造；住宅房屋建筑；其他未列明建筑；灯具零售；建材批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3.甘肃建祥工程建设监理有限公司，成立日期为2004年2月9日，统一社会信用代码为916201********722L，法定代表人苗某旭，注册地址为兰州市城关区庆阳路**号。经营范围：建设工程监理，建设工程项目管理，建设工程技术咨询，工程招标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故单位安全管理情况

兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司主要从事建筑安装、建筑装饰和装修。该公司未落实企业安全生产主体责任，安全教育培训学时不足且安全教育过程流于形式,现场安全管理缺失，高处临边施工作业时未指派专人在现场旁站监督,现场负责人张某红未检查施工现场的安全生产状况,未能及时发现并消除临边防护缺失失效、作业人员未系挂安全带的生产安全事故隐患。

（三）合同协议签订情况

1.2021年2月，甘肃宏远骏业房地产开发有限公司与甘肃省第八建设集团有限责任公司签订了《建设工程施工合同》，合同约定工程承包范围：1、永登宏远翡翠城住宅小区3#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼施工图范围内土建工程、安装工程（包括按标段划分的地下车库土建工程或按专业划分的地下车库安装工程），

以及完成上述所有分包工程内容的缺陷修复和所有分包工程内容所发生的技术措施、安全质量保障措施、夜间施工措施、雨季施工措施、文明施工、环境保护、施工机械设备及人员调遣、工程材料及设备二次搬运、地上地下设施及建筑物保护等。2、承包范围内甲方计划分包范围土方开挖及支护、消防通风、电梯(详见招标文件及补充协议),后期施工过程中以甲方书面通知为准,同等条件下承包人优先。

2.2021 年 2 月，甘肃宏远骏业房地产开发有限公司与甘肃建祥工程建设监理有限公司签订了《永登宏远翡翠城住宅小区建筑工程监理合同》。合同约定监理范围包括：施工图设计范围内的所有内容及除园林绿化工程外的所有室外工程、配套工程。同时监理工作内容还包括在施工阶段对建设工程安全、质量、造价、进度进行控制，对现场文明施工、合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。

3.2025 年 9 月 18 日，甘肃省第八建设集团有限责任公司与兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司签订了《专业分包合同》。甘肃省第八建设集团有限责任公司将永登宏远翡翠城住宅小区二标段 6#、7#楼楼梯扶手、阳台及飘窗部位、消防连廊及屋面内天井防护栏杆工程以包工包料方式分包给兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司。

4.2025 年 10 月 7 日，永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段项目部与兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司签订了《分包单位

安全管理协议书》，明确了双方的权利和义务。

（四）事故发生经过

2025 年 10 月 9 日，专业分包单位兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司员工张某红、杜某元、苏某业等共计 5 人到达永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段进场作业，作业内容为：阳台防护栏安装、飘窗防护栏安装、消防连廊防护栏安装、屋面内天井防护栏安装、楼梯扶手安装。10 月 10 日早上，班长张某红安排杜某元、苏某业在 6#楼搬运消防连廊防护栏。防护栏通过塔吊运至屋面，再由塔吊从屋面通过连廊采光井吊运至每个楼层连廊作业面。10 日 19 时 00 分许，在 6#楼 23 层作业的杜某元和苏某业收拾工具准备下班时，苏某业在走向楼梯口的过程中听到身后的杜某元喊了一声，苏某业回头发现杜某元从 23 层连廊采光井位置坠落至一层。现场人员看到后立即拨打了 120 急救电话，杜某元经永登县人民医院医护人员现场抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

1.事故发生位置

事故地点位于甘肃省兰州市永登县城关镇永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段施工现场。

2.伤亡人员的位置关系

事故造成 1 人死亡，死者位于六号楼一层采光井位置停放吊篮作业平台。

3.事故现场勘查情况

（1）事故地点区域位置图



图 1 事故地点区域位置图

(2)事故现场图片

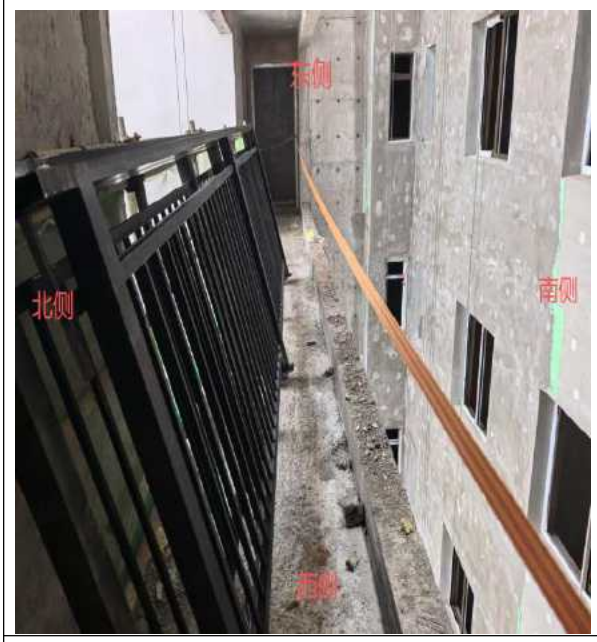
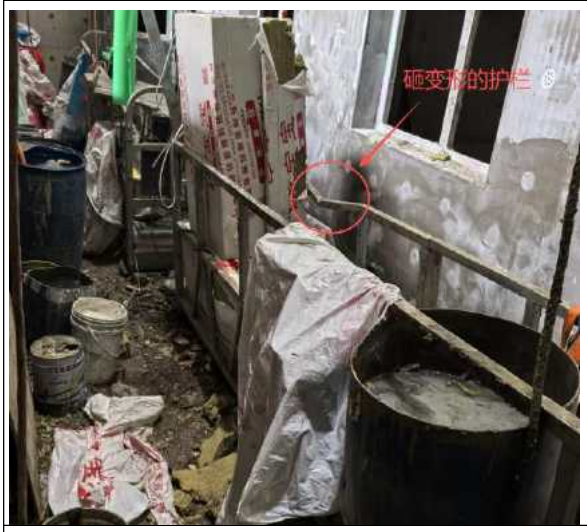
<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>图 1 作业现场</td><td>图 2 作业现场</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>图 3 死亡现场</td><td>图 4 死亡现场</td></tr>
</table>

图 2 事故现场图片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

姓名	性别	民族	年龄	籍贯	文化程度	伤亡程度	工种
杜某元	男	汉族	35	甘肃**	初中	死亡	合同工

表 1 伤亡人员基本情况表

2.事故直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)，认定本次事故直接经济损失120万元，包括人身伤亡费用115万、善后处理费用4万、财产损失费用1万；事故损失工作日：6000日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年10月10日19时24分，永登宏远翡翠城住宅小区建设项目二标段向永登县住房和城乡建设局报告了事故情况，19时50分许，永登县应急管理局接到永登县住房和城乡建设局事故报告后，立即向县委县政府、县委政法委和兰州市应急管理局进行了书面报告。县委、县政府接报后高度重视，县政府分管领导第一时间组织县公安、应急、住建等部门和属地乡镇开展家属安抚和善后处置事宜。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司立即开展

了现场救援工作，第一时间将受伤害人员从六号楼一层采光井位置停放吊篮作业平台内救出，对现场实施了警戒。同时安排了现场人员向医疗救援、治安民警进行了报警求助。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，县公安、应急、住建等部门和城关镇人民政府迅速成立善后工作专班，全力做好伤亡人员家属接待、遇难者身份确认和医疗救治、赔偿等工作。同时督促企业负责人积极进行事故善后处理，按照有关规定落实国家相关赔偿和抚恤政策。10月12日，兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司与死者家属签订了赔偿协议，死者家属情绪稳定，死者已妥善安葬，善后事宜得到妥善处理。

（四）事故应急处置评价

事故发生后，企业积极主动组织救援。接到事故报告后，永登县委县政府应急响应迅速，事故信息接收、流转、报送及时，相关部门协调联动有效，指挥救援科学有序，应急处置措施得当，伤员救治及时，无衍生、次生事故发生。

三、事故原因分析及性质

（一）直接原因分析

兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司，企业安全生产主体责任落实不到位，施工前安全教育培训学时不足，安全技术交底不实，导致作业人员杜某元安全意识淡薄。施工过程中现场安全管理缺失，现场负责人张某红未能及时发现并消除临边防护缺失失

效、作业人员未系挂安全带的生产安全事故隐患。以上原因直接导致从业人员杜某元在施工作业现场金属护栏未安装到位的情况下，下班过程中未及时恢复临时防护栏导致临边防护缺失，在未系挂安全带的情况下通过连廊时因身体失衡从连廊南侧坠落至采光井地面吊篮作业平台，导致死亡。

（二）间接原因分析

1.兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司，未落实企业安全生产主体责任，安全教育培训学时不足且安全教育过程流于形式，未严格依照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）组织施工，现场安全管理缺失，现场负责人张某红未检查施工现场的安全生产状况，未能及时发现并消除临边防护缺失失效、作业人员未系挂安全带的生产安全事故隐患，是事故发生的主要原因。

2.甘肃省第八建设集团有限责任公司，未履行总承包单位安全监督管理职责，未有效落实专业分包管理制度，造成分包企业高处临边作业安全措施未落实，对专业分包员工安全培训不到位，项目安全管理人员虽进行了日常安全巡查，但对在日常安全巡查过程中发现的分包单位作业人员未有效穿戴、系挂安全带，临边防护缺失失效等安全问题，未及时采取有效措施制止、纠正，导致风险外溢，是事故发生的重要原因。

（三）事故性质

经事故调查组分析认定，该起事故是一起因作业人员安全意识淡薄，安全防范措施不到位及现场安全监护缺失等原因造成的生产安全责任事故。

四、有关责任单位存在的主要问题及事故教训

（一）事故单位

兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司，未落实企业安全生产主体责任，安全教育培训学时不足且安全教育过程流于形式，现场安全管理缺失，高处临边施工作业未严格依照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）组织施工，现场负责人张某红未检查施工现场的安全生产状况，未能及时发现并消除临边防护缺失失效、作业人员未系挂安全带的生产安全事故隐患。

（二）其他责任单位

1.甘肃省第八建设集团有限责任公司，未履行总承包单位安全监督管理职责，未有效落实专业分包管理制度，造成分包企业高处临边作业安全措施未落实，对专业分包员工安全培训不到位，项目安全管理人员虽进行了日常安全巡查，但对在日常安全巡查过程中发现的分包单位作业人员未有效穿戴、系挂安全带，临边防护缺失失效等安全问题，未及时采取有效措施制止、纠正，导致风险外溢。

2.甘肃建祥工程建设监理有限公司，负责该项目施工过程中监理工作，包括在施工阶段对建设工程安全、质量、造价、进度

进行控制，对现场文明施工、合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。对项目施工现场存在的安全隐患未进行有效的检查和监督，未依法有效履行监理责任。

（三）有关监管单位

1.县住建局未认真履行行业主管部门监管职责，在安全生产监管工作中不严不实，对企业的安全生产监督检查和安全隐患排查治理工作不到位，未能及时发现并纠正施工企业的安全隐患。

2.城关镇人民政府未认真履行属地监管职责，对辖区内生产经营单位隐患排查治理不细致，组织隐患排查工作不全面，未及时督促消除隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人处理建议

1.杜某元，男，兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司员工。安全意识淡薄，对施工作业现场临边防护拆除后未及时恢复，也没有采取任何防护措施的情况下，违规从事高处临边作业，对本起事故的发生负有直接责任。因本人在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.李某婷，女，县建筑市场服务中心安全股负责人，作为永登宏远翡翠城住宅小区建设项目行业监管人员，未认真履行行业主管部门监管职责，在安全生产监管工作中不严不实，对企业的安全生产监督检查和安全隐患排查治理工作不到位，未能及时发

现并纠正施工企业存在的安全隐患，对事故发生负有监管责任。建议由县住建局党组对其进行批评教育。

3.唐某华，男，城关镇应急救援中心干部，负责该镇辖区内生产经营单位安全生产监督管理工作，对辖区内企业安全检查和隐患排查督促落实不到位，对本起事故的发生负有监管责任。建议由城关镇党委对其进行工作约谈。

4.马某来，男，兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司法定代表人，系该公司执行董事兼总经理，全面负责本单位安全生产工作。未严格履行安全生产管理职责，未组织实施本单位的安全教育培训工作，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未发现并消除作业现场安全防护措施缺失、作业人员未正确佩戴劳动防护用品的事故隐患，对本起事故的发生负有直接领导责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条[1]、第二十一条[2]第一款第（三）项、第（五）项的规定。建议依据《中华人民

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第五条:生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全。生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

共和国安全生产法》第九十五条[3]第一款第（一）项之规定，处上一年年收入百分之四十的罚款。

5.张某红，男，兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段带班班长兼安全员，负责本单位安全生产工作。未严格履行安全生产管理人员职责，未能有效监督管理现场安全生产工作，组织实施本单位安全教育培训工作不实，现场安全风险及事故隐患分析辨识不足，未及时排查作业现场事故隐患，未及时制止作业人员未正确佩戴劳动防护用品的行为，对本起事故的发生负有直接管理责任。以上行为违反了《中华民共和国安全生产法》第二十五条[4]第一款第(二)项、第(五)项、第(六)项之规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年分之一百的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

六条[5]规定，处上一年年收入百分之二十的罚款。

6.刘某荣，男，甘肃省第八建设集团有限责任公司永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段项目经理，全面负责该项目安全生产工作。未严格履行总承包单位安全生产管理职责，督促、检查分包单位的安全生产工作不到位，未及时发现并督促分包单位整改作业现场安全防护措施缺失、作业人员未正确佩戴劳动防护用品的事故隐患。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[6]第二款之规定，处一万元以下的罚款。

7.苟某明，男，甘肃省第八建设集团有限责任公司永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段项目部安全负责人，负责该项目安全生产工作。未严格履行总承包单位安全生产管理职责，开展隐患排查治理工作不细致、不深入，未及时发现并督促分包单位整改消除作业现场事故隐患。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[6]第二款之规定，处一万元以下的罚款。

8.王某平，男，甘肃建祥工程建设监理有限公司现场监理，对现场监理履职不到位，未依法有效履行监理职责，违反了《建

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

设工程安全生产管理条例》第十四条第二款之规定，建议由县住建部门依法处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.兰州鑫华通达金属装饰工程有限公司，作为专业分包单位，未落实企业安全生产主体责任，安全教育培训学时不足且过程流于形式，未严格依照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）组织施工，现场安全管理缺失，未能及时发现并消除临边防护缺失失效、作业人员未系挂安全带的生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有主要管理责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[7]第一款、第四十一条[8]第二款、第四十四条[9]第一款、第四十五条[10]的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[11]第一款第（一）项、

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚

《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条[12]第一款第（二）项之规定，处人民币陆拾万元的罚款。

2.甘肃省第八建设集团有限责任公司，作为总承包单位，未有效履行总承包单位安全监督管理职责，未落实专业分包管理制度，导致分包企业未严格依照《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80—2016）组织施工，高处临边作业安全措施不落实，项目安全管理人员在对日常安全巡查过程中发现的分包单位作业人员未有效穿戴、系挂安全带，临边防护缺失失效等安全问题，未采取有效措施制止、纠正，对事故发生负有重要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条[13]第二款的规定。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条[14]第二款之规定，处人民币伍万元以下的罚款。

3.甘肃建祥工程建设监理有限公司，负责该项目施工过程中

款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

[12]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条:事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

监理工作，范围包括：施工图设计范围内的所有内容及除园林绿化工程外的所有室外工程、配套工程，监理工作内容还包括在施工阶段对建设工程安全、质量、造价、进度进行控制，对现场文明施工、合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调。对项目施工现场存在的安全隐患未进行有效的检查和监督，对本次事故发生负有直接监理责任，建议由县住建部门依照有关规定处理。

4.县住建局和城关镇人民政府未认真履行行业监管和属地监管职责，对行业领域和辖区内生产经营单位隐患排查治理不细致。建议责成县住建局及城关镇人民政府向县安委会作出深刻书面检查。

六、事故防范和整改措施

（一）认真吸取事故教训，进一步强化安全生产源头管控。建设单位主动履行场内安全施工的主体责任，强化承包商管理，严格遵守法律法规的强制性规定，严格资质资格审查，严格外来务工人员安全培训教育，对没防护、没措施、没审批的高危作业，要坚决管住，不许动工，不许作业，杜绝将建设项目工程发包给不具备安全生产条件和相应施工资质的施工方进行承建。

（二）施工单位应认真吸取事故教训，相关管理人员应严格按照岗位职责履行安全管理责任，全面开展隐患排查治理工作，重点排查高处临边作业平台、临边洞口、脚手架等危险部位，修

复防护设施，增设警示标识，对存在的事故隐患逐一进行整改。同时施工单位要切实做好建筑工人的安全培训教育工作，全面提升作业人员的安全意识，重点强调高处临边作业的安全管理要求，确保“不安全不作业”，特种作业人员必须取得特种作业操作资格证书方可上岗作业，坚决杜绝“三违”，坚决杜绝不安全作业行为。

（三）县住建局要认真履行行业监管职责，规范建筑市场各方主体行为，监督指导建筑施工高处临边作业安全生产工作；针对全县建筑施工的实际情况，对原设计中没有防护栏或生命防护线的，要督促企业加装防护栏或生命防护线，督促指导建筑市场的各方主体严格落实安全生产主体责任，防范遏制生产安全事故的发生。

（四）城关镇人民政府要认真履行属地监管职责，积极配合建筑施工领域行业主管部门对辖区内的建筑施工企业开展安全检查和宣传教育工作，进一步强化管控措施，加大检查巡查频次和力度，积极督促辖区内建筑工地做好事故隐患的排查治理工作，确保辖区内建筑施工企业安全生产形势稳定。

永登宏远翡翠城住宅小区项目二标段“10·10”

一般高处坠落事故调查组

2025 年 11 月 21 日