索 引 号：	/202302-00037	信息分类：	事故通报
内容分类：	综合政务	发文日期：	2021-10-28
发布机构：	金安区应急局	生成日期：	2021-10-28
来源单位：	金安区应急局		
生效时间：		废止时间：	
名　　称：	关于金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电一般生产安全事故调查报告的请示		
文　　号：		关 键 词：	

关于金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021•4•25”触电一般生产安全事故调查报告的请示

发布时间：2021-10-28 18:04 信息来源：金安区应急局 阅读次数：9次 我要纠错 打印 【字体：大 中 小】

关于金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电一般生产安全事故调查报告的请示

六安市金安区人民政府:

2021年4月25日上午10时21分，在金安区马头镇十字路村安徽晶鑫葡萄种植专业合作社葡萄园棚架搭建施工现场发生一起触电事故，死亡1人。经区政府批准，成立了成立马头镇晶鑫葡萄园棚“2021·4·25”触电事故调查组。调查组通过勘察事故现场，询问相关当事人等，认定了事故性质和责任，提出了对责任人员和责任单位的处理建议。同时，针对事故原因及突出问题，提出了事故防范措施建议，形成了金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电一般生产安全事故调查报告，已经市政府安委会办公室形式审查并按照（六市安办函〔2021〕132号）文件要求对事故调查报告进行了修改，现将修改后的事故调查报告呈上，请予批复。

附件：1. 金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电一般生产安全事故调查报告

2. 金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电一般生产安全事故技术分析调查报告
3. 金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电一般生产安全事故管理报告
4. 金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电一般生产安全事故应急处置管理报告
5. 关于金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电一般生产安全事故调查报告审核意见的复函（六安办函〔2021〕132号）

六安市金安区应急管理局

2021年10月27日

附件1

金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电一般生产安全事故调查报告

2021年4月25日上午10时21分，在金安区马头镇十字路村安徽晶鑫葡萄种植专业合作社葡萄园棚架搭建施工现场发生一起触电事故，死亡1人，直接经济损失约115万元。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府232号令）规定，5月7日，经区政府授权，由区应急局牵头，依法组织区住建局、区公安分局、区总工会等相关人员，并邀请区纪委监委全程参与，联合成立马头镇晶鑫葡萄园棚“2021·4·25”触电事故调查组。

调查组分为技术组、管理组和综合组，通过调查取证、勘察现场、查阅资料、询问相关当事人等，查明了事故发生的经过、原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了防范措施和整改建议，现将调查结果报告如下:

一、工程概况和相关单位情况

（一）工程概况

为发展村集体经济，2019年9月25日，金安区马头镇十字路村、陈摊村等7个村与安徽晶鑫葡萄种植专业合作社（以下简称晶鑫葡萄）签订葡萄种植合作《协议书》，由7个村负责联合提供土地和资金，晶鑫葡萄以技术方式进行入股合作，负责葡萄园的建设、管理、销售和技术服务等，合同期限为5年。2021年4月2日，十字路村等8个村（后增加1个村）联合成立了六安市金安区十字源水果种植专业合作社（以下简称十字源合作社），并以十字源合作社名义与晶鑫葡萄签订《葡萄园承包协议书》，将已建成的葡萄园全部租给晶鑫葡萄进行经营和管理，十字源合作社按年收取租金。

2019年11月20日，晶鑫葡萄与江阴故乡情农业发展有限公司（以下简称故乡情公司）签订了《马头镇共建葡萄园承建合同》，由故乡情公司包工包料负责承建，建设内容为搭建葡萄棚和架，建设面积约41亩，工程价格约120万元。该工程现场施工负责人为戚宝牛，自2010年以来一直为晶鑫葡萄搭建葡萄棚，现场施工人员均为戚宝牛手下雇佣人员，因无施工资质，戚宝牛借挂靠故乡情公司承保了该工程，2019年11月20日开工，2020年4月1日完工。

2020年10月，马头镇在晶鑫葡萄园内修建了一条水泥路，并提出在水泥路上搭建一条观光走廊，此工程不包含在原葡萄园承建合同内，属于临时增加工程。为此，晶鑫葡萄的法定代表人王*与戚**就口头商量了观光大棚相关建设内容，没有设计图纸，没有书面合同，戚宝牛以个人名义承保了此工程。2021年1月5日，马头镇政府找**工程咨询集团有限公司为***葡萄园新建道路长廊项目做工程预算，总造价约15万元。2021年4月初，戚**带领施工人员进场施工，并负责现场施工安全管理。

（二）相关单位情况

1. 建设单位: 安徽**葡萄种植专业合作社，成立时间：2012年3月5日，地址：安徽省六安市金安区马头镇，法定代表人：王*，统一社会信用代码：93341502597096788M，业务范围：葡萄种植、销售；为成员提供培训服务。

2. 工程承包人：戚**，男，39岁，身份证号码：320723********4455，联系住址：江苏省江阴市璜土镇汇蓝村。

二、事故死亡人员基本情况

戚**，男，50岁，身份证号码：320723********4412，户籍地为江苏省灌云县小伊乡大孙村。与戚**系亲戚关系，一期跟随其从事葡萄架搭建工作，无劳动合同。

三、事故基本情况

（一）事故发生经过

2021年4月25日上午10时21分，戚**、胡**等4人在马头镇十字路村葡萄园进行观光大棚搭建施工，当天工作任务是在大棚顶端进行高空穿管作业。戚**站在与地面距离约4米高的钢构大棚支架上进行高空穿管作业时，由于未做任何安全防护措施（未佩戴安全帽和安全绳），头部与上方10KV高压线带电距离较近，导致被10KV电线非接触性电击受伤后，瞬间从高空跌落至水泥地面。

（二）事故现场情况

引起事故发生的高压线为钢芯裸铝线。观光大棚为南北走向，而高压线为东西走向，在观光大棚上方穿过。最低一根高压线距离地面为6.32m，大棚顶端距离地面为5.7m，（10KV导线线路在经过非居民区时，与地面的最小垂直安全距离为5.5 m）。

触电者在施工过程中，站立于钢构大棚中间A处，操作者没有相应绝缘防护。由于在操作过程中过分接近上方10KV高压线，造成上方10KV高压对其放电，发生电击事故。

事故现场图片





（三）应急救援及善后处理情况

事故发生后，现场施工人员立即拨打了120、110进行抢救，并送至六安市中医院进行抢救。4月25日12时02分，伤者因抢救无效死亡，死亡原因为：电击伤，呼吸心跳骤停。

4月29日，经马头镇人民政府和马头司法所共同调解后，晶鑫葡萄、戚**、马头镇政府、六安市城郊供电公司与死者家属就赔偿事宜签订了《人民调解协议书》，一次性赔偿115万元，善后处理已落实。

四、事故上报情况

2021年4月25日下午16时左右，金安区马头镇人民政府向金安区应急管理局上报事故，金安区应急管理局接到报告后立即派人前往事故现场进行调查核实，并向市应急管理局上报。

五、现场勘查情况

2021年4月27日，金安区应急管理局邀请闫**和迟**两位专家，对金安区马头镇晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故现场进行了实地勘查和技术鉴定，具体情况如下。

（一）事情经过

2021年4月25日上午10时21分，安徽晶鑫葡萄种植专业合作社在进行葡萄园棚搭建过程中工作人员头部与上10KV方向压线带电距离较近，发生了一起人员触电事故，后经送六安市中医院进行抢救无效死亡。

引起事故发生的高压线为钢芯裸铝线。观光大棚为南北走向，而高压线为东西走向，在观光大棚上方穿过。最低一根高压线距离地面为6.32m，大棚顶端距离地面为5.7m，（10KV导线线路在经过非居民区时，与地面的最小垂直安全距离为5.5 m）。

触电者在施工过程中，站立于钢构大棚中间A处，操作者没有相应绝缘防护。由于在操作过程中过分接近上方10K高压线，造成上方10KV高压对其放电，发生电击事故。

（二）原因分析

1. 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社在施工前未做好安全警示和安全措施，是造成这次触电死亡事故的直接原因。

2. 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社安全管理、对施工人员安全监督不到位，未及时发现安全和违章作业问题，是造成这次触电死亡事故的主要原因。


（三）整改措施

1. 以此次事故为例，开展全专业合作社安全警示教育，深刻吸取本次事故教训，采取切实有效的整改措施。

2. 严格安全管理，加强现场安全管控，加大安全督查和反违章力度。

3. 要开展全社电气安全教育，特别是电气安全常识教育培训。

（四）“4·25”触电事故示意图

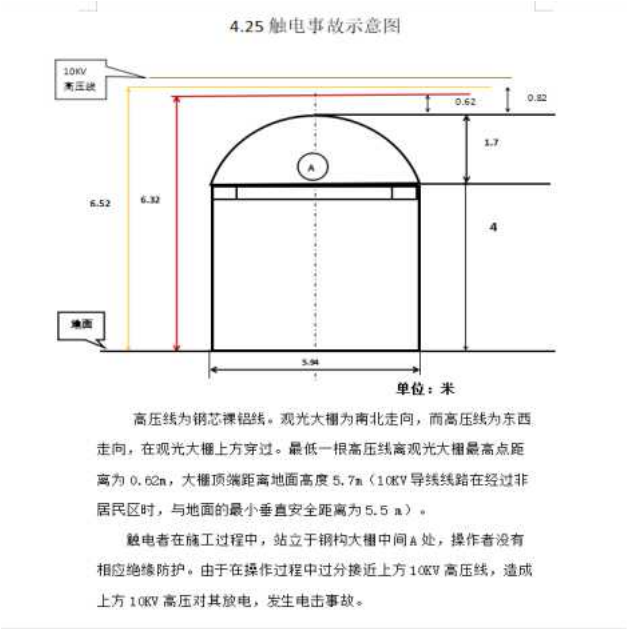

高压线为钢芯裸铝线。观光大棚为南北走向，而高压线为东西走向，在观光大棚上方穿过。最低一根高压线离观光大棚最高点距离为 0.62m，大棚顶端距离地面高度 5.7m（10KV 导线线路在经过非居民区时，与地面的最小垂直安全距离为 5.5 m）。

触电者在施工过程中，站立于钢构大棚中间 A 处，操作者没有相应绝缘防护。由于在操作过程中过分接近上方 10KV 高压线，造成上方 10KV 高压对其放电，发生电击事故。

六、事故发生原因及性质

（一）直接原因

戚**站在与地面距离约4米高的钢构大棚支架上进行高空穿管作业时，由于未做任何安全防护措施，头部与上方10K高压线带电距离较近，导致被10KV电线非接触性电击致死是该起事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1. 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社：一是将工程发包给无资质的个人，安全生产责任落实不到位；二是在施工前未做好安全警示和安全措施；三是对施工单位未履行安全生产管理责任， 未及时检查发现安全和违章作业问题。

2. 戚：**作为工程承包人及安全生产管理人员，一是承包该项目无相应资质；二是对施工现场安全生产管理不善；三是风险辨识不足，未及时发现安全和违章作业问题，导致施工人员在10KV高压线下冒险作业。

3. 金安区马头镇人民政府：履行属地安全监管责任不力。

（三）事故性质

经调查组认定，金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故责任认定及处理建议

（一）对有关责任人的处理建议

1. 戚**，作为工程承包人及安全生产管理人员，一是承包该项目无相应资质；二是对施工现场安全生产管理不善；三是风险辨识不足，未及时发现安全和违章作业问题，导致施工人员在10KV高压线下冒险作业，涉嫌重大责任事故罪，建议依法移送司法机关追究刑事责任。

2. 王*，安徽晶鑫葡萄种植专业合作社法定代表人，安全生产第一责任人。将工程发包给无资质的个人，对施工单位未履行安全生产管理责任，未及时发现安全和违章作业问题，未督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除生产安全隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（五）项之规定，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其上一年年收入30%的罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1. 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社：一是将工程发包给无资质的个人，安全生产责任落实不到位；二是在施工前未做好安全警示和安全措施；三是对施工单位未履行安全生产管理责任， 未及时检查发现安全和违章作业问题，对该起事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第四条、第四十六条之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其22万元罚款的行政处罚。

2. 金安区马头镇人民政府：履行属地安全监管责任不力，对事故发生负有属地管理责任。建议责成其向区委、区政府作出深刻书面检查。

八、事故防范和整改措施

为有效预防和减少事故发生，特提出以下防范和整改措施：

（一）晶鑫葡萄要规范工程发包，加强对施工单位的安全生产监督管理，及时检查施工现场的安全生产工作，督促施工人员加强安全防护措施。

（二）施工单位要加强对施工人员的安全生产教育培训，提高安全防范意识，施工中要严格遵守操作规程。

（三）六安市城郊供电公司要加强高压线路下的安全隐患排查，及时整改到位。同时，对本辖区内的用电安全进行专项整治，消除各类安全隐患。

（四）金安区马头镇政府要认真履行属地管理职责，要积极配合协调施工环境，注重施工中的安全管理责任。

附件2

金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故技术分析调查报告

2021年4月27日，金安区应急管理局邀请闫**和迟**两位专家，对金安区马头镇晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故现场进行了实地勘查和技术鉴定，具体情况如下：

一、事情经过

2021年4月25日上午10时21分，安徽晶鑫葡萄种植专业合作社在进行葡萄园棚搭建过程中工作人员头部与上10KV方高压线带电距离较近，发生了一起人员触电事故，后经送六安市中医院进行抢救无效死亡。

引起事故发生的高压线为钢芯裸铝线。观光大棚为南北走向，而高压线为东西走向，在观光大棚上方穿过。最低一根高压线距离地面为6.32m，大棚顶端距离地面为5.7m，（10KV导线线路在经过非居民区时，与地面的最小垂直安全距离为5.5 m）。

触电者在施工过程中，站立于钢构大棚中间A处，操作者没有相应绝缘防护。由于在操作过程中过分接近上方10KV高压线，造成上方10KV高压对其放电，发生电击事故。

二、原因分析

1. 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社在施工前为做好安全警示和安全措施，是造成这次触电死亡事故的直接原因。

2. 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社安全管理、对施工人员安全监督不到位，未及时发现安全和违章作业问题，是造成这次触电死亡事故的主要原因。

三、整改措施

1. 以此次事故为例，开展全专业合作社安全警示教育，深刻吸取本次事故教训，采取切实有效的整改措施。

2. 严格安全管理，加强现场安全管控，加大安全督查和反违章力度。

3. 要开展全社电气安全教育，特别是电气安全常识教育培训。

附件：1. “2021·4·25”触电事故现场图片

2. “2021·4·25”触电事故示意图

3. 金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故技术组成员签名表


附件1

“2021·4·25”触电事故现场图片



附件2

“2021·4·25”触电事故示意图

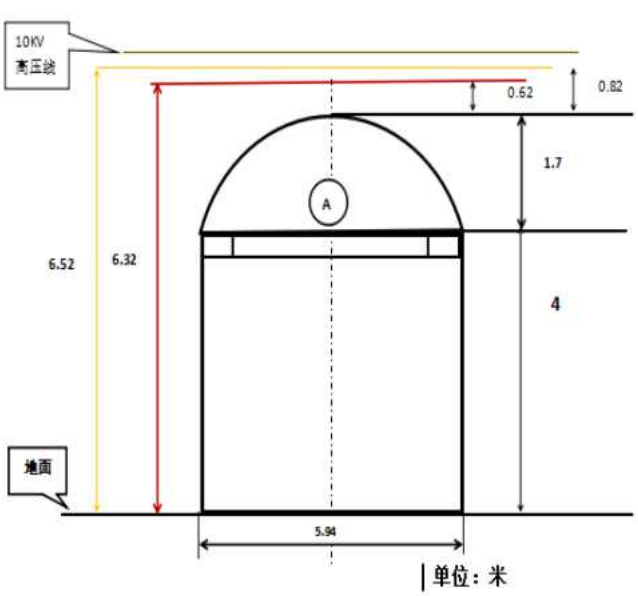

高压线为钢芯裸铝线。观光大棚为南北走向，而高压线为东西走向，在观光大棚上方穿过。最低一根高压线离观光大棚最高点距离为0.62m，大棚顶端距离地面高度5.7m（10KV导线线路在经过非居民区时，与地面的最小垂直安全距离为5.5 m）。

触电者在施工过程中，站立于钢构大棚中间A处，操作者没有相应绝缘防护。由于在操作过程中过分接近上方10KV高压线，造成上方10KV高压对其放电，发生电击事故。

附件3

金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021•4•25”触电事故技术组成员签名表

时间:　　地点:

调查组职务	姓　名	单位及职务	签　名
技术组成员	闫金林	省电气专家	
	迟如海	市机械工程专家	

附件3

金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故管理报告

金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故调查组依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府232号令）规定成立，设置了管理组，负责查明事故发生企业及相关单位的基本情况、相关管理部门职责及其工作人员、岗位人员履行职责情况；查明事故涉及的地方政府安全责任落实情况；查明相关单位和人员负有事故责任的事实；针对事故暴露出的管理方面的问题，提出整改建议和防范措施。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1. 建设单位：安徽晶鑫葡萄种植专业合作社，成立时间：2012年3月5日，地址：安徽省六安市金安区马头镇黄村，法定代表人：王*，统一社会信用代码：93341502597096788M，业务范围：葡萄种植、销售；为成员提供培训服务。

2. 工程承包人：戚**，男，39岁，身份证号码：320723********4455，联系住址：江苏省江阴市璜土镇。

（二）事故发生经过

2021年4月25日上午10时21分，戚**、胡**等4人在马头镇十字路村葡萄园进行观光大棚搭建施工，当天工作任务是大棚顶端进行高空穿管作业。戚**站在与地面距离约4米高的钢构大棚支架上进行高空穿管作业时，由于未做任何安全防护措施（未佩戴安全帽和安全绳），头部与上方10KV高压线带电距离较近，导致被10KV电线非接触性电击受伤后，瞬间从高空跌落至水泥地面。

（三）事故现场情况

引起事故发生的高压线为钢芯裸铝线。观光大棚为南北走向，而高压线为东西走向，在观光大棚上方穿过。最低一相高压线距离地面为6.32m，大棚顶端距离地面为5.7m，（10KV导线线路在经过非居民区时，与地面的最小垂直安全距离为5.5 m）。

触电者在施工过程中，站立于钢构大棚中间A处，操作者没有相应绝缘防护。由于在操作过程中过分接近上方10K高压线，造成上方10KV高压对其放电，发生电击事故。

二、安全生产管理方面存在的问题

1. 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社：一是将工程发包给无资质的个人，安全生产责任落实不到位；二是在施工前未做好安全警示和安全措施；三是对施工单位未履行安全生产管理责任， 未及时检查发现安全和违章作业问题。

2. 戚：**作为工程承包人及安全生产管理人员，一是承包该项目无相应资质；二是对施工现场安全生产管理不善；三是风险辨识不足，未及时发现安全和违章作业问题，导致施工人员在10KV高压线下冒险作业。

3. 金安区马头镇人民政府：履行属地安全监管责任不力。

三、事故间接原因和性质

（一）事故间接原因

一是施工现场安全管理不到位；二是施工人员的安全防护不到位；三是安全隐患排查、整治不到位。

（二）事故性质

经调查组认定，金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）对有关责任人的处理建议（2个）

1. 戚**，作为工程承包人及安全生产管理人员，一是承包该项目无相应资质；二是对施工现场安全生产管理不善；三是风险辨识不足，未及时发现安全和违章作业问题，导致施工人员在10KV高压线下冒险作业，涉嫌重大责任事故罪，建议依法移送司法机关追究刑事责任。

2. 王*，安徽晶鑫葡萄种植专业合作社法定代表人，安全生产第一责任人。将工程发包给无资质的个人，对施工单位未履行安全生产管理责任，未及时发现安全和违章作业问题，未督促、检查施工现场的安全生产工作，及时消除生产安全隐患，对事故发生负有领导责任。其行为违反了《安全生产法》第五条、第十八条第（五）项之规定，依据《安全生产法》第九十二条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其上一年年收入30%的罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议（2个）

1. 安徽晶鑫葡萄种植专业合作社：安徽晶鑫葡萄种植专业合作社：一是将工程发包给无资质的个人，安全生产责任落实不到位；二是在施工前未做好安全警示和安全措施；三是对施工单位未履行安全生产管理责任，未及时检查发现安全和违章作业问题，对该起事故的发生负有管理责任。其行为违反了《安全生产法》第四条、第四十六条之规定，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项之规定，建议由金安区应急管理局给予其22万元罚款的行政处罚。

2. 金安区马头镇人民政府：履行属地安全监管责任不力，对事故发生负有属地管理责任。建议责成其向区委、区政府作出深刻书面检查。

五、事故防范措施和建议

为有效预防和减少事故发生，特提出以下防范和整改措施：

（一）晶鑫葡萄要规范工程发包，加强对施工单位的安全生产监督管理，及时检查施工现场的安全生产工作，督促施工人员加强安全防护措施。

（二）施工单位要加强对施工人员的安全生产教育培训，提高安全防范意识，施工中要严格遵守操作规程。

（三）六安市城郊供电公司要加强高压线路下的安全隐患排查，及时整改到位。同时，对本辖区内的用电安全进行专项整治，消除各类安全隐患。

（四）金安区马头镇政府要认真履行属地管理职责，要积极配合协调施工环境，注重施工中的安全管理责任。

金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园棚“2021·4·25”触电事故管理组成员签名表

时间：　　地点：

调查组职务	姓　名	单位及职务	签　名
管理组成员	王 莉	区应急管理局调查评估和统计股股长	王莉
	王孙申	区应急管理局调查评估和统计股工作人员	王孙申
	王 辉	区公安分局治安大队副中队长	王辉

附件4

金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故应急处置评估报告

金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故调查组根据《国务院安委会关于进一步加强生产安全事故应急处置工作的通知》（安委〔2013〕8号）和《国家安全监管总局办公厅关于印发〈生产安全事故应急处置评估暂行办法〉的通知》（安监总厅应急〔2014〕95号）规定，设置了应急评估组，负责对事发地政府、事故单位应急处置情况进行评估。应急评估组通过现场勘查、查阅文档、问询人员等，完成了事故应急救援评估工作，形成了应急处置评估报告。

一、事故基本情况

2021年4月25日上午10时21分，戚**、胡**等4人在马头镇十字路村葡萄园进行观光大棚搭建施工，当天工作任务是在大棚顶端进行高空穿管作业。戚**站在与地面距离约4米高的钢构大棚支架上进行高空穿管作业时，由于未做任何安全防护措施（未佩戴安全帽和安全绳），头部与上方10kv高压线带电距离较近，导致被10kv电线非接触性电击受伤后，瞬间从高空跌落至水泥地面。

二、事故应急响应情况

事故发生后，现场施工人员立即拨打了120、110进行抢救，并送至六安市中医院进行抢救。4月25日12时02分，伤者因抢救无效死亡，死亡原因为：电击伤，呼吸心跳骤停。

三、现场管理和信息发布情况

（一）现场管理情况。事故发生后，马头镇人民政府、当地派出所公安、金安区应急局应急及时赶到现场，对事故现场进行保护，设置警戒线，禁止人员入内，维护现场秩序，为后续事故调查提供原始现场。

（二）信息发布情况。事故发生后，根据初步调查的最新情况，金安区政府和金安区应急局在市微信公众号等媒体发布事故情况通报，舆情平稳。

四、事故善后处置情况

4月29日，经马头镇人民政府和马头司法所共同调解后，晶鑫葡萄、戚**、马头镇政府、六安市城郊供电公司与死者家属就赔偿事宜签订了《人民调解协议书》，一次性赔偿115万元，善后处理已落实。

五、相关工作建议

（一）规范事故信息报告工作。相关单位和人员要进一步规范事故信息报告工作，在接到事故信息后，除第一时间组织救援外，要立即向主管单位、属地应急部门和地方政府报告，以便地方政府和相关部门调配更多力量投入救援工作，最大程度减少事故损失。

（二）加强建筑施工企业安全管理。要深刻吸取事故教训，认真落实安全生产企业主体责任，要加强安全管理人员配备，落实隐患排查治理责任，制定并落实施工安全防范措施；加强员工的安全生产教育培训，提高安全作业意识。

（三）完善应急预案并加强演练。要健全完善应急预案，组织开展联动应急演练，提高处置突发事件的实战能力。

金安区马头镇安徽晶鑫葡萄园“2021·4·25”触电事故综合组成员签名表

时间：　　地点：

调查组职务	姓　名	单位及职务	签　名
管理组成员	余 涛	区应急局总工程师	
	朱 斌	区经纬监委监察组组长	
	蒯文俊	区总工会副主席	
	王俊	区应急局政策法规股股长	

政府电话簿

网站地图

主办：六安市金安区人民政府办公室　承办：金安区电子政务管理中心

地址：金安区政府行政中心B36室

邮编：237000　运维电话：0564-3268803　传真：0564-3261636

网站标识码：3415020051　皖ICP备08006429号-1　皖公网安备 34150102000026号 本站已支持IPV6访问

适老化
无障碍服务