定州市庞村镇“2·17”较大道路交通事故调查报告

2019年2月17日上午10时23分，定州市Y085乡道西坂路段庞村镇西坂村村北口发生一起较大道路交通事故，造成5人死亡、3人受伤，直接经济损失187.5万元。

事故发生后，省委省政府高度重视，许勤省长、袁桐利常务副省长分别作出重要批示，要求全力救治受伤人员，妥善做好善后工作，尽快查明事故原因，依法依规处理，有效引导舆情，确保大局稳定。要举一反三，全面整治交通安全问题，逐条理出安全环节，逐项研究整治措施，形成整改要求下发实施。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《河北省道路运输经营车辆较大道路交通事故报告和调查处理办法》（冀安委〔2018〕2号）等有关法律法规及规定，2019年2月19日，河北省政府成立了由省应急管理厅牵头，省公安厅、省交通运输厅、省总工会和定州市人民政府等成员单位组成的“定州市庞村镇‘2·17’较大道路交通事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并聘请有关专家组成专家组，对事故展开全面调查。同时河北省纪委监委相应成立责任追究组，依规依纪依法对有关责任单位和责任人开展调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求

是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，制定了防范事故和改进工作的措施。河北省纪委监委责任追究组提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议。

一、事故车辆相关情况

（一）驾驶人基本情况。

1.王贤凯，事故车辆冀 FF1412 驾驶人，男，准驾车型为 A2，初次申领日期 1996 年 3 月 19 日，有效期始 2016 年 3 月 19 日，有效期止 2026 年 3 月 19 日，发证机关为保定市公安局交通警察支队，事发前驾驶证状态为正常。2014 年 4 月 30 日，取得经营性道路旅客运输驾驶人从业资格证，有效期至 2020 年 3 月 4 日，发证机关为保定市道路运输管理处。2019 年 2 月 8 日，该人初次上岗驾驶事故车辆，此前在定州至西潘营运路线驾驶其他营运车辆。自 2019 年 2 月 8 日起开始进入定州市春源汽车客货运输有限公司驾驶冀 FF1412 车辆，至事发前未参加过该公司安全教育培训。

2.冯烜亚，事故车辆冀 F27609 驾驶人，男，准驾车型为 C1，初次申领日期 1998 年 6 月 3 日，有效期始 2010 年 6 月 3 日，有效期止 2020 年 6 月 3 日，驾驶证状态为正常。

（二）事故车辆基本情况。

事故共涉及两辆车：定州至西潘班线中型客运班车，车牌号，冀 FF1412；三菱越野车，车牌号，冀 F27609。

1.中型营运客车冀 FF1412 号。

（1）基本情况。

该车为长安牌中型营运客车，系保定长安客车制造有限公司生产，车辆型号 SC6608BFC2G3，车辆识别代号 373T1BG003477，发动机号 WB303026，车辆类型为中型普通客车，核载人数 19 人（事发时实载 17 人）。出厂日期 2012 年 3 月 31 日，初次登记日期 2012 年 9 月 29 日，检验有效期至 2019 年 9 月 30 日，机动车状态正常。

该车初次登记所有人为阜平县公路综合治理办公室，于 2016 年 11 月 22 日办理转移登记，现机动车登记所有人为定州市春源汽车客货运输有限公司，车辆实际所有人为刘跃林、杨君，属集约化经营。该车于 2016 年 12 月 1 日取得了道路运输证，经营许可期限 2016 年 12 月 1 日至 2020 年 11 月 27 日，许可范围为县内班车客运（四类），审批线路为定州汽车站至西潘汽车站往返，途径西坂、台头，全程约 32 公里，事发班次为由西潘汽车站发车至定州汽车站。

（2）车辆违法情况。

冀 FF1412 事故车辆截至 2019 年 2 月 17 日未查询到违法未处理记录。

（3）车辆检验情况。

2019 年 1 月 18 日，时任驾驶人安金标驾驶冀 FF1412 在定州市恒泰机动车安全检测站进行春运检测，第一次检测未通过，安金

标将该车行驶至小吕汽修厂进行维修后，再次进行了检测，取得合格检测报告，到定州市客运管理站领取了春运检验合格标志。

2019 年 1 月 25 日，时任驾驶人安金标驾驶该车在新乐市驾协机动车检测有限公司进行机动车安全技术检验，取得了合格的检测报告，领取了检验合格标志。检测过程视频显示：14 时 10 分 06 秒至 14 时 11 分 0 秒进行一轴制动检测；14 时 11 分 02 秒开始检测二轴制动时，引车员朱峰将该车倒车，将一轴重新置于检测设备上，至 14 时 11 分 35 秒，通过检测。14 时 12 分 08 秒至 14 时 15 分 11 秒进行了灯光检测，检测结束，未发现该车的二轴制动检测过程视频。新乐市驾协机动车检测有限公司故意减少检测项目，违规检测并出具报告。

2019 年 2 月 16 日 8 时 40 分，驾驶人王贤凯驾驶该车在河北保定运输集团有限责任公司第三运输公司例检场所进行营运客车安全例行检查，将发动机熄火后，底盘检验员刘勋章分别对轮胎、转向系统、制动系统管道密封性、传动系统、悬架系统等进行了逐项检查，检验员黄庆利对车辆外观、灯光及安全设施进行检查，确认车辆无故障，发放《安全例检合格通知单》。该单位未按照客运班线单程营运里程小于 800 公里的客运班车和往返营运时间不超过 24 小时的营运班车，实行每日检查一次的要求进行检查，擅自更改为每周检查一次。

（4）车辆保险情况。

该车投保中国人民财产保险股份有限公司保定分公司定州支

公司机动车交通事故责任强制保险，期限为2018年10月13日至2019年10月12日。

投保中国人民财产保险股份有限公司保定市分公司道路客运承运人责任险，期限为2018年11月24日至2019年11月23日。

（5）车辆荷载情况。

该车车辆类型为中型普通客车，核载人数19人，事发时实载17人，没有超员。

（6）车辆改装情况。

该车车辆识别代号、发动机号、机动车号牌、品牌型号、车身颜色、轴数轴距、放大号、载客人数、总质量等项目，与注册登记时档案资料、《机动车整车公告》、合格证信息一致，符合要求。

2.三菱越野车冀F27609号。

该车为三菱牌小型普通客车（以下简称三菱越野车），使用性质非营运，机动车所有人冯烜亚，核定载客5人，初次登记日期2014年1月21日，检验有效期至2020年1月31日。车辆状态正常，属于6年免检期内。投保中国人民保险公司机动车交通事故责任强制保险、五十万元第三者责任险、车上人员责任险及车损险，期限为2019年1月20日至2020年1月19日。经查，该车车辆检验、投保、装载均符合要求，无改装情况。

3.冀FF1412车辆运营路线和轨迹。

（1）线路审批情况。

冀FF1412车辆的经营许可，是由定州春源客货运输有限公司

提出申请，定州市客运管理站审批。许可期限为2016年4月11日至2020年4月10日；经营范围为县内班车客运;经营线路为定州汽车站至西潘汽车站，途径西坂村，审批手续符合要求。

（2）当日实际运营线路。

冀FF1412车辆于2018年2月17日7时40分由定州汽车站载客至西潘汽车站。9时17分，由西潘返程回定州，沿唐县至东甘德乡村道路行驶，沿途有乘客上车，事故发生时共计荷载17人，至西坂村村北十字路口事发地点。实际运营路线与审批线路一致。

（3）行驶轨迹调查情况。

经调取冀FF1412车辆2018年2月17日的动态监控记录，该车从西潘站发车，沿批准路线行驶到事发地的运行轨迹如下（行驶路线根据动态监控记录结合有关询问笔录确定）:

09时16分47秒，定州市砖路镇西潘村村民委员会南74米;

09时38分18秒，定州市潘建林装饰材料大全南133米;（进入王村集市）

09时46分8 秒，定州市翔飞通讯西35米;

10时8分54秒，定州市林海汽修西北58米;10时12分5秒，定州市亨通超市东212米;（疑似轻微追尾事故地点）

10时12分5秒 ，定州市亨通超市东212米;（驶出集市）

10时22分11秒，定州市东南宋初级中学西南93米;

10时23分10秒，定州市东南宋初级中学南384米;

10时23分40秒，定州市海尔专卖店定州西坂店北231米（与

西坂村北口牌坊地点接近，发现制动失效点）;

10 时 24 分 10 秒，定州市海尔专卖店定州西坂店北 115 米处，发生事故。

上述行驶期间，该车从西潘站发车后，至进入王村集市，共计用时约 25 分钟，期间有 5 次时速为 0 的记录，且有多次速度明显变化，说明车辆刹车系统工作基本正常；在王村集市期间（约 9 时 41 分至 10 时 8 分），一直“行停交替”，低速行驶，有多次制动过程，导致制动气压不足，与前车发生轻微追尾事故，后制动压力回升，继续行驶；从王村集市至西坂村北牌坊处，车辆制动失效，期间行驶从 10 时 8 分至 10 时 23 分，时间为 15 分钟。

（三）道路情况。

事发路段为唐县至东甘德乡村道路西坂段，编号为 Y085，技术等级为三级道路，始建于 1997 年，建成后由于路面破损程度不同，分段逐年进行了路面改建，其中西坂村北段 2009 年进行了改建，项目业主单位为庞村镇人民政府，施工单位为定州市开元建设工程有限公司，路面设计宽度 6.5 米（实测 6 米至 7.5 米），限速 40km/h。事发路段为由北向南总长 400 米的-1.12%下坡，制动失效位置（西坂村村北牌坊）距事故发生位置 122 米，坡度为-1.66%的下坡，事发地点为村北十字路口，经测量路面宽度分别为北路口 7.5 米、南路口 6 米、西路口 8.5 米、东路口 4 米。当日路面无结冰现象。

（四）天气情况。

2019 年 2 月 17 日上午 10 时 23 分天气情况信息如下：气温为 1.8 度，湿度 26%，风向为南风，风速为 1.6 米/秒，无降水。

（五）涉事单位情况。

1.保定长安客车制造有限公司。

该公司是中国长安汽车集团股份有限公司（股票代码 000625，以下简称长安集团）全资子公司。其前身是 1997 年 1 月改制的河北胜利集团有限公司。1998 年 12 月该公司以资产划拨方式加入长安集团，成为长安集团控股 70％的子公司，企业更名为河北长安胜利汽车有限公司。2004 年 9 月 10 日，河北长安胜利汽车有限公司列入国家破产计划名单，2005 年 9 月，由长安集团出资叁仟万元在定州重新成立了保定长安客车制造有限公司（以下简称“长安客车”）。

长安客车统一社会信用代码 91130682780815517 2，注册地为定州市定曲路，注册资本叁仟万元整，营业期限至 2025 年 9 月 26 日，经营范围为客车、货车、客货车、电动汽车、特种车及零部件制造销售等。法定代表人、执行董事罗志龙，党委书记、总经理王金城，员工 3000 人。该公司下设综合部、人力资源部、财务部、质量部、市场营销部、安全环保部、制造工程部、技术部、工艺部、采购部、客车专用车业务部等十五个部门。通过了 3C 和 IATF16949 体系认证。主要以经营大中型客车、校车、轻卡等产品为主。

2.定州市春源汽车客货运输有限公司。

定州市春源汽车客货运输有限公司（以下简称春源公司）为县内班车客运企业，成立于2002年5月，统一社会信用代码91130682738744882F，注册地为定州市西关北街84号，实际办公地址为定州市景秀江山商铺林汇商贸二楼，注册资本五十万元，法定代表人崔春生，营业期限至2022年5月26日，经营范围为县内班车客运、普通货运运输、货物专用运输、三类机动车维修（发动机维修）、汽车零部件、汽车装具、润滑油零售。

该公司道路运输经营许可证号为保字130682120016号，有效期至2020年4月10日，共有21辆营运中型普通客车，所属车辆均已取得道路运输许可证，上述车辆采取集约化经营，该公司未对所属车辆收取过管理费用。共有驾驶人21名，均持有A2以上驾驶证。现有客运班线9条，均为县内农村客运班线。安全负责人王伟龙，安全员高峰。

3.新乐市驾协机动车检测有限公司。

新乐市驾协机动车检测有限公司（以下简称新乐驾协检测公司）成立于2009年11月13日，统一社会信用代码91130184697553640 3，注册地为新乐市黄家庄村（木村道路西），注册资本伍百万元整，法定代表人粟进虎，营业期限至2029年11月12日，经营范围为机动车安全技术检测、机动车尾气排放检测、机动车综合性能检测。技术负责人默建勋。2016年2月22日取得《检验检测机构资质认定证书》，证书编号160305340423，有效期

至2022年2月21日。

4.河北保定运输集团有限责任公司第三运输公司。

该公司隶属河北保定运输集团有限责任公司，成立于1989年6月30日，公司类型为有限责任公司分公司，统一社会信用代码91130682715866 73X2，注册地定州市城关西街定州汽车站院内，负责人王德兴。道路运输经营许可证130000000218-03号，有效期至2021年6月15日，许可范围为省际班车客运、市际班车客运、包车客运、汽车站经营等。在册职工485人。该公司下属机务科负责对从定州汽车站发车的营运客车进行安全例行检查，同时，按照交通运输部《营运车辆安全例行检查技术规范》要求，该公司安全例检人员于2月16日对冀FF1412车辆进行了正常底盘查验，查验过程符合规范要求。

二、庞村镇西坂村违规烟花爆竹临时销售点情况

（一）基本情况。

朱辰尧烟花爆竹临时销售点，许可证书编号JDZYHL20190119；主要负责人朱辰尧；经济类型：个体；许可经营范围：烟花（C、D类）爆竹（C类）；限制存放量80公斤；有效期为2019年1月21日至2月19日。朱辰尧取得了负责人培训证书，证书有效期自2019年1月18日至3月2日。

（二）审批程序。

按照《定州市2019年烟花爆竹经营（零售）管理工作实施方案的通知》（定政办〔2019〕1号）要求，烟花爆竹临时零售点由

申请人提出申请，乡镇（办）进行审查，报市应急管理局备案后，由各乡镇（办）统一交市行政审批局审批，市应急管理局发放烟花爆竹经营（零售）许可证。朱辰尧烟花爆竹临时销售点于2019年1月9日通过了乡镇办的审查意见，2019年1月21日取得烟花爆竹经营（零售）许可证，审批程序符合要求。

（三）烟花爆竹临时销售点违规事项。

1.朱辰尧烟花爆竹临时销售点位于庞村镇西坂村中心街村委会北100米路东，西坂村逢阴历三、八为集市，集市期间销售点与集市安全距离不足100米，按要求不得销售烟花爆竹。庞村镇安监站未按有关要求认真核实该情况，出具的烟花爆竹经营（零售）许可证审查书与实际不符。

2.事发时，朱辰尧违反《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）、《定州市2019年烟花爆竹经营（零售）管理工作实施方案的通知》（定政办〔2019〕1号）规定的要求，擅自在西坂村北十字路口违规设置两个烟花爆竹流动销售点。

三、事故发生经过

2019年2月17日9时16分47秒，事故车辆冀FF1412由定州市砖路镇西潘村村民委员会南74米西潘站始发。期间，途经王村集市，因频繁使用制动，制动力下降明显，与一辆厢式货车发生追尾事故，后又驶出王村集市。10时23分39秒，事故车辆冀FF1412按照营运路线，行驶至庞村镇西坂村村北牌坊时，因行驶路段为下坡，驾驶人王贤凯采取制动发现制动系统失效（距事发现场122

米），并紧急采取降档利用发动机制动，但车速未降低。

驾驶人王贤凯发现十字路口东北侧（左转处）烟花爆竹临售点（负责人朱辰尧）人员聚集（经查共13人），打开右转向灯，车辆做出右转动作准备避险（经查视频右转向灯闪亮），右前方停有面包车、黑色越野车等车辆，加之车速快、转弯半径不足随即将车辆向左转，10时23分47秒撞向十字路口西南侧的烟花爆竹临售点（负责人朱辰尧）三轮车，碰撞后车辆继续前行至路口东南角路边花墙处与对向行驶的冀F27609三菱越野车相撞，10时23分51秒事故车辆停止前行。事故造成3人当场遇难，2人重伤抢救无效死亡，3人轻伤。

四、事故报告和应急处置情况

事故发生后，定州市委、市政府迅速启动应急预案，市委市政府有关负责同志，交警大队、消防大队、应急管理局、120急救中心等单位第一时间赶赴现场开展应急处置和救援工作，对事故现场实施管控保护，疏散围观群众，救治受伤人员，救出被困人员，控制肇事司机，开展现场勘查等。同时，定州市成立了由市委书记、市长任双组长的“2·17”交通事故处理工作领导小组，负责做好善后处置、舆情管控、伤员救治等七个专项工作。定州市于2月17日10时30分和12时20分，分别以电话和文字形式向省政府报告了情况。

省政府接报后，许勤省长等省领导立即做出重要批示，要求全力救治伤员，尽快查明事故原因，依法依规处理，正确引导舆论，

妥处善后。省应急管理厅、省公安厅、省交通运输厅等部门迅速派员赶赴现场，指导事故处置及开展事故调查工作。

五、事故原因分析与确定

（一）车辆失控原因分析。

1.有关因素的排除。

（1）河北省公安厅刑侦总队技术支队物证鉴定中心，对驾驶人王贤凯和冯烜亚进行毒驾检验，出具了冀公物鉴化字〔2019〕45号的检验报告，未检出吗啡、甲基苯丙胺、氯胺酮、海洛因成分，排除毒驾因素。

（2）河北省医科大学法医鉴定中心，对驾驶人王贤凯和冯烜亚体内酒精含量进行检测，出具了冀医法鉴〔2019〕毒鉴字第850号、851号的司法鉴定意见书，未检出乙醇成分，排除酒驾因素。

（3）经公安机关侦查，驾驶人王贤凯未存在不正常的表现，排除王贤凯此次事故中存在主观故意因素。


2.车辆制动系统原理。

根据企业提供的制动系统原理图（见图1），该车行车制动系统有空压机、卸载阀、湿储气筒（与驻车制动系统共用）、四回路保护阀、前储气筒、后储气筒、制动总泵、前制动分泵、后制动分泵、快放阀、继动阀以及联接管路组成，设有前后筒压力传感器、压力表及电子低压报警指示灯。

该车湿储气筒压力在0.4MPa以上时，驻车系统能够解除制动；当湿储气筒压力高于0.58MPa时，四回路保护阀开启，由湿储气筒

向前、后储气筒供气；车辆前、后储气筒压力在车辆仪表板上有数值显示，如前、后储气筒压力低于0.5MPa时，压力表的指针位于警示区域并有红灯报警，车辆不得起步；当车辆前后储气筒压力高于0.5MPa后车辆起步运行。该车卸载阀硬管与湿储气筒之间通过卸载阀联接，卸载阀有单向阀的作用，卸载阀硬管漏气，湿储气筒内的气体不会外泄、压力不会降低，不拉动手控阀，应急制动系统不会自行产生制动效能。

图1制动系统原理图

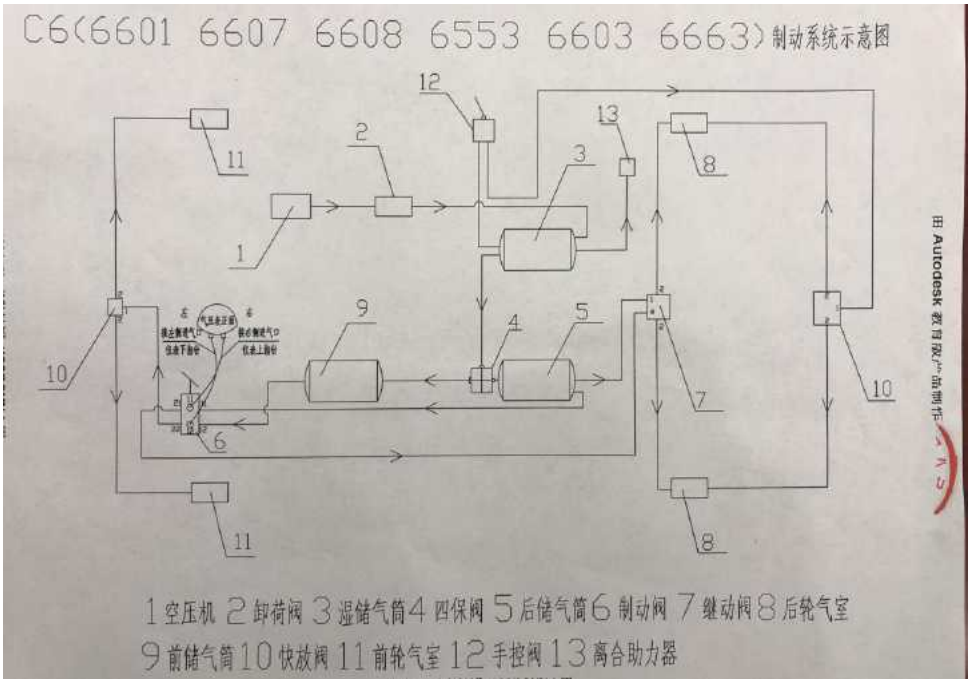

3.车辆失控原因分析。

（1）经调取定州市春源汽车客货运输有限公司车辆GPS监控系统及数据分析：10时23分10秒事故车辆距事发地532米处，车速为39km/h；10时23分40秒事故车辆距事发地115米处，车速为51km/h；据此判定事故车辆已处于失控状态。

（2）事故车辆现场勘验（见图 2、3），发现车辆底盘制动管道三通支架脱焊（见图 4、5）致使卸载阀硬管脱落，搭接在消音器（见图 6、7）末端边缘突起处，卸载阀硬管磨损（见图 8、9、10、11）形成不规则孔洞。





图 2、3 事故车辆前后照片



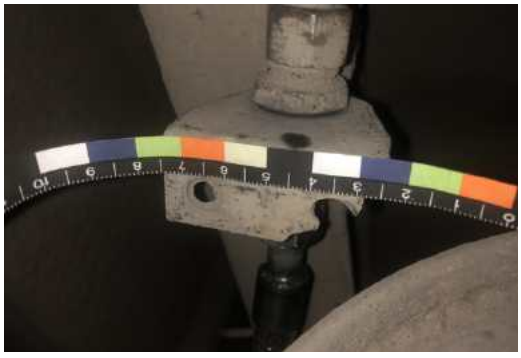


图 4、5 脱焊的制动管路三通支架





图 6 脱落后制动管路与消音器磨擦　图 7 制动管路三通支架焊接点测量

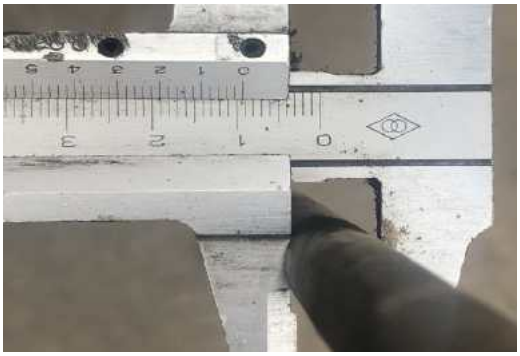



图 8、9 制动管路磨损深度对比照片




图 10 制动管路硬管长度　图 11 制动管路硬管磨损测量

（3）2 月 17 日 9 时 38 分 18 秒始，驾驶人王贤凯驾驶事故车辆在王村集市因人群拥堵，“行停交替”缓慢行驶，频繁使用制动，致使制动力不足，期间因制动力下降明显，与一辆厢式货车发生轻微追尾事故，两人下车调解过程中车辆未熄火，制动系统压力又满足了行驶条件，至 10 时 12 分 5 秒驶出集市再次行驶。从此地到事发点行驶了约 7.6km，该路段路况较差，在行驶中需经常采取制动措施，不断消耗前、后储气筒储存气体，由于卸载阀硬管磨损漏气，湿储气筒压力不能满足四回路保护阀的正常开启压力，无法向前、后储气筒进行有效补充，致使车辆行驶至西坂村村北牌坊时，前、后储气筒压力不足，至 10 时 23 分 39 秒王贤凯发现制动失效（至

事发路段长度为 122 米，经测算行驶约 9 秒），采取了踩刹车、换挡制动、开启转向灯、更换行驶路线等应急处置措施。

（4）根据长安客车提供的资料及现场勘察情况进行分析，该车的三通支架是企业本着减少零部件品种的原则采用的，属于借用件（见图 12、13、14），该零件上的两个孔对支架本身强度有弱化作用。车辆制动硬管支架与右侧纵梁的接触面仅在其中一侧固定孔区域可见局部点焊痕迹，其余位置未发现焊接痕迹，使用电子显微镜对被鉴车辆制动硬管支架的焊接区域进行微观形貌检验，发现制动硬管支架点焊区域的断口表面锈蚀严重，局部区域可见明显焊接气孔存在；制动硬管支架焊缝存在气孔、夹渣、未熔合等焊接缺陷的实验室检验结果，该车制动硬管支架未按企业生产文件 SC6608BF 系列车型《硬管支架焊接作业指导书》（见图 15）规定的工艺规程要求对支架“前后进行两面满焊”，且不满足该工艺规程中“焊缝不允许出现裂纹、咬边、气孔、未熔合等焊接缺陷”的要求。焊接点错误选择在支架的下部靠近孔洞的短边处，不能满足三通支架的固定要求，造成事故车辆三通支架在靠近孔洞处脱焊断开，失去固定效果。

三通支架脱焊致使卸载阀硬管脱落，其与消音器末端边缘突起接触，经长时间摩擦，造成卸载阀硬管磨损后漏气。事发后测量卸载阀硬管磨损形成的凹坑，外径约 7mm、深度约 3mm，凹坑底部为直径 2mm 的不规则孔洞。由于孔洞漏气，导致湿储气筒压力不能达到四回路保护阀开启压力，湿储气筒无法给前、后储气筒充气，多次制动后，前、后储气筒压力不足，制动失效。



情况说明

1、三通支架（SC6701C-3504042)图纸已提供

2、直梁系列使用保定车架的气刹车，硬管支架采用三通支架（SC6701C-3504042)，三通支架按图制做，并按 HZGY-ZD《硬管支架焊接作业指导书》要求进行焊接（两面满焊）于车架上。

保定长安客车制造有限公司

2019 年 2 月 25 日

图 12 三通支架（SC6701C-3504042）借用的情况说明

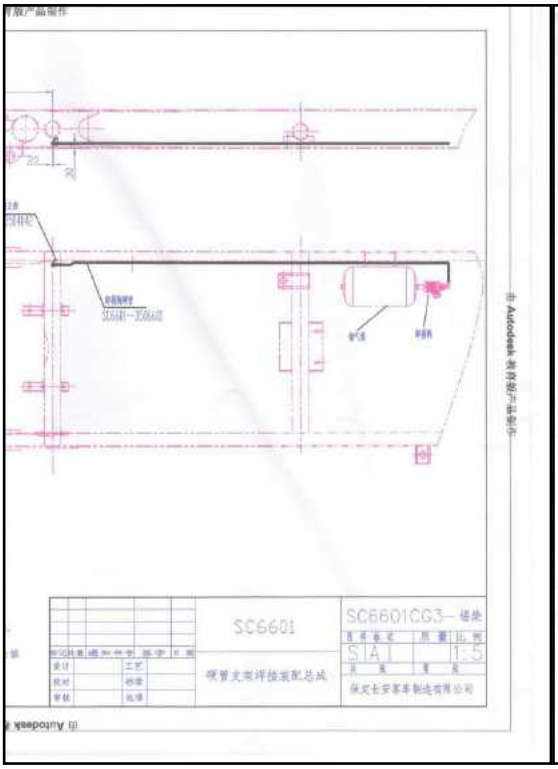


图 13 卸载阀硬管支架焊接装配总成图


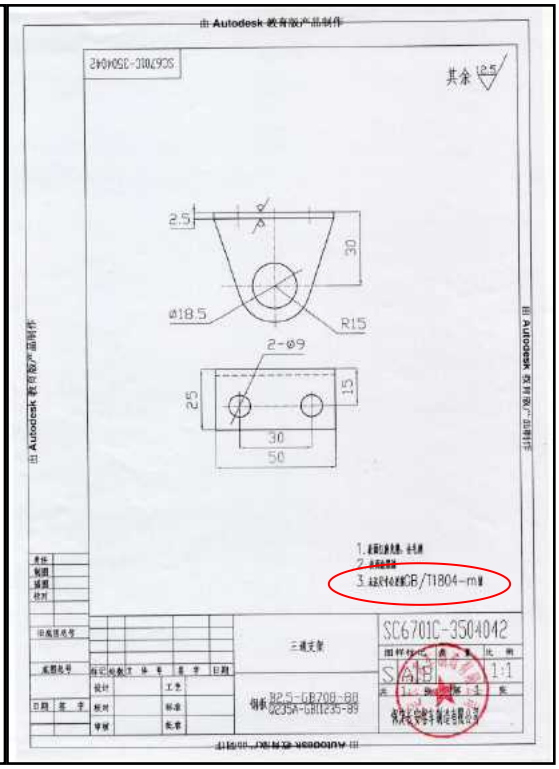


图 14 三通支架零件图

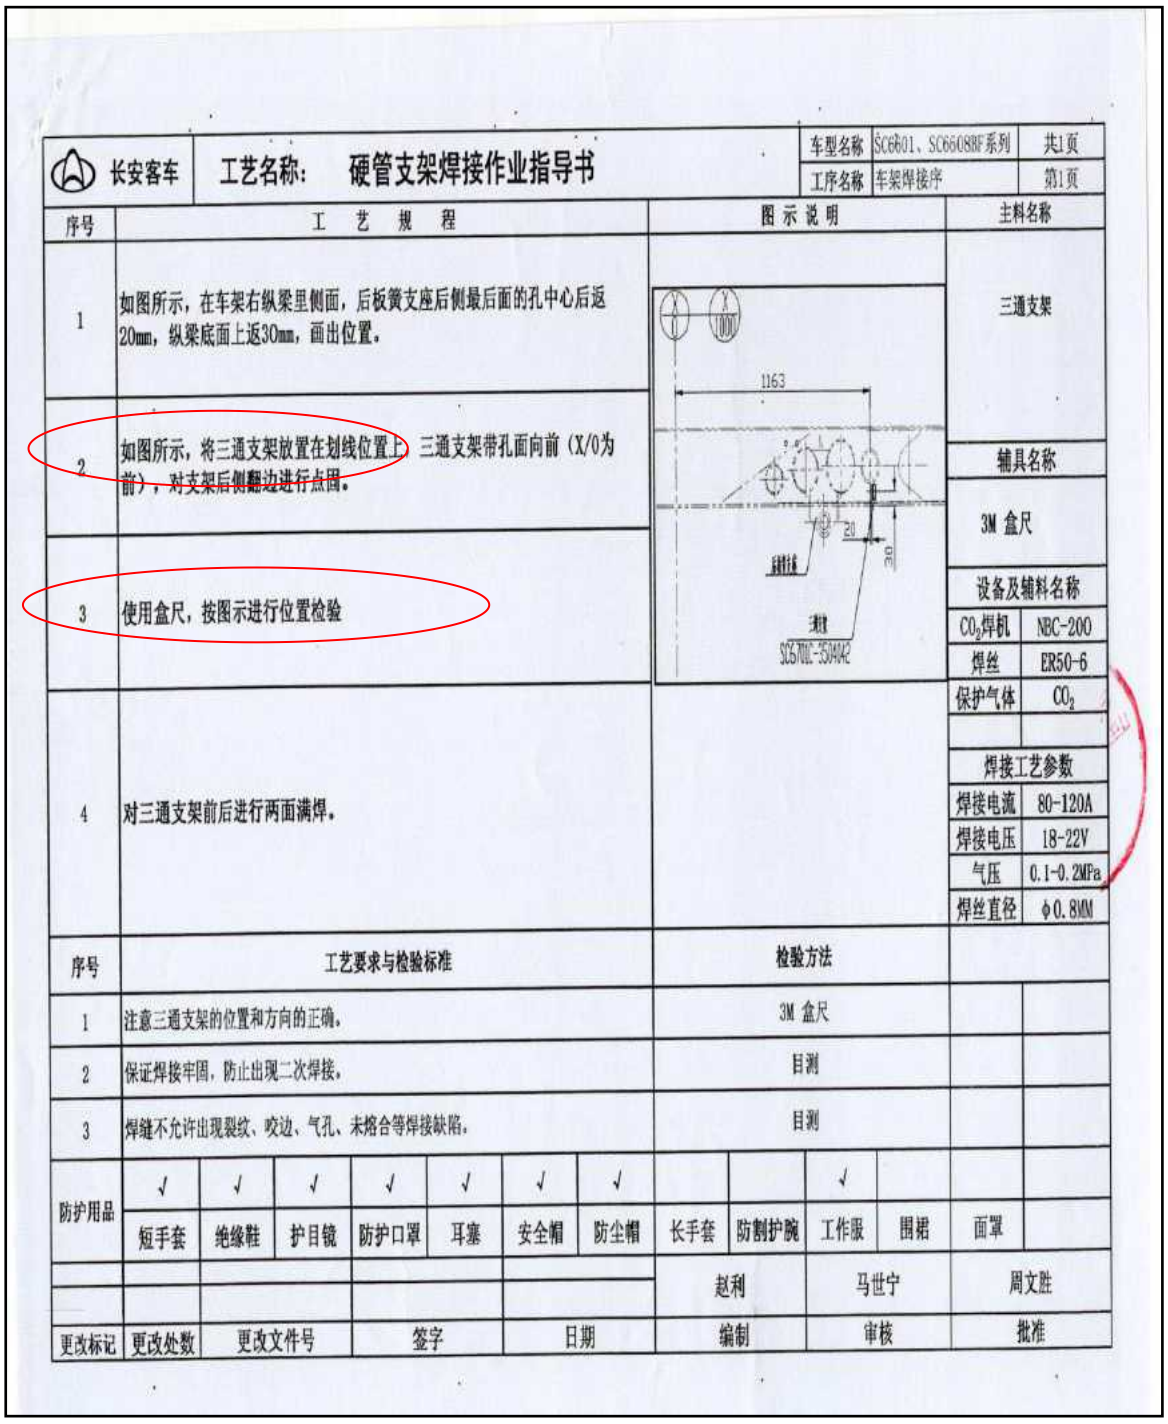

长安客车	工艺名称：硬管支架焊接作业指导书	车型名称	SC6601、SC6608BF系列	共1页
		工序名称	车架焊接序	第1页

序号	工艺规程	图示说明	主料名称
1	如图所示，在车架右纵梁里侧面，后板簧支座后侧最后面的孔中心后返20mm，纵梁底面上返30mm，画出位置。		三通支架
2	如图所示，将三通支架放置在划线位置上，三通支架带孔面向前（X/0为前），对支架后侧翻边进行点焊。		辅具名称
3	使用盒尺，按图示进行位置检验		3M 盒尺
4	对三通支架前后进行两面满焊。		设备及辅料名称

设备及辅料名称	
CO_2焊机	NBC-200
焊丝	ER50-6
保护气体	CO_2
焊接工艺参数	
焊接电流	80-120A
焊接电压	18-22V
气压	0.1-0.2MPa
焊丝直径	φ0.8MM

序号	工艺要求与检验标准	检验方法
1	注意三通支架的位置和方向的正确。	3M 盒尺
2	保证焊接牢固，防止出现二次焊接。	目测
3	焊缝不允许出现裂纹、咬边、气孔、未熔合等焊接缺陷。	目测

防护用品	√	√	√	√	√	√	√			√			
	短手套	绝缘鞋	护目镜	防护口罩	耳塞	安全帽	防尘帽	长手套	防割护腕	工作服	围裙	面罩	
								赵利		马世宁		周文胜	
更改标记	更改处数	更改文件号		签字		日期		编制		审核		批准	

图 15 该车硬管支架焊接作业指导书



六米直梁系列车型统计

序号	车型	小计	序号	车型	小计
1	SC6601A9	620	10	SC6608BFAN	248
2	SC6601AG3	73	11	SC6608BFC	495
3	SC6601B1	23	12	SC6608BFC1	116
4	SC6601C1G3	429	13	SC6608BFC1G3	288
5	SC6601C2G3	143	14	SC6608BFC2G3	1273
6	SC6601C7	194	15	SC6608BFCE	20
7	SC6601C8	58	16	SC6608BFCG3	509
8	SC6601C9	200	17	SC6608BFNG3	68
9	SC6601CG3	83	18	SC6608BFXCG3	127
汇总					4967

1、2007-2013年我公司共生产销售同类型底盘车辆4967辆（含气刹和油刹制动两种）。
2、2010到2013年我公司先驰车架、保定车架同时使用，同系列两车架2010年到2013年12月共生产2004辆，其中先驰车架1347辆，保定车架657辆。
3、该系列校车2007-2013年共生产127辆，其中2009年5辆，2010年48辆，2011年74辆（2010年、2011年期间先驰车架、保定车架两车架共用）。
4、该系列SC6608BFC2G3车型2010-2013年共生产805辆，其中2010年308辆，2011年242辆，2012年185辆、2013年70辆。

保定长安客车制造有限公司
2019.02.24

图 16 六米直梁系列车型统计


企业提供了六米直梁系列车型（事故车型底盘）销售数据统计（见图 16），抽查 5 辆同类型车架车辆发现，5 辆车三通支架焊接均存在未按照工艺要求进行焊接的情况。

4.委托司法鉴定情况。

（1）定州市公安局交通管理大队委托河北冀通司法鉴定中心出具了（冀通鉴字〔2019〕第 2964 号）司法鉴定意见书，“鉴定意

见：冀 FF1412 号中型普通客车的制动管路有破损、漏气现象，不符合 GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》之规定。”

（2）定州市公安局交通管理大队委托北京中机车辆司法鉴定中心出具了司法鉴定意见书〔2019〕车鉴字第 0053 号（见图 17）鉴定意见：“冀 FF1412 车辆制动硬管支架未按企业生产文件 SC6608BF 系列车型《硬管支架焊接作业指导书》规定的工艺规程进行焊接，致使硬管支架在车辆长期运行、使用过程中从车架右侧纵梁脱落，制动硬管受重力作用向下发生位移，与排气管消音器接触、摩擦，造成破损，泄压后制动系统无法继续建立有效的工作压力，最终导致车辆制动失效发生道路交通事故。冀 FF1412 车辆制动硬管固定方式存在安全隐患。

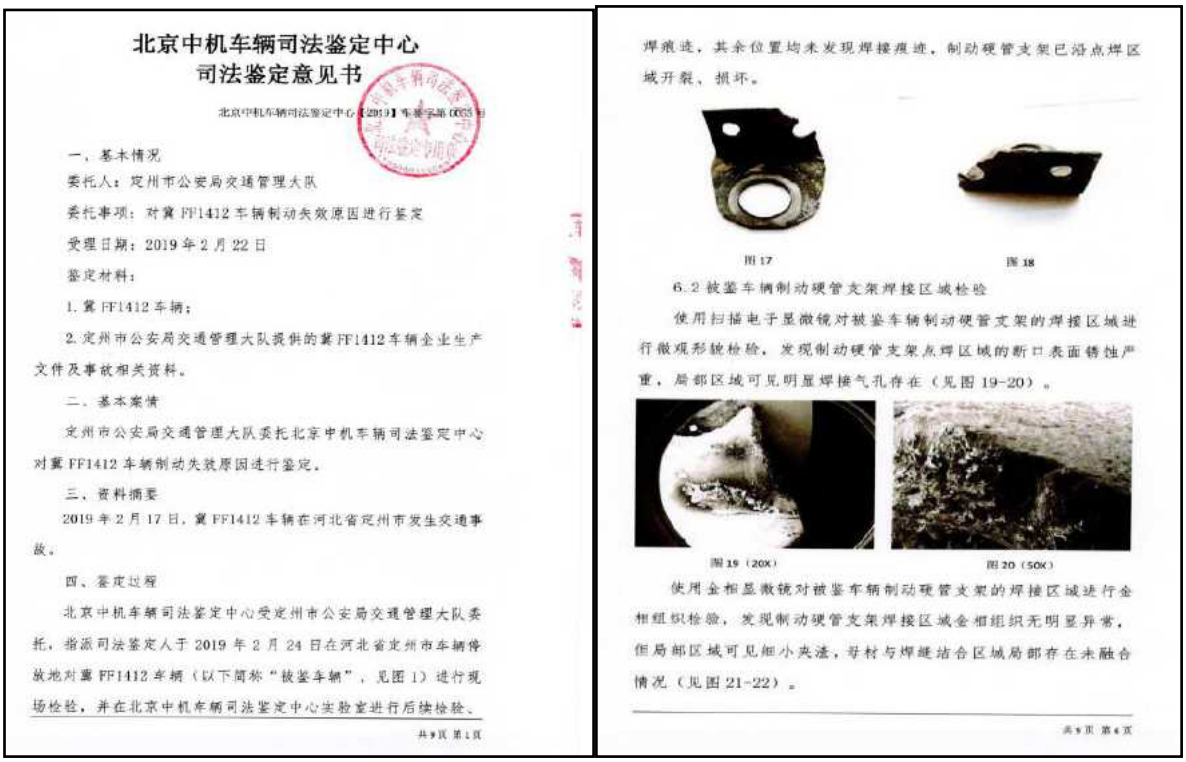

北京中机车辆司法鉴定中心
司法鉴定意见书

北京中机车辆司法鉴定中心〔2019〕车鉴字第0053号

一、基本情况

委托人：定州市公安局交通管理大队

委托事项：对冀 FF1412 车辆制动失效原因进行鉴定

受理日期：2019 年 2 月 22 日

鉴定材料：

1. 冀 FF1412 车辆；

2. 定州市公安局交通管理大队提供的冀 FF1412 车辆企业生产文件及事故相关资料。

二、基本案情

定州市公安局交通管理大队委托北京中机车辆司法鉴定中心对冀 FF1412 车辆制动失效原因进行鉴定。

三、资料摘要

2019 年 2 月 17 日，冀 FF1412 车辆在河北省定州市发生交通事故。

四、鉴定过程

北京中机车辆司法鉴定中心受定州市公安局交通管理大队委托，指派司法鉴定人于 2019 年 2 月 24 日在河北省定州市车辆停放地对冀 FF1412 车辆（以下简称“被鉴车辆”，见图 1）进行现场检验，并在北京中机车辆司法鉴定中心实验室进行后续检验。

共 9 页 第 1 页

焊痕迹，其余位置均未发现焊接痕迹，制动硬管支架已沿点焊区域开裂、损坏。

图 17　　图 18


6.2 被鉴车辆制动硬管支架焊接区域检验

使用扫描电子显微镜对被鉴车辆制动硬管支架的焊接区域进行微观形貌检验，发现制动硬管支架点焊区域的断口表面锈蚀严重，局部区域可见明显焊接气孔存在（见图 19-20）。

图 19（20X）　　图 20（50X）

使用金相显微镜对被鉴车辆制动硬管支架的焊接区域进行金相组织检验，发现制动硬管支架焊接区域金相组织无明显异常，但局部区域可见细小夹渣，母材与焊缝结合区域局部存在未融合情况（见图 21-22）。

共 9 页 第 6 页

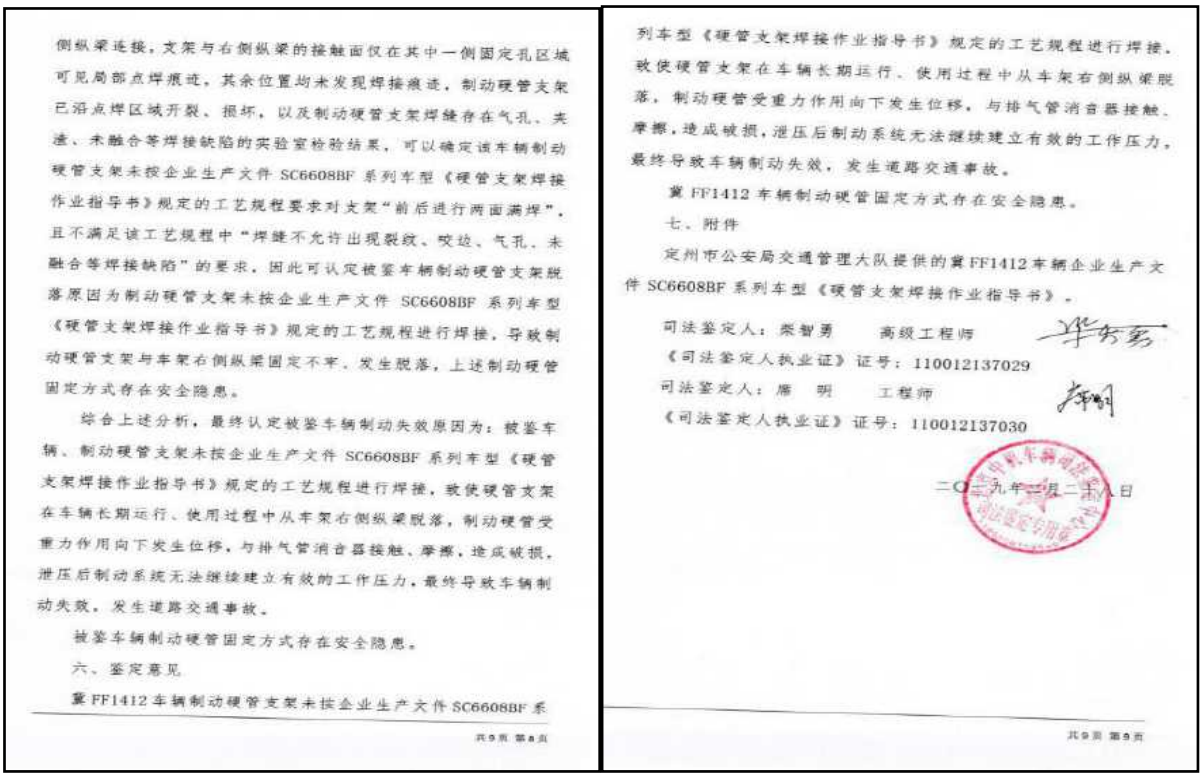

侧纵梁连接，支架与右侧纵梁的接触面仅在其中一侧固定孔区域可见局部点焊痕迹，其余位置均未发现焊接痕迹，制动硬管支架已沿点焊区域开裂、损坏，以及制动硬管支架焊缝存在气孔、夹渣、未融合等焊接缺陷的实验室检验结果，可以确定该车辆制动硬管支架未按企业生产文件 SC6608BF 系列车型《硬管支架焊接作业指导书》规定的工艺规程要求对支架"前后进行两面满焊"，且不满足该工艺规程中"焊缝不允许出现裂纹、咬边、气孔、未融合等焊接缺陷"的要求，因此可认定被鉴车辆制动硬管支架脱落原因为制动硬管支架未按企业生产文件 SC6608BF 系列车型《硬管支架焊接作业指导书》规定的工艺规程进行焊接，导致制动硬管支架与车架右侧纵梁固定不牢，发生脱落，上述制动硬管固定方式存在安全隐患。

综合上述分析，最终认定被鉴车辆制动失效原因为：被鉴车辆、制动硬管支架未按企业生产文件 SC6608BF 系列车型《硬管支架焊接作业指导书》规定的工艺规程进行焊接，致使硬管支架在车辆长期运行、使用过程中从车架右侧纵梁脱落，制动硬管受重力作用向下发生位移，与排气管消音器接触、摩擦，造成破损，泄压后制动系统无法继续建立有效的工作压力，最终导致车辆制动失效，发生道路交通事故。

被鉴车辆制动硬管固定方式存在安全隐患。

六、鉴定意见

冀 FF1412 车辆制动硬管支架未按企业生产文件 SC6608BF 系

共 9 页 第 8 页

列车型《硬管支架焊接作业指导书》规定的工艺规程进行焊接，致使硬管支架在车辆长期运行、使用过程中从车架右侧纵梁脱落，制动硬管受重力作用向下发生位移，与排气管消音器接触、摩擦，造成破损，泄压后制动系统无法继续建立有效的工作压力，最终导致车辆制动失效，发生道路交通事故。

冀 FF1412 车辆制动硬管固定方式存在安全隐患。

七、附件

定州市公安局交通管理大队提供的冀 FF1412 车辆企业生产文件 SC6608BF 系列车型《硬管支架焊接作业指导书》。

司法鉴定人：崇智勇　　高级工程师

《司法鉴定人执业证》证号：110012137029

司法鉴定人：唐　明　　工程师

《司法鉴定人执业证》证号：110012137030

二〇二九年[illegible]月二十八日

共 9 页 第 9 页

图 17 司法鉴定意见书

（二）车辆失控原因确定。

综上所述，保定长安客车制造有限公司违反该企业生产文件 SC6608BF 系列车型《硬管支架焊接作业指导书》规定的工艺规程，在三通支架固定过程中固定方式存在安全隐患和焊接质量不达标的情况，强度不能满足要求，焊接质量检验流于形式，造成车辆型号 SC6608BFC2G3、车辆识别代号 LS4A373T1BG003477、发动机号 WB303026 的长安牌中型营运客车--冀 FF1412，不符合（GB 7258-2004）《机动车运行安全技术条件》"7.1.5 制动系应经久耐用，不允许因振动或冲击而损坏。"规定的要求；致使该车三通支架在车辆长期运行、使用过程中从车架右侧纵梁脱落，制动硬管受重力作用向下发生位移，与排气管消音器接触、摩擦，造成破损，泄压

后制动系统无法继续建立有效的工作压力，最终导致车辆制动失效，发生道路交通事故。

驾驶人王贤凯违反了《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，在发现制动系统压力不足的情况下，仍然驾驶具有安全隐患的营运客车行驶造成道路交通事故。

（三）人员伤亡扩大原因分析。

事发时适逢庞村镇西坂村集市，烟花爆竹销售负责人朱辰尧擅自设置临时销售点，引起人员聚集，车辆冲撞行人，事发突然避让不及，造成事故人员伤亡扩大。

六、事故原因和事故性质

（一）直接原因。

冀 FF1412 车辆由于焊接、检验存在缺陷，导致卸载阀硬管的三通支架脱焊，致使卸载阀硬管与排气管消音器接触、摩擦，造成破损，泄压后制动系统无法继续建立有效的工作压力，导致车辆制动失效；驾驶人王贤凯在发现制动系统压力不足的情况下，仍然驾驶具有安全隐患的营运客车继续行驶造成道路交通事故。

（二）间接原因。

1. 定州市春源汽车客货运输有限公司安全管理混乱，未对车辆和员工进行有效管理；违反《道路旅客运输企业安全管理规范》的相关规定，对员工教育培训不到位，对驾驶人疏于管理。

2.新乐驾协机动车检测有限公司在对冀 FF1412 车辆安全性能检测过程中，违反《机动车安全技术检验项目和方法》

（GB21861-2014）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）和《检验检测机构资质认定管理办法》的相关规定，故意减少检测项目，违规检测并出具报告。

3.烟花爆竹临时销售点负责人朱辰尧违反了《烟花爆竹经营许可实施办法》的要求，擅自在集市外围设置烟花爆竹临时销售点，造成人员聚集，致使人员伤亡增加。

（三）事故性质。

经调查认定，这是一起道路运输经营性较大交通责任事故。

七、有关责任单位和责任人员存在的问题

（一）驾驶人王贤凯。

违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[①]规定，在发现制动系统压力不足的情况下，仍然驾驶具有安全隐患的冀FF1412车辆继续行驶，导致事故发生。

（二）新乐驾协机动车检测有限公司。

在对冀FF1412车辆安全性能检测过程中，故意减少检测项目，违规检测并出具报告。

（三）冀FF1412车辆实际所有人为杨君、刘跃林。

两人均为事故车辆实际所有人，杨君未对聘用的驾驶员在春源公司进行备案，未对驾驶员反应的刹车问题及时维修；刘跃林未对聘用的驾驶员进行管理。

①《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条　驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。

（四）定州市春源汽车客货运输有限公司。

未严格遵守《道路旅客运输企业安全管理规范》[②]（交运发〔2012〕33号）的相关规定，对员工教育培训不到位，对公司所属车辆的驾驶人疏于管理。

（五）保定长安客车制造有限公司。

该公司2012年3月生产SC6608BF系列车型汽车过程中，操作工未按SC6608BF系列车型《硬管支架焊接作业指导书》规定生产，三通支架固定中存在焊接质量不达标，焊接质量检验不认真的问题。质量管理松懈，总装车间质量检验把关不严，导致存在质量问题的汽车产品流入市场。

（六）烟花爆竹临时销售点。

烟花爆竹临时销售点负责人朱辰尧擅自在西坂村北十字路口违规设置烟花爆竹临时销售点，造成人员聚集，致使人员伤亡扩大。朱辰尧违反《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局令第65号）第十六条第四款[③]、《定州市2019年烟花爆竹经营（零售）管理工作实施方案的通知》（定政办〔2019〕1号）[④]的要求，

---

②《道路旅客运输企业安全管理规范》第九条 客运企业应当对从业人员进行安全生产教育培训,未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第二十二条 客运企业应当建立客运驾驶员安全教育培训及考核制度。客运企业对客运驾驶员进行统一培训，安全教育培训应当每月不少于1次，每次不少于2学时，安全教育培训内容应当包括：法律法规、典型交通事故案例、技能训练、安全驾驶经验交流、突发事件应急处置训练等。

③《烟花爆竹经营许可实施办法》第十六条 零售经营者应当符合下列条件：（四）零售场所的面积不小于10平方米，其周边50米范围内没有其他烟花爆竹零售点，并与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等重点建筑物保持100米以上的安全距离；

④《定州市2019年烟花爆竹经营（零售）管理工作实施方案》（定政办〔2019〕1号）第三项 零售点申办条件第四点要求“零售场所不得与居民居住场所设置在同一建筑物内，不得有“下店上宅”“前店后宅”等现象，销售产所周边50米范围内不得设置其他烟花爆竹零售点，零售场所必须与学校、幼儿园、医院、集贸市场等人员密集场所和加油站等易燃易爆物品生产、储存设施等保持100米以上的安全距离。”

擅自在西坂村北十字路口违规设置烟花爆竹临时销售点，造成人员聚集，致使人员伤亡扩大。

（七）河北保定运输集团有限责任公司第三运输公司。

该公司未按照交通运输部《汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范》（交运发〔2012〕762号）第六条[⑤]的要求进行每日安全例检，擅自违规将每日安全例检更改为每周安全例检。

（八）涉事相关监管单位。

1.庞村镇西坂村村委会。

未能认真履行现场安全监管职责，对于烟花爆竹零售点在西坂村集市时间违规销售管理不到位。对烟花爆竹零售点负责人朱辰尧未在批准地点销售、未搭建销售篷的烟花爆竹经营行为，没有及时制止。

2.庞村镇安监站。

负责西坂村烟花爆竹临时销售点现场安全条件审查，未按规定要求对烟花爆竹销售点的周边情况进行认真核实，出具的烟花爆竹经营（零售）许可证审查书与实际不符。

八、对事故责任人员和单位的处理建议

（一）移送司法机关处理的人员（1人）。

王贤凯，男，群众，事故车辆（冀FF1412）驾驶人，在发现制动系统压力不足的情况下，仍然驾驶具有安全隐患的营运客车继

⑤《汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范》第六条 客运班线单程营运里程小于800公里的客运班车和往返营运时间不超过24小时的营运班车，实行每日检查一次；客运班线单程营运里程在800公里（含）以上的客运班车和往返营运时间在24小时（含）以上的营运班车，实行每个单程检查一次。

续行驶造成道路交通事故。因涉嫌重大交通事故罪，于2019年2月18日，被公安机关采取强制措施；2019年2月25日被定州市人民检察院依法批捕。

（二）给予党纪处分和组织处理的人员（5人）。

1.王伟龙，男，汉族，中共党员，定州春源客货运输有限公司副经理。未按规定对驾驶人进行培训教育，驾驶人未进行安全教育培训即上岗，负有直接责任，建议给予其党内警告处分。

2.王聪聪，男，汉族，中共党员，保定长安客车制造有限公司原总装车间质量员，现为该公司采购部工程师。未认真监督操作人员执行SC66088BF系列车型《硬管支架焊接作业指导书》工艺纪律要求，事故车辆存在焊接质量问题，负有直接责任，建议给予其党内警告处分。

3.牛增军，男，汉族，中共党员，新乐驾协机动车检测有限公司质量负责人、授权签字人。对该公司在冀FF1412车辆检测过程中，故意减少检测项目，违规进行车辆检测审查把关不严，负有直接责任，建议给予其党内警告处分。

4.王德兴，男，汉族，中共党员，河北保定运输集团有限公司第三运输公司经理。负责公司全面工作，在明知公司未按照交通运输部《汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范》第六条的要求进行每日安全例检情况下，仍然违规进行每周安全例检，负有直接责任，建议对其进行诫勉谈话。

5.朱保健，男，汉族，中共党员，庞村镇西坂村党支部书记、

村委会主任。对朱辰尧违规在西坂村北十字路口设置烟花爆竹销售点监督检查不到位，负有直接责任，建议对其进行诫勉谈话。

（三）由企业内部处理的人员（1人）。

甄爱军，男，汉族，中共党员，保定长安客车制造有限公司原客车分厂总装车间副主任，现总装车间专家。未认真落实SC66088BF系列车型《硬管支架焊接作业指导书》硬管焊接工艺质量要求，事故车辆存在焊接质量问题，负有主要领导责任，由保定长安客车制造有限公司对其批评教育。

（四）由定州市司法机关处理人员（1人）。

于朝（目前未找到此人），原客车分厂总装车间合车班制动硬管焊接工，已经辞职。没有按照SC6608BF系列车型《硬管支架焊接作业指导书》规定作业，对事故车辆存在焊接质量问题负有直接责任。鉴于目前此人处于失联状态，建议由定州市司法机关依法处理。

（五）对责任单位的行政处罚建议。

1.保定长安客车制造有限公司。2012年3月生产SC6608BF系列车型汽车过程中，操作工未按SC6608BF系列车型《硬管支架焊接作业指导书》规定生产，三通支架固定中存在焊接质量不达标，焊接质量检验不认真；总装车间质量检验把关不严，导致该公司生产的肇事客车（冀FF1412）存在制动方面的缺陷，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（二）项[⑥]，建议由

⑥《安全生产法》第一百零九条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款。

定州应急管理局对其处69万元罚款。

2.定州市春源汽车客货运输有限公司。未严格遵守《道路旅客运输企业安全管理规范》（交运发〔2012〕33号）的相关规定，对员工教育培训不到位，对公司所属车辆的驾驶人疏于管理。肇事驾驶员（王贤凯）在事故发生时处置措施不当，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（二）项，建议由定州市应急管理局对其处69万元罚款；建议由定州市政府注销定州市春源汽车客货运输有限公司道路运输资质。

3.新乐驾协机动车检测有限公司。在对冀FF1412车辆安全性能检测过程中，故意减少检测项目，违规检测并出具报告，致使肇事客车（冀FF1412）违法上路行驶，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（二）项，建议由河北省应急管理厅对其处55万元罚款。

4.河北保定运输集团有限责任公司第三运输公司。该公司未按照交通运输部《汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范》（交运发〔2012〕762号）第六条⑦的要求进行每日安全例检，擅自违规将每日安全例检更改为每周安全例检。建议由河北省交通运输厅依法依规进行处理。

（六）对事故责任人员处罚建议（3人）。

1.朱辰尧，男，定州市庞村镇西坂村烟花经销点负责人。擅自

⑦《汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范》第六条 客运班线单程营运里程小于800公里的客运班车和往返营运时间不超过24小时的营运班车，实行每日检查一次；客运班线单程营运里程在800公里（含）以上的客运班车和往返营运时间在24小时（含）以上的营运班车，实行每个单程检查一次。

在西坂村北十字路口违规设置烟花爆竹临时销售点，造成人员聚集，致使人员伤亡扩大，对事故发生负有责任。依据《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局第65号）第三十五条第（一）项[⑧]，建议由定州市应急管理局对其处7000元罚款。

2.崔春生，男，定州市春源汽车客货运输有限公司法定代表人，未按照有关要求严格落实公司安全管理制度，对员工安全教育培训不到位，对公司所属车辆的驾驶人疏于管理，对事故发生负有责任，依据《安全生产法》第九十二条第（二）项[⑨]规定，建议由定州市应急管理局对其处上一年年收入（3.9万元）40%的罚款，计1.56万元。

3.默建勋，男，新乐驾协机动车检测有限公司实际负责人。在冀FF1412车辆检测过程中，对引车员故意减少检测项目、违规进行车辆检测负直接领导责任，对该公司违规出具报告的行为失察，负主要领导责任。依据《安全生产法》第九十二条第（二）项规定，建议由河北省应急管理厅对其处上一年年收入（2.9万元）40%的罚款，计1.16万元。

九、事故整改措施及建议

（一）要始终坚守保护人民群众生命安全的“红线”。定州市、新乐市及其他各地各级人民政府及其有关部门应认真贯彻落实习

⑧ 《烟花爆竹经营许可实施办法》（原国家安全监管总局第65号）第三十五条　零售经营者有下列行为之一的，责令其限期改正，处1000元以上5000元以下的罚款；情节严重的，处5000元以上30000元以下的罚款：　第（一）项　变更零售点名称、主要负责人或者经营场所，未重新办理零售许可证的。

⑨ 《安全生产法》第九十二条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

近平总书记、李克强总理等中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示精神，牢固树立科学发展、安全发展理念，始终坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，有关部门要深刻吸取定州市庞村镇 “2·17”较大道路交通事故的沉痛教训，坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的原则，进一步落实部门、属地管理责任，切实采取有效措施，全面加强安全生产工作。要高度重视客运车辆制造、道路运输、烟花爆竹销售的安全工作，进一步明确和落实企业安全生产主体责任、行业主管部门直接监管责任和地方政府属地管理责任，针对事故暴露出的各类突出问题，逐一研究和落实防范措施，加强安全生产特别是农村道路客运车辆、烟花爆竹销售的安全工作。

（二）要强化车辆生产企业主体责任，建立健全行业监管与质量监督。定州市政府要督促车辆制造企业对生产的具有类似隐患车辆开展调查，及时消除车辆安全隐患，并举一反三，对制造工艺过程和质量控制各环节严格管理，切实提升产品质量。市场监督部门要强化客运车辆质量监督检验机制，督促车辆制造企业落实缺陷召回制度。

（三）要大力推动旅客运输企业落实安全生产主体责任。定州市及其他各地各级人民政府及其有关部门要督促各类旅客运输企业切实落实安全生产主体责任，严格执行国家有关法律法规和规章标准，建立健全安全生产责任制、安全管理规章制度并认真贯彻落

实；要督促旅客运输企业加强驾驶员、安全员培训、教育和管理工作，建立完善的安全培训、考核制度和录用、淘汰机制，着力提升从业人员的法制意识、安全意识和安全技能，严禁不具备相应资质、安全培训不合格和安全记录不良的人员驾驶、检查客运机动车辆；要督促各类旅客运输企业使用合格运输车辆，严格按照规定进行日常检查和定期维护保养，始终保持营运车辆技术状况良好。

（四）进一步加强对机动车安全技术检测检验的监督。各地各级人民政府及其有关部门要采取有效措施，切实加强对机动车安全技术检验机构的监督管理，严把车辆安全技术性能源头关。市场监督管理部门要加强对机动车检验机构执行国家机动车安全技术检验标准情况的监督检查，督促检验机构和检验人员严格执行机动车检验 GB21861和 GB7258国家标准，严格按照流程开展工作。公安机关要通过网络监控、巡回检查、档案复核等方式，严查检验机构为不合格机动车出具检验合格证明等违法问题。市场监督管理、公安部门要采取联网检查、明查暗访等手段开展联合监督检查，形成工作合力，提高监管工作成效。

（五）要切实加强农村烟花爆竹销售的审批和监管。定州市及其他各地各级人民政府应加强乡镇政府、安监站、村委会烟花爆竹审批管理，坚决取缔现场条件不符合要求的烟花爆竹销售点，属地乡镇政府、安监站、村委会应切实履行责任，对违规设立的流动烟花爆竹临时摊点要及时清理。定州市人民政府应督促相关部门和辖区内各乡镇政府认真汲取事故教训，并举一反三，切实加强对烟花

爆竹运输、存放、销售环节的监督检查力度，特别是乡村集市、道路等人员聚集区域的烟花爆竹管理。

（六）加快推进城乡客运一体化建设。定州市及其他各地各级人民政府及其有关部门要认真汲取事故教训，加快完善农村地区客运发展的体制机制和政策措施，结合实际制定并组织实施农村客运发展规划，加大财政投入力度，加强农村客运班线基础设施建设，加快推进“城乡客运一体化”农村客运发展模式，整合农村客运经营主体和客运资源，提高农村客运组织化程度，合理规划线路，出台便民安全高效的农村客运城乡公交发展的扶持政策，在确保安全的同时，保障人民群众的出行便利。

定州市庞村镇“2·17”较大道路
交通事故调查组