江苏鸾祥建设有限公司
“5·3”高处坠落
一般事故调查报告

江苏鸾祥建设有限公司“5·3”一般事故调查组

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故相关单位及有关政府单位概况 2

1.江苏鸾祥建设有限公司 2

2.如皋市新濛水利市政工程有限公司 2

3.江苏淮源工程建设监理有限公司 3

4.淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处 3

5.合同签订情况 4

6.现场布局图 5

（二）事故相关单位及有关政府单位安全管理情况 6

1.江苏鸾祥建设有限公司 6

2.如皋市新濛水利市政工程有限公司 6

3.江苏淮源工程建设监理有限公司 7

4.淮安市淮安区水利局 7

5.淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处 7

（三）事故发生经过 8

（四）事故现场情况 8

二、事故应急处置及善后情况 9

（一）事故现场应急处置情况 9

（二）医疗救治和善后情况 9

三、事故原因分析 10

（一）直接原因分析 10

（二）事故相关检验检测和鉴定情况 10

（三）其他可能因素排除 10

（四）间接原因分析 10

四、有关责任单位存在的主要问题 11

（一）事故相关单位 11

1.江苏鸾祥建设有限公司 11

2.如皋市新濠水利市政工程有限公司 11
3.江苏淮源工程建设监理有限公司 11
（二）有关政府单位 12
1.淮安市淮安区水利局 12
2.淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处 12
五、有关责任人员存在的主要问题 12
（一）周某明 12
（二）侯某 12
（三）李某超 12
（四）王某霞 12
六、对有关责任单位和责任人员的处理建议 13
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 13
（二）对事故责任单位的行政处罚建议 14
（三）建议给予行政处罚的人员 14
（四）有关政府单位的处理建议 14
1.淮安市淮安区水利局 14
2.淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处 14
（五）其他单位的处理建议 14
1.如皋市新濠水利市政工程有限公司 15
2.江苏淮源工程建设监理有限公司 15
（六）其他人员的处理建议 14
1.李某超 15
2.王某霞 15
七、事故整改和防范措施 15

2025 年 5 月 3 日下午 15 时左右，位于江苏省淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目 2024 年度工程施工 6 标段新张村九组泵站发生一起一人死亡事故，直接经济损失约***万元（不含行政处罚金额）。

根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，2025 年 5 月 7 日，淮安区人民政府成立了由区应急管理局、区公安分局、区水利局、区总工会等部门人员组成的江苏鸾祥建设有限公司“5·3”一般事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请区纪委监委和区检察院派员列席事故调查组会议，事故调查组还聘请了三名专家进行技术分析。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等方式，查清了事故发生经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了有关部门和单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，江苏鸾祥建设有限公司“5·3”事故是一起因高处坠落造成一人死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位及有关政府单位概况

1.江苏鸾祥建设有限公司

成立于2020年4月2日，注册地位于淮安经济技术开发区淮海西路179号1幢1020室，法定代表人为沙某，实际负责人为侯某（身份证号：***），侯某负责该公司全面工作。统一社会信用代码为***，注册资本为***万元整。经营范围包括许可项目：各类工程建设活动;建筑劳务分包;电力设施承装、承修、承试，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程监理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:工程管理服务:市政设施管理;土石方工程施工;对外承包工程:住宅室内装饰装修;金属门窗工程施工;园林绿化工程施工;环保咨询服务;文物文化遗址保护服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑用钢筋产品销售，高品质特种钢铁材料销售，消防器材销售;通信设备销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2.如皋市新潆水利市政工程有限公司

成立于1990年9月17日，注册地位于如皋市如城街道紫竹园312幢四楼1-10室，该公司于2025年2月经相关手续名称变更为南通新迎水利市政工程有限公司，现法定代表人为郭某。统

一社会信用代码为***，注册资本为***万元整。经营范围包括许可项目：水利工程、市政工程、房屋建筑工程施工总承包；园林绿化工程设计、施工、养护；土石方工程施工；环境保护工程施工；垃圾处理工程施工；污水处理工程施工；从事城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；物业管理服务；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

3.江苏淮源工程建设监理有限公司

成立于1998年7月27日，注册地位于淮安市深圳路9号，法定代表人为吴某。统一社会信用代码为***，注册资本为***万元整。经营范围包括许可项目：工程监理（凭资质证书核定等级和范围开展经营）、工程监理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4.淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处

淮安市淮安区水利局为强化全区2013年农业综合开发运西中型灌区节水配套改造项目的建设管理，按期保质完成建设任务，于2013年10月14日成立该建设处。人员组成情况如下：主任为刘某虎，副主任为刘某英，成员为苏某等。淮安市淮安区水利局为保证《淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目2024 年度工程》顺利实施，于2024年12月31日研究决定由该

项目建设处负责该工程合同签订、项目建设管理等工作，同时因人事和工作变动，该建设处人员调整情况如下：主任为张某禹，副主任为王某霞，并成立工程科、质检科、安全科等相关科室，其中王某霞（身份证号：***）负责项目的安全生产工作。

5.合同签订情况

2024 年 4 月 1 日，淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处（发包人）与如皋市新漯水利市政工程有限公司（承包人）就淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目 2024 年度工程施工 6 标建设签订《施工合同》（合同编号：***），合同签约价为***元（大写：人民币***元*角*分）。根据合同约定，承包人项目经理为丁某云（身份证号：***），工期总日历天数为 240 日，实际开工日期以发包人批准并由监理人发出的开工令中载明的开工日期起算。合同双方为切实落实该项目的安全管理工作，还签订了《安全生产合同》。

2024 年 4 月 11 日，淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处（委托人）与江苏淮源工程建设监理有限公司（监理人）签订《监理合同》（合同编号：***），监理费为最终结算审定价中的建安工程费(含措施费)的***%。合同约定总监理工程师为李某超（身份证号：***），监理服务期限为 970 日历天，包括施工阶段服务期 240 日历天和缺陷责任阶段服务期 730 日历天共两个阶段。

2024 年 9 月 10 日，如皋市新漯水利市政工程有限公司（工程承包人）与江苏鸾祥建设有限公司（劳务分包人）就淮安市淮

安区运西灌区续建配套与节水改造项目2024年度工程施工6标建设签订了《建设工程施工劳务分包合同》。分包范围为劳务分包，提供分包劳务内容为全部人工费，合同约定劳务报酬约共计***万元（大写：***万元整），分包工作自2024年9月10日开始。为了加强施工安全管理，明确双方安全生产管理责任，双方签订了《安全生产管理协议》。

6.现场布局图

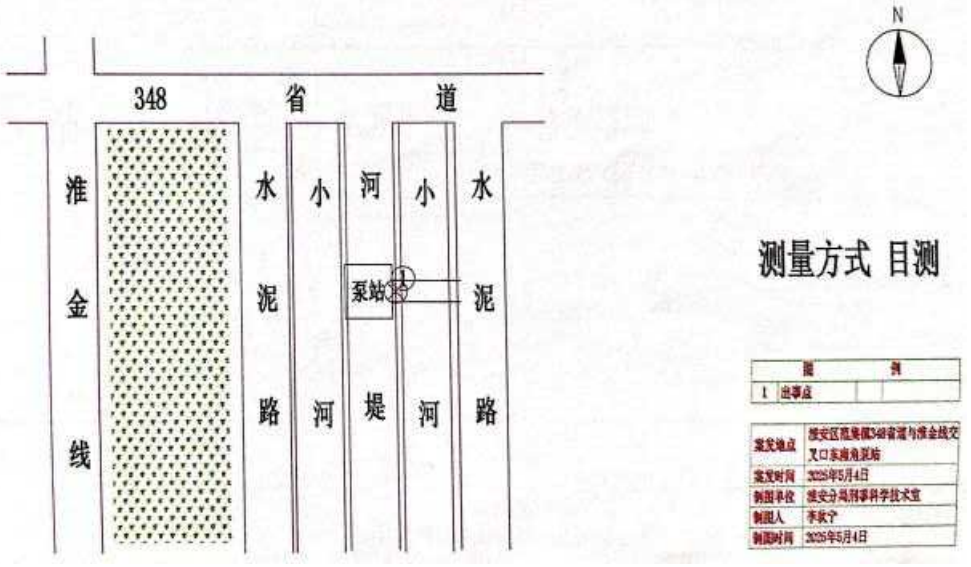


图1 现场方位示意图

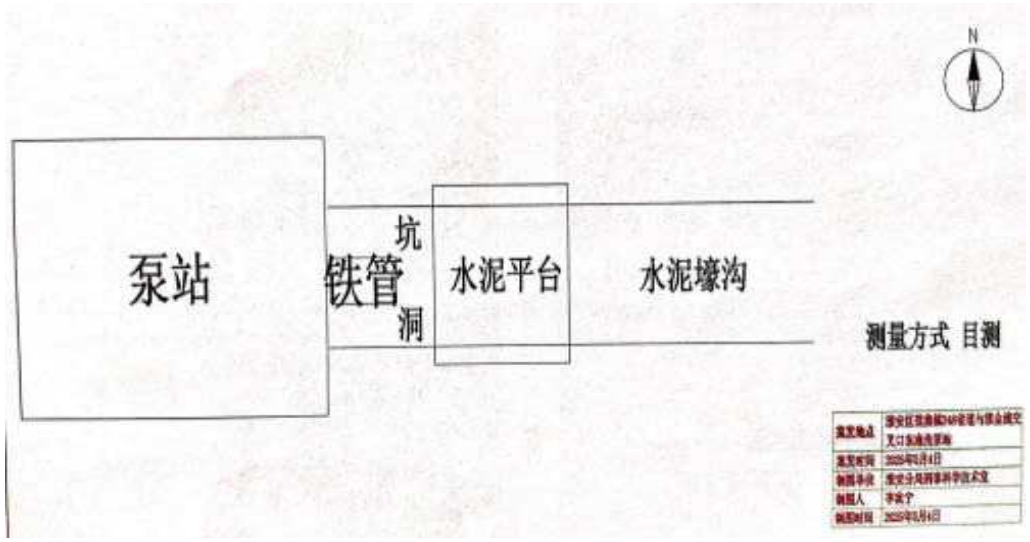


图 2 现场平面示意图

（二）事故相关单位及有关政府单位安全管理情况

1.江苏鸾祥建设有限公司

建立了本公司全员安全生产责任制，明确了各岗位人员的安全职责；组织制定了本公司安全生产规章制度和公司内各岗位的安全操作规程；未对周某明（死者）在内的从业人员进行安全生产教育和培训以及安全技术交底；项目施工现场未设置安全警示标志、临边洞口未设立有效的安全防护措施，未建立本公司的隐患排查治理制度。

2.如皋市新潆水利市政工程有限公司

设置了安全生产管理机构并任命寇某高为项目专职安全管理人员；组织制定并实施了本公司安全生产教育和培训计划；组织制定了本公司安全生产规章制度和公司内各岗位的安全操作

规程；定期召开了安全生产会议并形成会议记录；不定期前往施工现场进行安全检查；制定了本公司生产安全事故应急救援预案；制定了本公司安全隐患排查管理制度并定期组织安全隐患排查；建立了本公司全员安全生产责任制，明确了各岗位人员的安全职责，但其后期提供的相关资料中缺少对本公司全员安全生产责任制落实情况的记录。

3.江苏淮源工程建设监理有限公司

制定了监理规划；制定了各项监理实施细则；定期编写监理日志；不定期安排专人前往项目现场开展安全检查巡查工作；定期召开监理例会并形成会议纪要，但在其后期提供的会议纪要（淮监运西灌区〔2025〕04 号、淮监运西灌区〔2025〕05 号）中发现施工单位部分应参会人员无故缺席。

4.淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处

制定了淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目 2024 年度工程安全生产管理办法；制定了淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目 2024 年度工程安全生产责任制；制定了 2024 年度工程安全生产教育培训制度；制定了淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目 2024 年度工程生产安全事故隐患排查治理制度；不定期组织召开安全生产会议并形成会议纪要等。

5.淮安市淮安区水利局

依据《关于成立“淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目

建设处”的通知》、《淮安区水利局关于调整淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处组成人员的通知》、《水利部办公厅关于印发水利工程建设项目法人工作手册（2023 版）的通知》[1]等相关文件内容，淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处负责运西灌区续建配套与节水改造项目 2024 年度工程的管理工作，淮安市淮安区水利局会不定期前往项目施工现场开展安全检查。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 3 日下午，因工程建设需要，周某明安排其班组成员郭某忠、周某元、张某勤等人前往淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目 2024 年度工程施工 6 标段新张村九组泵站进行瓦工作业。当日下午 14 时许，周某明抵达施工现场并一同开展瓦工作业，15 时左右，周某明在指挥其班组成员作业时不慎从泵站水池平台洞口上方坠落至洞口下方地面（经相关人员现场勘察，该洞口深度 2.4 米）。现场工人在听到异响后，立刻跑至水池平台洞口上方查看情况，工人看到周某明此时侧卧在泵站水池洞口下方地面上且后脑部位流血（经询问现场相关工人，周某明在事发时未佩戴安全帽也未系安全绳），现场几名工人随即合力将周某明从洞口底部拉上至水池平台，随后现场一工人开车将周某明送往医院救治。

（四）事故现场情况

[1]《关于印发水利工程建设项目法人工作手册（2023 版）的通知》安全管理篇章和淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处出具的《情况说明》证实：运西灌区续建配套与节水改造项目 2024 年度工程由淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处负责施工 6 个标段安全和质量管理工作，工程所在地的漕运镇、范集镇（事故发生地）地方人民政府不涉及工程质量和安全管理工作。工程完工后由建设单位移交给工程受益镇村管理，负责工程后续管理及运行维护等相关工作。

位于江苏省淮安市淮安区范集镇348省道与淮金线交叉口东南角泵站，该泵站东侧为一水泥壕沟，沿壕沟上侧边沿向西至一水泥平台，平台西侧有一坑洞，沿壕沟下侧水泥地面向西至该坑洞内；坑洞西侧墙上有一铁管，坑洞内其余未见明显异常情况。坑洞西侧为泵站地基，地基上建有泵站框架和脚手架，经勘查未见明显异常情况。对外围现场进行勘查，未见明显异常情况。

	
图3 泵站概貌照片（由东向西摄）	图4 坑洞内概貌照片（由东向西摄）

二、事故应急处置及善后情况

（一）事故现场应急处置情况

接到事故信息后，区公安分局、区应急管理局等单位迅速响应，联合进行应急处置，组织善后处理等工作。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场工人开车将周某明送往淮安区林集卫生院进行救治，随后周某明被送往淮安市淮安医院进行治疗，周某明于2025年5月4日6时52分经救治无效死亡。目前善后处理工

作已经结束，江苏鸾祥建设有限公司与周某明亲属签订了赔偿协议，赔偿协议金额为人民币***万元，赔偿金额已全部打入死者亲属指定账户。

本次事故造成1人死亡：周某明，男，汉族，身份证号：***，1962年3月2日出生，住址：江苏省淮安市淮安区白马湖农场裕源南路60号。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

调查组通过现场勘查、询问相关人员、查阅医院病案材料等综合分析，经研究认定，周某明由于自身安全意识淡薄，在项目施工现场作业时未按规定佩戴安全帽，在深度超2米的水池洞口作业时未按规定系安全绳，致使自身不慎坠落至水池洞口下方地面，是导致该起事故发生的直接原因。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

淮安市公安局淮安分局物证鉴定室提供的《鉴定书》【淮公物鉴（病理）字〔2025〕***号】鉴定意见为：依据尸表检验，周某明符合颅脑损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

经公安机关对外围现场进行勘查，未发现其他异常情况。

（四）间接原因分析

江苏鸾祥建设有限公司安全生产基础薄弱、主体责任落实不到位，未对周某明等从业人员进行安全生产教育和培训，未能保

证本单位从业人员熟悉安全操作规程和掌握本岗位的安全操作技能。安全管理缺失，施工现场未设置安全警示标志，临边洞口未设立有效的安全防护措施，未及时发现并制止周某明在未佩戴相应劳动防护用品的情况下，前往施工现场作业的危险行为，未及时消除事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.江苏鸾祥建设有限公司

未对从业人员进行安全生产教育和培训考核，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]的规定；施工现场未设置安全警示标志，临边洞口未设立有效的安全防护措施，未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]的规定。

2.如皋市新潆水利市政工程有限公司

建立了本公司全员安全生产责任制，明确各岗位人员的安全职责，但未有效落实本公司全员安全生产责任制。

3.江苏淮源工程建设监理有限公司

[2] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

定期召开监理例会并形成会议纪要，但对于监理例会的有关规定未能有效执行，有应参会人员无故缺席的现象。

（二）有关政府单位

1.淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处

《淮安市淮安区运西灌区续建配套与现代化改造项目2024年度工程安全生产管理办法》第四章（项目法人的安全责任）第十二条、第十三条中明确要求，项目法人应组织安全生产检查、排查安全隐患，加强对施工现场的安全生产指导和检查，对查出的安全生产隐患责令限期整改。该建设处作为项目法人，在工程建设中仅组织开展安全检查，安全隐患的发现与查找仅依靠市、区两级的水利工程安全和质量监督站检查，未能按规定落实项目法人安全责任。

2.淮安市淮安区水利局

对淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目2024年度工程6个标段均开展了安全检查，但是在对新张村九组泵站的检查过程中，未能发现施工现场未设置安全警示标志、临边洞口未设立有效的安全防护措施等事故隐患，安全检查不细致、不具体。

五、有关责任人员存在的主要问题

（一）周某明

江苏鸾祥建设有限公司员工，自身安全意识淡薄，在施工现场作业时未按规定佩戴安全帽，在深度超2米的水池洞口作业时

未按规定系安全绳，致使自身不慎坠落至水池洞口下方地面。

（二）侯某

江苏鸾祥建设有限公司总经理、实际负责人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力。未组织制定本单位安全生产教育和培训计划，未及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三项[4]、第五项[5]的规定。

（三）李某超

江苏淮源工程建设监理有限公司员工、淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目2024年度工程的总监理工程师。在其负责的监理例会召开过程中，未能按照规定确保施工单位相关人员全部到场，履行总监理工程师职责不到位。

（四）王某霞

淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处副主任，负责建设处所属项目安全生产工作。其对于淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目的日常安全检查工作不到位、不细致，对于施工现场检查出的安全隐患，未能督促整改到位。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

周某明，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中受伤

[4] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》（2021年修订）第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

后经救治无效死亡，不再追究其责任。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

江苏鸾祥建设有限公司

对事故发生负有责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[6]的规定，对其作出行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的人员

侯某

对事故的发生负有责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定，对其作出行政处罚。

（四）有关政府单位的处理建议

1.淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处

项目法人安全责任落实不到位，建议淮安市淮安区水利局依据单位相关规定进行处理，处理结果和相关材料及时报区安全生产和防灾减灾救灾委员会备案。

2.淮安市淮安区水利局

行业监管责任落实不到位，建议区安全生产和防灾减灾救灾委员会依据《淮安区安全生产约谈实施办法（试行）》对淮安市

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 年修订）第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

淮安区水利局进行安全生产约谈。

（五）其他单位的处理建议

1.如皋市新漯水利市政工程有限公司

建议区安全生产和防灾减灾救灾委员会依据《淮安区安全生产约谈实施办法（试行）》对如皋市新漯水利市政工程有限公司进行安全生产约谈。

2.江苏淮源工程建设监理有限公司

建议区安全生产和防灾减灾救灾委员会依据《淮安区安全生产约谈实施办法（试行）》对江苏淮源工程建设监理有限公司进行安全生产约谈。

（六）其他人员的处理建议

1.李某超

建议淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处按相关规定对其进行处理，处理结果和相关材料及时报区安全生产和防灾减灾救灾委员会备案。

2.王某霞

建议淮安市淮安区水利局按相关规定对其进行处理，处理结果和相关材料及时报区安全生产和防灾减灾救灾委员会备案。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）江苏鸾祥建设有限公司要从事故中深刻吸取教训，全面查找和总结企业在安全生产方面存在的问题，并及时加以改正。

要对本公司的从业人员进行安全生产教育和培训保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施；要建立本公司的隐患排查治理制度，认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，强化日常安全检查和隐患排查，完善施工现场安全警示标志和安全防护措施，及时发现并消除事故隐患，谨防再次发生类似事故。

（二）如皋市新潆水利市政工程有限公司要从事故中深刻吸取教训，要狠抓本单位安全生产规章制度的落实情况，重点加强全员安全生产责任制的落实，强化本单位日常安全生产检查和事故隐患排查力度。

（三）江苏淮源工程建设监理有限公司要从事故中深刻吸取教训，切实做好监理单位的各项职责，对本单位所监理的全部工程要进行一次全面检查，确保本单位各监理人员在日常工作中履职尽职。

（四）淮安市淮安区水利局要进一步加强行业安全监管力度，扎实推动安全生产工作，近期要对其监管行业内的生产经营单位开展一次全面检查，杜绝此类事故再次发生。

（五）淮安市淮安区运西中型灌区节水改造项目建设处要对淮安市淮安区运西灌区续建配套与节水改造项目2024年度工程6个标段内所有参建单位进行全面安全检查，重点围绕安全生产主体责任落实情况和对从业人员开展安全生产教育和培训情况。

将日常安全检查工作做细做实，对检查中发现的问题要严肃处理，及时消除各类事故隐患。