深汕特别合作区赤石街道宝嘉食品产业园项目“12·23”一般高处坠落事故调查报告

深圳市深汕特别合作区

管委会事故调查组

2026 年 1 月 28 日

目录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位及相关单位概况 1
（二）事故发生相关单位安全管理情况 5
（三）政府部门监督管理情况 5
（四）事故发生经过 6
（五）事故现场情况 6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 9
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）事故现场应急处置情况 9
（二）政府及相关部门应急处置情况 10
（三）事故善后情况 10
（四）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 10
（一）直接原因 10
（二）间接原因 11
四、有关责任单位存在的主要问题 11
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1人） 12

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（5 人）.....13
（三）对事故责任单位的行政处罚建议（2 家） 14
（四）内部处理建议（2 人）.....14
六、事故主要教训 14
（一）企业安全生产意识淡薄，主体责任不落实 15
（二）作业人员安全意识淡薄，违规作业问题突出 15
七、事故防范措施建议 15
（一）要举一反三，深刻吸取事故教训 15
（二）落实安全生产属地责任，保障辖区生产安全 16
（三）落实安全生产主体责任，夯实安全生产基础 16

2025 年 12 月 23 日 13 时 30 分许，深圳市深汕特别合作区赤石街道宝嘉食品产业园项目发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失约 117 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由鹅埠办事处、赤石办事处、区住建水务局、深汕公安分局、区总工会为成员单位的深圳市深汕特别合作区赤石街道宝嘉食品产业园项目“12·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深圳市深汕特别合作区赤石街道宝嘉食品产业园项目“12·23”一般高处坠落事故是一起因作业人员安全意识淡薄，违反操作规程作业，相关单位安全生产教育培训、洞口安全防护、隐患排查不到位，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）施工单位：中建六局第四建设有限公司（以下简称中建六局四公司），成立于 2017 年 7 月 19 日，企业类型：有限责任公司。法定代表人：蔡某富。统一社会信用代码：91460100MA5RJ7QK2Y，地址：深圳市宝安区新安街道兴东社区 69 区中粮创芯研发中心 1 栋 2401。经营范围：市政公用工程、机场场道工程、港口与航道工程、基础设施类工程及房屋建筑工程的投资建设；土石方工程；园林绿化工程等。

中建六局四公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D144140026，资质等级：建筑工程施工总承包壹级，市政公用工程施工总承包壹级，有效期至 2028 年 12 月 22 日；持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ 安许证字[2020]022446，许可范围：建筑施工，有效期至 2026 年 06 月 07 日。

（2）分包单位：深圳市恒泰沣建设工程有限公司（以下简称深圳恒泰沣公司），成立于 2022 年 3 月 23 日，企业类型：有限责任公司。法定代表人：黄某丽。统一社会信用代码：91440300MA5H8TM8XF，地址：深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区双拥街 79 号特力商厦 202-11。经营范围：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；市政设施管理；工程管理服务。建筑材料销售。轻质建筑材料制造；建筑劳务分包；建筑智能化工程施工；施工专业作业；消防设施工程施工；建设工程质量检测。

深圳恒泰沣公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：

DL344374896，资质等级：施工劳务不分等级;有效期至 2029 年 05 月 27 日；持有《安全生产许可证》，编号：(粤)JZ 安许证字[2020]022113，许可范围：建筑施工，有效期至 2025 年 07 月 27 日。

2.事故相关单位概况

(1)建设单位:深圳市深汕特别合作区惠宝食品有限公司(以下简称深汕惠宝食品公司），成立于 2019 年 3 月 8 日，企业类型：有限责任公司。法定代表人：朱某灵。统一社会信用代码：91441500MA52YF645N，注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠街道深汕大道（G324 国道）南侧时尚品牌产业园项目内自编 15#楼 10 层 1022 号。经营范围：肉牛，羊采购，储备，调运；猪牛羊定点屠宰，加工；冻肉，冰鲜肉，食品的加工与销售；蛋类，冷冻食品的冰库储存与运输；动物饲养；食品检测；自有物业租赁及其他相关服务。

（2）代建单位：深圳市宝投置业有限公司（以下简称“深圳宝投置业公司”），成立于 2012 年 5 月 25 日，企业类型：有限责任公司。法定代表人：何某民。统一社会信用代码：91440300597757208L，地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦A座 23 层。经营范围：房地产开发与经营；投资兴办实业；物业管理。

（3）监理单位：深圳市全安建设监理有限公司（以下简称深圳全安建设监理公司），成立于 1998 年 4 月 6 日，企业类型：

有限责任公司。法定代表人：陈某。统一社会信用代码：91440300279541073Y，地址：深圳市宝安区宝城 71 区创业二路 283 号。经营范围：建设监理业务；工程招标代理暂定级；自有房屋租赁。

深圳全安建设监理公司持有《工程监理资质证书》证书编号：E144009501-4/1，资质等级：工程监理市政公用工程专业甲级，工程监理房屋建筑工程专业甲级，有效期至 2029 年 03 月 28 日。

3.事故工程概况

（1）项目名称：宝嘉食品产业园项目。

（2）工程内容：本项目建设用地位于深圳市深汕特别合作区赤石街道创文路与新田路东北侧，项目总用地面积 38523 ㎡，总建筑面积 104315.72 ㎡，其中地下建筑面积 16033.15 ㎡，地上建筑面积 88282.57 ㎡。包含 5 栋建筑，事发栋为项目 2 栋：智享冷链中心（层数：6F/1D，建筑高度：53.3m）。

（3）合同签订情况

2024 年 3 月 1 日，深汕惠宝食品公司与中建六局华南建设有限公司（联合体牵头单位，后名称变更为中建六局四公司）、安徽省交通规划设计研究院总院股份有限公司、中国建筑第六工程局有限公司（联合体成员单位）签订《嘉康深汕食品加工基地项目设计采购施工总承包（EPC）合同》，中建六局四公司作为该项目的施工单位，全面负责该项目现场施工管理工作。

2024 年 3 月 18 日，深汕惠宝食品公司与深圳全安建设监理

公司签订《嘉康深汕食品加工基地项目（监理）深圳市工程监理与相关服务合同》。

2024 年 4 月 7 日，深汕惠宝食品公司与深圳宝投置业公司签订《嘉康深汕食品加工基地项目建设项目委托代建合同》。

（二）事故发生相关单位安全管理情况

1. 中建六局四公司制定了《隐患排查治理管理办法》《安全操作规程》《安全教育培训制度》等，但对劳务公司的安全管理不到位，未从技术、管理角度规范施工作业人员操作，未及时发现并消除项目现场作业人员违规操作的安全隐患。

2. 深圳恒泰沣公司制定了《隐患排查治理台账》，但对工人进场作业管理不到位，作业安全教育培训不到位，未及时发现并消除项目现场作业人员违规操作、上班期间饮酒的安全隐患，《安全生产许可证》有效期已过。

（三）政府部门监督管理情况

1. 鹅埠办事处

2025 年以来，鹅埠办事处共出动 925 人次，检查辖区内在建工地 398 家次，排查安全隐患 194 项，完成整改 194 项，整改率达 100%。2025 年至事故发生时，对事故发生单位嘉康食品加工基地项目开展在建工地检查、巡查共 15 次，出动巡查人员 32 人次，并配合多部门开展专项检查行动 1 次，发现隐患 11 项，整改完成 11 项，整改率 100%。

2. 赤石办事处

经赤石办事处核实，宝嘉食品产业园所处区域确属赤石街道行政区划内，但因历史管理沿革及地理位置等原因，该处一应管理权限，包括但不限于征地事务、工商注册及安全生产监管等职责皆由鹅埠办事处实际承担。

3. 区住建水务局

2025 年以来，区住建水务局共出动检查人数 8863 人次检查工地，检查 2774 次，发出责令整改通知书 3651 份、责令停工通知书 375 份、黄色警示 291 份、红色警示 67 份、行政处罚 8 份。2025 年至事故发生时，对事发项目累计检查 25 次，累计出动检查人员 75 人次，对该项目检查频次为每月 2.8 次，检查频次满足并超过《施工安全监督计划书》要求的“每两月不少于 1 次”。

（四）事故发生经过

2025 年 12 月 23 日 12 时许，深圳恒泰沣公司员工方某平与妻子徐某琴及工友夏某威、夏某四人在宝嘉食品产业园项目 2#楼东侧 5 层进行内墙砌筑及墙面抹灰作业，方某平在 5 层东侧风井口旁位置进行风井口墙体抹灰作业，徐某琴负责为其运送砂浆；夏某威在距方某平约 5 米处进行砌砖作业，夏某为其运送砂浆。

13 时 35 分许，夏某威察觉现场发生异响后，发现方某平已偏离原定作业位置，该作业区域的风井盖板亦发生位移、不见踪影。夏某威随即呼叫正在附近运输砂浆的徐某琴和夏某一同前往现场及周边区域进行搜寻，同时夏某威电话向深圳恒泰沣公司泥工工长曾某斌报告施工现场发生事故。夏某威、徐某琴和夏某三

人逐层排查，在 3 层风井墙体旁发现方某平俯卧于地面，面部朝下，头部周围有大量血迹，安全帽脱落于身旁。随后深圳恒泰沣公司泥工工长曾某斌、施工现场负责人曾某、安全员朱某昌也都到达 3 层方某平坠楼位置。

（五）事故现场情况

1.经现场勘查及相关人员询问，事发时间：2025 年 12 月 23 日 13 时 35 分许，事发位置：深汕特别合作区赤石宝嘉食品产业园项目 2#楼（智享冷链中心）5 层 2-16 轴交 2-E 轴风井处（见图 1），事发位置坐标：北纬：22° 50′ 15″，东经 115° 1′ 45″。



图 1 事发位置（5 层）

2.事故发生区域，缺失的风井盖板洞口经测量，长度约 1.84m、宽度约 0.88m、高度约 5.89m，该洞口距离方某平坠落地面位置约 15.35m（见图 2）。



图 2 事发坠落风井口（5 层）

3. 方某平坠落在三层楼面，其安全帽、鞋子散落在坠落地面四周（见图 3）、防护盖板掉落至四层（见图 4）。



图 3 死者坠落地（3 层）

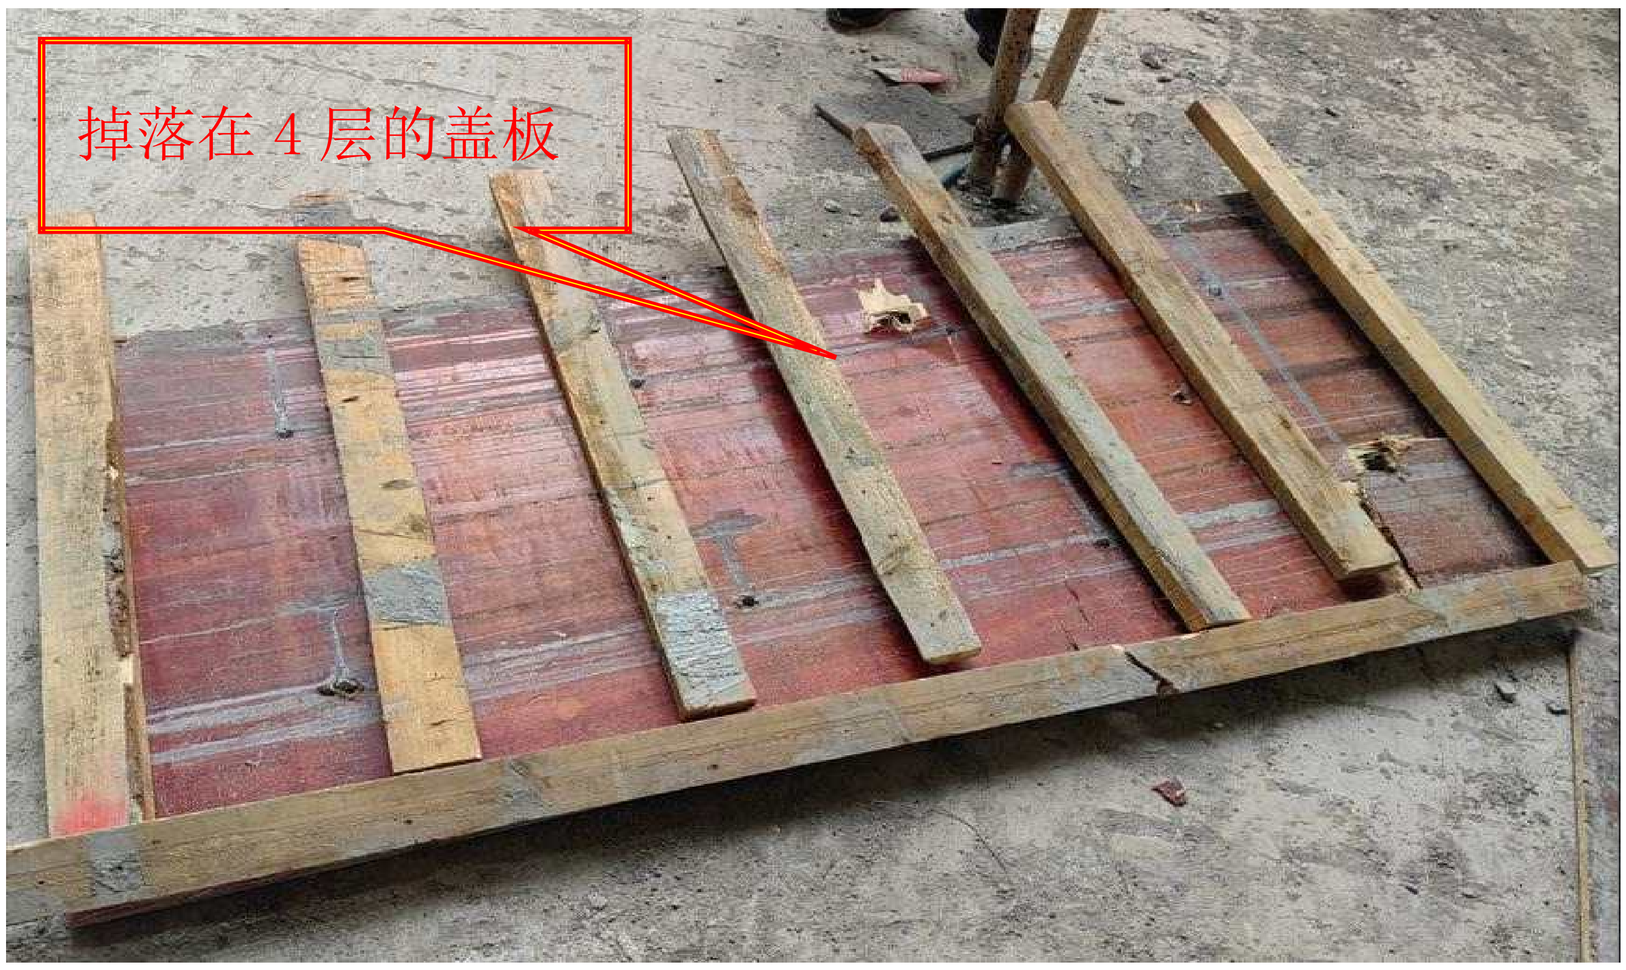


图 4 掉落的风井口防护盖板（4 层）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

死者方某平，男，45 岁，江西抚州市人。据广东广正司法鉴定所出具的《司法鉴定意见书》（粤广正[2025]病鉴字第 48 号），被鉴定人方某平符合高坠至重型颅脑损伤致中枢性呼吸循环功能衰竭死亡；根据广东华测司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（华测司鉴[2025]毒鉴字第 12016 号），被鉴定人方某平血液检出乙醇，含量为 26.6mg/100ml。

2.事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986）等，事故造成直接经济损失约 117 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

13 时 40 分许，中建六局四公司项目经理罗某彬，接到事故现场作业人员报告，称施工现场发生一起高处坠落事故。

13 时 45 分许，罗某彬到达事故现场后拨打了 120 急救电话。

14 时 8 分许，120 救护车到达事故现场将方某平送往惠东县第二人民医院抢救。

17 时 30 分许，方某平经惠东县第二人民医院抢救无效死亡。

17 时 59 分许，罗某彬向区住建水务局质安站报告该起事故。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，公安、应急等部门第一时间派员赶赴事故现场，对事发现场周围布置警戒，封锁、保护事发现场，固定有关证据，并开展前期调查工作。

（三）事故善后情况

接报事故信息后，区应急部门积极协调事故相关单位，善后工作稳步推进，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

接报事故信息后，公安、应急等部门立即到达现场并采取了应急处置措施。

调查认定，该起事故政府部门应急响应迅速，响应程序正确，处置措施有效，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

（一）直接原因

根据深圳市金鼎安全技术有限公司出具的《深汕赤石宝嘉食品产业园主体工程“12·23”一般高处坠落事故技术分析报告》，分析事故直接原因：方某平为进行墙体底部抹灰作业，擅自挪移覆盖在风井口上的防护盖板，在挪移过程中不慎从5层风井洞口边缘坠落至3层楼地面。

综合分析直接原因为：死者方某平安全意识淡薄，工作期间饮酒，违规站在风井洞口防护盖板上进行风井砌体内壁抹灰作业，为便于墙体底部抹灰，擅自挪移覆盖在风井口上的安全防护盖板，在其移动盖板过程中，连人带板从5层楼风井洞口坠落，导致事故发生。

（二）间接原因

1.中建六局四公司未严格落实安全生产主体责任，对施工现场的安全管理不到位，教育培训流于形式，未及时发现并消除风井孔洞未按方案进行防护[1]、作业人员违规作业的安全隐患。

2.深圳恒泰沣公司对作业人员进行教育培训不到位，未按方案对风井孔洞进行防护，对员工洞口临边作业疏于管理，未及时发现并制止作业人员违反安全操作规程作业的行为，未及时办理《安全生产许可证》延期。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.中建六局四公司，作为事故项目的施工单位，对作业人员

[1] 《宝嘉食品产业园主体工程二次结构专项施工方案》第6.1.1安全防护措施2：楼层的孔洞，在1.5m X 1.5m 以下的用C12钢筋双向焊接钢筋网片上铺多层板；1.5m X 1.5m 以上的孔洞四周设两道护身杆，并设挡脚板、挂密目网，中间支挂水平安全网。

教育培训不到位，未发现并消除项目现场孔洞防护不足、作业人员违规操作的安全隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]的规定。

2.深圳恒泰沣公司，作为施工项目的分包单位，对施工现场的安全管理不到位，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未发现并消除施工现场孔洞防护不足、作业人员违规作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定；同时，该公司《安全生产许可证》有效期满未及时办理延期手续，且继续从事建筑施工活动，其行为违反了《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十五条[4]的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（1 人）

方某平，男，深圳恒泰沣公司工人，负责砌墙抹灰工作，其对洞口作业风险认识不足，擅自挪移覆盖在风井口上的安全防护盖板，连人带板从 5 层楼风井洞口坠落，导致事故发生，对本起事故负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对作业人员进行安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的作业人员，不得上岗作业。……

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[4]《建筑工程企业安全生产许可证管理规定》第二十五条：安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的。责令其在建设项目停止施工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处 5 万元以上 10 万元以下的罚款；逾期仍不办理延期手续，继续从事建筑施工活动的，依照本规定第二十四条的规定处罚。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（5 人）

1.罗某彬，男，中共预备党员，中建六局四公司项目经理，全面负责该公司在宝嘉食品产业园项目的管理工作。其履行安全生产职责不到位，对施工现场的安全生产状况检查不力，接到事故信息后，未在法定时限内向行业主管部门或安全生产监督管理部门报告事故情况，对事故迟报负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[5]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[6]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

2.杨某平，男，中共党员，中建六局四公司项目安全主任，负责该公司在宝嘉食品产业园项目的安全管理工作，未及时排查出涉事风井口防护不足的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

3.梁某强，男，群众，中建六局四公司安全员，负责事发施工现场的安全管理工作，未及时排查出涉事风井口盖板防护不足的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

4.曾某，男，群众，深圳恒泰沣公司施工现场负责人，全面

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

[6]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。……

负责该公司在宝嘉食品产业园项目的管理工作，其履行安全生产职责不到位，对作业现场的安全生产状况检查不力。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

5.朱某昌，男，群众，深圳恒泰沣公司安全员，负责该公司在宝嘉食品产业园项目的安全管理工作，未及时排查出涉事风井口防护不足、作业人员违反操作规程进行作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（2家）

（1）中建六局四公司，对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依法对该公司处以行政处罚。

（2）深圳恒泰沣公司，对事故发生负有责任，《安全生产许可证》过期，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局、深圳市深汕特别合作区住房建设和水务局依法对该公司处以行政处罚。

（四）内部处理建议（2人）

（1）罗某彬，中建六局四公司项目经理，未严格履行岗位职责，对施工现场的安全生产状况疏于管理且检查不力，责任传导不到位，未及时发现并消除项目现场及劳务公司存在的诸多问题，虽忙于现场抢救，但对事故迟报负有责任，建议由中国建筑第六工程局有限公司依据公司内部相关规章制度进行处理。

（2）李某，男，群众，深圳全安建设监理公司项目总监，

落实项目监理职责不到位，现场检查流于形式，对现场风井洞口隐患及劳务单位资质检查不力，建议由深圳全安建设监理公司依据公司内部相关规章制度进行处理。

六、事故主要教训

（一）企业安全生产管理悬空，主体责任不落实

中建六局四公司安全管理流于形式，制度文件未运行到位，各项管控措施形同虚设，未落实到施工作业过程中，未从源头把控施工文明建设，对员工的安全教育培训不到位，员工不熟悉岗位风险，员工的安全素质及操作技能水平不满足岗位需求。

（二）作业人员安全意识淡薄，违规作业问题突出

此次事故中，作业人员安全意识淡薄，站在风井洞口防护盖板上进行作业，抹灰过程未按操作规程要求“随砌随抹”，未采取安全防护措施擅自挪动覆盖于风井口的安全防护盖板，违反多项操作规程，最终导致事故发生。

七、事故防范措施建议

（一）要举一反三，深刻吸取事故教训

区住建水务局要吸取教训，举一反三，深化隐患排查，牵头组织全区住建领域各类行业主管项目开展拉网式、全覆盖的安全生产隐患排查整治行动，对排查发现的隐患坚持“零容忍”态度，严格贯彻落实整改要求，确保整改闭环管理。抓紧抓实抓细安全生产各项工作，筑牢住建领域安全生产坚固防线。

（二）落实安全生产属地责任，保障辖区生产安全

赤石办事处要聚焦高处作业安全重点领域，进一步加大宣传教育力度，通过分层分类组织开展高处作业安全生产专题培训教育会、广泛派发预防高坠事故宣传手册等形式，牢固树立“安全第一”理念，依法严格履行安全生产属地责任，同时，厘清相邻属地生产安全管理责权，明确各方监管职责，构建跨区域安全生产协同管理体系。

（三）落实安全生产主体责任，夯实安全生产基础

中建六局四公司要严格要求劳务单位开展作业现场流程全面排查，及时发现并消除事故隐患；进一步加强对从业人员的安全生产教育和培训，根据公司实际工作要求完善培训内容、优化培训方式，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，确保经安全生产教育和培训合格后方可上岗作业。