四川达州万源市长石煤业有限公司“5·17”较大顶板事故调查报告

2025年5月17日10时58分，四川达州万源市长石煤业有限公司发生一起较大顶板事故，造成4人遇难，直接经济损失680万元。事故发生后，煤矿瞒报，经举报，万源市政府有关部门核查属实后按程序上报。

接到事故报告后，国家矿山安全监察局局长黄锦生，副局长张昕、张瑞庭，四川省委书记王晓晖、省长施小琳、常务副省长董卫民、副省长李文清就事故救援、调查处理和安全防范工作分别作出批示。

依据有关法律法规，国家矿山安全监察局四川局、四川省应急管理厅、达州市人民政府及公安局、总工会组成万源市长石煤业有限公司“5·17”事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。邀请达州市纪委监委同步开展追责问责审查调查。聘请煤矿方面专家参与事故调查。国家矿山安全监察局对该起事故调查处理挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，设技术组、管理组、综合组开展调查。通过现场勘查、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和有关单位、人员的责任，提出了防范和整改措施建议。

经调查认定，万源市长石煤业有限公司“5·17”顶板事故是一起非法违法组织生产导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1. 事故单位概况

万源市长石煤业有限公司（以下简称“长石二煤矿”）位于四川省达州市万源市永宁镇。建设矿井，尚未取得安全生产许可证。采矿许可证许可开采 K_1 煤层、开采标高+400 米～+1400 米，有效期至 2025 年 3 月 1 日。

长石二煤矿为民营股份制企业，由成都枫荷昱锦实业有限公司占股 60%，张某军占股 40%。成都枫荷昱锦实业有限公司实际控制人戴某斌，因涉及其他案件已被纪检监察机关控制；该公司派驻万源市 4 人，负责人为李某平。煤矿实际控制人分别为李某平、张某军。

2.安全管理情况

法定代表人聂某航，总经理陈某才，管理人员仅配备了矿长冯某安、总工程师林某、安全副矿长陈某戊、机电副矿长蒲某，未配备生产副矿长、技术员、生产科长、通风科长、安全科长等。

3.矿井系统情况

矿井通风方式为对角式，通风方法为抽出式，+757 米主斜井、+760 米副井进风，+1226 米北翼回风平硐、+730 米南翼回风斜井回风。采用 10 千伏双回路供电。+757 米主斜井采用带式输送机

运送煤炭和矸石，+760 米副井采用绞车提升运输材料和摘挂式架空人车运送人员。安装 2 台螺杆式空气压缩机分别向井下各用风点供风。矿井装备有安全监控系统，人员位置监测系统，综合业务调度系统；矿井布置 24 个隐蔽作业点，均未安设安全监控、人员位置监测、应急广播、视频监控系统。

4.联合升级改造情况

四川省政府《关于 30 万吨/年以下煤矿分类处置方案的批复》（川府函〔2020〕45 号）批复该矿为 30 万吨/年联合升级改造矿井。矿井按低瓦斯矿井、煤尘有爆炸性、煤层不易自燃、水文地质条件中等进行设计。

矿井设计采用斜井开拓，投产时布置 4 个井筒（+757 米主斜井、+760 米副井、+1226 米北翼回风平硐、+730 米南翼回风斜井）。南翼（副井区域）划分+921 米、+550 米二个水平，北翼（主井区域）划分+550 米水平。矿井划分为 7 个采区，其中南翼+550 米水平划分为 4 个采区（一、三、五、七采区），+921 米水平划分 1 个采区（六采区）；北翼+550 米水平划分为 2 个采区（二、四采区）。

2023 年 6 月 30 日和 7 月 19 日，四川省应急管理厅分别批复初步设计和安全专篇。2024 年 5 月 23 日，万源市应急管理局批复同意开工建设。9 月 9 日，同意布置一采区（首采区）回风上山、一采区轨道上山、+921 米回风上山、+1226 米引风硐等 4 个炮掘工作面（其中+921 米回风上山、+1226 米引风硐掘进工作面

未动工），核定每班最大入井人数 61 人，月度消耗雷管 10872 发、炸药 13383 千克。

2025 年 2 月 27 日，万源市应急管理局会同公安局、自然资源局、永宁镇政府对长石二煤矿节后复工验收结果进行核查，并下达执法文书，同意 2 月 28 日恢复建设。

5.非法违法组织生产情况

2024 年 1 月以来，长石二煤矿先后布置 24 个隐蔽工作面进行采掘作业。2025 年 3 月 3 日、5 日万源市应急管理局、自然资源局分别下达《安全生产行政执法现场处理措施决定书》《关于暂停万源市长石煤业有限公司长石二煤矿井下建设作业的通知》，责令立即停止井下建设的监管指令后，仍在井下共布置 10 个采煤点、11 个掘进点作业。2025 年 5 月 10 日，煤矿获悉达州市将组织煤矿安全大检查，密闭了井下违规布置的区域。5 月 13 日大检查结束，启封了 LM480 密闭，继续在+480 米通风开切眼从事掘进作业。

6.事故区域情况

事故发生地点位于副井+480 米区域，按设计应为未来建设的三采区。区域内+480 米上车场、+480 米运输下山、+480 米下车场等工程于 2019 年施工完成，并在+550 米运输大巷通往+480 米区域的入口处构筑密闭（以下简称“LM480 密闭”，见图 1）。该区域及 LM480 密闭未绘制在采掘工程平面图等相关图纸上。



图 1　+550 米运输大巷通往+480 米区域入口处密闭（LM480 密闭已启封）

2025 年 2 月 27 日，长石二煤矿打开 LM480 密闭，沿 K_1 煤层走向分别掘进+480 米南、北运输巷 26 米、29 米。4 月 12 日、16 日，在+480 米南、北运输巷内沿煤层真倾斜方向分别掘进通风、行人开切眼。截至事故发生时，通风、行人开切眼分别掘进 56 米、63 米，采用双排带帽木点柱靠帮支护。切眼间每隔 10 米左右布置一联络巷相互贯通，已形成 1#至 4#联络巷。联络巷为异形断面，仅在高帮侧打设一排带帽木点柱支护。1#、2#、3#联络巷内煤层厚度 1.0～1.2 米，伪顶厚度 0.1～0.15 米，伪底厚度 0.2～0.3 米。4#联络巷内煤层变软，煤层、伪顶、伪底增厚，分别为 1.6 米、0.2～0.3 米、0.4～0.5 米。

事故发生地点位于通风开切眼掘进工作面迎头段。该切眼下

段（4#联络巷以下）46.5 米，倾角 55°；上段 16.5 米，倾角 65～70°。

7.民用爆炸物品使用情况

2024 年 5 月 30 日以来，分 18 批次采购炸药合计 67728 千克、雷管 41500 发；其中，2025 年 3 月 20 日购入第 18 批次炸药 3984 千克，雷管 2000 发。2025 年 4 月 17 日公安机关封存时，煤矿库存炸药 48 千克，雷管 1125 发。采矿许可证过期后实际使用炸药 8250 千克，雷管 4842 发。

（二）相关单位情况

煤矿建设项目施工单位、监理单位、工程质量监督管理单位分别为贵州省恒昌大建设集团四川分公司、四川省煤炭设计研究院、四川煤矿安全监察局安全技术中心。2023 年 2 月 18 日、5 月 15 日、7 月 4 日分别与上述单位签订了工程质量委托监理合同、建设项目施工合同、工程质量监督管理技术服务合同，但未付酬款。煤矿在取得建设项目开工许可后，以暂停建设、春节放假、采证过期等种种理由未同意上述单位进场。

（三）事故发生经过

2025 年 5 月 16 日中班，瓦斯检查工窦某宣、掘进工杨某文和周某楼到副井+480 米通风开切眼掘进施工，当班向上掘进 0.8 米、并施工 5#联络巷 1 米，发现迎头煤层松软、顶底板破碎，倾角增大，出井汇报后，冯某安决定第二天前往查看。

5 月 17 日 6 时 50 分至 7 时，窦某宣、作业点承包人杨某跃、

掘进工王某中和冯某安先后入井，均未携带人员位置识别卡，到副井+480 米通风开切眼作业。10 时 58 分，迎头煤层及顶底板突然滑冒，冒落的大量煤矸将 4 名作业人员掩埋。

11 时 25 分许，安全巡查人员蒲某巡查至 LM480 密闭处，发现巷道岔口处有大量来自+480 米区域煤尘，预感到+480 米区域发生事故，立即到附近的机电硐室电话向矿调度室汇报。

接报后，陈某才立即安排陈某戊等 17 人陆续入井施救。12 时 40 分，陈某戊电话汇报副井+480 米通风开切眼掘进工作面发生事故，冯某安、窦某宣、杨某跃、王某中 4 人失联。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 5 月 17 日 11 时 29 分,地面调度员接到事故报告后，立即向陈某才等相关人员报告，陈某才向张某军报告。张某军到矿后，向李某平电话报告，李某平对是否上报不表态。张某军随后组织聂某航、陈某才、林某等人商量后，决定不报事故。

2025 年 5 月 18 日 01 时 39 分，万源市公安局 110 平台接到失联人员亲属报警称，长石二煤矿井下有人被困。万源市政府及其相关部门 01 时 47 分核查属实,立即按照程序上报了事故信息。

国家矿山安全监察局四川局等单位（部门）接报后按规定上报。

（二）事故现场应急处置情况

现场救援分为企业自救和政府响应、全面救援两个阶段。

事故发生后，陈某戊等 17 人到现场施救，在 3#联络巷口发现第一名被困人员王某中，已无生命体征（见图 2）。

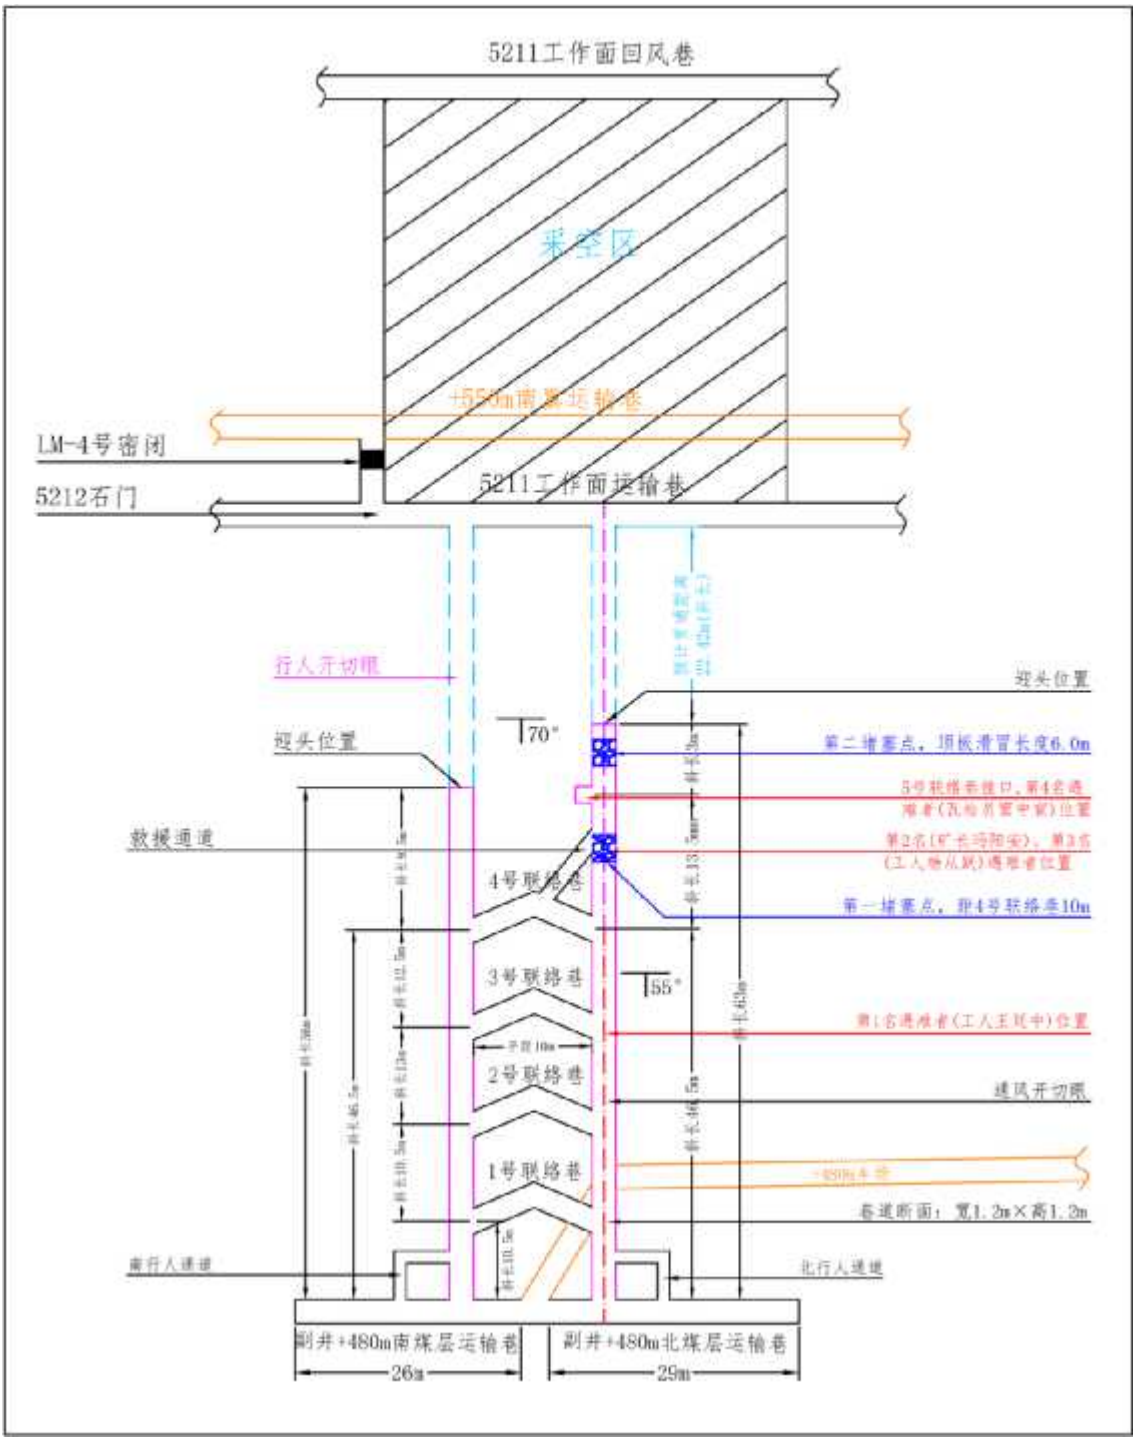


图 2　事故地点（副井+480m 通风开切眼）示意图

18 日 04 时许，施救人员发现第二、三名遇难者冯某安、杨某跃在距离 4#联络巷口以上 10 米位置，暂不具备施救条件，随即撤到+480 米运输巷。18 日 05 时，专业救援队伍到达现场，煤矿自救结束。

接到事故信息后，达州市委市政府相关领导迅速赶到事故矿井，组织事故应急救援，国家矿山安全监察局、应急管理部矿山救援中心、国家矿山安全监察局四川局、应急管理厅等相关部门赶赴事故现场，指导事故应急救援工作；先后调集达州市综合应急救援支队，国家矿山应急救援川煤队达州分队、华蓥山分队等 3 支专业应急救援队伍 72 名指战员，开展应急救援工作。救援人员在 4#联络巷口，发现第四名遇难者窦某宣位于上方 13.5 米处。经过 91 小时的连续奋战，共计出动救援人员 11 批次 142 人次，21 日 23 时 32 分，成功搜寻出全部 4 名被困人员，均已遇难，救援工作结束。

（三）应急救援评估

此次救援行动，在应急管理部、国家矿山安全监察局工作组有力指导下，地方党委政府高度重视，救援队伍迅速行动；按照防止次生灾害、确保救援人员安全的原则，经过充分论证并制定专业的救援方案开展施救，有力有序完成救援工作，及时发布事故信息，妥善处置善后和管控舆情，社会秩序稳定。

三、事故直接原因

（一）直接原因

煤矿在非建设区域隐蔽布置副井+480 米通风开切眼掘进工作面,迎头段煤层增厚变软、倾角从 55° 增至 70° ,顶底板破碎,支护不力，冒险组织作业，煤层及顶底板滑冒，导致事故发生。

（二）原因分析

1.在非建设区域隐蔽布置掘进工作面。一是根据矿井施工组织设计，目前允许建设区域为一、二采区；一采区标高+550 米～+685 米,二采区标高+550 米～+964 米,而事故区域位于三采区，标高+480 米～+550 米。二是事故区域未安设安全监控系统、人员位置监测系统,未将该区域填绘在采掘工程平面图等相关图上，在上级检查时将该区域封闭，蓄意逃避监管。

2.地质条件发生变化。煤层增厚变软、煤层倾角变大、顶底板破碎。4#联络巷以下煤层厚度为 1.0～1.2 米，4#联络巷以上煤层厚度增厚至 1.6 米；伪顶由 0.1 米增厚到 0.4 米，伪底由 0.2 米增厚至 0.4 米，迎头高度达 2.4 米；煤层倾角由 55°变为 70°（见图 3）；事故上一班作业人员证实，迎头段顶底板变破碎，煤层松软。

3.冒险组织作业。一是副井+480 米区域作业以来，无任何作业规程及安全技术措施[1]，未对支护进行设计。二是事故当班作业人员使用风镐进行掘进作业，出煤超过 30 吨。

4.支护不力。一是通风开切眼掘进工作面违规采用木点柱支

[1] 《煤矿安全生规程》第三十八条：单项工程、单位工程开工前，必须编制施工组织设计和作业规程，并组织相关人员学习。

护[2]，支护间距 1.0 米～1.2 米，未采取背帮接顶措施，不能有效防止片帮冒顶。二是迎头段坡度达 70°，且煤层增厚至 1.6 米，顶底板破碎，未采取加强支护措施[3]。



图 3 +480 米通风切眼 1#、4#联络巷煤层倾角对比图

（三）排除因素

1.排除煤与瓦斯突出因素。通过+921 米回风上山掘进工作面回风流中 T_1、T_2 甲烷传感器数据计算，瓦斯异常涌出量仅 1 立方米/分钟，不符合煤与瓦斯突出特征。

2.排除放炮因素。事故区域未铺设放炮母线，无放炮起爆器，2025 年 4 月 17 日后未发放民用爆炸物品。

3.排除火灾因素。事故现场无过火痕迹，遇难者无烧伤、灼

[2] 《禁止井工煤矿使用的设备及工艺目录（第二批）》18.回采工作面木支柱支护(800 毫米以下煤层除外)，2008 年底起禁止使用。

[3] 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十七条第一款：井下采掘作业，必须按照作业规程的规定管理顶帮，采掘作业通过地质破碎带或者其他顶帮破碎地点时，应当加强支护。

伤现象。

4.排除地震因素。经四川地震台网核实，事发前未监测到事发区域50公里内有2.0级以上天然地震发生。

四、事故暴露出的主要问题

（一）煤矿企业

1.非法违法组织生产。一是以建设之名行生产之实。煤矿在未取得安全生产许可证的情况下，自2024年1月以来，先后在井下20余处作业点组织生产[4]。二是采矿许可证过期仍组织生产[5]。2025年3月1日，矿井采矿许可证到期后，仍然组织生产。

2.弄虚作假逃避监管。一是布置隐蔽作业点作业，包括事故区域的多处违法开采区域均未绘制在任何出具的图纸上[6]，也不安设煤矿安全监控系统和人员位置监测系统[7]，上级检查时进行封闭，刻意隐瞒。二是违法开采区域作业人员均不携带位置识别卡[8]进出井，入井检身记录、掘进进尺台账等均是“两本账”。

3.违规分包采掘作业面。一是煤矿将各隐蔽作业点分包给不具备资质的个人[9]，由各分包人组织人员自行作业，采取“以量计酬”的方式予以结算。二是未将违规作业地点纳入统一管理。

---

[4] 《煤矿安全生产条例》第十七条：煤矿企业进行生产，应当依照《安全生产许可证条例》的规定取得安全生产许可证。未取得安全生产许可证的，不得生产。

[5] 《中华人民共和国矿产资源法》第三条：矿产资源属于国家所有……勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记……

[6] 《煤矿安全规程》第十四条：井工煤矿必须按规定填绘反映实际情况的下列图纸：……（四）采掘工程平面图。……

[7] 《煤矿安全规程》第四百八十七条：所有矿井必须装备安全监控系统、人员位置监测系统、有线调度通信系统。

[8] 《煤矿安全规程》第五百零四条：下井人员必须携带标识卡。……

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第三款：矿山、金属冶炼建设项目和……，不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人，不得将工程分包给不具备相应资质条件的单位。

相关安全管理人员对各分包作业地点基本不开展安全管理和业务指导，主要由矿长和跟班现场管理人员负责。

4.违章指挥作业[10]。一是井下各违法作业点无施工组织设计、作业规程和安全技术措施,仅凭矿长和跟班负责人现场口头指挥。二是各隐蔽作业点均未安设安全监控、人员位置监测、应急广播、视频监控等安全设施，不具备安全生产条件。三是5月16日中班作业人员出井向矿长汇报+480 米通风开切眼掘进面迎头煤层变软、顶板破碎、倾角变陡等异常情况后，矿长仍安排5月17日早班继续作业。

5.安全生产责任制不落实。一是未建立健全煤矿安全生产责任制，未配备生产矿长、“五科”[11]人员及专业技术人员[12]；二是未按规定开展培训。新工人到矿后，仅用半天时间对作业地点进行讲解，未按规定[13]开展安全教育培训。三是未保证基本的安全投入。不向作业人员发放自救器、便携式甲烷检测仪等，作业人员自行购买矿帽、矿灯、衣服等劳保用品[14]。

6.瞒报事故。事故发生后，煤矿未按规定[15]及时向地方政府

[10] 《煤矿安全规程》第八条第三款：从业人员必须遵守煤矿安全生产规章制度、作业规程和操作规程，严禁违章指挥、违章作业。

[11] 《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》五、大力提升从业人员素质……“五科”专业技术人员为主体专业毕业……。

[12] 《煤矿安全生产条例》第二十二条：煤矿企业应当为煤矿分别配备专职矿长、总工程师，分管安全、生产、机电的副矿长以及专业技术人员。

[13] 《煤矿安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第92号）第三十五条第二款：煤矿企业其他从业人员的初次安全培训时间不得少于七十二学时，每年再培训的时间不得少于二十学时。

[14] 《煤矿安全生产条例》第二十四条第一款： 煤矿企业应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，……并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，……。

及监管监察部门报告事故情况，自行组织人员冒险施救。

（二）地方监管部门

1.万源市应急管理局。未按规定[16]履行煤矿安全监管[17]和行业管理[18]职责。日常检查工作不全不实，未将打击非法违法行为纳入重点检查内容，对长石二煤矿长期非法违法生产情况失察；复工验收把关不严，在长石二煤矿矿级管理人员、业务科室人员和技术人员配备不足，建设单位、监理单位均未在矿，且采矿许可证于3月1日到期的情况下，批准煤矿2月28日复工；未按规定[19]将3月3日作出的监管指令通知公安机关，却让煤矿向公安机关申请封存民用爆炸物品[20]，而煤矿3月20日仍购买入库民用爆炸物品；对驻矿安监员履职情况疏于管理[21]，对驻矿安监员纪律松懈，擅自离岗等行为失察[22]。

2.万源市公安局。未按规定[23]履行民用爆炸物品监管职责。

---

[16] 《煤矿安全生产条例》第四十条第二款：县级以上人民政府相关主管部门对未依法取得安全生产许可证等擅自进行煤矿生产的，应当依法查处。

[17] 《关于印发<万源市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万委办〔2019〕67号）第三条第（十五）项：承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况……

[18] 《关于印发<万源市应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（万委办〔2019〕67号）第三条第（十四）项：负责全市煤炭行业生产管理……

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第七十条第一款：负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，……负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。

[20] 《安全生产行政执法现场处理措施决定书》（万）应急煤行现决字〔2025〕10号 第2条：请长石二煤矿立即向公安机关申请封存民用爆炸物品。

[21] 《万源市人民政府关于印发<万源市煤矿驻矿安全监督员管理办法>的通知》（万府办发〔2021〕75号）第七条：驻矿安监员的管理、业务指导和考核由市应急管理局负责，驻矿安监员日常工作同时接受属地乡镇人民政府（街道办）监督。

[22] 《万源市人民政府关于印发<万源市煤矿驻矿安全监督员管理办法>的通知》（万府办发〔2021〕75号）第七条：驻矿安监员的管理、业务指导和考核由市应急管理局负责，驻矿安监员日常工作同时接受属地乡镇人民政府（街道办）监督；第十一条第（五）项：市应急管理局每天对驻矿安监员考勤……

[23] 《民用爆炸物品安全管理条例》（国务院令第466号）第二十一条：民用爆炸物品使用单位申请购买民用爆炸物品的，应当向所在地县级人民政府公安机关提出购买申请，并提交下列有关材料：……（四）购买的品种、数量和用途说明。受理申请的公安机关应当自受理申请之日起5日内对提交的有关材料进行审查，……。《民用爆炸物品购买许可证》应当载明许可购买的品种、数量、购买单位以及许可的有效期限。第四条第二款：公安机关负责民

未认真审查长石二煤矿使用民用爆炸物品数量、用途，未流转处理万源市自然资源局于3月5日下达的《关于暂停万源市长石煤业有限公司长石二煤矿井下建设作业的通知》，长石二煤矿3月20日仍购买入库民用爆炸物品，4月17日才被封存。

3.万源市自然资源局。对长石二煤矿采矿许可证过期非法违法组织生产行为漏管失察[24]，对下达的《关于暂停万源市长石煤业有限公司长石二煤矿井下建设作业的通知》未跟踪落实。

4.长石二煤矿安全监管工作专班。未按规定[25]履行专班职责任务。未认真检查煤矿管理团队的履职能力和驻矿安监员的履职情况，未有效制止和查处非法违法生产行为，未跟踪落实万源市应急管理局、自然资源局关于停止煤矿井下建设的监管工作指令。

（三）地方党委政府

1.万源市永宁镇党委政府。未按规定[26]落实煤矿安全生产属地管理职责。落实属地“打非治违”职责不力，未发现并制止长石二煤矿非法违法生产行为[27]；未有效监督煤矿落实万源市应急管理局、自然资源局关于停止井下建设的监管指令；对派出的驻

用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。《关于印发万源市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（万府办发〔2011〕59号）第二条第（五）项：万源市公安局治安管理大队负责治安管理工作；负责对公共场所、特种行业的管理……

[24] 《中共万源市委办公室 万源市人民政府办公室关于印发万源市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（万委办〔2022〕145号）第三条第（十一）：负责全市矿产资源管理工作，负责矿产资源储量、压覆矿产资源、矿业权管理……。

[25] 《万源市安全生产委员会办公室关于调整煤矿安全生产“一矿一专班”的通知》（万安办发〔2024〕110号）专班职责任务：（一）定期分析研判当前煤矿安全生产工作，督促落实煤矿企业安全生产主体责任，监督检查企业管理团队的履职能力，检查驻矿安监员的履职情况；（二）每月至少对煤矿开展一次检查督查……（三）管控煤矿非法违法违规行为……（六）跟踪落实监管监察执法工作指令。

[26] 《煤矿安全生产条例》第三十九条：煤矿安全生产实行地方党政领导干部安全生产责任制，强化煤矿安全生产属地管理。

[27] 《煤矿安全生产条例》第四十条第三款：乡镇人民政府在所辖区域内发现未依法取得安全生产许可证等擅自进行煤矿生产的，应当采取有效措施制止，并向县级人民政府相关主管部门报告。

矿安监员的履职情况疏于管理。

2.万源市党委政府。未认真履行煤矿安全生产属地管理职责。落实煤矿“打非治违”工作不力，涉煤监管部门协同联动机制不畅[28]，对煤矿安全工作专班和相关职能部门、乡镇履行煤矿安全生产监管职责的情况疏于监督管理。

五、有关责任人员和单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员（2人）

1.冯某安，男，长石二煤矿矿长，负责全矿安全生产工作。未认真履行安全生产管理职责，非法违法组织生产，弄虚作假逃避监管，违规分包采掘作业面，违章指挥作业。应对此次事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

2.杨某跃，男，长石二煤矿副井+480米通风开切眼掘进作业工作面承包人。在地质条件发生变化的情况下冒险作业。应对此次事故负直接责任,鉴于其已在事故中死亡,建议不再追究责任。

（二）已被司法机关采取强制措施人员（8人）

1.张某军，男，万源市华森有限责任公司董事长，长石二煤矿实际控制人之一。非法违法组织生产,安全生产责任制不落实,瞒报生产安全事故,应对此次事故负直接责任。因涉嫌犯罪,2025年6月12日被万源市公安局刑事拘留。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项[29]的规定，建议处上一年收入（120

[28] 《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见 》（厅字〔2023〕21号）（十九）：落实矿山安全监管责任。……建立部门联合执法和问题线索移交机制，……。

[29]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

万元）60%计 72 万元的罚款；依据《生产安全事故报告和调查处理条例》 第三十六条第一项[30]的规定，建议处上一年收入 70%计 84 万元的罚款；合计处罚款 156 万元。依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》的规定[31]，建议列入严重失信主体名单。

2.李某平，男，成都枫荷昱锦实业有限公司驻万源市负责人，长石二煤矿实际控制人之一。安全生产责任制不落实，瞒报生产安全事故，应对此次事故负直接责任。因涉嫌犯罪，2025 年 6 月 12 日被万源市公安局刑事拘留。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定，建议处上一年收入（38.4 万元）60%计 23.04 万元的罚款。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项的规定，建议处上一年收入 70%计 26.88 万元的罚款；合计处罚款 49.92 万元。依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》的规定，建议列入严重失信主体名单。

3.聂某航，男，长石二煤矿法定代表人。安全生产责任制不落实，瞒报生产安全事故，应对此次事故负直接责任。因涉嫌犯罪，2025 年 7 月 11 日被万源市公安局刑事拘留。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定，建议处上一年收入（14.4 万元）60%计 8.64 万元的罚款。依据《生产安全事故

[30] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入 60%至 100%的罚款……；（一）谎报或者瞒报事故的。《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第二百三十五条 事故发生煤矿企业主要负责人在事故发生后……，或者瞒报、谎报、迟报事故，……的违反行为。第一阶次 对主要负责人处上一年年收入 60%至 80%的罚款。

[31] 《安全生产严重失信主体名单管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第 11 号）第六条：下列发生生产安全事故的经营单位及其有关人员应当列入严重失信主体名单：（四）瞒报、谎报生产安全事故的生产经营单位及其有关责任人员。

报告和调查处理条例》第三十六条第一项的规定，建议处上一年收入70%计10.08万元的罚款；合计处罚款18.72万元。依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》的规定，建议列入严重失信主体名单。

4.陈某才，男，长石二煤矿总经理，代表实际控制人管理长石二煤矿。非法违法组织生产，安全生产责任制不落实，瞒报生产安全事故，应对此次事故负直接责任。因涉嫌犯罪，2025年6月12日被万源市公安局刑事拘留。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第二项的规定，建议处上一年收入（24万元）60%计14.4万元的罚款。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项的规定，建议处上一年收入70%计16.8万元的罚款；合计处罚款31.2万元。依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》的规定，建议列入严重失信主体名单。

5.陈某戊，男，长石二煤矿安全副矿长。未按规定开展安全培训，未制止和报告非法违法生产行为[32]，应对此次事故负有直接责任。因涉嫌犯罪，2025年5月25日被万源市公安局采取刑事强制措施。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[33]的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入（11.36万元）35%计3.97万元的罚款。

---

[32] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款：生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

[33] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6.林某，男，长石二煤矿总工程师。未对事故地点的安全情况开展安全检查，未将隐瞒采掘工作面绘制在各类图纸上，应对此次事故负有直接责任。因涉嫌犯罪，2025 年 7 月 8 日被万源市公安局采取刑事强制措施。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入（10.17 万元）35%计 3.56 万元的罚款。

7.丁某和，男，长石二煤矿副井井长。非法违法组织生产，违规分包，违章指挥，应对此次事故负有直接责任。因涉嫌犯罪，2025 年 5 月 25 日被万源市公安局采取刑事强制措施。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，处上一年收入（18.48 万元）35%计 6.47 万元的罚款。

8.龙某旭，男，长石二煤矿实际控制人张友军的驾驶员。毁灭相关证据，妨碍事故调查。因涉嫌犯罪，2025 年 6 月 11 日被万源市公安局采取刑事强制措施。

（三）建议移送司法机关处理的人员（2 人）

1.刘某炜，群众，万源市永宁镇驻矿安监员，2021 年 9 月 22 日起派驻长石二煤矿。未按规定履行驻矿监管职责，未发现和制止煤矿违法生产行为[34]；未按规定监督煤矿民用爆炸物品使用和井下密闭启封情况[35]；未督促煤矿落实万源市应急管理局、自然

[34] 《万源市人民政府关于印发<万源市煤矿驻矿安全监督员管理办法>的通知》（万府办发〔2021〕75 号）第十条第（一）项：监督所驻煤矿依法办矿……。

[35] 《万源市人民政府关于印发<万源市煤矿驻矿安全监督员管理办法>的通知》（万府办发〔2021〕75 号）第十条第（八）项：监督所驻煤矿严格执行井下密闭、栅栏备案管理及启封报批制度……。第（九）项：监督每日民用爆炸物品用量并建立台账……。

资源局责令停止煤矿井下建设的监管工作指令[36]；2025 年 5 月 17 日未请假擅自离岗[37]。应对此次事故负直接责任，建议移送司法机关追究刑事责任。因涉嫌严重违纪违法，2025 年 6 月 17 日被达州市纪委监委采取留置措施。

2.蒲某安，群众，万源市应急管理局驻矿安监员，2025 年 4 月 15 日起派驻长石二煤矿。未按规定履行驻矿监管职责，未发现和制止煤矿违法生产行为；未按规定监督煤矿民用爆炸物品使用和井下密闭启封情况；2025 年 5 月 15 至 17 日未请假擅自离岗。应对此次事故负直接责任，建议移送司法机关追究刑事责任。因涉嫌严重违纪违法，2025 年 6 月 17 日被达州市纪委监委采取留置措施。

（四）对有关公职人员的责任划分建议（19 人）

1.于某，中共党员，万源市应急管理局煤矿安全监管股股长，负责万源市辖区煤矿安全生产监督管理工作。未认真开展煤矿“打非治违”工作，对长石二煤矿建设工程疏于管理；复工验收把关不严，在该矿安全管理和技术人员配备不足，且采矿许可证于2025年3月1日到期的情况下，同意煤矿2025年2月28日复工；未将责令停止建设的执法文书送达公安局等相关单位。应对此次事故负直接责任，因涉嫌严重违纪违法，2025 年 7 月 16 日被达州市纪委监委采取留置措施。

[36] 《万源市人民政府关于印发<万源市煤矿驻矿安全监督员管理办法>的通知》（万府办发〔2021〕75 号）第十条第（十）项：监督所驻煤矿落实各级煤矿安全监管监察部门的监管监察指令……。

[37] 《万源市人民政府关于印发<万源市煤矿驻矿安全监督员管理办法>的通知》（万府办发〔2021〕75 号）第十一条第（十）项：驻矿安监员请假必须按程序书面报经市应急管理局领导批准并报告属地乡镇人民政府，未经批准不得擅自离岗……。

2.王某飞，中共党员，万源市社会工作部部长，2021年至2024年2月任万源市应急管理局局长。因涉嫌严重违纪违法，2025年7月16日被达州市纪委监委采取留置措施。

3.苏某，中共党员，驻矿安监员，2024年10月10日至2025年4月14日派驻长石二煤矿。未按规定履行驻矿监管职责，未发现和制止该矿长期违法生产行为；未依规监督煤矿民用爆炸物品使用和井下密闭启封情况；未督促煤矿落实万源市应急管理局、自然资源局责令停止煤矿井下建设的监管工作指令。应对此次事故负直接责任。

4.冉某成，中共党员，2023年7月任万源市应急管理局煤炭管理股股长，负责煤炭行业生产管理工作。未按规定履行煤矿行业管理职责，未认真开展煤矿“打非治违”工作；未及时发现长石二煤矿违规分包、长期违法生产问题；对该矿复工验收把关不严。应对此次事故负直接责任。

5.曹某武，中共党员，万源市应急管理局煤矿安全生产总技术负责人，长石二煤矿安全监管工作专班成员。未认真检查煤矿管理团队的履职能力，未有效制止和查处非法违法行为；未跟踪落实万源应急管理局、万源市自然资源局关于停止煤矿井下建设的监管工作指令；对驻矿安监员未按规定履职失察。应对此次事故负重要领导责任。

6.张某杰，中共党员，2024年3月任万源市应急管理局党委委员、总工程师，负责煤炭行业管理、煤矿安全生产监管工作，

分管煤炭管理股、煤矿安全监管股。未按规定履行煤矿安全监管、行业管理职责，对煤炭管理股、煤矿安全监管股人员及驻矿安监员履职情况疏于管理；对长石二煤矿安全管理人员配备不齐、违规分包、长期违法生产等行为失察。应对此次事故负主要领导责任。

7.郭某超，中共党员，2024 年 3 月任万源市应急管理局党委书记、局长，主持全面工作。未按规定履行岗位职责，对本单位煤矿安全分管领导、煤炭管理股和煤矿安全监管股人员的履职情况疏于管理；对长石二煤矿长期违法生产行为、停止煤矿井下建设的监管指令未书面送达相关部门等失察。应对此次事故负主要领导责任。

8.苏某中，中共党员，2019 年 11 月任万源市公安局治安管理大队副大队长，长石二煤矿安全监管工作专班成员。未认真检查煤矿管理团队的履职能力和驻矿安监员的履职情况；未有效制止和查处非法违法行为；未跟踪落实万源市应急管理局、自然资源局关于停止煤矿井下建设的监管工作指令；未认真审定该矿使用民用爆炸物品的数量和用途，未及时停供和封存民用爆炸物品。应对此次事故负重要领导责任。

9.王某，中共党员，2022 年 5 月任万源市公安局治安管理大队大队长，负责民用爆炸物品监管工作。未认真审定长石二煤矿使用民用爆炸物品的数量和用途；未按规定及时接收和流转万源市自然资源局关于该矿停止建设的通知；未及时停供、封存该矿

民用爆炸物品。应对此次事故负主要领导责任。

10.侯某星,中共党员,2018 年 2 月任万源市公安局党委委员、副局长,分管治安管理大队。对治安管理大队履职情况疏于管理,未督促治安管理大队及时停供和封存长石二煤矿民用爆炸物品。应对此次事故负重要领导责任。

11.陶某游，中共党员，万源市自然资源局党组成员、总工程师,2025 年 2 月 21 日起任长石二煤矿安全监管工作专班负责人。未认真检查煤矿管理团队的履职能力和驻矿安监员的履职情况,未有效制止和查处非法违法行为；未督促长石二煤矿落实万源市应急管理局、自然资源局下达的停止井下建设的工作指令；对该矿采矿许可证过期非法违法组织生产行为漏管失察。应对此次事故负主要领导责任。

12.徐某兵，中共党员，国网万源市供电公司官渡供电所长石供电服务站站长，长石二煤矿安全监管工作专班成员。未认真履行安全监管工作专班职责,2025 年未到长石二煤矿开展检查督查。应对此次事故负重要领导责任。

13.丁某嵩，中共党员，2023 年 12 月任万源市永宁镇应急管理办公室负责人。未认真落实永宁镇党委政府关于安全生产工作部署和要求，落实属地“打非治违”职责不力，未发现并制止长石二煤矿违法生产行为；未督促长石二煤矿落实万源市应急管理局、自然资源局下达的监管指令；对派出的驻矿安监员的履职情况疏于管理。应对此次事故负主要领导责任。

14.朱某博，中共党员，万源市永宁镇副镇长，2025 年 3 月 10 日分管安全工作。未认真落实永宁镇党委、政府关于安全生产工作部署和要求，对应急管理办公室人员履职情况疏于管理；落实属地“打非治违”职责不力，未发现并制止长石二煤矿违法生产行为；未督促长石二煤矿落实万源市应急管理局、自然资源局下达的监管指令。应对此次事故负主要领导责任。

15.程某，中共党员，2024 年 1 月任万源市永宁镇党委副书记、镇长。未认真落实万源市委、市政府关于安全生产工作部署和要求，对分管安全生产副镇长、应急管理办公室人员履职情况疏于管理；落实属地“打非治违”职责不力，对长石二煤矿违法生产行为失察。应对此次事故负重要领导责任。

16.李某，中共党员，2023 年 7 月任万源市永宁镇党委书记。未认真落实万源市委、市政府关于安全生产工作部署和要求，落实属地“打非治违”职责不力，对长石二煤矿违法生产行为失察。应对此次事故负重要领导责任。

17.李某，中共党员，2024 年 7 月任万源市委常委、副市长，挂包长石二煤矿。未按规定履行挂包职责，对长石二煤矿长期违法生产行为失察[38]；对万源市监管部门煤矿安全监管人员、乡镇党委政府煤矿安全负责人员、监管专班工作人员和驻矿安监员履职情况疏于管理[39]。应对此次事故负重要领导责任。

[38] 《关于印发<万源市县级包矿领导调整方案>的通知》（万委办〔2024〕74 号）主要职责：（三）督促挂包煤矿持续保持安全生产条件，证照齐全有效，依法经营。

[39] 《关于印发<万源市县级包矿领导调整方案>的通知》（万委办〔2024〕74 号）主要职责：（七）监督检查市级监管部门煤矿安全监管人员、乡镇党委政府煤矿安全负责人员、驻矿安监员监管工作。

18.郑某成，中共党员，2024 年 6 月任万源市委常委、常务副市长，分工负责应急管理、安全生产等工作。落实煤矿安全生产属地管理职责不力，未认真贯彻执行国家有关煤矿安全生产法规、政策；对煤矿安全工作专班、有关职能部门和产煤乡镇开展煤矿安全监管工作疏于管理；煤矿“打非治违”工作协同联动机制不畅。应对此次事故负重要领导责任。

19.朱某，中共党员，2021 年 9 月任万源市委副书记、市长，负责政府全面工作。组织开展煤矿“打非治违”工作不力；对分管领导、涉煤乡镇履行煤矿安全生产监管职责的情况疏于管理。应对此次事故负重要领导责任。

根据省纪委监委等 5 部门印发的《关于在生产安全责任事故追责问责审查调查中加强协作配合的办法（试行）》（川纪发〔2022〕2 号）的规定，建议将上述公职人员移交达州市纪委监委进行追责问责审查调查。

（五）建议给予行政处罚人员（2 人）

1.蒲某，男，长石二煤矿机电副矿长，负责全矿机电运输管理工作。未认真履行安全生产管理职责，未认真检查本单位的安全生产状况，未制止和纠正违章指挥行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五、六项[40]规定，应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六

[40] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

条的规定，建议吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证，并处上一年收入（6.78 万元）35%计 2.37 万元的罚款。

2.黄某润，男，长石二煤矿调度室负责人，全面负责调度室工作。未认真履行安全生产管理职责，未制止和纠正违章违规行为。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项的规定，应对此次事故负直接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议处上一年收入（7.7 万元）35%计 2.69 万元的罚款。

（六）对相关单位的责任认定和处理建议

1.长石二煤矿。安全生产责任制不落实，非法违法组织生产，弄虚作假逃避监管，违规分包作业，瞒报事故，且情节特别严重，影响特别恶劣，造成重大社会影响。违反《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款[41]、第二十条[42]、第八十三条第二款[43]及《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[44]的规定，应对此次事故负主体责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款[45]的规定，建议处罚款 600 万元；依据《生

[41] 《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制……。

[42] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[43] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[44] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故 报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[45] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第二款：发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第二百三十二条 煤矿企业对较大事故负有责任的事故罚款……。第四阶次 情节特别严重、影响特别恶劣的，对煤矿企业处 200 万元的二倍以上五倍以下的罚款。

产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项[46]的规定，建议处罚款200万元；合计处罚款800万元。依据《安全生产严重失信主体名单管理办法》的规定,建议列入严重失信主体名单。

长石二煤矿未依法取得安全生产许可证，擅自组织生产的违法行为，移交达州市应急管理局依法处理。

依据《煤矿安全生产条例》第七十条第一项[47]的规定，提请万源市人民政府对长石二煤矿予以关闭。

2.建议责令万源市永宁镇党委、政府向万源市市委、市政府作出深刻检查。

3.建议责令万源市应急管理局、万源市公安局、万源市自然资源局向万源市人民政府作出深刻检查。

4.建议责令万源市市委、市政府向达州市市委、市政府作出深刻检查。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念不牢固

习近平总书记多次强调，要牢牢树立发展不能以牺牲人的生命为代价这个观念。这个观念一定要非常明确、非常强烈、非常坚定。本次事故反映出煤矿毫无安全发展理念，种种非法违法行为毫无底线，典型的赌徒心理，置矿工生命财产安全不顾，唯利

[46] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款……；（一）谎报或者瞒报事故的。《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第二百四十四条 谎报或者瞒报事故的违法行为……。第三阶次 谎报或者瞒报较大事故的，对煤矿企业处150万元以上200万元以下的罚款。

[47] 《煤矿安全生产条例》第七十条：煤矿企业存在下列情形之一的，应当提请县级以上地方人民政府予以关闭：（一）未依法取得安全生产许可证等擅自进行生产的；……

是图。地方政府及其部门对安全发展理念的认识不深入，安全发展理念树立不牢,安全生产的红线意识、底线思维入脑入心不够，没有统筹好发展和安全。

（二）法治意识极其淡漠

长石二煤矿严重失守安全生产红线和法律底线，“七假五超三瞒三不两包”典型违法行为突出。存在假图纸、假密闭、假数据、假履职、假团队，证照超期、超批准的区域作业，隐瞒作业地点、隐瞒作业人数、瞒报事故，不具备生产条件、拒不执行监管指令、不经批准恢复生产、违规分包。

（三）煤矿安全管理混乱

长石二煤矿煤层倾角大，煤层薄，建设资金缺乏，技改工程推进困难。安全投入严重不足，开采工艺和装备落后，连最基本的矿灯、劳保用品等都不给职工配备。从业人员素质差，“草台班子”管矿，“路边队伍”作业。安全管理混乱 ，见煤就采，多点开花，不顾安全条件，无章可循，冒险蛮干。

（四）地方监管层层失守

本次事故充分反映出地方政府及其部门“打非治违”工作不力，履职尽责有差距，责任落实层层递减。专业监管人员发现问题的意愿不强，能力不足，作风不实。安全检查走马观花，验收把关和火工产品管理不严、驻矿盯守形同虚设。未建立健全齐抓共管的安全生产责任体系，应急管理、公安、自然资源等部门在安全监管上信息不畅，缺乏有效沟通协调，“三管三必须”落实

不到位。

（五）吸取事故教训不深刻

达州市非法违法生产屡查屡犯，多发频发，同类事故重蹈覆辙。2015 年以来，达州市煤矿发生较大以上事故 4 起，遇难 15 人，事故起数、死亡人数分别占同期全省较大以上事故的 28.6%、24.2%。如开江县 2016 年发生菜籽河煤矿“11·12”较大瓦斯事故、2017 发生天师煤矿“10·2”较大瓦斯事故，均为建设矿井非法违法生产导致的事故。本次事故发生在达州市组织开展煤矿安全大检查期间，暴露出大检查工作流于形式，没有深刻吸取事故教训，没有针对性地开展排查整治。

七、事故整改和防范措施建议

（一）积极引导煤矿关闭退出

达州市及万源市要严格按照《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（以下简称“两办《意见》”）“对长期停工停产、资源枯竭的矿山，灾害严重且难以有效防治的煤矿，积极引导退出”的要求，分类处置煤矿建设项目，对其投入能力、工程进展、管理能力、资源条件、安全条件、投资回报预期等进行认真清理，形成“一矿一策”的工作方案和处置方案，通过财政补贴、信贷支持、产能指标交易等多种政策引导一批资源枯竭、改造困难、发展无望的煤矿退出，从源头上切实化解煤矿安全风险。

（二）严厉打击非法违法行为

达州市及万源市要制作事故警示教育片，在全市开展警示教育，深刻吸取本次事故教训。强力开展煤矿“打非治违”工作，对非法生产要按照“四个一律”严肃处理，坚决根治隐蔽工作面作业等顽瘴痼疾。严格执行《国家矿山安全生产举报奖励实施细则》等制度，对如实举报非法违法生产建设、瞒报事故等重大违法行为的予以重奖，充分调动群众监督的积极性。

（三）督促落实安全生产主体责任

达州市及万源市要督促辖区内煤矿按照两办《意见》“八条硬措施”的刚性要求，切实保障安全生产投入，提升本质安全水平。要督促企业建立健全安全生产责任制，配备符合要求的管理人员和技术人员，加强安全生产教育培训，认真落实隐患排查治理和安全风险分级管控双重预防工作机制。杜绝“草台班子”“路边队”“非法转包分包”。

（四）完善煤矿安全监管工作机制

达州市及万源市要建立煤矿安全监管联动协调机制，形成上下贯通、信息共享、齐抓共管、协同高效的煤矿安全监管工作格局。应急管理部门要发挥好牵头和协调作用，切实加强风险管控和隐患排查治理。公安部门要加强煤矿民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理，监控民用爆炸物品流向。自然资源部门要加强矿产资源开采监管，防止超层越界和采矿许可证过期开采。乡镇要加强属地监管，通过村民、在矿务工人员、运输车辆等多途径掌握实情和线索，及时发现和制止非法违法生产。

（五）落实属地党政领导安全责任

达州市及万源市政府要严格按照两办《意见》落实地方领导责任和部门监管责任。明晰各级领导和部门的煤矿安全监管责任，加强考核、奖惩和责任追究。定期研究解决煤矿安全生产领域的突出、共性、深层次问题。制定符合实际的煤矿安全生产规划，强化顶层设计。加强矿山安全监管机构和队伍建设，专业监管人员配备比例不低于在职人员的75%。