稷山县建勇建材有限公司

“4·25”一般窒息事故调查报告

稷山县人民政府事故调查组

2025 年 6 月

目 录

一、 事故基本情况 3

（一）事故发生单位概况 3

（二）事故发生单位安全管理情况 4

（三）事故发生经过 5

（四）事故现场情况 7

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 17

二、 事故应急处置及评估情况 17

（一）事故信息接报及响应情况 17

（二）事故现场应急处置情况 18

（三）医疗救治和善后情况 18

（四）事故应急处置评估 19

三、 事故原因分析 19

（一）直接原因技术分析 19

（二）直接原因 21

（三）间接原因分析 21

四、有关责任单位存在的主要问题 22

（一）事故单位存在的主要问题 222

（二） 地方党委政府有关部门存在的主要问题 222

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 23

（一） 对有关责任人员处理建议 23

（二） 对有关责任单位处理建议 25

六、事故主要教训 26

七、事故整改和防范措施 26

2025年4月25日3时许，稷山县稷峰镇杨赵村稷山县建勇建材有限公司破碎车间生产过程中发生一起窒息事故，事故造成一人死亡，直接经济损失约105万元。

事故发生后，稷山县县委、县政府领导高度重视，要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，严肃追究相关人员责任，深刻汲取事故教训，维护社会稳定。根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定和文件要求，稷山县人民政府于2025年4月28日成立了由县委常委、常务副县长王瑞为组长，县政府办副主任乔木和县应急管理局局长梁永林为副组长，县纪委监委、县检察院、县法院、县工信局、县公安局、县总工会、县人社局、县卫健局、稷峰镇抽调人员组成稷山县建勇建材有限公司“4·25”一般窒息事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，认真开展了事故调查工作。事故调查组通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询等，查明了事故经过、原因和直接经济损失，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露出的突出问题，提出了对有关责任单位、责任人的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定：稷山县建勇建材有限公司“4·25”一般窒息事故是一起因作业人员冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

本次事故发生单位：稷山县建勇建材有限公司。

该公司成立时间于2016年05月11日； 2023年7月3日换发了营业执照，统一社会信用代码：91140824MA0GU6D12N；经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）注册地：山西省运城市稷山县稷峰镇杨赵村；法定代表人：董刘勇。经营范围：一般项目：砖瓦制造；砖瓦销售；建筑砌块销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售。（依法须经批准的项目外，凭营业依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动，具体经营以相关部门批准文件或许可证为准）。

该公司为新型墙体砖生产企业，年生产能力6000万块，其新建年产6000万块新型墙体砖建设项目于2016年12月26日取得《稷山县发展和改革局企业投资项目备案证》（稷发改备案[2016]48号），2018年11月，委托山西中条山工程设计研究有限公司编制了《稷山县建勇建材有限公司建年产6000万块新型墙体砖建设项目安全设施设计》，2019年7月，委托内蒙古吉安劳动安全评价有限责任公司对项目进行安全设施验收，并编制了《稷山县建勇建材有限公司建年产6000万块新型墙体砖建设项目安全验收评价报告》。

该公司共有38人，其中总经理、副经理各1人，兼职安全

员一名（劳务承包人兼任），共有破碎、陈化、制砖、烧结和包装五个车间。从2018年开始，该公司将破碎、陈化、制砖、烧结五个车间的生产操作及设备维修的劳务外包给闫俊杰，劳务人员由闫俊杰聘用，共25人。

（二）事故发生单位安全管理情况

本次事故发生地点位于破碎车间粘土下料口，破碎车间共有5名员工，其中装载机司机1人，粘土准备生产线操作工1人，煤矸石准备生产线操作工1人，皮带清理工2人，均为劳务外包人员。2024年年底，公司因环保原因和市场原因暂时停产，2025年4月12日开始进行设备检修调试，各工序根据情况逐步恢复生产。破碎车间采用一班制生产方式，每天23时到次日7时左右组织生产。

该公司主要生产煤矸石砖，由经粉碎的煤矸石和粘土按一定比例的烧结制成，主要生产工艺有：原料储存、原料破碎、混合陈化、制坯、烧结、成品包装等工序；原料破碎车间是将储存在原料堆场的煤矸石和粘土破碎成符合要求的粒度，送入混料仓，然后加入适量水混合搅拌，送入陈化工序。粘土破碎工序的主要设备有下料斗、破碎机、滚筒筛，设备间由皮带输送机输送物料，最后由皮带输送机送入粉料仓进入下道工序。

2024年2月，稷山县建勇建材有限公司编制修订了包括《安全生产委员会及安全例会制度》《安全教育培训制度》《安全生产检查及隐患排查管理办法》等18项安全生产管理制度，制订

了公司领导、职能人员及班组长、岗位员工等20类人员的安全生产责任制，2024年2月，对岗位安全及职业卫生操作规程进行了修订，2024年公司组织人员对生产安全事故应急预案进行了修订，并于2024年3月20日由总经理董刘勇签发执行，预案包括一个综合预案，11项专项预案和三个现场处置方案。

主要负责人董刘勇于2023年11月11日取得运城市华安应急安全服务有限公司《安全生产培训合格证》（建材行业主要负责人），编号：142727**********11，有效期至 2026 年 11 月 10 日。

兼职安全管理人员闫俊杰于2023年11月11日取得运城市华安应急安全服务有限公司《安全生产培训合格证》（建材行业安全管理人员），编号：411323**********96，有效期至2026年11月 10 日。

2025年4月10日，组织了员工收心及事故警示教育培训，吴维琴参加了培训。企业提供了4月份日常隐患排查治理记录表，共排查治理隐患5项。

（三）事故发生经过

2025年4月24日23时许，破碎车间当班4人（吴维琴、兰勤生、张有昌、段良云）到岗，清理工1人请假，按照各自岗位职责开始作业，吴维琴负责操作粘土破碎系统设备，张有昌负责操作煤矸石破碎系统设备及搅拌机，兰勤生负责驾驶装载机给煤矸石和粘土下料仓加料，加料方式为兰勤生在装载机上看到料

仓内料不多时，就自行驾驶装载机加料，不与吴维琴及张有昌沟通；根据现场监控视频及结合谈话笔录，4 月 25 日 2 时 26 分，兰勤生上了一铲土，随后将装载机停在料仓东北方，其后一直到 3 时 1 分 34 秒，未看到装载机移动及兰勤生出现在视频范围内，2 时 50 分左右，吴维琴在张有昌的煤矸石破碎操作室坐了几分钟，看到土粉料仓快满，离开操作室，2 时 50 分 10 秒，从厂房西侧出来的转到料仓前看了一下，51 分向南走出视频区域，52 分 6 秒从料棚东侧走到北侧随后返回，56 分 38 秒从料棚东侧出来去关闭皮带输送机，57 分 40 秒拿着撬棍从料棚东侧走到北侧，随后再没有在视频中出现，3 时 1 分 34 秒到 3 分 35 秒，兰勤生启动装载机加了三铲土，随即加了 6 铲煤矸石，9 分 50 秒又加了两铲土，11 分 25 秒又将装载机停在料棚东北，36 分 17 秒兰勤生启动装载机加了三铲煤矸石，41 分 05 秒将装载机停在料棚西侧，45 分 10 秒看到料仓上部西侧平放一根撬棍，就下车将撬棍扔到料棚东侧；大约 3 时 20 分左右，张有昌发现粉料仓没土了，把搅拌机停机，去喊吴维琴没应答，就去车间门口、吴维琴管辖的皮带底下等处寻找未果，随后打电话通知在厂区宿舍休息的闫俊杰，闫俊杰马上来到车间，两人又到厂区车间内、吴维琴的私家车内等处去寻找也未找到，他们怀疑有可能掉到料仓内，3 时 48 分，将车间内所有设备停下来，张有昌从料仓上部格栅间下到料仓内，兰勤生在下料口外皮带处，其它人员及随后赶来的公司检修工周锁成、闫金生等人在料仓上面，大家配合清理料

仓内的粘土，大约4时21分，发现吴维琴被掩埋。

（四）事故现场情况

调查组于2025年4月29日对事故现场进行了勘查。现场勘查情况如下：

事故现场位于稷山县稷峰镇杨赵村稷山县建勇建材有限公司内部北侧破碎车间上料工序进料口。

进料口护板采用1cm厚钢板焊接而成，呈梯形结构，其中进料口长4.6m，宽3m，深2.7m，进料口上端设置有钢格栅，钢格栅长3.8m，宽4.4m，钢格栅设置有一个横杆，横杆采用18#槽钢焊接，将钢格栅分为南北两部分，钢格栅竖杆采用Φ20mm圆钢焊接而成，两根竖杆之间间距为35cm，长度为1.9m。钢格栅南高北低，呈斜坡放置。进料口护板及钢格栅均为企业根据经验焊接而成。进料口西、南、东及顶部采用彩钢棚围护，北侧敞开，南侧开有一小门。

作业场所地面上放置有进料口清料用的钢钎，钢钎采用Φ30mm，长度2.6m的钢管。

用于装料的装载机为雷沃轮胎式装载机ETX系列，型号为FL955HN5D2J5J1A502，制造日期为2019年，装土量为2.8m^3/铲斗。装载机前后照明灯具完好有效。

料仓区域顶部安装有照明灯，可以满足正常生产需求。

进料口东南侧厂房上安装有监控视频，监控视频可以看到进料口彩钢棚的南侧，看不到进料口。


08:47
西行庄村
李家庄村
北熟汾村
李老庄村
光马村
王守庄村
泉掌镇
京昆高速
G5
一家庄
太杜营业点
下堡村
武平村
永丰庄村
廉城堡
泽古线
下廉村
古交镇
京昆线
G108
南李村村
樊村
西马村
北辛庄村
东榆村
马庄村
临夏线
南辛庄村
万安镇
新红村
杜庄
腾讯地图
北侯村
稷山县建勇建材有限公司
山西省运城市稷山县稷峰镇永娃砖厂东50米

图 1 项目区域位置图



图 2 事故发生地点（破碎车间）



图 3 料仓进料口装土的装载机



图 4 料仓进料口



图 5 清理进料口堵塞工具钢钎



图 6 料仓进料口东侧设置的清理堵料作业平台



图 7 料仓进料口顶部设置的格栅



图 8 人员发现位置

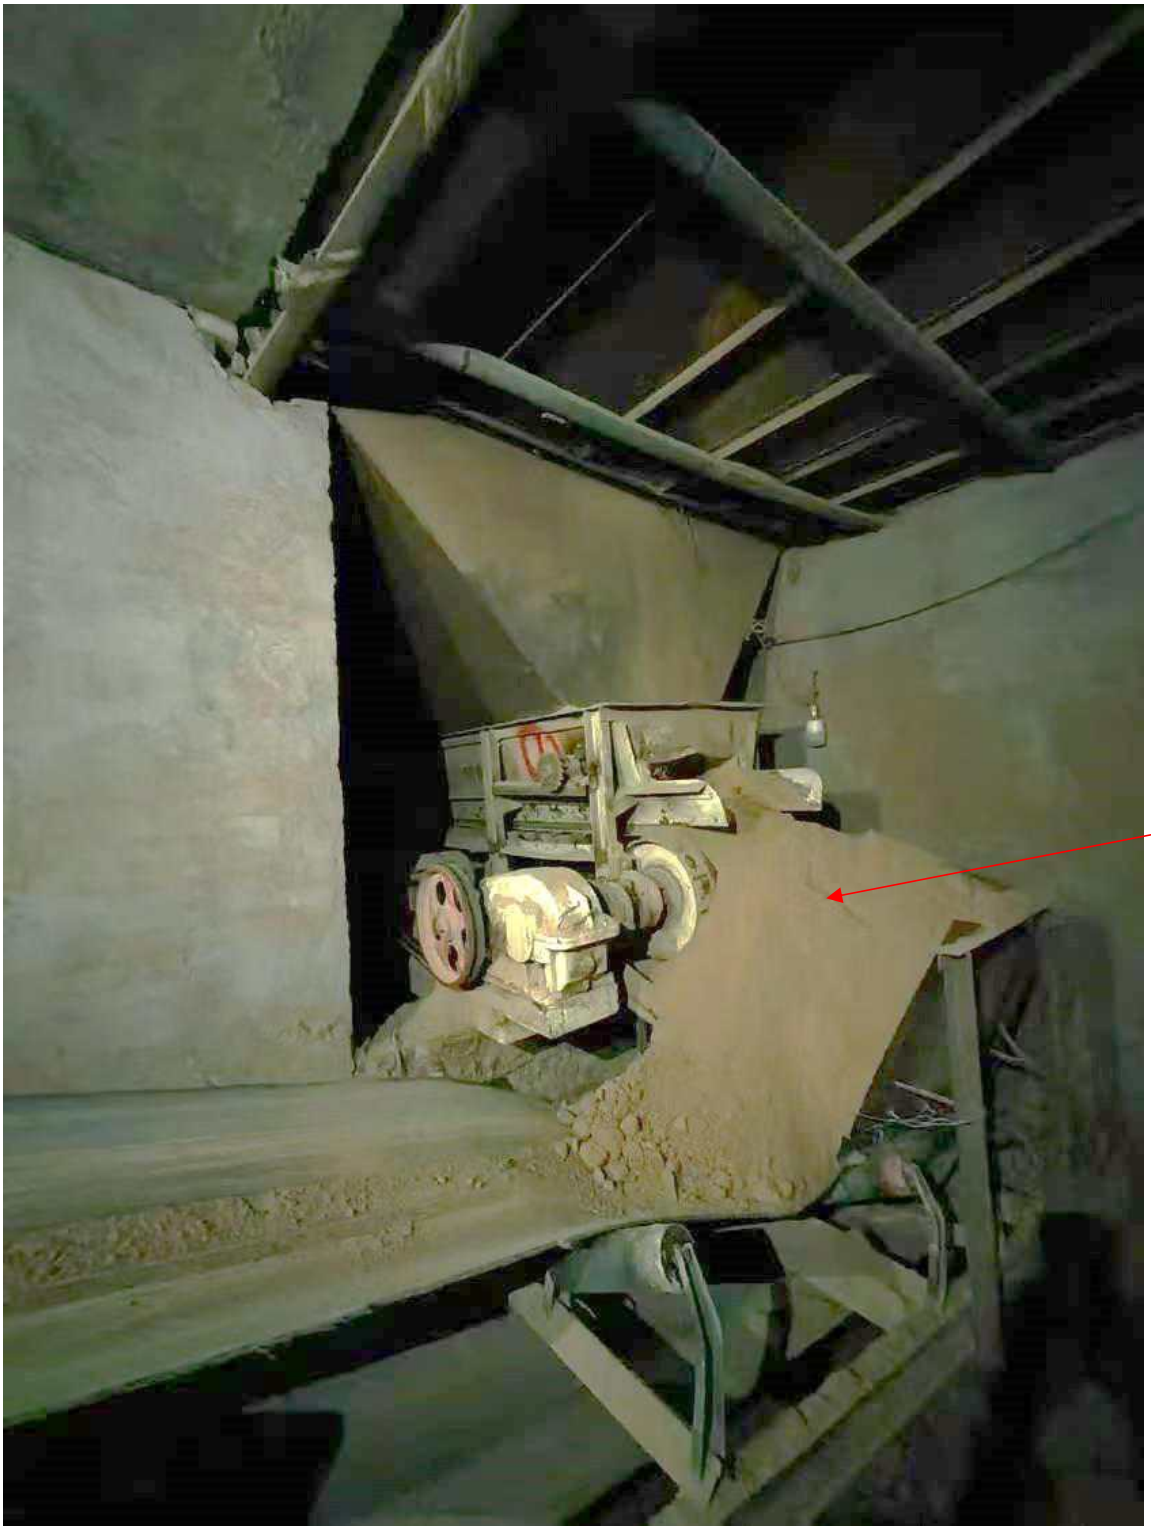


图 9 料仓出料口



图 10 装载机正面图（照明灯具完好）



图 11 料仓上部照明灯具完好



图 12 亡者从料仓进口出来关闭皮带输送机（2 时 56 分）



图 13 亡者携带清料工具进入料仓进口区域（2 时 57 分）



图 14 装载机在观察周围无人时往下料口装料（3 时 02 分）



图 15 装载机下料口 3 铲斗料上料完成（3 时 03 分）

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），经统计，事故直接经济损失约105万元。

死者：吴维琴，男，52岁，身份证号码：142727**********13，住址：山西省稷山县稷峰镇小杜村第一居民组，稷山县建勇建材有限公司破碎车间操作工（劳务外包工）。根据稷山县人民医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》（编号：140824001202501O6），死亡原因：窒息，死亡时间：2025年4月25日。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月25日4时，张有昌给在公司休息的闫俊杰电话告诉闫俊杰说吴维琴找不到了，闫俊杰立即赶赴现场组织相关人员寻找。

4时40分许，闫俊杰到主要负责人董刘勇办公室向其汇报了事故情况，董刘勇立即赶赴现场组织救援。

8时04分，稷山县应急管理局值班室接到县110电话报告事故情况。

8时28分，稷山县应急管理局向稷山县县委县政府上报事故情况，随后立即将事故情况上报至运城市应急管理局。

8时34分，董刘勇向稷山县应急管理局值班室电话报告事

故情况，稷山县应急管理局立即组织相关人员赶赴现场。

（二）事故现场应急处置情况

1.企业应急处置情况

当张有昌发现掉入料仓内的吴维琴后，张有昌和闫金生将其身边的粘土用铁锹扒开，周锁成从料仓进口将三角带放进料仓内， 张有昌和闫金生用三角带盘住吴维琴胸部，周锁成和兰勤生在料仓上部用力拉，张有昌和闫金生扶住吴维琴臀部向上托，吴维琴通过钢格栅孔洞被救之地面，救援人员将其转移至破碎车间平地上进行急救。

2.政府应急处置情况

稷山县应急管理局接到该事故报告后，第一时间赶到现场，鉴于受伤人员已送往医院，立即对事故现场进行了保护，对涉事铲车进行查封，对企业配电室进行断电并查封。

（三）医疗救治和善后情况

4 月 25 日 5 时 07 分，稷山县人民医院急救中心接到董刘勇救援电话。

5 时 28 分，120 救护车到达事故现场对吴维琴进行了简单救治。

5 时 47 分，120 救护车将吴维琴送至稷山县人民医院急诊科抢救室进行急救。依据稷山县人民医院提供的《抢救记录》（门诊号：2504250003）：来院查体：意识丧失，颈动脉搏动消失，呼吸停止，双侧瞳孔散大固定对光反射消失，头面部及颈部布满

尘土，张口状态，口腔可见尘土，下颌关节僵硬。初步诊断:窒息并心跳呼吸停止。抢救经过：立即给予胸外心脏按压，清理气管并气管插管，机械通气，心电监护，建立静脉通路，肾上腺素静推，电除颤等治疗处理。

7 时 08 分，吴维琴经抢救无效死亡。

吴维琴死亡后，稷山县建勇建材有限公司立即联系吴维琴家属，迅速开展善后处理工作，积极与死者家属进行协商，双方达成协议，稷山县建勇建材有限公司向死者家属支付丧葬、死亡赔偿和抚恤费共计 100 万元。2025 年 4 月 29 日，吴维琴下葬。

（四）事故应急处置评估

稷山县建勇建材有限公司在事故发生后，先期处置措施中在场人员立即实施自救，并在第一时间迅速联系 120 急救中心对受伤人员实施急救，其方法正确，应急处置得当。但主要负责人在事故发生后 5 个小时方将事故情况报告至相关监管部门。

稷山县应急管理局接到事故报告后，第一时间启动应急响应，核实事故情况并立即向稷山县县委、县政府主要领导汇报，县委县政府主要领导高度重视，立即安排有关部门安抚家属情绪，做好善后处理，关注社会舆情，保持社会稳定，没有造成任何不良影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因技术分析

1.钢格栅设置情况分析

进料口设置钢格栅的作用一是可以防止异物进入，格栅可以有效阻挡石子、树枝等较大异物进入进料口；二是抵消进料的冲刷力，保护内部设备免受损坏，延长设备使用寿命。

事发现场进料口上端设置有钢格栅，钢格栅长 3.8m，宽 4.4m，钢格栅设置有一个横杆，横杆采用 18#槽钢焊接，将钢格栅分为南北两部分，钢格栅竖杆采用Φ20mm 圆钢焊接而成，两根竖杆之间间距为 35cm，长度为 1.9m。钢格栅南高北低，呈斜坡放置。符合《烧结砖瓦工厂设计规范》（GB50701-2011）8.3.3[①]要求。

2.人员作业行为分析

料仓进口东侧设置有专门用于清料的作业平台，呈南北向布置，作业平台采用方形钢管焊接而成，长 3m、宽 0.43m，作业平台底部距离料仓护板顶部 0.7m，作业平台北端距离东侧护板北端 0.55m。根据救援人员张有昌叙述人员发现时头上脚下，身体正面向西，弯腰，排除作业人员站在东侧作业平台，俯身清理料仓掉入料仓内部。

料仓上部钢格栅孔长 1.9m，宽 0.35m，在料仓上部均匀布置，亡者身高 1.6m 左右，其中肩宽 50cm 左右，前胸与后背间距 30cm

① 《烧结砖瓦工厂设计规范》8.3.3 原料处理应符合下列规定:
1 含水率高的物料宜先堆积储存后再进行处理。
2 软质原料宜采用轮碾机、对辊机等进行湿法处理。
3 硬质原料应按照产品要求采用多级破碎，并应符合下列规定:
1)破碎设备前的加料斗容量应根据破碎机规格、加料方式、加料时间等确定。加料斗应装设固定箅板。
2)破碎设备出料口宜设置受料皮带输送机,其宽度、带速应与出料口大小、出料量相适应。在破碎设备后宜设置筛分设备。
4 原料中加入的添加剂，必要时应进行预处理。
5 原料中含有碎石、草根等杂物时，应进行除石、净化处理。
6 原料进破碎设备前应经除铁装置进行处理。

左右，根据视频资料观察， 2 时 57 分亡者带清料工具进入料仓进口区域作业,3 时 2 分装载机在观察周围无人时往下料口装料，说明亡者在 5 分钟内已经掉入料仓内部。

综上所述，吴维琴在未告知装载机驾驶员情况下，擅自冒险站在料仓口钢格栅上进行清料作业，不慎从钢格栅孔洞掉入料仓内部，料仓深度 2.7m 左右，料仓内部积料存有自西向东倾斜的粉状粘土，掉入后身体局部会进入粘土内被困，亡者无法立即爬出，作业现场噪声较大，装载机驾驶员未听见亡者呼救声。装载机司机在驾驶位置无法直视料仓内部情况，在不知料仓内有人情况下，将约 8.4m^3 粘土倾倒入料仓，导致吴维琴被粘土掩埋窒息死亡，是事故发生的直接原因。

（二）直接原因

通过上述分析，本次事故发生的直接原因是：吴维琴安全意识淡薄，对料仓口清料安全风险认识不足，冒险站在料仓口顶部钢格栅上进行作业，不慎从钢格栅孔洞掉落至料仓内部，装载机驾驶员在不知料仓内有人的情况下，将粘土倾倒入料仓，导致吴维琴被粘土掩埋窒息死亡，导致事故发生。

（三）间接原因分析

1.稷山县建勇建材有限公司安全教育针对性不强，效果不佳，造成吴维琴安全意识及能力不足，清理下料口过程中存在违章作业行为[②]。

② 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不

2.稷山县建勇建材有限公司安全风险辨识及管控工作不足，未辨识出处理下料口堵料过程中的风险，并采取有效管控措施[③]；安全操作规程内容不完善，安全操作规程中关于料仓清理过程的作业要求内容缺失；料仓进料口区域未设置警示标识。

3.生产组织不合理。破碎工与装载机司机间无有效沟通，前后工序之间及交叉作业过程中无制度化的信息交流，凭经验进行作业。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位存在的主要问题

稷山县建勇建材有限公司安全教育针对性不强，效果不佳，造成吴维琴安全意识及能力不足，安全风险辨识及管控工作不足，生产组织不合理。落实企业主体责任不到位。

（二）地方党委政府有关部门存在的主要问题

1. 稷山县稷峰镇党委政府

作为属地管理部门，未按照《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款[④]规定，未能及时对本行政区域的生产经营单位安

得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位接收中等职业学校、高等学校学生实习的，应当对实习学生进行相应的安全生产教育和培训，提供必要的劳动防护用品。学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

③ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条　生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

④ 《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款　乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

全生产状况进行监督检查，落实安全生产工作责任不到位。

2.稷山县工科局

作为行业主管部门，未按照《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款[⑤]规定的“三管三必须”原则要求，全面落实《稷山县管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全实施办法》的要求，未对稷山县建勇建材有限公司的安全生产工作实施监督管理，履行行业安全生产管理职责不到位。

3.稷山县应急管理局

作为行业监管部门，按照《中华人民共和国安全生产法》第六十二条条第二款[⑥]规定，已制定出《稷山县应急管理局2025年度应急管理监督检查计划》和非煤执法队月度执法计划。发生事故的稷山县建勇建材有限公司定为5月份检查。4月2日稷山县应急管理局对包括稷山县建勇建材有限公司在内的全县8家砖厂进行工作情况摸排，8家砖厂均处于停产状态；4月9日，根据双随机执法安排，执法人员到该企业一线，企业仍处于停产中。2025年以来监管人员通过企业微信群开展线上培训2次、典型案例警示教育2次、重大隐患判定标准宣贯1次、工作提醒5次，线下组织安全工作会议2次，履行了综合监管职责。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员处理建议

---

⑤ 《中华人民共和国安全生产法》第三条第三款　安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

⑥ 《中华人民共和国安全生产法》第六十二条第二款　应急管理部门应当按照分类分级监督管理的要求，制定安全生产年度监督检查计划，并按照年度监督检查计划进行监督检查，发现事故隐患，应当及时处理。

1.吴维琴，男，稷山县建勇建材有限公司劳务派遣人员（操作工）。其安全意识淡薄，冒险站在钢格栅上进行料仓清料作业，违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条⑦之规定，对事故负直接责任，鉴于本人已经死亡，免于追究其责任。

2.兰勤生：男，稷山县建勇建材有限公司劳务派遣人员（装载机驾驶员）。作为同班组人员，对于吴维琴冒险作业未及时发现及进行有效制止，未起到互联互保作用；在进行上料作业前，未认真观察现场，及时发现有人落入料仓并停止上料。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对这起事故发生负有间接责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，建议由生产经营单位依照有关规章制度给予处分。

3.闫俊杰：男，稷山县建勇建材有限公司安全管理人员（劳务承包人）。未有效履行其安全生产管理职责，未及时发现并制止作业人员冒险作业行为；未对料仓上料口堵料清理作业进行风险辨识及评估；未对其聘用的劳务人员进行规范性的复产前三级安全教育培训⑧，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条之规定，对这起事故发生负有主要领导责任。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条⑨之规定，建议处上一年年收入

---

⑦ 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条　从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

⑧《生产经营单位安全培训规定》第十二条　加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。

生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

⑨《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条　事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；

20％至30%的罚款。

4.董刘勇：男，稷山县建勇建材有限公司主要负责人。安全生产管理职责落实不到位，企业安全培训、风险辨识管控等工作落实不到位；事故发生后未及时向稷山县应急管理局报告事故情况。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对这起事故发生负有重要领导责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条⑩之规定，建议处上一年年收入60％至80％的罚款。

（二）对有关责任单位处理建议

1.稷山县建勇建材有限公司

未有效落实安全生产主体责任，未全面落实安全风险分级管控制度⑪；发生事故后未在1小时内向稷山县应急管理局报告事故情况。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、四十一条、八十三条之规定，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条⑫，建议由稷山县应急管理局给予行政处罚。

---

⑩《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条 事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：

（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80％的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100％的罚款；

⑪ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。

⑫ 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条 事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

2.监管部门处理建议

对事故有关责任单位由县纪委监委进行追责问责。

六、事故主要教训

此次事故暴露出稷山县建勇建材有限公司主体责任落实不到位。未建立健全安全管理制度及安全操作规程；未有效开展风险分级与隐患排查双重预防机制构建；未有效组织开展本单位安全生产教育，作业人员安全意识及能力不足；未强化作业行为管控，冒险作业行为未得到及时纠正。最终酿成事故导致人员伤亡。

七、事故整改和防范措施

为汲取此次事故教训，防止类似事故再次发生，根据这起事故发生的原因、经过以及事故调查中发现的技术、管理缺陷，提出如下防范措施和建议：

（1）稷山县建勇建材有限公司要根据生产工艺特点及岗位设置情况，完善全员安全生产责任制，完善所有岗位安全操作规程，确保操作规程覆盖公司所有作业活动和场所。

（2）稷山县建勇建材有限公司要依据《工贸企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施规范》（DB 14/T 3233—2025），充分考虑人、物、环境以及管理四种因素，系统、全面、无遗漏地对生产经营全过程进行风险辨识，明确相应的风险管控措施，制作岗位安全风险告知卡，根据风险辨识结果相应的生产场所、设备、设施区域醒目位置设置安全风险公告栏。

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

（3）稷山县建勇建材有限公司要切实强化安全教育培训工作。按照相关规定及企业员工特点，针对性的开展安全教育培训，强化培训效果，确保每一位作业人员都要具备必要的安全生产知识。

（4）稷山县建勇建材有限公司要开展一次事故警示教育活动。通过警示教育活动，以身边的事教育事边的人，提升员工安全意识；举一反三，全面排查企业安全隐患和违章冒险作业行为，加强监督检查，确保全员按章操作，提升企业安全水平。

（5）切实履行监管职责。各相关单位要牢固树立“红线”意识，坚守安全生产防线，主动担当、积极作为，以时时放心不下的责任感和时不我待的紧迫感，督促企业落实安全生产主体责任；要提高政治站位，把对企业的安全监管和入企服务自觉融入学习实践活动中，加强学习，切实提高监管能力，特别是对重点企业、重点领域、重要环节、重大风险做到心中有数，及时督促企业排查整治重大事故隐患，化解重大风险，坚决遏制事故发生。

（6）认真汲取此次事故教训。事故发生单位及相关单位要举一反三，认真查找安全生产工作中薄弱环节，针对性制定防范措施。切实提高安全生产意识，规范安全生产管理行为，加强对作业现场的安全管理，落实全员安全生产责任制，加大隐患排查治理工作。防止类似事故再次发生。