海珠琶洲琶醍创意园改造项目“4·21”一般高处坠落事故调查报告

海珠区政府事故调查组

2025年8月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）工程项目概况 2
（二）事故相关单位概况 2
（三）事故发生经过 4
（四）事故现场情况 5
（五）事故人员伤亡及直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 9
（一）项目部报告及处置情况 9
（二）政府应急处置情况 10
（三）政府应急处置评估结论 10
三、事故直接原因分析 10
四、事故有关企业调查情况和存在问题 11
（一）鼎恒照明公司 11
（二）广州房开公司 13
（三）城市监理公司 14
（四）珠江啤酒公司 15
五、监管部门和属地街道履职情况 17
六、对事故有关单位和人员的处理建议 18
七、事故防范措施建议 24
（一）落实企业安全生产主体责任 24
（二）深刻吸取事故教训，防范化解安全风险 26

海珠琶洲琶醍创意园改造项目“4·21”一般高处坠落事故调查报告

2025年4月21日11时许，在广州市海珠区琶洲街道珠江·琶醍啤酒文化创意园改造升级项目（自编包装车间建筑改造工程，以下简称琶醍创意园改造项目），一名工人（张*，男，49岁）在项目四楼进行泛光照明作业过程中不慎跌至三楼，造成1人死亡，直接经济损失约130.30739万元。

事故发生后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，区政府批准成立了由区应急管理局、区住建局、区公安分局、区纪委监委、区人社局、区总工会以及琶洲街道办事处各派2人组成的海珠区人民政府“4·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请区检察院、广州市越秀区人民政府、深圳市龙岗区人民政府等单位派人参加。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证和专家论证，查明了事故发生经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，海珠琶洲琶醍创意园改造项目“4·21”一般

高处坠落事故**是一起因工人违规作业、履行施工管理和安全管理不到位导致的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

琶醍创意园改造项目位于广州市海珠区琶洲街道磨碟沙大街 118 号，总建筑面积 42374.5 平方米，建筑物总高度 39.5m，层数为地上 4 层、局部地下 3 层。建设单位为广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称珠江啤酒公司），监理单位为广州市城市建设工程监理有限公司（以下简称城市监理公司），施工总承包单位为广州市房屋开发建设有限公司（以下简称广州房开公司），泛光照明专业分包单位为深圳市鼎恒照明科技有限公司（以下简称鼎恒照明公司）；取得了施工许可[1]。

截至 2025 年 4 月 21 日，项目主体结构分部工程已验收，处于幕墙装修工程、机电安装工程、消防工程、泛光照明工程收尾阶段以及地面园建工程施工阶段。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位

珠江啤酒公司[2]为琶醍创意园改造项目建设单位。

2.监理单位

[1] 《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：440105202204200401），发证日期为 2022 年 4 月 20 日，发证机关为广州市海珠区住房和建设局，合同工期为 980 天；施工单位项目负责人为谢*，总监理工程师为王*华。2023 年 8 月 3 日经广州市海珠区住房和建设局同意，施工单位项目经理调整为巫*奕。

[2] 珠江啤酒公司成立于 2002 年 12 月 25 日，法定代表人为王*斌，统一社会信用代码：91440101745962482J，住所为广州市海珠区新港东路磨碟沙大街 118 号。经营范围：房地产开发经营、饲料批发、饲料零售、销售本公司生产的产品等。

城市监理公司[3]为琶醍创意园改造项目监理单位，取得了工程监理资质证书[4]。2020 年 6 月 30 日，城市监理公司与珠江啤酒公司签订了监理合同[5]，约定由其负责琶醍创意园改造项目监理。

3.工程总承包单位

广州房开公司[6]为琶醍创意园改造项目施工总承包单位。取得了建筑业企业资质证书[7]、安全生产许可证[8]。2022 年 3 月，广州房开公司与珠江啤酒公司签订了施工合同[9]，约定由其负责琶醍创意园改造项目施工总承包。

根据工作需要，广州房开公司指定广州市房屋开发建设有限公司第二分公司[10]（以下简称广州房开公司二分公司）负责琶醍创意园改造项目管理工作。

4.工程专业分包单位

鼎恒照明公司[11]为琶醍创意园改造项目专业分包单位，取得

---

[3] 城市监理公司成立于 1993 年 3 月 30 日，法定代表人为黄*春，统一社会信用代码：914401011904917352，住所为广州市越秀区北较场横路 12 号物资大厦 20-21 楼。经营范围：工程管理服务;建设工程监理等。

[4] 证书编号：E144007187，有效期至 2028 年 12 月 28 日，资质等级：房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理甲级等资质。

[5] 《广州市建设工程监理合同》（合同编号：ZPG-GC-2020-024，穗城监理【2020】年第（20）号）。

[6] 广州房开公司成立于 1965 年 7 月 1 日，法定代表人为杨*尧，统一社会信用代码：914401011904458866，住所为广州市越秀区广卫路 15 号之一。经营范围：建设工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包等。

[7] 证书编号为 D244035002，发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期至 2028 年 12 月 8 日，发证机关为广东省住房和城乡建设厅，资质等级为建筑工程施工总承包一级；市政公用工程施工总承包一级；建筑机电安装工程专业承包一级；建筑装修装饰工程专业承包一级；古建筑工程专业承包一级；地基基础工程专业承包一级等资质。

[8] 编号为（粤）JZ 安许证字【2023】023070，发证日期为 2022 年 11 月 2 日，有效期至 2025 年 11 月 2 日，发证机关为广东省住房和城乡建设厅，许可范围为建筑施工。

[9] 《广州市建设工程施工合同》（合同编号：ZPG-GC-2022-005,JG(GF)2014-02140101,房建合（承）字（2022）20 号）。

[10] 广州房开公司二分公司成立于 1994 年 12 月 19 日，负责人为姚*杰，统一社会信用代码：9144010189048072*U，住所为广州市荔湾区鹤洞路荣芳街 48 号二楼自编号 02 房。经营范围：房屋建筑工程施工;市政公用工程施工等。广州房开公司提供了《项目安全管理架构图》以及经广州房开公司二分公司总经理姚*杰、项目经理巫*奕确认，广州房开公司指定广州房开公司二分公司负责琶醍创意园改造项目管理工作。

[11] 鼎恒照明公司成立于 2012 年 10 月 30 日，法定代表人为李*峰，统一社会信用代码为 914403005867002650，住所为深圳市龙岗区园山街道保安社区广达路 68 号 A801。经营范围：机电安装工程；城市照明工程的设计与施工等。

了建筑业企业资质证书[12]、安全生产许可证[13]。2024 年 2 月，鼎恒照明公司与广州房开公司签订了专业分包合同[14],约定由其负责琶醍创意园改造项目泛光照明工程施工。

（三）事故发生经过

2025 年 4 月 21 日上午 7 时 30 分，鼎恒照明公司安全员贺*春[15]组织工人召开班前会议，随后泛光照明班组长陆*[16]安排班组工人作业内容，张*[17]、曹*冰[18]、马*峰[19]为一组负责四楼吊顶内腔灯具接线及调试作业。其中张*负责泛光照明接线工作，马*峰、曹*冰负责泛光照明灯具调试工作[20]。

班前会议结束后，曹*冰、马*峰与张*分批到达项目四楼，使用剪叉式高空作业车辅助上升至四楼东庭吊顶侧方预留口，经由预留口进入吊顶内腔开展作业。张*在前方进行接线，马*峰、曹*冰沿张*接线方向进行灯具调试[21]。

11 时 10 分，张*接线至 G-M 轴交 G-5～G-7 轴四楼吊顶内腔区域作业时随吊顶穿孔铝板坠落至三楼公共平台地面（见图 1）。

---

[12] 证书编号为 D244567667，发证日期为 2023 年 12 月 25 日，有效期至 2028 年 12 月 25 日，发证机关为广东省住房和城乡建设厅，资质等级为城市及道路照明工程专业承包一级。

[13] 编号为（粤）JZ 安许证字【2020】023005，发证日期为 2023 年 7 月 27 日，有效期至 2026 年 7 月 27 日，发证机关为广东省住房和城乡建设厅，许可范围为建筑施工。

[14] 《泛光照明工程专业分包合同》（合同编号：房建合（分）字（2024）150 号）。

[15] 贺*春，男，事发时为鼎恒照明公司安全员，负责现场安全管理工作。

[16] 陆*，男，事发时为鼎恒照明公司泛光照明班组长，负责现场施工安排工作。

[17] 张*，男，事发时为鼎恒照明公司泛光照明班工人，鼎恒照明公司签订有《广州市职工劳动合同》，任水电工，负责泛光照明接线工作，于 2025 年 4 月 5 日、7 日、9 日完成新工人入场的公司级、项目部级以及班组级的三级安全教育。

[18] 曹*冰，男，事发时为鼎恒照明公司泛光照明班工人，负责泛光照明放线工作。

[19] 马*峰，男，事发时为鼎恒照明公司泛光照明班工人，负责泛光照明调试工作。

[20] 经马*峰、曹*冰确认，张*负责泛光照明接线工作，接线完成后由马*峰进行泛光照明灯具调试，曹*冰配合马*峰负责灯具放线工作。

[21] 经马*峰、曹*冰确认，马*峰使用控制器测试灯具的编程情况，曹*冰根据马*峰的测试进度，将控制器接头接入需测试的灯组回路。因泛光照明灯具调试时间较长，且吊顶内腔中间存在竖梁，事发时马*峰、曹*冰在作业位置无法看到张*作业情况。

事发后广州房开公司项目经理巫*奕[22]立即组织人员使用项目应急车辆将张*送往中国人民解放军陆军第七十四集团军医院救治。15 时 19 分，张*因抢救无效死亡。

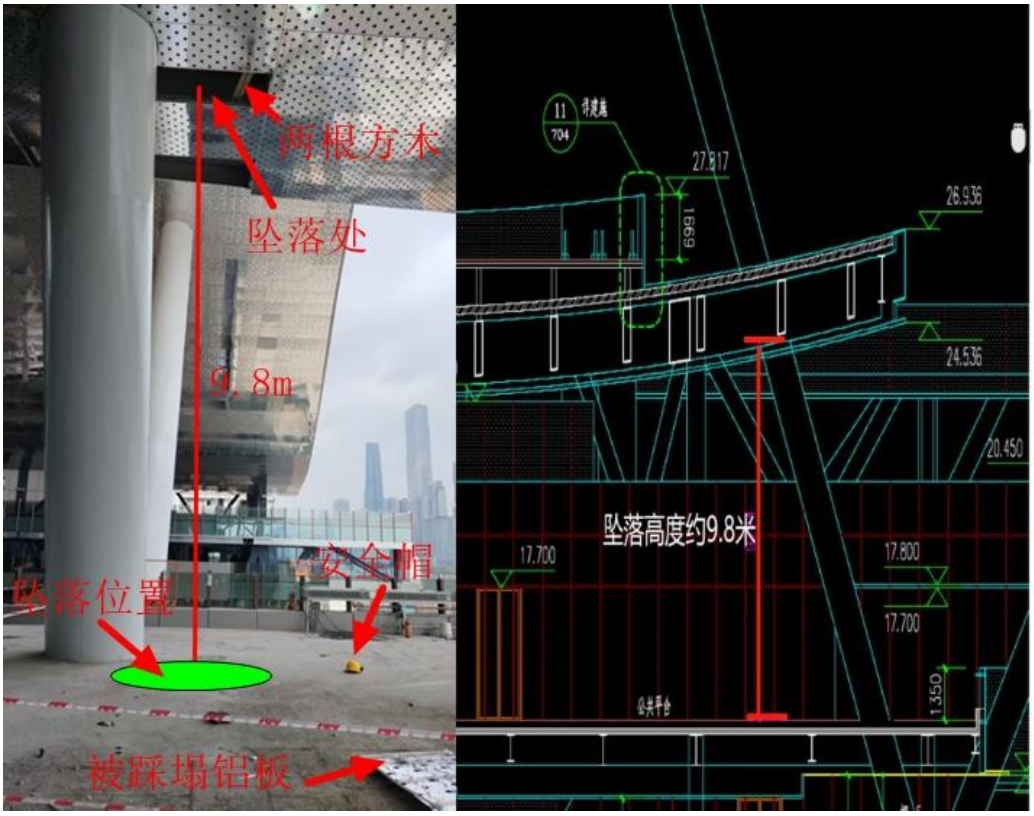


图 1 事发现场情况

（四）事故现场情况

事故调查组组织专家到现场进行勘查，情况如下:

1.现场勘查情况

（1）事发作业面情况

事发作业面为 G-M 轴交 G-5 ~ G-7 轴的北侧小云手四楼吊顶内腔，坠落位置离地高度约 9.8 米，事发吊顶内腔最高净空约 2

[22] 巫*奕，事发时为广州房开公司项目经理，负责项目管理工作。

米。张*坠落处[23]两侧安装有方钢龙骨，正上方安装有一根钢结构屋面钢梁，事发现场放有两根方木横跨于两侧方钢龙骨[24]。事发时小云手吊顶穿孔铝板已基本完成安装，泛光照明灯具已安装在穿孔铝板小孔上，穿孔铝板内灯具之间电线已连接，少量铝板间灯具未接线（见图 2、图 3）。因屋面柱子间距较大且穿孔铝板间无缝隙，吊顶下方不具备挂设防坠平网条件。

吊顶内腔白天光线充足、视线良好，中间安装有钢梁、吊顶主龙骨、线槽等障碍物阻碍工人行走，吊顶次龙骨为方钢龙骨，工人在吊顶内腔行走需踩在吊顶次龙骨上，全程佩戴安全带并将防坠绳挂在吊顶钢结构主龙骨上，事发区域未见有防坠安全绳及安全警示标志。

（2）事发地面情况

事发地面留有张*事发前佩戴的安全帽以及被踩塌的穿孔铝板。事发时被踩塌的穿孔铝板坠落在三层公共平台上，穿孔铝板已发生变形，铝板四周安装有卡条，卡条与铝板通过自攻螺丝连接，穿孔铝板上设有多个大孔和小孔，大孔为透气透光孔、小孔为泛光照明灯具安装预留孔[25]（见图 3、图 4）。

[23] 被踩塌穿孔铝板安装位置长度为 2000㎜、最大宽度为 1000㎜，靠近钢结构斜钢柱处因干涉已切掉一个长宽均约为 400㎜ 的角。

[24] 事发现场方木架设于远离斜钢柱端位置。

[25] 经鼎恒照明公司、广州房开公司确认，泛光照明工程专业分包单位在地面将泛光照明灯具安装在穿孔铝板小孔上并把穿孔铝板内的灯具之间接线接好，等幕墙工程专业分包单位用高空车把铝板安装好之后，泛光照明工程专业分包单位再到吊顶内腔完成穿孔铝板之间的灯具接线作业、主电源线路与控制线路敷设作业以及线路调试作业。

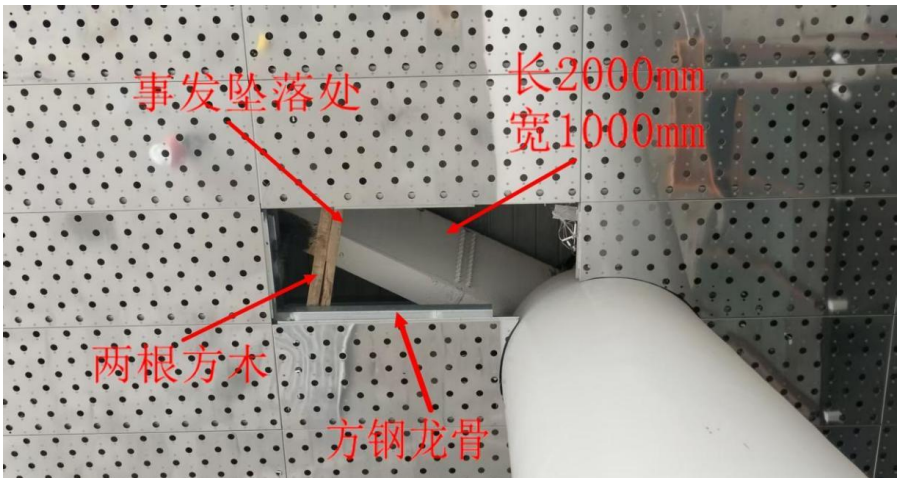


图 2 事发坠落处情况

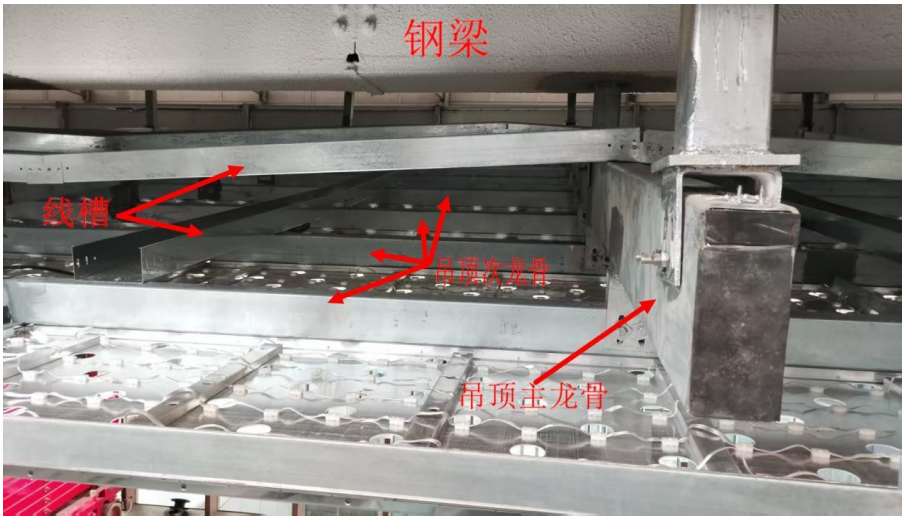


图 3 吊顶内情况

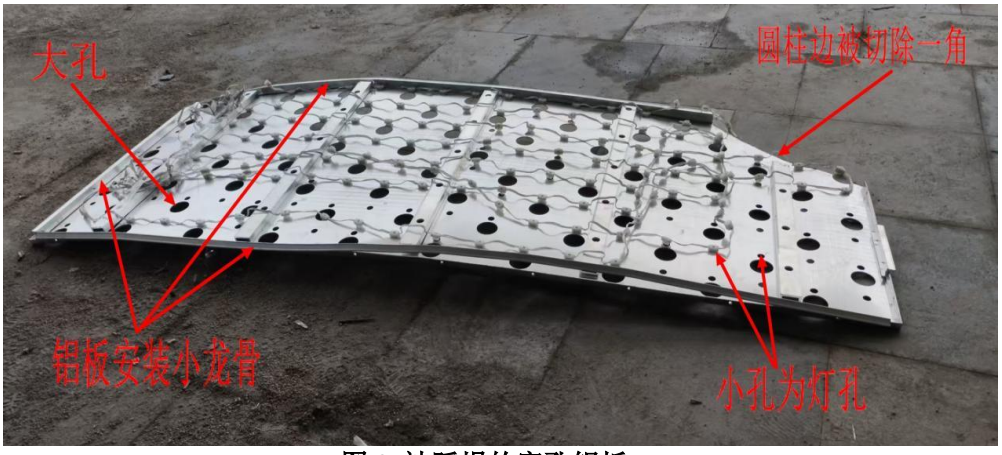


图 3 被踩塌的穿孔铝板

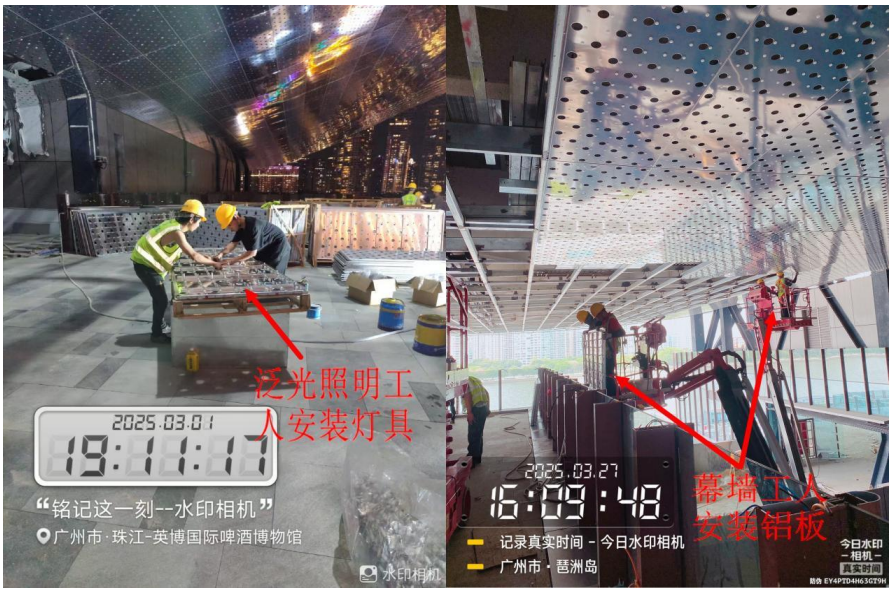


图 4 灯具及铝板安装过程

（3）事发经过推断

2025 年 4 月 21 日上午，工人张*在北侧小云手四楼吊顶内腔泛光照明接线至 G-M 轴交 G-5～G-7 轴位置时，因站立不稳而踩踏在吊顶穿孔铝板上，由于吊顶穿孔铝板不具备承载能力且张*作业时未佩戴安全带，导致张*与吊顶穿孔铝板一起从吊顶内坠落至三楼公共平台的石板层地面。

（五）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.伤亡人员情况。事故造成张*死亡[26]。

2.事故直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）的规定，经事故发生企业统计、住建部门核定，事故直接经济损失约 130.30739 万元[27]。

[26] 《居民死亡医学证明（推断）书》（证书编号：D442023321208）显示，直接死亡原因：失血性休克、腹腔内出血、高处坠落。

[27] 事故直接经济损失：1.2025 年 4 月 23 日，鼎恒照明公司与张*亲属（儿子张*鑫）签署《人民调解协议书》（2025 穗海琶洲人数调字第 4 号），向张*亲属支付赔偿金等费用共计人民币 130 万元；2、鼎恒照明公司提供的《中国人民解放军医疗门诊收费票据》（241012101772、241012116102、241012034707、241012101775）显示，4

二、事故应急处置及评估情况

（一）项目部报告及处置情况

事发后，项目幕墙班组工人路过事发现场时发现张*躺在地面，随即向仍在吊顶内腔作业的曹*冰、马*峰示警，马*峰马上电话向陆*报告事故情况，陆*得知事故立即向贺*春报告。

11 时 10 分许，项目幕墙单位负责人林*明向广州房开公司项目经理巫*奕报告事故情况。

11 时 10 分许，巫*奕通过电话向总经理姚*杰[28]报告。姚*杰通知巫*奕做好伤者救治工作，待医生作出研判后再进行报告[29]，未向公司领导报告、未安排人员向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。

15 时 10 分许，海珠区赤岗街道派出所接中国人民解放军陆军第七十四集团军医院报警电话，反映一工人高坠后因抢救无效死亡。

15 时 20 分许，巫*奕接到医院通知，张*因抢救无效死亡，遂向姚*杰报告。姚*杰立即向广州房开公司质量安全管理部经理李*、广州房开公司二分公司分管负责人陈*亮报告事故情况，报告后随即通知巫*奕向政府部门报告。

15 时 30 分许，李*向广州房开公司副总经理赖*辉报告事故情况，随后赖*辉向广州房开公司法定代表人、董事长杨*尧和副

月 21 日张*在中国人民解放军陆军第七十四集团军医院救治费用合计为 3073.9 元；3、本起事故不涉及善后处理费用、丧葬费用、处理事故的事务性费用、清理现场费用、固定资产损失价值、流动资产损失价值等；4、综上所述，事故直接经济损失合计为 130.30739 万元。

[28] 姚*杰，男，工作单位：广州房开公司，任广州房开公司二分公司总经理，负责琶醍创意园改造项目管理等工作。

[29] 对姚*杰调查询问笔录。

董事长吴*伍报告。

15 时 39 分许，海珠区建设工程质量安全监督站接巫*奕电话获悉事故情况。

16 时 02 分许，琶洲街道收海珠区赤岗派出所转办琶醍创意园改造项目警情。

16 时 33 分许，琶洲街道办事处向区应急管理局上报事故核查情况。

（二）政府应急处置情况

区公安分局、区住建局、区应急管理局等部门和琶洲街道办事处接报后迅速派员抵达事发现场，依职责开展应急处置工作。

（三）政府应急处置评估结论

事故发生后，各职能部门应急响应及时，现场处置得当，救援工作中无衍生事故，政府应急处置评估为良好。

三、事故直接原因分析

事故调查组结合调查询问、现场勘查，认定事故直接原因为**工人违规作业、履行施工管理和安全管理不到位。**

（一）工人违规作业

工人张*违反了《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB 55034-2022）第 3.2.1 条[30]、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）第 3.0.5 条[31]的规定，工人张*在小云手吊顶内腔仅使用两根方木架设在吊顶方钢次龙骨、现场

[30]《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第 3.2.1 条：在坠落高度基准面上方 2m 及以上进行高空或高处作业时，应设置安全防护设施并采取防滑措施，高处作业人员应正确佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。

[31]《建筑施工高处作业安全技术规范》第 3.0.5 条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

防护不足的情况下，高处作业过程中未佩戴安全带。

（二）履行施工管理和安全管理不到位

鼎恒照明公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[32]、《泛光照明工程施工方案》第 8 章第 1 节第 2 点[33]和第 4 章第 5 点[34]的规定，琶醍创意园改造项目泛光照明作业于 2025 年 4 月 12 日开始施工至 4 月 21 日期间，专职安全生产管理人员未进入小云手泛光照明作业面开展安全监管，未按照施工方案组织搭设施工桁架以供作业人员使用，事发当天未督促工人张*在高处作业过程中佩戴安全带，未有效实施作业过程中的安全监督管理。

四、事故有关企业调查情况和存在问题

（一）鼎恒照明公司

已成立安全管理机构[35]，建立了全员安全生产责任制[36]，已制定安全生产规章制度[37]和操作规程[38]，制定了施工方案[39]，

[32] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[33] 《泛光照明工程施工方案》第 8 章第 1 节第 2 点：2.消除安全隐患是保证安全生产的关键，而安全检查则是消除安全隐患的有利手段之一。在工程施工中，实行日常检查、定期检查、综合检查、专业检查等四种形式的检查。检查内容包括：查思想、查制度、查安全教育培训、查安全设施、查机械设备、查安全纪律以及劳保用品的使用。

[34] 鼎恒照明公司提交的《泛光照明工程施工方案》第 4 章第 5 点：进入小云手内腔里面施工时，施工人员需正确穿戴安全帽、安全带防护用品，安全带应高挂低用，应铺设施工桁架，施工人员站在桁架上进行工作，严禁在无承重能力的位置（如幕墙穿孔铝板、管路等）行走及施工作业。

[35] 提交的《泛光照明工程项目管理架构主要人员表》显示，该公司已成立驻琶醍创意园改造项目安全管理机构，设项目经理李*园、技术负责人商*（持高级工程师资质）、安全员贺*春（持安全员证），施工员李*球等。

[36] 提交了《珠江·醍啤酒文化创意园区改造升级-包装车间建筑改造项目全员安全生产责任制》，包括项目经理、技术负责人、安全员、施工员等项目作业人员等岗位安全生产岗位职责。

[37]提交了包含安全生产岗位职责、安全培训、全员安全生产责任制考核制度等制度的《安全生产规章制度》。

[38]提交了包含《高处作业安全操作规程》《剪叉式升降平台车安全操作规程》等操作规程的《安全生产操作规程》。

[39] 提交了泛光照明工程施工方案的《施工组织设计（工程方案）报审表》，方案于 2024 年 5 月 10 日、2024 年 5 月 12 日分别经广州房开公司、城市监理公司审核。

对施工人员进行了安全生产教育和培训并建立管理台账[40]。

存在问题:一是未全面辨识安全风险并采取相应的风险管控措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[41]、《广东省安全生产条例》第三十一条第一款[42]的规定，鼎恒照明公司未根据小云手内腔泛光照明施工区域、作业内容开展全面风险辨识、分析、评价，在施工方案中安全作业平台设置仅表述为“应铺设施工桁架”，未根据施工环境特点制订相应风险管控措施。**二是未落实施工前检查工作和相应措施。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项[43]和第四十五条、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第 3.1.2 条[44]、《泛光照明工程施工方案》第 4 章第 5 点和第 8 章第 1 节第 2 点的规定，2025 年 4 月 12 日琶醍创意园改造项目泛光照明作业开始施工至事发期间，鼎恒照明公司安全生产管理人员未按照施工方案落实对施工区域安全防护设施的检查验收，高处作业前未组织搭设施工桁架以供作业人员使用，未在吊顶侧方预留口、吊顶内腔作业区域等位置设置安全警示标志，事发当天未对张*所在吊顶内泛光照明作业面开展检查[45]，未发现并纠正张*

[40] 提交了 2025 年 4 月 5 日对张*、曹*冰、马*峰等 10 名新工人进场安全教育登记记录，对张*等工人的《泛光照明安装工安全技术交底》《高处作业及登高架设作业安全技术交底》等资料。

[41] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[42] 《广东省安全生产条例》第三十一条第一款：生产经营单位应当落实安全风险分级管控制度，开展安全风险识别、分析、评价，并按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[43] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[44] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第 3.1.2 条：施工现场应合理设置安全生产宣传标语和标牌，标牌设置应牢固可靠。应在主要施工部位、作业层面、危险区域以及主要通道口设置安全警示标识。

[45] 对贺*春调查询问笔录。

在吊顶内高处作业时未佩戴安全带的事故隐患。**三是未保证从业人员掌握操作技能。**违反了《中华人民共和国建筑法》第四十六条[46]和《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[47]的规定，未结合《高处作业安全操作规程》[48]对张*等从业人员开展针对性安全培训，未保证从业人员了解在吊顶内安全风险和掌握作业涉及的操作技能，导致张*对吊顶内高处作业时需采取的安全防范措施认识不足。

（二）广州房开公司

成立了安全生产管理机构[49]，建立了全员安全生产责任制[50]，制定了安全生产规章制度和操作规程[51]，实施了安全生产教育和培训[52]和技术交底[53]。

存在问题：一是未及时消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，未严格审核鼎恒照明公司编制的专项施工方案，未发现并消除鼎恒照明公司提交的施工方案中未明确小云手位置吊顶内腔作业安全技术措施的事

[46]《中华人民共和国建筑法》第四十六条：建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

[47]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[48] 鼎恒照明公司提交的《高处作业安全操作规程》第 7 条：两米以上的高空作业，作业人员必须系好安全带，安全带应高挂低用，并系在牢固可靠处。

[49] 提交的《项目管理人员登记表》《项目安全管理架构图》显示，事故发生时，该公司已成立生产领导小组，广州房开公司驻琶醍创意园改造项目项目经理巫*奕〔持一级建造师资质〕、技术负责人孙*利（持高级工程师资质）、安全员欧*华〔持安全员证〕和林*雯（持安全员证）、施工员金*军等。

[50] 提交了《广州市房屋开发建设有限公司安全生产管理制度》材料，包含工程技术中心、质量安全部、市场部等部门职责以及项目经理、项目技术负责人、安全总监、安全员等岗位安全生产职责。

[51] 提交了包含安全生产责任考核制度、安全培训教育制度、生产安全事故隐患排查治理制度等的《项目安全管理制度汇编》以及包含高空作业安全操作规程、普通工（杂工）安全操作规程等的《各种工程安全操作规程》等材料。

[52] 提交了对张*、曹*冰、马*峰等工人公司级、项目部级、班组级的《工人入场三级安全教育登记表》以及《高处作业及登高架设作业安全技术交底》等材料。

[53] 提交了对李*园、商*等鼎恒照明公司管理人员的《分部（分项）工程施工方案交底》材料。

故隐患；2025 年 4 月 12 日至 4 月 21 日期间，广州房开公司专职安全生产管理人员未对张*所在吊顶内泛光照明作业面开展现场监督检查，未发现并消除鼎恒照明公司存在未按照施工方案搭设桁架、未在作业区域悬挂安全警示标志、工人高处作业过程中未佩戴安全带的事故隐患。**二是迟报事故信息。**违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款[54]、第九条第一款[55]和《建设工程安全生产管理条例》第五十条[56]的规定，广州房开公司二分公司总经理姚*杰接报事故信息后，未在规定时限内向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况。

（三）城市监理公司

向琶醍创意园改造项目派驻了监理机构[57]，对施工方案进行了审查[58]，制定了施工监理规划细则[59]，已督促落实对施工现场检查过程中发现安全隐患的整改[60]。

存在问题：一是未按工程建设强制性标准实施监理。违反了

[54] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款：事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[55] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[56] 《建设工程安全生产管理条例》第五十条：施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。接到报告的部门应当按照国家有关规定，如实上报。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

[57] 提交的《项目监理机构和职责分工》《项目监理机构驻场监理人员调整通知书》等材料显示，城市监理公司驻项目总监理工程师王*华（持注册监理工程师证），设总监理工程师代表张*（持注册监理工程师证）、安全/机电专监欧*军（持专监证书），下设监理员等。

[58] 提交了《施工组织设计（工程方案）报审表》（编号：GD-C1-326）。

[59] 提交了《珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目（自编包装车间建筑改造工程）监理规划》（GD-B1-27）《珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目（自编包装车间建筑改造工程）安全生产监理实施细则》《珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目（自编包装车间建筑改造工程）高空作业安全监理实施细则》等材料。

[60] 提交了 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日《广州市城市建设工程监理有限公司监理日志》等材料，材料显示检查发现的安全隐患已落实闭环管理。

《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款[61]、第三款[62]和《珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目（自编包装车间建筑改造工程）高空作业安全监理实施细则》第4章第1节第5点[63]的规定，未严格审核鼎恒照明公司编制的专项施工方案，未督促鼎恒照明公司明确专项方案中小云手位置吊顶内腔作业安全技术措施和按要求在作业区域设置安全警示标志。**二是未及时消除事故隐患。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款和《珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目（自编包装车间建筑改造工程）高空作业安全监理实施细则》第4章第1节第8点[64]的规定，未督促鼎恒照明公司落实吊顶内腔作业现场安全防护措施，事发当天未发现并消除鼎恒照明公司存在未按照施工方案搭设桁架、未在作业区域悬挂安全警示标志、工人高处作业过程中未佩戴安全带的事故隐患。

（四）珠江啤酒公司

成立了安全生产管理机构[65]，建立了全员安全生产责任制[66]，组织监理单位对琶醍创意园改造项目施工进行安全检查[67]。

---

[61]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

[62]《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[63]《珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目（自编包装车间建筑改造工程）高空作业安全监理实施细则》第4章第1节第5点：四、监理工作的控制要点……5、负责施工现场的安全生产监督管理工作，参与协调和处理施工过程中急需解决的安全问题，并监督施工单位落实必要的安全施工技术措施应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施……

[64]《珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目（自编包装车间建筑改造工程）高空作业安全监理实施细则》第4章第1节第8点：检查并督促施工单位按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施。

[65] 提交的《广州珠江啤酒股份有限公司项目管理架构图》《珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目（自编包装车间建筑改造工程）管理人员职责》显示，该工程已成立安全生产小组，陈*明任项目负责人，侯*基任安全负责人，凉*宇任土建负责人等。

[66] 提交了包含总经理、分管生产副总经理等管理人员安全生产职责以及公司安委会、安全保卫部、设备部等职责的《广州珠江啤酒股份有限公司关于发布实施企业标准＜全员安全生产责任制＞的通知》等材料。

存在问题:一是未牵头落实房屋市政工程建设各方落实质量安全管理主体责任。违反了《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任管理规定（试行）的通知》（粤建规范〔2022〕1号）第四条[68]的规定，未落实建设单位负责牵头房屋市政工程建设各方落实质量安全管理的主体责任,未严格督促监理单位、施工单位全面辨识现场安全风险,未严格要求项目安全管理人员和监理人员对项目作业面进行全面检查。**二是风险管控不到位。**违反了《广州市住房和城乡建设局关于加强建筑工程施工安全风险分级管控的通知》[69]的规定，未严格督促项目监理单位、施工单位结合琶醍创意园改造项目特点梳理现场安全风险隐患，未组织协调项目监理单位、施工单位针对泛光照明作业及事发作业面开展风险辨识和制定相应管控措施，对现场安全风险认知不足、管控措施不到位。**三是安全检查不全面。**违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，2025年4月12日至4月21日期间，珠江啤酒公司组织监理单位、施工单位和专业分包单位召开周检和周例会时，未对小云手泛光照明作业情况进行监管，未针对泛光照明现场作业面开展全面检查,未发现并消除鼎恒照明公司存在未按照

[67] 提交了2024年11月7日至2025年2月20日的《隐患排查治理记录》以及2024年10月20日至2025年4月18日的《质量安全检查》等材料。

[68] 《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任管理规定（试行）的通知》第四条：建设单位对房屋市政工程全生命周期的质量安全管理工作负首要责任，负责牵头房屋市政工程建设各方落实质量安全管理的主体责任。建设单位应当制定房屋市政工程项目质量安全工作总体目标、总体方针和总体策略，建立健全房屋市政工程质量安全责任制度。在建筑物的合理使用寿命内，对因工程质量给建筑物所有权人、使用人或第三方造成的损失，建设单位依法承担赔偿责任，有其他责任人的，可以向其他责任人追偿。

[69] 《广州市住房和城乡建设局关于加强建筑工程施工安全风险分级管控的通知》：二、施工安全风险管控内容……（三）建设单位风险管控工作……1.建设单位对工程施工安全风险分级管控工作负首要责任，全面协调组织勘察、设计、施工、监理等单位开展施工安全风险分级管控工作。

施工方案搭设桁架、未在作业区域悬挂安全警示标志、工人高处作业过程中未佩戴安全带的事故隐患。

五、监管部门和属地街道履职情况

（一）区住建局

一是全面开展事故隐患排查和警示约谈。区住建局于2025年4月29日组织辖内在建项目召开安全警示教育工作会议，要求各建筑企业务必绷紧安全生产这根弦，特别是高处作业危险环节，切实履行安全生产主体责任，梳理查找建设工程存在的突出问题和薄弱环节，化解安全风险；局各级领导带队对全区在建工地进行全面排查，发现问题依法严肃处理。二是开展防高坠专项整治和重大事故隐患排查整治行动。事发后区住建局先后开展海珠区在建工地建筑工地防高坠专项整治、建筑工地重大事故隐患排查整治等专项行动，印发《关于加强建筑工地安全管理的紧急通知》《2025年预防高处坠落专项工作方案》等文件，督促各在建项目开展对安全防护用品、施工条件及安全设施的检查，加强施工现场巡查，杜绝违章作业、违章指挥，扎实做好安全防范工作。三是强化紧急突发事件信息报送。事发后区住建局主要领导高度重视，多次主持召开专题会议，开展事件复盘和风险评估，进一步重申和明确突发紧急事件信息报送制度。明确信息上报人员工作职责，认真传达信息报送工作要求，熟悉报送流程和报送时限，提高紧急突发事件信息报送时效。四是加强对建筑领域违法违规行为查处力度。2025年以来，区住建局累计出动检查人员1797人次，检查工地828项次，发出整改通知710份，督促

企业消除各类安全隐患3896项，对相关违规企业或人员进行诚信动态记分461宗，上报不规范行为160宗，行政处罚立案26宗，督促各企业依法开展安全隐患排查治理、从业人员安全生产教育培训等工作，不断提高安全生产管理水平。

（二）琶洲街道办事处

街道党工委、办事处坚决贯彻落实习近平总书记、党中央决策部署和各级党委、政府工作要求，深入开展安全生产治本攻坚三年行动、2025隐患排查治理年等重点工作，扎实开展安全生产排查整治，及时督促相关单位整改问题隐患。自2022年8月琶醍创意园改造项目开工建设以来，琶洲街累计巡查检查20次，发现并整改隐患26处，对该项目违反《中华人民共和国安全生产法》规定的违法行为实施行政处罚。

六、对事故有关单位和人员的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

张*，对事故发生负有责任。鉴于张*在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

鼎恒照明公司，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[70]的规定依法查处。

李*峰[71]，鼎恒照明公司总经理、法定代表人，违反了《中

[70]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[71]李*峰，男，任鼎恒照明公司总经理、法定代表人。

华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[72]的规定，未根据小云手内腔泛光照明施工区域、作业内容开展全面风险辨识、分析、评价，未根据施工环境特点制订相应风险管控措施，未督促项目安全生产管理人员对吊顶内泛光照明作业面开展安全监管，落实施工前检查工作和相应措施，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[73]的规定依法查处。

李*园[74]，作为鼎恒照明公司派驻项目经理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项[75]和第五项[76]的规定，未落实施工现场安全生产检查、组织落实施工组织设计安全技术措施的岗位职责[77]，未根据小云手内腔泛光照明施工区域、作业内容开展全面风险辨识、分析、评价，未根据施工环境特点制订相应风险管控措施，未督促安全生产管理人员对施工作业现场开展安全检查，未及时排查吊顶内泛光照明作业面未按照施工方案搭设桁架、张*在吊顶内高处作业时未佩戴安全带的事故隐患，建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第

[72] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

[73] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[74] 李*园，男，任鼎恒照明公司派驻琶醍创意园改造项目经理。

[75]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:……（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

[76] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

[77] 鼎恒照明公司提交的《珠江·醍啤酒文化创意园区改造升级-包装车间建筑改造项目全员安全生产责任制》。

九十六条[78]的规定依法查处。

贺*春，作为鼎恒照明公司派驻项目安全员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项、《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款[79]的规定，未落实监督检查安全操作规程执行情况的岗位职责，未对张*在吊顶内泛光照明作业面开展检查，未及时排查吊顶内泛光照明作业面未按照施工方案搭设桁架、张*在吊顶内高处作业时未佩戴安全带的事故隐患，建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法查处。

陆*，作为鼎恒照明公司派驻项目班组长，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项和《泛光照明工程施工方案》第 8 章第 3 节第 6 点[80]的规定，未落实检查班组作业现场安全生产状况的岗位职责，未对张*在吊顶内泛光照明作业面开展检查，未及时排查吊顶内泛光照明作业面未按照施工方案搭设桁架、张*在吊顶内高处作业时未佩戴安全带的事故隐患，建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法查处。

广州房开公司，建议由区住建局对广州房开公司进行行政约谈，并依据广东省住房和城乡建设厅《房屋建筑和市政基础设施

---

[78]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[79]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第二款：专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。

[80]《泛光照明工程施工方案》第 8 章第 3 节第 6 点：……作业前，由施工班组长对施工区安全防护设施进行检查验收，发现有安全隐患及时报告项目安全管理人员及有关负责人，进行排除经验收合格后方可作业。

工程施工质量安全动态管理办法》的规定对该企业进行诚信动态记分处理。

姚*杰，作为广州房开公司二分公司总经理、公司项目主要负责人，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款和第九条第一款的规定，接报事故信息后未在规定时限内向负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况，建议由区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[81]的规定依法处理。

巫*奕，作为广州房开公司派驻项目经理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，未落实实施安全技术措施、安全检查和消除安全隐患的岗位职责[82]，未督促项目专职安全生产管理人员对吊顶内泛光照明作业面开展安全监管，未及时排查小云手位置吊顶内腔作业安全技术措施不明确、未按照施工方案搭设桁架、工人在吊顶内高处作业时未佩戴安全带的事故隐患，建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法查处。

欧*华[83]，作为广州房开公司派驻项目安全员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，未落实检查项目安全生产状况的岗位职责，未对张*所在泛光照明作业面开展现场监督检查，未及时排查鼎恒照明公司未按照施工方案搭设桁架、工人在吊顶内高处作业时未佩戴安全带的事故隐

[81]《生产安全事故罚款处罚规定》第三十五条第二项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）迟报或者漏报事故的；

[82]广州房开公司提交的《广州市房屋开发建设有限公司安全生产管理制度》。

[83] 欧*华，男，任广州房开公司派驻琶醍创意园改造项目安全员。

患，建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法查处。

城市监理公司，建议由区住建局对城市监理公司进行行政约谈，并依据广东省住房和城乡建设厅《房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》的规定对该企业进行诚信动态记分处理。

王*华[84]，作为城市监理公司派驻项目总监理工程师，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，未落实检查监理实施细则落实情况、审查专项施工方案、督促监理人员履行监理职责的岗位职责[85]，未严格审核鼎恒照明公司编制的专项施工方案，未督促项目现场监理人员对泛光照明作业面进行监督检查，未及时排查鼎恒照明公司未按照施工方案搭设桁架、工人在吊顶内高处作业时未佩戴安全带的事故隐患，建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法查处。

张*[86]，作为城市监理公司派驻项目总监代表，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，未落实检查监理实施细则落实情况、审查专项施工方案、督促监理人员履行监理职责的岗位职责，未严格审核鼎恒照明公司编制的专项施工方案，未督促项目现场监理人员对泛光照明作业面进行监督检查，未及时排查鼎恒照明公司未按照施工方案搭设桁架、

[84] 王*华，男，任城市监理公司派驻琶醍创意园改造项目总监理工程师。
[85]城市监理公司提交的《珠江·琶醍啤酒文化创意园区改造升级项目（自编包装车间建筑改造工程）安全生产监理实施细则》。
[86] 张*，男，任城市监理公司派驻琶醍创意园改造项目总监代表。

工人在吊顶内高处作业时未佩戴安全带的事故隐患，建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法查处。

欧*军[87]，作为城市监理公司派驻项目安全监理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定，未落实巡视检查施工现场安全状况的岗位职责，未对吊顶内泛光照明作业面进行监督检查，未及时排查鼎恒照明公司未按照施工方案搭设桁架、工人在吊顶内高处作业时未佩戴安全带的事故隐患，建议由区住建局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定依法查处。

珠江啤酒公司，建议由区住建局对珠江啤酒公司进行行政约谈，并依据广东省住房和城乡建设厅《房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全动态管理办法》的规定对该企业进行诚信动态记分处理。

陈*明[88]，作为珠江啤酒公司派驻项目负责人，未严格督促监理单位、施工单位和专业分包单位结合琶醍创意园特点梳理现场安全风险隐患，未严格要求项目安全管理人员和监理人员对项目作业面进行全面检查，建议由珠江啤酒公司对调查过程中发现的安全生产工作履职不到位行为依照有关规章制度处理。

侯*基[89]，作为珠江啤酒公司派驻项目安全主任，未严格督促监理单位、施工单位和专业分包单位结合琶醍创意园特点梳理

[87] 欧*军，男，任城市监理公司派驻琶醍创意园改造项目安全监理兼机电专监。
[88] 陈*明，男，任珠江啤酒公司派驻琶醍创意园改造项目负责人。
[89] 侯*基，男，任珠江啤酒公司派驻琶醍创意园改造项目安全主任。

现场安全风险隐患，未严格要求项目安全管理人员和监理人员对项目作业面进行全面检查，建议由珠江啤酒公司对调查过程中发现的安全生产工作履职不到位行为依照有关规章制度处理。

七、事故防范措施建议

为认真吸取该次事故的教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关部门应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管，进一步落实安全生产“一线三排”工作机制和企业安全生产主体责任。结合本次事故的实际情况，特提出以下意见:

（一）落实企业安全生产主体责任

珠江啤酒公司，一要强化项目安全监管，督促施工、监理、专业分包单位对作业现场安全生产状况进行经常性检查，强化对项目内施工作业现场监督和管控，杜绝再次发生类似的事故；**二要**深刻反思事故原因，督促施工、监理单位组织项目全体人员进行安全生产警示宣传教育，分析本次事故原因以及事故中暴露出的问题，时刻牢记事故教训；**三要**依据《关于加强建筑工程施工安全风险分级管控的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于印发房屋市政工程建设单位落实质量安全首要责任管理规定（试行）的通知》要求，结合企业相关制度，对相关责任部门、责任人进行问责处理，并将处理结果报海珠区安委办备案，接受属地行业或业务监管部门的约谈和监督检查。

城市监理公司，一要严格履行监理单位的安全生产管理职

责，严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，强化施工作业方案特别是安全技术措施的审批把关，严格监理措施，确保施工安全技术措施在施工现场严格落到实处，确保施工安全；**二要**严格落实企业主体责任，准确把握施工项目安全生产的特点和规律，认真分析深层次管理原因，加大风险管控、隐患排查治理力度，确保风险防范措施贯彻到位；**三要**组织项目全体人员进行安全生产警示宣传教育，分析本次事故原因以及事故中暴露出的问题，时刻牢记事故教训。

广州房开公司，一要深入剖析事故原因，组织公司各项目管理人员召开安全警示教育会，通报事故情况，举一反三、杜绝同类事故发生。**二要**加强安全风险辨识和隐患排查治理，严格落实企业主体责任，把作业人员安全教育培训和技术交底、作业现场违章作业和违规操作等作为重点，对各施工项目进行深入的安全隐患排查与整治。**三要**加强承包单位安全监管，深查施工现场安全管理及隐患排查治理情况，督促承包单位严格落实各项法律法规，杜绝再次发生类似的事故。**四要**加强作业现场安全监管，深查施工现场安全管理及隐患排查治理情况，督促项目安全管理人员严格履行安全管理职责，加强作业现场安全监督，及时发现并制止“三违”行为，杜绝再次发生类似的事故。

鼎恒照明公司，一要严格按照工程强制性标准编制施工方案，举一反三认真制定并落实施工技术及安全管理措施，对安全风险进行有效辨识，根据项目实际制定切实可行的整改方案和有效措施。**二要**加大施工作业现场安全巡查频率，根据施工特点明

确安全防护措施，及时制止违规作业行为，涉及高空作业的，应督促施工作业人员正确使用个体劳动防护用品，严格落实操作规程，执行各项安全措施。**三要**认真吸取事故教训。组织全体员工进行安全生产警示宣传教育，通报事故情况，要根据施工现场安全生产工作实际情况，全面开展对从业人员的安全教育培训和安全技术交底活动，切实提高从业人员安全作业意识和能力，防止类似事故再次发生。

（二）深刻吸取事故教训，防范化解安全风险

区住建局，一要加强事故警示教育，结合本季度安全生产工作会议要求，组织辖内区管在建项目召开警示教育会，举一反三、防范同类事故发生。**二要**强化在建项目安全监管，加大监督检查力度，督促辖内各参建单位配齐配强现场监管力量，严格落实各项事故防范措施。

琶洲街道办事处，一要配合职能部门强化在建项目安全监管宣传工作，督促相关单位落实事故防范措施。**二要**加大安全生产执法力度，强化在建项目安全监管，依法查处检查发现的安全生产违法违规行为。