龙湾永兴温州****有限公司“11·19”一般高处坠落事故调查报告

2025年11月19日上午，温州****有限公司在位于浙江省温州市龙湾区永兴街道****号温州市龙湾永兴****厂房屋顶安装光伏发电电气设备时，发生一起高处坠落生产安全事故，事故造成1人死亡。接到事故报告后，区有关部门高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）的规定，区应急管理局牵头成立了龙湾永兴温州****有限公司“11·19”一般高处坠落事故调查组（调查成员组名单附后），并邀请区检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调阅资料、人员询问、调查取证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，以及防范和整改措施建议。其中，11月28日至12月1日为鉴定时间，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二十七条之规定，不计入事故调查期限。

经调查认定，龙湾永兴****有限公司“11·19”一般高处坠落事故是一起因安全措施不到位而引发的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

温州****有限公司（以下简称**公司），公司类型：有限责任公司（自然人独资），法定代表人郑某某，注册资本：壹佰万元整，成立日期：2025年8月26日，住所：浙江省温州市鹿城区滨江街道****号，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；****技术研发；****技术服务；****技术服务；储能技术服务；互联网数据服务;电力行业高效节能技术研发;在线能源计量技术研发;人工智能基础软件开发;在线能源监测技术研发;机电耦合系统研发；生物质能资源数据库信息系统平台；智能控制系统集成;云计算装备技术服务；信息系统集成服务；5G通信技术服务；电动汽车充电基础设施运营；计算机系统服务；发电机及发电机组销售；****设备租赁；****设备销售；****销售；****销售；合同能源管理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；****销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售；智能输配电及控制设备销售;集成电路芯片及产品销售;电池销售;充电控制设备租赁；工程管理服务；制冷、空调设备销售；气体压缩机械销售；半导体器件专用设备销售；电器辅件销售；新能

源汽车换电设施销售；建筑材料销售；工业控制计算机及系统销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；建筑用金属配件销售；金属制品销售；五金产品零售；金属工具销售；机械零件、零部件销售；塑料制品销售；电线、电缆经营；合成材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。营业执照统一信用代码：****。

（二）光伏发电项目有关情况

2025年9月23日，****公司与吴某某（系温州市龙湾永兴****加工厂经营者）签订《分布式光伏发电项目（能源管理）合作合同》。甲方：****公司，乙方：吴某某。合同约定：一、甲方租用乙方位于龙湾区永兴街道****等2处厂房建筑/厂房屋顶用于建设****项目（该两部分由乙方免费提供，不计租金），租赁期限为进场施工并网起20年，一处为乙方C、D、F、G号生产车间屋顶，面积约3000㎡，另一处为厂房（综合楼）屋顶，面积约2000㎡，E号车间屋顶为塑料瓦，无安装****设施设备。二、甲方为项目的所有者，负责承担项目的全部投资，负责项目的设计、开发、建设、管理和运营等工作，项目独立核算自负盈亏。三、项目建成投运后，甲方按照本合同优惠价格向乙方供应本项目所发电力（合作期间电价按固定电价0.43元/kwh结算）。四、在合作期间，甲方进场施工期间，其安全责任由甲方承担，

由甲方原因发生的事故，均由甲方承担等。该合同由乙方吴某某授权代理人王某某签字。

该项目2025年10月13日向龙湾区发展和改革局备案。2025年11月3日进场施工，****公司不具备建筑工程、电力工程资质或分布式光伏安装、运维的服务能力认证证书及建筑施工《安全生产许可证》，目前临时雇佣4名人员从事光伏发电电气设备安装施工。

（三）事故发生单位安全管理情况

****公司未按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员，未建立健全并落实全员安全生产责任制，未组织制定并实施安全生产规章制度（包括危险作业管理制度）、操作规程，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐患，主要负责人未督促、检查光伏发电项目施工作业现场的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，光伏发电项目施工作业未安排专门人员进行现场安全管理并落实安全防护措施。

（四）厂房出租单位安全生产管理情况

温州市龙湾永兴****厂已按照《入驻厂区企业安全生产管理协议书》约定，履行对承租16家生产经营企业的安全生产工作的统一协调、管理职责，每月组织召开安全生产会议，每月对每家承租企业进行1次安全巡查，对发现的安全事故隐患，已督

促落实整改措施,均已整改闭环。分布式光伏发电项目施工期间，已告知施工单位及作业人员禁止违规行为、安全措施防护、消防安全等注意事项，已履行业主方安全监管职责。

二、事故发生经过及救援情况

（一）事故发生经过

2025 年 11 月 19 日上午，叶某某（系浙江****有限公司员工，与郑某某大学同学）告知郑某某，要去****项目工地。当日上午****公司临时雇佣人员电焊工安某某、潘某某、普工杨某某、光伏板安装工杨某等 4 人在温州市龙湾永兴****厂厂房屋顶安装钢结构支架。9 时 28 分许，郑某某到达施工现场，在 G 号车间屋顶查看施工状况。9 时 43 分许，叶某某自行到达事发地，随即爬上 C 号车间屋顶，9 时 45 分许，叶某某自行在屋顶行走时,不慎从 E 号车间顶棚坠落至地面受伤昏迷,E 号车间（浙江****有限公司）财务人员韩某某发现后，随即呼叫现场施工人员，并拨打了 120 急救电话。9 时 57 分许，120 医护人员到达现场后，将叶某某送往温州附属第二人民医院龙湾院区抢救，叶某某经抢救无效于当日上午 11 时 51 分死亡。

（二）事故视频监控情况


2025 年 11 月 19 日 9 时 28 分 20 秒，郑某某走向 C 号车间与综合楼之间通道楼梯处。9 时 43 分 03 秒，叶某某独自到达事发地，一个人走向 C 号车间与综合楼之间通道楼梯处。9 时 45 分许，叶某某从 E 号车间顶棚坠落至地面。


（三）死者死因分析

2025年12月1日，温州市龙湾区公安司法鉴定中心出具《叶某某尸表检验情况说明》初步意见：“根据尸表检验及现场勘查所见，双球睑结膜苍白，左眉弓至右眉弓处见10cm长的缝合创；鼻骨等面颅骨扪及骨擦感；上唇15cm×0.5cm挫擦伤、下唇2.0cm×0.5cm挫擦伤。双侧外耳道及口未见出血等异常，鼻腔、口腔内见血迹附着，舌居齿列内，牙齿上下中切齿、侧切牙均松动脱落。右手腕部见开放性骨折，余体表未见明显的新近损伤痕迹，亦未扪及骨折。死因推断为高坠致颅脑损伤死亡”。

（四）事故现场勘验情况

经执法人员对事故现场进行勘查，事发地点为浙江省温州市龙湾区永兴街道****号E号车间（浙江****有限公司）车间顶棚处，该车间顶棚为钢架结构，上面敷设有白色塑料瓦，离车间大门4.5m处厂房顶棚有一处死者踩破坠落洞口，车间地面离顶棚高度10.1m，现场地面遗留60cm×20cm、20cm×20cm白色塑料板，另地面遗留有40cm×20cm血迹，事故现场未发现安全带、安全帽等安全防护装备。执法人员现场调取视频监控1份（后又调取另一处视频监控）。

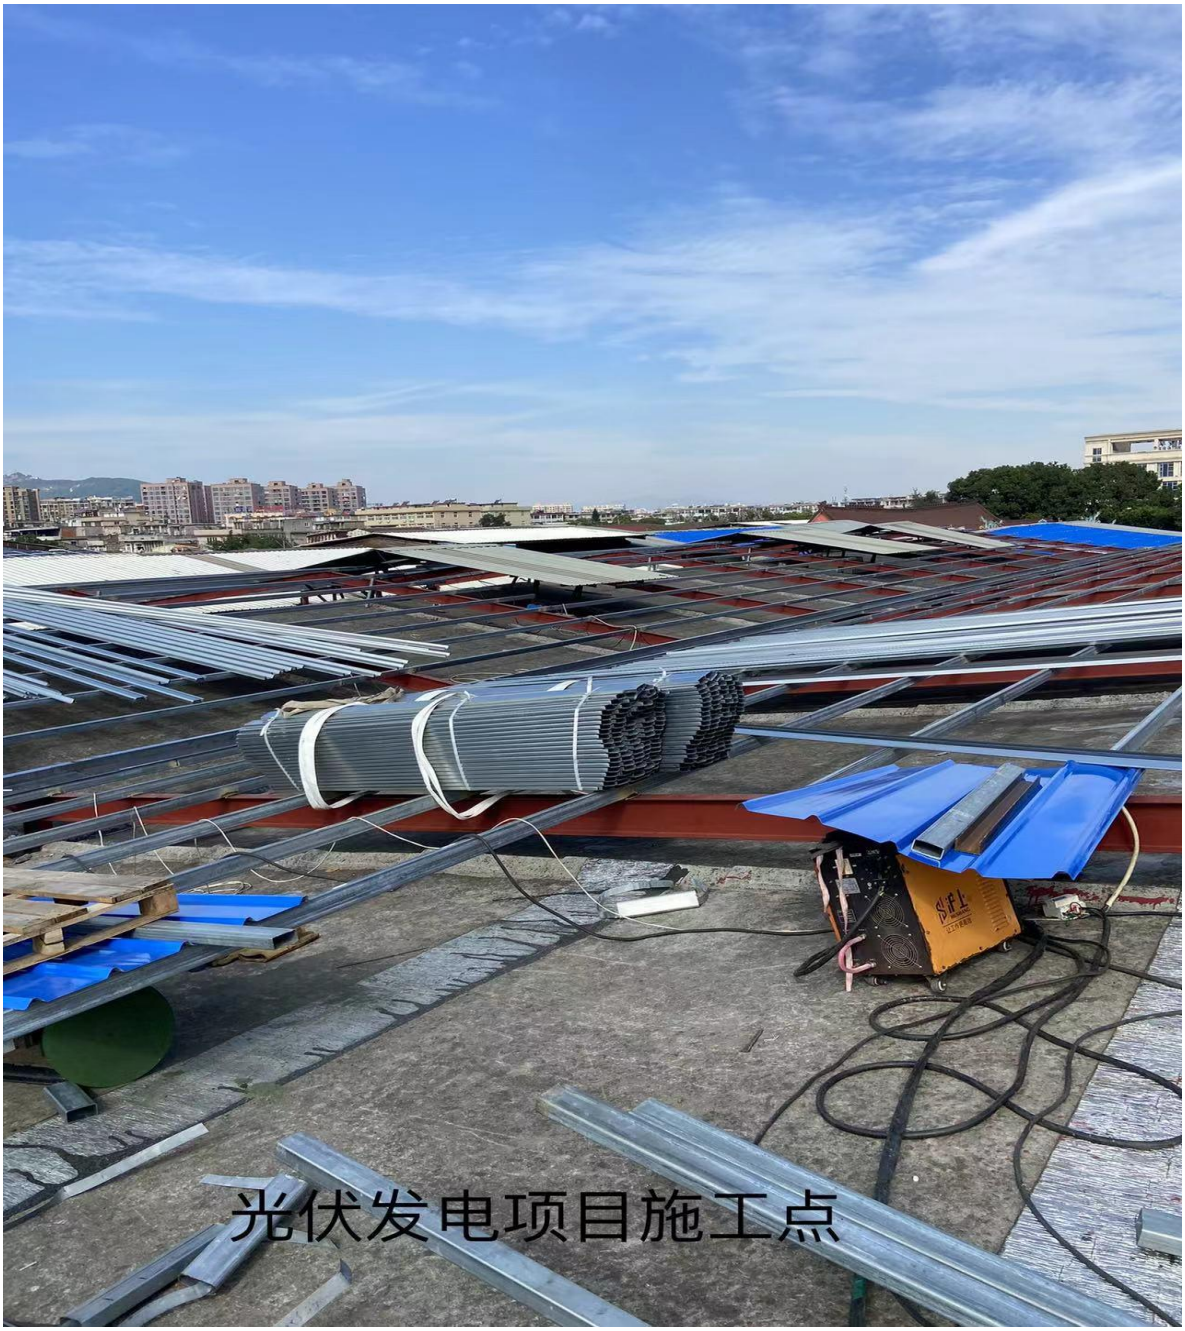
光伏发电项目施工点

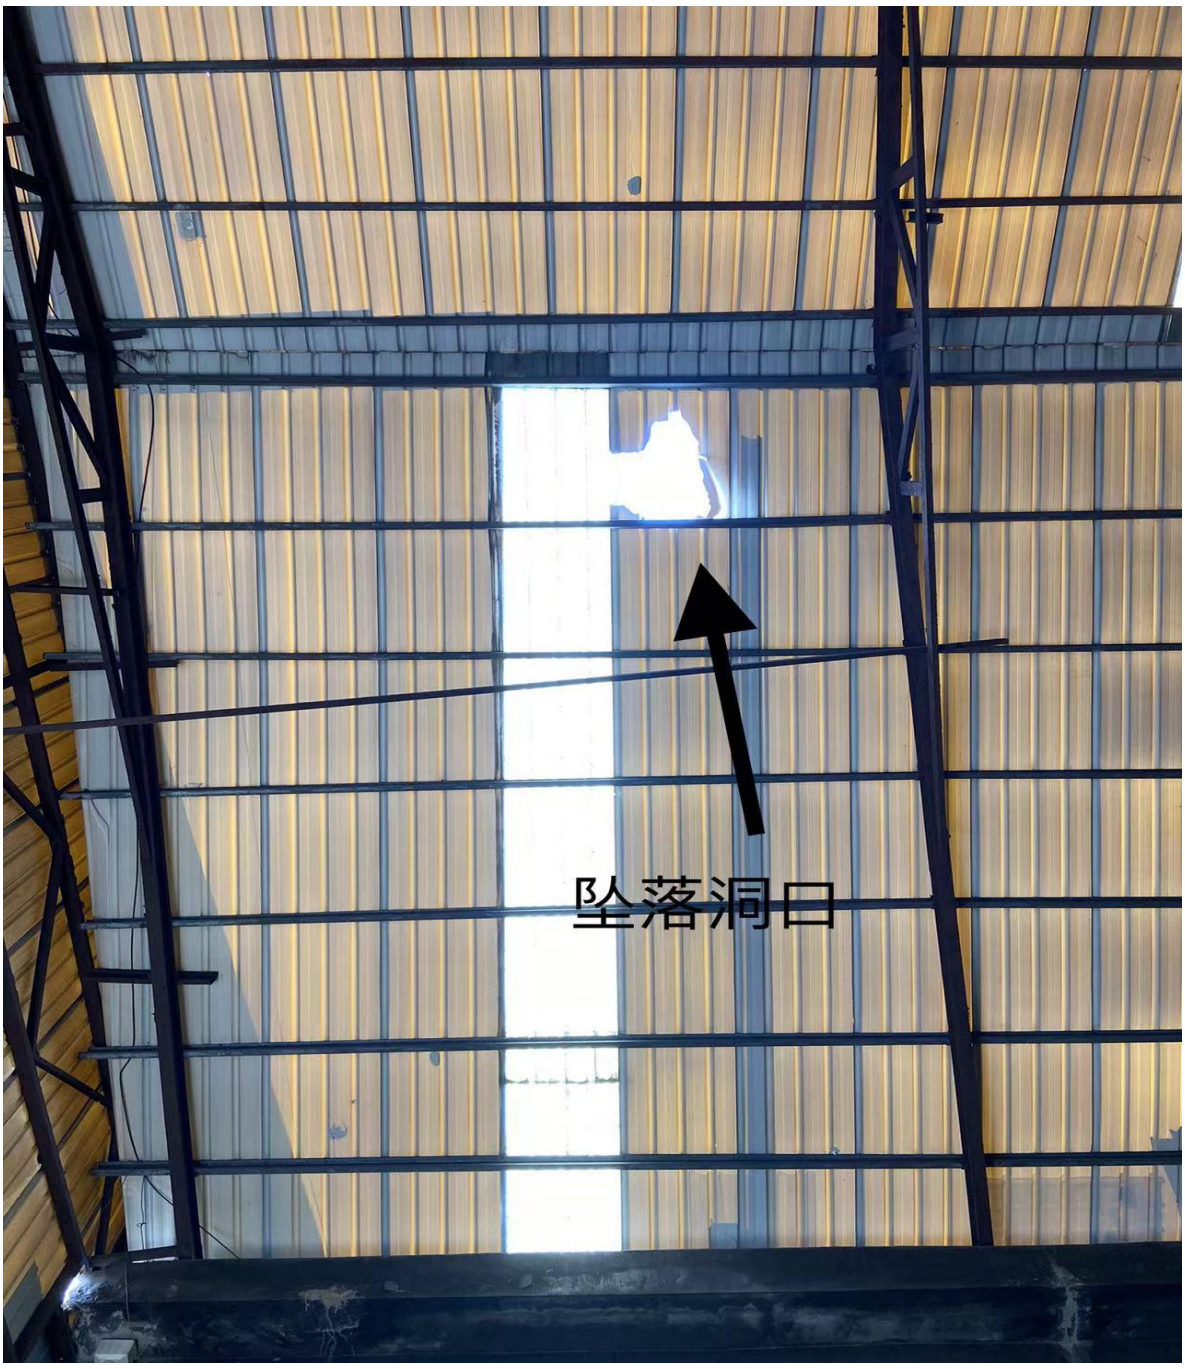

事故现场照片

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成 1 人死亡，直接经济损失 170 万元。

1.人员伤亡情况

死者姓名：叶某某，男，身份证号：330302****6539，住址：浙江省温州市瓯海区梧田街道****号，系浙江****有限公司员工。

2.直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标（GB6721-1986）》等标准和规定统计，该事故造成直接经济损失170万元，主要为死亡赔偿金、交通食宿费、丧葬费、精神抚慰金、被抚养人抚养费等。

（六）事故现场应急处置及评估情况

1.事故现场应急处置

龙湾区应急联动平台于9时47分接警，9时52分许龙湾区公安民警到达事故现场，9时55分许120救护车到达事故现场，随后龙湾区永兴街道办事处、区应急管理局等单位工作人员先后到达事故现场，组织开展相关善后处置工作。

2.现场应急处置评估

该起事故发生后，应急响应启动及时，信息接收、流转与报送畅通，区公安、医院120、应急等相关职能部门协调联动密切，处置迅速；应急救援指挥得当，调动有序，应急处置科学、规范，区、街两级党委、政府统一指挥、统一调度和全面统筹责任落实到位，争取了第一时间快速有效处置，现场处置得当，杜绝了次生事故发生。

三、事故原因分析

叶某某安全意识淡薄，不注意自身安全，在未佩戴安全带、安全帽等安全防护装备情况下[1]，冒险在车间顶棚上行走时，不慎坠落至地面受伤经抢救无效死亡，是导致事故发生的直接原因。

四、有关责任人、单位存在的主要问题

（一）有关责任单位和人员

1.温州****有限公司，履行安全生产主体责任不到位，未按规定配备专职或者兼职安全生产管理人员[2]，未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度（包括危险作业管理制度）[3]，未对从业人员（包括临时雇佣人员）进行安全生产教育和培训[4]，光伏发电项目施工作业未安排专门人员进行现场安全管理并落实安全防护措施[5]。未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐

---

1. 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

2. 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款。从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

3.《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度。

4.《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

5.《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：
生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

患[6]，是导致事故发生的间接原因之一。

2.温州****有限公司主要负责人郑某某，履行主要负责人安全生产职责不到位，未健全并落实全员安全生产责任制[7]，未组织制定并实施安全生产规章制度（包括危险作业管理制度）、操作规程[8]，未督促、检查光伏发电项目的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[9]，是导致事故发生的间接原因之一。

（二）其它问题

区发展和改革局存在对分布式光伏发电开发建设和运行的行业管理推动落实责任不力，未积极督促涉事企业切实履行安全生产主体责任，未有效防范化解施工安全事故风险。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

叶某某，对本起事故负有主要责任，鉴于其已在事故中死亡，免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

6.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

7.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。

8.《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

9..《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

1.温州****有限公司，对事故发生负有次要责任，建议温州市龙湾区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第（二）项规定，对温州****有限公司予以行政处罚。

2.温州****有限公司主要负责人郑某某，对事故发生负有领导责任，建议温州市龙湾区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十九条第（一）项对郑某某予以行政处罚。

六、事故防范和整改措施

针对事故暴露的问题，为深刻汲取事故教训，举一反三，有效防范和坚决遏制类似事故发生，提出以下建议措施。

（一）树牢安全发展理念，强化安全监管。区各相关部门、各街道办事处要深刻吸取事故惨痛教训，进一步牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念，切实担负起“促一方发展、保一方平安”的责任。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，拧紧职能管理部门安全生产责任链条，各单位要强化对各自领域、各自辖区内企业监管，厘清各有关单位在该领域职责，加大外来企业作业安全监管力度，要督促相关企业严格落实现场安全管理措施，辨识作业现场安全风险，严格规范光伏发电项目建设施工，强化作业现场指挥

和人员管理，杜绝类似事故再次发生。

（二）紧紧压实主体责任，构建安全屏障。事故责任单位要深刻吸取此次事故惨痛教训，始终坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，坚决落实全员安全生产责任制，层层压实责任，确保安全发展。一是项目复工前，需具备光伏发电项目相关安全生产许可和资质，或外包具有相关安全生产许可和资质单位施工。二是企业主要负责人要依法落实“第一主体责任”，切实执行《中华人民共和国安全生产法》赋予安全生产的法定工作职责，建立健全并落实企业安全生产管理制度、操作规程，组织实施企业员工安全培训和教育，进一步夯实安全生产基础。三是压实安全风险管控责任。企业应当严格执行并有效运行安全风险管控体系，强化作业现场安全技术交底，强化作业现场安全风险辨识和风险管控措施，及时发现并消除各类事故隐患，重点要加强外来人员和临时雇佣人员管理，督促相关人员严格遵守安全操作规程，及时发现并制止违章冒险作业等行为。四是提升企业从业人员安全素养。要加强对从业人员的安全教育培训，并将此次事故在公司内开展全员警示教育，用身边的事故警示员工，进一步提升员工安全意识，组织开展从业人员和管理人员经常性安全教育培训，强化安全技术和操作技能教育培训，注重岗前安全教育培训，提高从业人员安全意识。