江苏现代永昌建设有限公司
“11·5”一般高处坠落事故调查报告

2022年11月5日9时15分左右，位于盐城市大丰区小海镇工业园区，由江苏现代永昌建设有限公司总承包，盐城市大丰区杨海钢结构服务有限公司分包的盐城鑫纬嘉新能源科技有限公司生产车间钢结构安装建设项目，在施工过程中发生一起生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）、《大丰市生产安全事故报告和调查处理规定》等法律、法规和文件的规定，经区政府授权，2022年11月7日，由区应急管理局牵头，区公安局、住建局、总工会、小海镇人民政府等部门和单位组成江苏现代永昌建设有限公司“11·5”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法邀请区监委派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作通过现场勘验、询问调查、查阅资料，事故调查组查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单位的处理建议，针对暴露出的问题提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、 事故单位基本情况及有关情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位：盐城市鑫纬嘉新能源科技有限公司（以下简称鑫纬嘉公司），成立于2021年12月31日，注册资本2100万元人民币，类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：91320982MA7E9LXN71，注册地位于盐城市大丰区小海镇工业园区中心路以南，法定代表人高树海，公司目前正处于筹建阶段，经营范围为一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；汽车零部件及配件制造汽车零配件批发；汽车零配件零售等。

2.施工总承包单位：江苏现代永昌建设有限公司（以下简称永昌公司），成立于1998年9月18日，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码91320982717447600 2，注册地位于盐城市大丰区高新技术区五一路1号，法定代表人唐中义，注册资本5058万元人民币，经营范围包括房屋建筑；市政公用工程、建筑装饰工程、地基与基础工程、消防设施工程、水利水电工程、环保工程、建筑智能化工程、土石方工程施工；线路管道安装等。《安全生产许可证》（编号：（苏）JZ安许证字〔2005〕090306），有效期至2025年11月3日。2019年9月27日，该单位取得江苏省住房和城乡建设厅下发的《建筑业企业资质证书》（编号：D232087759），取得建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、建筑

装修装饰工程专业承包贰级资质，有效期至2021年4月1日。根据2022年10月28日住房和城乡建设部办公厅下发的《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》，建筑业企业资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。公司现有从业人员21人，其中专职安全员6名，兼职安全员7名。

3.钢结构安装承包单位：盐城市大丰区杨海钢结构服务有限公司（以下简称杨海钢结构公司）成立于2019年07月15日，公司类型为有限责任公司(自然人独资)，统一社会信用代码：91320982MA1YPY9A8Y，注册地位于盐城市大丰区草庙镇工业园区，法定代表人为杨云海，注册资本100万元整，经营范围包括钢结构工程、脚手架工程、建筑装饰工程、园林绿化工程、市政工程、城市与道路照明工程设计、施工；建筑劳务分包；建筑工程用机械设备租赁、销售；物业管理；清洁服务；广告设计、制作、代理、发布等。公司不具备钢结构工程专业承包资质。

4.监理单位：江苏宏建工程建设咨询有限公司（以下简称宏建公司），成立于1999年10月22日，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，统一社会信用代码：91320900725226541L，注册地位于盐城市盐南高新区棕榈泉广场1-3幢801室（CND），法定代表人为张洪广，注册资本200万元整。经营范围包括许可项目：建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；单建式人防工程监理；文物保护工程监理；地质灾害治理工程监理；水利工程建设

监理；司法鉴定服务；建设工程设计等，公司具有15处分支机构。2018年4月13日，该单位取得房屋建筑工程监理丙级、市政公用工程监理丙级资质（证书编号：E232022053-4/4），有效期至2021年9月17日。根据江苏省住房和城乡建设厅2022年12月2日下发的《江苏省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（苏建建管〔2022〕241号），我省负责许可的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。

（二）工程项目基本情况

工程项目名称为盐城市鑫纬嘉新能源科技有限公司生产车间，工程地点为盐城市大丰区小海工业园区，工程内容包括1#生产车间、2#生产车间、危化品仓库、固废仓库、厕所、门卫项目工程，计划开工日期：2022年7月26日，计划竣工日期：2022年11月25日，工期120天。

2022年7月26日，盐城市鑫纬嘉新能源科技有限公司生产车间建设项目取得《建筑工程施工许可证》（施工许可编号：320982202207260101）。2022年7月28日，总监理工程师景蔚萍签发开工令，2022年7月31日该项目正式开工建设。2022年9月28日，杨海钢结构公司负责人杨云海带领钢结构施工班组开始进场施工。

（三）工程项目发包情况

2022年7月6日，鑫纬嘉公司发布盐城市鑫纬嘉新能源

科技有限公司生产车间项目招标公告，经公开招投标，确定永昌公司为中标人。2022年7月13日，鑫纬嘉公司与永昌公司签订《建设工程施工合同》和《安全生产合同》，工程内容包括土方、土建、水电、消防等，计划工期120天，合同总金额2030万元，合同约定丁素平（贰级建造师注册证书号：苏232101107166；安全生产考核合格证书号：苏建安B(2011)0970053）担任项目经理，沈陆凯（安全生产考核合格证书号：苏建安C2(2019)0073865）任安全员。2022年8月14日，永昌公司与公司退休返聘人员葛金祥签订《内部承包协议书》，约定葛金祥为该项目工程施工负责人，承接该项目的土建、水电施工任务，负责施工现场的质量、安全、进度和成本管理。《内部承包协议书》明确葛金祥向永昌公司缴纳工程结算总价的1%的公司管理费，永昌公司委派丁素平、沈陆凯担任本工程的项目经理及专职安全员，代表永昌公司履行监管职能。

2022年7月18日，永昌公司工程施工负责人葛金祥与江苏金邦钢结构科技有限公司（以下简称金邦公司）签订《产品购销合同》，购买钢梁、钢柱、行车架、拉条等原材料，合计金额390万元，交货时间为2022年8月25日。同日，葛金祥与金邦公司的法定代表人曾凤君签订《鑫纬嘉钢结构安装协议》，将盐城市鑫纬嘉新能源科技有限公司1#、2#生产车间钢结构厂房工程分包给金邦公司，工程承包方式及施工内容为清包工（主钢构，支撑，檩条，彩板，包边，天沟，落水管，预埋件，雨棚）等安装以及安

装过程中必须的相关材料、构件的卸货、场内搬运、垂直运输等内容，合同约定工程安装费为972000元（含税价），工期90天。但后续金邦公司并未安排工人进场施工，该承包合同并未实际履行。

2022年9月28日，永昌公司项目工程施工负责人葛金祥又将盐城市鑫纬嘉科技有限公司生产车间及其配套附房的钢结构安装发包给杨海钢结构公司，与杨海钢结构公司主要负责人杨云海签订了《建筑工程钢结构安装承包协议书》，约定承包方式为清包工（含小型工用具、焊条、辅材、脚手架、及其安全防护用品等材料），永昌公司提供安装原材料，承包单价按图纸建筑面积42.5元/m2。当天，杨云海带施工工人进场进行钢结构安装施工，该承包合同实际履行。

2022年7月15日，鑫纬嘉公司与宏建公司签订《建设工程监理合同》，委托宏建公司对盐城市鑫纬嘉新能源科技有限公司生产车间项目实施监理，合同总金额10万元，工程名称为1#生产车间、2#生产车间、危险品仓库、固废仓库、厕所、门卫项目工程，该项目总监理工程师为景蔚萍（注册监理工程师注册号：32009519），现场监理为朱连桂（监理员证书编号：苏建工监员（盐）第20060213号）。

（四）事故现场勘验情况

事故发生地点为小海镇人民政府工业园区中心路以南，通裕燃气东侧，盐城市鑫纬嘉新能源科技有限公司车间厂房建设现场。事故地点为正在进行钢结构安装施工的全钢

结构1#生产车间厂房，该厂房建筑层数为一层，东西走向，东西(1)-(21)轴长150米，南北(A)-(K)轴宽72米，建筑面积10800m^2，总高度13.2m，屋面檩条间距1.1-1.2m。高处坠落发生在东西走向长度第13轴与14轴之间，南北走向C轴线北侧位置。事发后，屋面北侧第二根檩条已变形，系有康达广安全带的C型钢掉落在地面上，地面未见血迹。厂房现场钢结构顶部分位置设置有生命安全绳，但事发位置未设置。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2022年11月5日7时，杨云海组织的钢结构安装班组日常进行晨间安全会议，会议结束后杨云海安排康达广、李海平二人到1#生产车间C－D轴间安装拉条，吴俊兵在地面上负责送递拉条。C－D轴交13－14轴间紧靠着气楼北侧的两根屋面檩条，两根屋面檩条上南北方向横放着一根可移动的C型钢，约4米长，中间系着用于垂直运输拉条的麻绳。

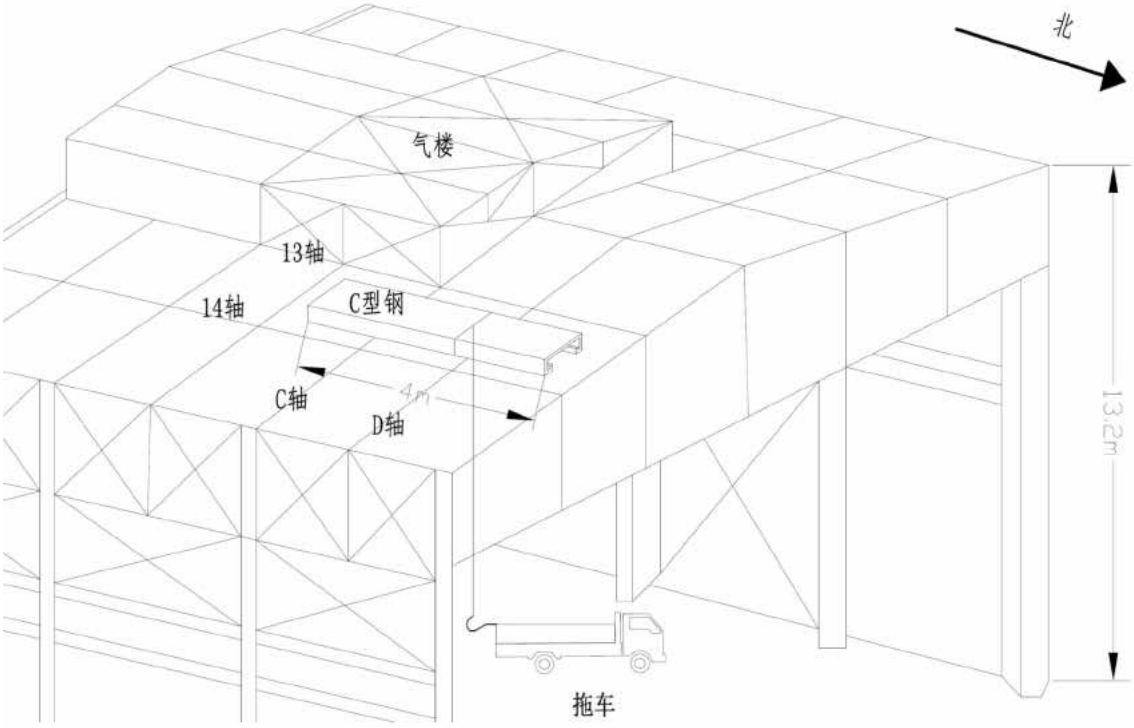


图 1：事故现场示意图

7 时 15 分左右，现场临时负责人盛建新安排地面上两辆挖掘机和一辆变型拖拉机配合对 1#生产车间进行地面平整作业，变型拖拉机驾驶员吉永才负责从 1#车间的东侧拉运碎土和碎砖至西大门外指定位置。

9 时 15 分左右，康达广骑坐在屋面 13－14 轴间南北方向放置的 C 型钢上，身上的安全带也扣在 C 型钢上，负责安装拉条北端的螺丝；李海平安全带扣在气楼柱上，负责安装拉条南端的螺丝；杨云海在厂房西侧锯水管。

9 时 20 分左右，地面上驾驶员吉永才正驾驶变型拖拉机由东向西行驶，行驶的变型拖拉机后拖箱左侧尾部螺丝恰好勾住用于垂直运送拉条的麻绳，将屋面檩条上的 C 型钢拖拽向下，拖拽过程中康达广和位于气楼柱位置的李海平大声呼叫吉永才，但吉永才并没有听见呼喊声继续向西行驶

直至把C型钢上从13.2m高的屋面檩条上拉了下来。康达广因腰间安全带系在C型钢上，随C型钢坠落一同摔至地面。康达广身体臀部着地，南北方向侧卧在地上，头朝南，身体左侧朝下，大脑有意识，手上、脖子上有少量血迹，安全带、安全帽均在身上。

（二）事故救援情况

事故发生后，杨云海拨打了“120”急救电话，现场施工人员立即赶来救援，施工人员使用一块木板将康达广抬到工地面包车上，杨云海开车前往大丰区人民医院方向，在大沈路上与“120”急救车辆会和，后由“120”车辆将康达广送至人民医院。11月5号15时08分，康达广经抢救无效死亡，医院开具《居民死亡医学证明（推断）书》。

（三）事故上报情况

事故发生后，鑫纬嘉公司董事长高树海将事故情况向小海镇政府进行了汇报，但永昌公司负责人未将事故情况报告至负有安全生产监督管理职责的部门。11月5日16时01分，区应急管理局接到区“110”转报，立即组织人员前往现场核查。核查属实后，区应急管理局将事故基本情况报告至区人民政府和盐城市应急管理局。

（四）善后处理情况

接到事故报告后，小海镇人民政府、小海镇派出所迅速派人赶到事故现场进行应急处置，开展事故善后处理。2022年11月5日晚，永昌公司与死者家属达成赔偿协议，双方签订《协议书》，善后处理工作结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡。死者康达广，男，60岁，身份证号码：320**********058，盐城市大丰区*********，杨海钢结构公司钢结构安装班组施工人员。

（二）事故造成的直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的相关规定，核定事故造成直接经济损失约160万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

钢结构安装作业人员安全意识淡薄，盲目冒险违章作业。未取得高处作业资格从事高处安装作业，未正确使用安全带，在距地面13.2m高处进行钢结构安装作业时，将安全带扣挂在可移动的C型钢上，违反《钢结构专项方案》第八节安全质量环境保证措施中第1.3高处作业中“保险带安全环必须挂在牢靠的物体上，严禁挂在活动物体上”的规定。

（二）间接原因

1.永昌公司未认真履行总承包单位安全管理职责是这起事故的主要原因。

（1）永昌公司违法发包钢结构安装工程项目。永昌公司将鑫纬嘉生产车间及其配套附房的钢结构安装工程发包给不具备钢结构工程专业承包资质的杨海钢结构公司组织施工。

（2）永昌公司工程项目管理混乱。施工合同约定的项目

经理未履行项目经理职责，安排不具备项目经理资质的人员实施项目管理；永昌公司违规组织钢结构安装施工作业监理公司向鑫纬嘉车间建设项目开具《工程暂停令》，责令该项目钢结构安装工序停止施工，永昌公司未按监理要求停工整改，安排钢结构安装施工人员违规进场施工。

（3）永昌公司施工现场安全管理不到位。一是安全教育培训流于形式。未按规定对作业人员进入新的施工现场前开展安全教育培训，以班前安全提醒、口头教育代替安全生产教育培训。安全技术交底不健全，未向从业人员开展安全技术交底，导致作业人员安全知识不足，缺乏必要的安全意识；二是高处作业安全管理缺失。永昌公司未审查施工现场高处作业人员特种作业资格，现场 2 名高处作业人员均无特种作业操作证。未根据危害风险制定高处作业方案，未对高处作业人员进行安全技术交底，未督促作业人员正确使用安全防护用品，未安排专人从事高处作业现场监护；三是交叉作业管理不到位。在同一作业区域内安排钢结构安装和车间地面平整作业时，未明确各自的安全生产管理职责和应该采取的安全措施；四是隐患排查流于形式。未有效开展安全生产风险危害因素辨识与管控，未能检查发现并消除不具备高处作业资格的作业人员从事高处安装作业、未按规定使用劳动防护用品和交叉作业未落实有效的安全防范措施等安全隐患。

2. 杨海钢结构公司不具备钢结构专业承包资质承接鑫纬嘉公司生产车间钢结构安装工程项目；危险作业管理工作

不到位，未建立健全本单位安全管理制度，未根据高处安装作业的危害风险制定钢结构施工方案，未对施工人员开展安全教育培训和安全技术交底，未安排专业人员进行现场统一指挥和监督；安排无高处特种作业操作证人员从事高处安装作业，未督促作业人员正确使用安全防护用品，未对施工现场开展隐患排查治理。

3.宏建公司未严格履行监理单位监管职责。对施工单位违法分包公司钢结构安装工程项目、现场施工作业人员安全教育培训流于形式、施工现场高处安装作业人员无证上岗作业等问题失察；对建设项目下达《暂时停止施工》指令后，未及时跟踪并采取有效措施制止永昌公司违规施工未及时将永昌公司违规情况向建设单位和主管部门汇报。

（三） 事故性质

综上分析，调查组认为，这起事故是一起一般生产安全责任事故。

五、相关属地部门履职情况

1.小海镇经济发展局(建设和生态环境局)负责小海镇辖区的建筑施工安全监督管理，自盐城市鑫纬嘉科技有限公司生产车间项目7月31日开工以来，组织实施巡查检查3次，排查隐患5条，开具《在建房屋建筑及市政基础设施工程安全检查表》2份，排查隐患经复查全部整改到位。其中，经济发展局于10月18日检查发现现场存在3名高处作业人员未正确配备安全带且无固定生命安全绳、5名建筑工人安全帽佩戴不规范等问题，当场责令其整改，并于10月20再

次检查；10月20日，检查发现现场工人存在生命安全绳设置不规范、安全帽佩戴不到位、安全带移动时未采取双保险等问题隐患，当场责令其整改，并于10月22日到现场复查闭环。11月3日，经济发展局对现场管理人员在岗在位履职情况及特种作业人员持证情况等问题进行检查。经济发展局对检查和监督相关行业的管理职责基本履行到位。

2.区质安中心受全区建筑施工行业主管部门区住房和城乡建设局委托，负责全区受监项目施工安全监督工作。鑫纬嘉公司车间建设项目于2022年7月18日提交申报书办理受监手续，相关资料齐全，区质安中心于7月20日开具了《建筑工程安全监督受理程序单》受理备案。7月29号，区质安中心组织该项目的五方：建设方、勘察方、设计方监理方、施工方进行集体安全交底会议。项目开工后，区质安中心根据制定的《建设工程施工安全监督工作计划》分别于2022年8月2日、2022年9月2日、2022年9月23日3次到施工现场进行监督抽查，并开具《建设工程施工安全督查抽查记录表》。区质安中心对检查和监督相关行业的管理职责基本履行到位。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.康达广，男，60岁，杨海钢结构公司鑫纬嘉车间建设项目钢结构安装施工人员。安全意识淡薄，盲目冒险违章作业，不具备高处作业资格从事高处安装作业，未按规定将安全带扣挂在牢靠的物体上。未采取有效安全防护措施

从高处坠落，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

2. 吉永才，男，57 岁，永昌公司施工现场拖拉机驾驶员。上岗未经培训，盲目冒险作业，未对作业环境进行仔细观察，在驾驶变型拖拉机到达钢结构安装区域时不慎拖动吊运拉条的绳索，导致安全带扣挂在可移动的 C 型钢上的施工人员坠落死亡，对事故的发生负有直接责任，建议公安机关对其是否涉嫌犯罪立案侦查。

3. 杨云海，男，49 岁，杨海钢结构公司主要负责人。不具备钢结构专业承包资质承接鑫纬嘉公司生产车间钢结构安装工程项目；危险作业管理工作不到位，未根据高处安装作业的危害风险制定钢结构施工方案，未对施工人员开展安全教育培训和安全技术交底，未安排专业人员进行现场统一指挥和监管；安排无高处特种作业操作证人员从事高处安装作业，未督促作业人员正确使用安全防护用品，未对施工现场进行隐患排查治理。对事故的发生负有主要责任，建议移交司法机关处理。

4. 葛金祥，男，63 岁，永昌公司施工现场负责人。违法发包钢结构安装工程项目，未有效督促杨海钢结构公司履行安全协议中规定的安全生产职责，明知钢结构安装施工现场已被监理公司责令停工情况下违规组织施工，督促、检查钢结构安装安全生产工作不到位。对事故的发生负有责任，建议移交司法机关处理。

5. 沈陆凯，男，31 岁，永昌公司项目部安全员。安全生

产教育培训流于形式，安全技术交底不健全，未制止和纠正项目部在被责令停工的情况下违规施工的行为，对分包单位施工现场的安全检查不到位，对分包单位作业人员持证上岗情况审核不严，未检查发现不具备高处作业资格的施工人员从事高处安装作业，未及时排查并消除施工人员无证上岗、违规作业的事故隐患，对事故的发生负有责任建议由盐城市大丰区住房和城乡建设局依法处理。

6.丁素平，女，49岁，永昌公司项目部项目经理。未履行项目经理安全管理职责，对项目的日常管理不到位，现场管理由不具备安全管理资质的葛金祥实施；在明知项目钢结构安装施工现场已被监理公司责令暂时停工的情况下同意钢结构安装作业人员进场施工，对事故的发生负有责任，建议由盐城市大丰区住房和城乡建设局依法处理。

7.唐中义，男，65岁，永昌公司董事长。未督促本单位落实主体责任，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未认真开展隐患排查治理，未及时检查消除钢结构安装工程的事故隐患，对事故的发生负有领导责任，建议区应急管理局按照《安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

8.景蔚萍，女，54岁，宏建公司鑫纬嘉车间建设项目总监理。未认真履行监理工程师职责，未将永昌公司钢结构安装施工现场被责令暂时停工后拒不整改且不停止施工的情况及时向有关主管部门及建设单位报告，未及时发现并消除施工人员无证上岗、违章作业的事故隐患，对事故的

发生负有责任，建议由盐城市大丰区住房和城乡建设局依法处理。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.永昌公司，未履行施工总承包单位管理职责。违法发包钢结构安装工程项目；工程项目管理混乱，项目经理未履职，安排不具备项目管理资格的人员从事项目管理，未执行监理单位要求钢结构安装暂停施工的指令；安全管理不到位。安全教育培训流于形式，危险作业安全管理缺失交叉作业管理不到位，隐患排查流于形式。对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

2.杨海钢结构公司，不具备钢结构专业承包资质承接鑫纬嘉公司生产车间钢结构安装工程项目，危险作业管理不到位。未根据高处安装作业的危害风险制定钢结构施工方案，未对施工人员开展安全教育培训和安全技术交底，未安排专业人员进行现场统一指挥和监管；安排无高处特种作业操作证人员从事高处安装作业，未督促作业人员正确使用安全防护用品，未对施工现场进行隐患排查治理。对事故的发生负有责任，建议区应急管理局按照《安全生产法》第九十三条第二款的规定对其实施行政处罚。

3.宏建公司，未严格履行监理单位监管职责。未将永昌公司钢结构安装施工现场在被责令暂时停工后拒不整改且不停止施工的情况及时向有关主管部门及建设单位报告，对施工人员无证上岗、违章作业行为失察，未严格进行分

包单位的资格审查和特种作业人员的资格审查，对事故的发生负有责任，建议由盐城市大丰区住房和城乡建设局依法处理。

七、事故防范和整改措施

（一）永昌公司要深刻吸取此次事故教训，举一反三，切实加强施工项目的安全生产管理，确保安全生产。严格履行施工总承包单位管理职责，加强对本单位分包项目的审核和管理，依法发包工程项目；加强对项目部的人员管理，安排具备项目管理资格的人员实施项目管理，杜绝无资质人员上岗；严格执行监理指令，及时整改并排查施工现场上可能存在的危险有害因素；加强本单位的安全生产教育和培训工作，从业人员必须经岗前安全生产教育和培训，考核合格后方可上岗作业，建立健全安全生产教育和培训档案；加强对外包单位施工现场的监督管理，加强现场高处作业安全管理，落实高处作业各项防护措施，强化危险作业和交叉作业的安全管理，防范各类事故的发生。

（二）杨海钢结构公司要认真吸取此次事故教训，加强所承接施工项目的安全生产管理。要在具备相关资质的情况下依法承接工程，完善本单位安全管理制度以及岗位操作规程，并严格督促执行；高处作业施工前，对相关人员进行针对性的安全教育和安全技术交底，完善落实危险作业管理制度；落实特种作业持证上岗制度，对施工人员开展钢结构安装作业专项安全教育培训，提高从业人员风险防范和自我保护能力；安装作业要严格遵守安装施工方案

配备合格的安全帽、安全带等防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，确保安全生产。

（三）宏建公司要切实加强所承接工程项目监理工作的力度，增强工作责任心，采取有效措施杜绝施工单位擅自违规组织施工；加大对监理项目的安全管控，做好对分包单位的资质审查和对特种作业人员的资格审查工作，加强施工现场安全检查和隐患排查治理工作，狠抓“三违”行为整治，落实各项安全防范措施，及时将违法违规的行为向有关部门及建设单位汇报，切实履行监理职责。

（四）小海镇人民政府要深刻吸取事故教训，按照安全生产属地管理和“谁主管谁负责”的原则，进一步强化安全生产监督管理，督促指导工程建设项目各方责任主体落实安全生产主体责任，严格安全监管措施，加大监督检查力度，严防各类生产安全事故，保持安全生产形势稳定向好。

（五）区住建局要在行业内通报该起事故的情况，加强全区工程建设项目的管理，按照全区建筑施工安全生产专项整治工作实施方案要求，严格建筑工人全员岗前培训，严格落实参建各方安全生产主体责任。强化监管执法，从严查处违法分包等违法违规行为，促进全区建设工程领域安全生产形势稳定。

江苏现代永昌建设有限公司

“11·5”一般高处坠落事故调查组

2023年1月16日

附件

江苏现代永昌建设有限公司
“11·5”一般高处坠落事故调查组成员

区应急管理局:

区公安局:

区总工会:

区住建局:

小海镇政府: