凉州宣武甘肃泰康制药有限责任公司
“2·2”一般触电事故调查报告

凉州区人民政府事故调查组

2026 年 6 月

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 3
（三）事故发生经过 5
（四）事故现场情况 6
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 8
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故现场应急处置情况 8
（二）医疗救治和善后情况 9
（三）事故瞒报经过 9
（四）事故瞒报核查经过 9
（五）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）其他可能因素排除 10
（三）间接原因分析 10
四、有关责任单位存在的主要问题 11
（一）泰康制药公司 11
（二）财发劳务公司 12
（三）凉州区供电公司 12
（四）凉州区工信局 12
（五）凉州区宣武街党工委、办事处 12
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 12
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 12
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议 13
（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议 14

（四）有关单位追责问责建议 16
（五）其他处理建议 16
六、事故主要教训 17
（一）发包单位主体责任悬空，外包与闲置厂区安全管理双重失控 .. 17
（二）劳务企业违法违规作业，高压特种作业安全保障完全缺失 17
（三）供电企业安全管理缺位，销户作业与内部管控双重失守 18
（四）行业监管与属地监管精细化不足，安全管控机制仍需完善 18
七、事故整改和防范措施 19
（一）严管外包作业与闲置厂区，压实企业安全生产主体责任 19
（二）整治无资质违规作业行为，夯实劳务作业安全基础 19
（三）规范供电业务全流程管理，筑牢供电安全防线 19
（四）强化电力行业监管履职，堵塞行业安全监管漏洞 19
（五）完善闲置厂区属地管控机制，强化专业监管能力建设 20
附件 20

凉州宣武甘肃泰康制药有限责任公司
“2·2”一般触电事故调查报告

2026年2月2日9时50分许，甘肃泰康制药有限责任公司在进行原厂区停用设施设备拆除搬迁作业时发生一起触电事故，造成1人死亡，直接经济损失126万元。

2026年2月9日，凉州区应急管理局收到该起事故群众信访事项，经核查，情况属实。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关法律法规规定，2月28日，凉州区人民政府成立了由原区委常委、常务副区长徐俊生为组长，区应急局、区发改局、区公安分局、区人社局、区总工会、省药品监管局武威执法检查局、武威工业园区管委会、宣武街街道办事处等部门和单位有关人员组成的凉州宣武甘肃泰康制药有限责任公司“2·2”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），对该起事故进行调查，并邀请区纪委监委、区检察院派员参与事故调查，聘请相关专家参加。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过查阅资料、座谈交流、询问谈话、现场勘验、专家论证等方式方法，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，认定了事故性质、事故有关单位和人员的责任，查明了有关部门、单位在监管方面存

在的问题，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，**凉州宣武甘肃泰康制药有限责任公司“2·2”一般触电事故是一起因发包单位将业务发包给无相关资质的单位、劳务公司不具备安全生产条件承揽业务、安排无证人员从事特种作业，以及供电公司销户勘查不全面、系统信息缺失、内部作业审批把关不严、现场作业不规范而导致的一般生产安全责任事故，该事故为瞒报事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.甘肃泰康制药有限责任公司（以下简称“泰康制药公司”）。法定代表人：高*峰，类型：有限责任公司，成立日期：2005年3月1日，统一社会信用代码[redacted]，住所：甘肃省武威市凉州区西关街益民巷40号（一照多址），经营范围：片剂、丸剂（大蜜丸、小蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸）、颗粒剂、硬胶囊剂、散剂、橡胶膏剂、浸膏剂、膏药（含中药前处理、提取）生产、销售。2021年4月，该公司搬迁至武威工业园区青啤大道12号。

2003年，原甘肃武威泰康制药有限责任公司GMP（指导食物、药品、医疗产品生产和质量管理的法规）改造后，将原变压器容量增容至250kVA和500kVA，厂内用电设备通过两路电源供电。后为节约成本，报停了250kVA变压器，原武威电力局将

250kVA变压器供电的高压开关柜进行了铅封，但该高压开关柜进线一直带电。

2.甘肃武威财发建筑劳务工程有限责任公司（以下简称“财发劳务公司”）。法定代表人：吴*龙，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2019年10月24日，统一社会信用代码：[redacted]，住所：甘肃省武威市凉州区高坝镇红崖村十四组68号，经营范围：建筑工程施工及劳务分包；土木工程、市政工程、水利工程、弱电工程、基础工程、土石方工程、建筑物拆除（不含爆破作业）等。

2026年1月23日，泰康制药公司计划搬迁原厂区有关配套设施设备，口头约定由财发劳务公司实施此次搬迁业务。1月25日，双方前往原厂区确定了需搬迁的设施设备。

3.国网甘肃省电力公司武威市凉州区供电公司（以下简称“凉州区供电公司”）。负责人：李*强，类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），成立日期：2015年4月27日，统一社会信用代码[redacted]，经营场所：甘肃省武威市凉州区复兴南路151号，经营范围：电力供应；输变电工程的勘测、设计、施工、建筑安装、调试、修造、器材购销等。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.泰康制药公司。该公司为北京久朝医药投资有限公司控股子公司，法定代表人：高*峰，负责公司销售及商务洽谈等工作。

2017年，北京久朝医药投资有限公司董事长张*云口头指定由泰康制药原质量负责人王*银负责公司全面工作。公司日常安全生产管理工作由工程部经理卓*负责。公司成立了安全生产领导小组，建立了全员安全生产责任制，制定了安全教育培训、隐患排查治理、相关方安全管理等制度，未制定危险作业安全管理制度。针对本次拆除搬迁未制定方案，未审查财发劳务公司资质和从业人员资格，未与财发劳务公司签订专门的安全生产管理协议，未对作业人员进行安全技术交底，未派员对财发劳务公司作业现场进行统一协调管理，未对财发劳务公司作业人员进行安全教育培训。未对原厂区进行全面系统的风险辨识评估，未将停用配电室长期带电纳入隐患排查范围。事故发生后未向凉州区人民政府和相关部门报告。

2.财发劳务公司。本次拆除搬迁业务由股东吴*永与泰康制药公司负责人王*银口头约定承接，未签订书面合同，未签订安全生产管理协议。公司未设置安全生产管理机构，未配备专职或兼职安全生产管理人员。公司未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和操作规程，未制定生产安全事故应急预案。公司从业人员不固定，未取得电力作业相关资质，本次作业人员均未取得高压或低压电工特种作业操作证，也未取得其他特种作业资格证书。公司未对从业人员进行安全生产教育和培训，未进行安全考核，未建立安全培训档案。拆除作业前，公司未制定作业方案，未进行风险辨识，未组织安全技术交底。未配备绝缘鞋、

绝缘手套、验电器等劳动防护用品和安全工器具。作业过程中，法定代表人吴*龙负责现场作业指挥并直接参与操作，现场无人监护。

3.凉州区供电公司。该公司内部管理机构健全，设置了办公室、安全监察部（保卫部）、人资财务部、党建工作部、生产技术部、营销部等6个职能部门。设置1个业务机构，为综合服务中心，另外设置14个供电所。印发了《2026年领导班子成员、职员“两个清单”及全员岗位安全责任清单的通知》，层层签订了安全生产责任书。每季度召开专题会议、按期召开安全生产经营周例会，对安全生产工作进行了安排部署。组织制定了安全教育培训计划，对员工进行了安全教育培训。定期开展安全生产隐患排查治理工作，建立了安全隐患排查台账。组织制定了生产安全事故应急救援预案，并开展了应急演练。在执行现场勘查、跨部门信息传递及用户侧延伸服务方面存在漏洞，对历史遗留用户资产的排查机制不完善。

（三）事故发生经过

2026年1月26日开始，财发劳务公司组织人员对泰康制药公司原厂区相关设施设备进行拆除搬迁作业。

1月29日，泰康制药公司向凉州区供电公司城西供电所递交了原厂区供电账户销户申请。之后，城西供电所派台区经理袁*彤和李*清前往泰康制药公司原厂区对500kVA变压器配电室的用电容量进行了现场勘查。

1月30日，城西供电所向凉州区供电公司递交了《内部业务工作联系单》，明确了工作时间和内容，并层层进行了审批。

1月31日9时许，凉州区供电公司安排生技部抢修班人员赵*财和赵*新前往泰康制药公司原厂区进行了断电。

2月1日10时许，财发劳务公司将泰康制药公司原厂区车间设施设备和500kVA变压器配电室配电柜进行了拆除和搬迁。17时许，王*银前往泰康制药公司原厂区看到250kVA变压器配电室内的配电柜尚未拆除搬迁，于是电话联系吴*龙，告诉其将遗留的配电柜进行拆除搬迁。

2月2日8时许，吴*龙带领其公司工人樊*明、吴*成、吴*辉到泰康制药公司原厂区拆除250kVA变压器配电室内的配电柜。9时30分许，吴*永到达作业现场参与拆除搬迁作业。9时50分许，吴*龙在高压配电室内拆卸高压开关柜顶部螺丝时触电，并掉入电缆沟。

（四）事故现场情况

事发配电室位于泰康制药公司原厂区西侧，距厂区西侧围墙1米，围墙外侧为该厂区供电的“10kV124市新二线制药厂分支9号”电线杆；该配电室由低压配电柜室、高压开关柜室、变压器室组成。低压配电室内配电柜已拆除，变压器室无变压器，变压器室与高压开关柜之间设有跌落式熔断器，变压器与高压开关柜无连接线；高压开关柜设置在配电室内西南侧，左侧有两张桌子，约1米高。现场未发现绝缘手套、绝缘鞋、验电器等防护用品和

作业工具。配电室入口处未设置“当心触电”“禁止合闸”“高压危险”等安全警示标志。

厂区围墙外的10kV124市新二线制药厂分支009号电线杆是益民巷内最后一组供电杆，事发前设有跌落式熔断器，跌落式熔断器上接线桩为该配电室供电，跌落式熔断器下接线桩为厂内改造后变压器容量为500kVA的配电室供电，跌落式熔断器已断开。现场勘察照片见1-4图。



图1　事发现场原厂区配电室



图2　配电室外间低压间



图3　配电室高压开关柜间

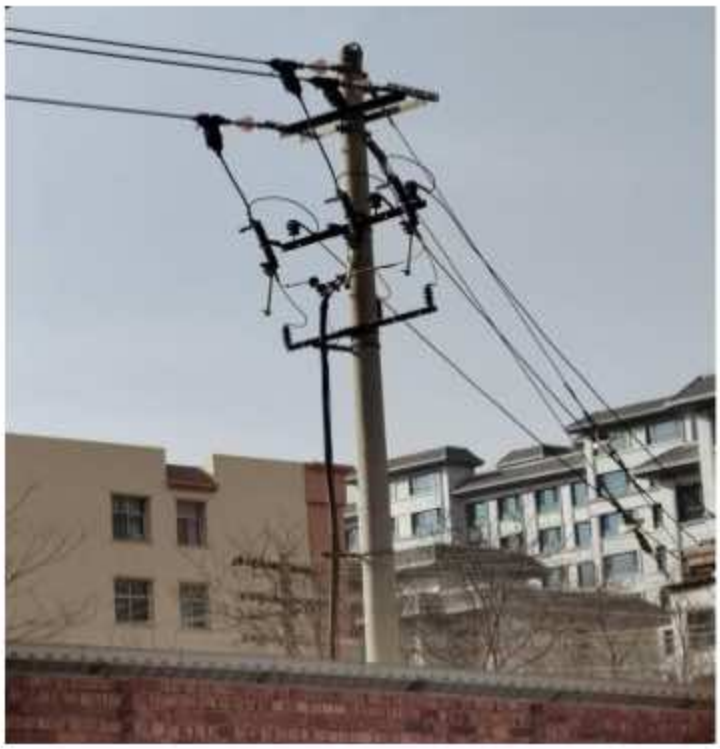


图4　厂区围墙外的10kV124市新二线制药厂分支009号电线杆

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员情况

吴*龙，系财发劳务公司法人代表，家庭住址：[redacted]，身份证号：[redacted]，未取得高低压电工作业操作证。事故造成吴*龙受伤，救治无效后死亡。

2.直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-2025）等规定，经事故调查组核定，该起事故直接经济损失约126万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

2月2日9时50分许，樊*明看到吴*龙掉入电缆沟内后立

即大声呼救，吴*永等人听到后赶过来看到吴*龙口吐白沫、双侧手臂被烧伤，立即拨打了120急救电话。

（二）医疗救治和善后情况

9时59分许，120急救车到达现场将吴*龙送往武威市人民医院进行救治。

10时40分许，泰康制药公司负责人王*银、电工周*全、工程部经理卓*到达事发现场，了解情况后，立即前往武威市人民医院查看吴*龙伤势。

13时许，吴*龙因伤势严重，武威市人民医院救护车将其送往甘肃省人民医院进行救治。

因救治无效，家属于2月11日15时许将吴*龙从甘肃省人民医院拉运至家中，于当日死亡。

2月12日，凉州区宣武街街道办事处得知事故情况后，多次组织泰康制药公司、凉州区供电公司与吴*龙家属，针对善后赔偿事宜进行调解处理，未达成一致意见。

（三）事故瞒报经过

2月2日9时59分许，吴*永打电话向泰康制药公司负责人王*银报告事故信息，王*银未向凉州区政府及有关部门单位报送事故信息。

（四）事故瞒报核查经过

2026年2月9日，凉州区应急管理局接到吴*永电话举报和凉州区信访局转来关于该起事故的信访事项后，立即成立了核查

小组进行了核查。经核查，吴*永反映情况属实，初步确定为一般生产安全责任事故。

（五）事故应急处置评估

依据《生产安全事故应急条例》第二十七条规定，事故调查组对应急处置进行了评估。评估认为：事故发生后，现场作业人员吴*会、吴*永等人采取了急救措施，吴*永及时拨打了120电话，将伤者送往武威市人民医院进行救治，应急处置措施妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，事故的直接原因是：吴*龙在拆除高压开关柜前未验电，违章冒险作业，触碰到高压开关柜上部带电进线桩，导致触电事故发生。

（二）其他可能因素排除

经公安部门现场勘察、询问等调查取证，排除了自杀和他杀的可能。

（三）间接原因分析

1.安全管控源头缺失。泰康制药公司未审查劳务公司安全生产条件及资质，将业务发包给无电力相关资质的劳务公司。财发劳务公司无电力相关资质，不具备从事电力设施拆除作业的安全条件，从业人员未取得高低压电工作业操作证。凉州区供电公司未按《供电营业规则》相关要求，对用户全部用电容量进行核查，且营销系统中缺少250kVA变压器容量信息，导致该设备在销户

流程中被遗漏。

2.安全生产责任制未落实。泰康制药公司未与财发劳务公司签订书面安全管理协议，未明确双方安全职责。财发劳务公司未建立安全生产责任制、规章制度和操作规程。凉州区供电公司多部门对“内部业务工作联系单”未提出异议，审批把关不严。

3.现场作业与风险管控缺位。泰康制药公司未对外包作业进行统一协调管理，未对劳务公司开展安全检查，存在“以包代管”问题，未对劳务公司作业人员进行安全教育培训，未书面告知作业现场危险因素。财发劳务公司未对作业人员进行安全教育培训，未告知现场危险因素，未提供验电器、绝缘手套等必要的劳动防护用品和安全工器具。凉州区供电公司在进行销户断电过程中，操作人发现异常后未报告，监护人未识别现场风险。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）泰康制药公司。未严格落实安全生产主体责任，虽制定了各类规章制度，但没有得到有效落实。未对财发劳务公司的安全生产条件及相应资质进行审查，未对劳务公司作业人员进行安全教育培训。仅通过口头约定确定发包关系，未与劳务公司签订专门的安全生产管理协议，未对劳务公司的作业活动进行统一协调、管理，未开展定期安全检查。对财发劳务公司无资质承揽、人员无证上岗、作业前未验电等违规行为失察。事故发生后，未向凉州区政府及有关部门单位报告事故信息，存在瞒报行为。

（二）财发劳务公司。未严格落实安全生产主体责任，不具

备从事电力设施拆除作业的安全生产条件，未建立全员安全生产责任制，未制定安全生产规章制度和安全操作规程，未配备安全管理人员，未建立隐患排查治理制度。安排未取得电工特种作业操作证的人员从事配电柜拆卸作业，未对作业人员进行任何形式的安全生产教育和培训，未告知作业现场存在的危险因素，未向作业人员提供绝缘手套、验电器等必要的劳动防护用品和安全工器具。

（三）凉州区供电公司。销户勘查不全面，该公司勘查人员在执行销户现场勘查时，仅对装有500kVA变压器的配电室进行勘查，对处于封闭状态250kVA变压器的配电室未进行检查、未向用户询问。营销系统信息不完整，缺失250kVA变压器容量信息。审批内部业务工作联系单时把关不严，未能发现并纠正勘查环节的重大缺陷。操作人员在执行断电操作时，发现异常后未向监护人和公司报告。

（四）凉州区工信局。未严格按照“三管三必须”要求履行管理职责，未深入组织开展安全生产治本攻坚三年行动。

（五）凉州区宣武街党工委、办事处。未严格履行安全生产属地监管职责，未深入组织开展安全生产治本攻坚三年行动。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

吴*龙，财发劳务公司法定代表人，作为本单位主要负责人、安全生产第一责任人，未履行《中华人民共和国安全生产法》第

二十一条[1]规定的法定职责，且本人无证从事特种作业、违章冒险作业，对本起事故负有直接和主要领导责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1.高*峰，泰康制药公司法定代表人。疏于对公司的日常管理，对公司未严格落实安全生产责任制、未严格落实各项规章制度、未严格管理外包作业单位的问题失察。对事故的发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[2]规定，建议由凉州区应急管理局对高*峰处上一年年收入百分之四十的罚款。

2.王*银，泰康制药公司主要负责人，全面管理公司日常工作。未将外包业务安全管理纳入本单位安全生产责任体系，将业务发包给无资质单位，未对外包业务进行统一协调管理和定期安全检查。对事故的发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项规定，建议由凉州区应急管理局对王*银处上一年年收入百分之四十的罚款；事故发生

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

后未向凉州区人民政府及相关部门报告，存在瞒报行为，依据《生

产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一项[3]规定，建议由凉州区应急管理局对王*银处上一年年收入百分之六十的罚款。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条[4]规定，结合应急管理行政处罚裁量基准，建议由凉州区应急管理局对王*银以上两种违法行为合并处上一年年收入百分之一百的罚款。

3.卓　*，泰康制药公司工程部经理，负责公司厂区设备、厂房、计量，协助总经理做好安全环保工作。未组织对劳务公司安全生产条件和资质进行审查，导致无资质单位承揽业务，未定期对外包作业现场进行安全检查，未发现劳务公司无证作业、作业前未验电等违规行为，未督促与劳务公司签订安全生产管理协议。对事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]规定，建议由凉州区应急管理局对卓*处上一年年收入百分之三十的罚款。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

---

[3]《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条：事故发生单位主要负责人有《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条、第三十六条规定的下列行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）事故发生单位主要负责人在事故发生后不立即组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎报、迟报事故，或者事故发生后逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款；贻误事故抢救或者造成事故扩大或者影响事故调查或者造成重大社会影响的，处上一年年收入80%至100%的罚款。

[4]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条：违反《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和本规定，存在对事故发生负有责任以及谎报、瞒报事故等两种以上应当处以罚款的行为的，应急管理部门或者矿山安全监察机构应当分别裁量，合并作出处罚决定。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

1.泰康制药公司。存在瞒报事故情节，依据《生产安全事故

罚款处罚规定》第十三条第一款第（一）项[6]规定，建议由凉州区应急管理局对其处一百万元的罚款；发生一般生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[7]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项[8]规定，建议由凉州区应急管理局对其处五十万元的罚款。依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十二条规定，结合应急管理行政处罚裁量权基准，建议由凉州区应急管理局对泰康制药公司以上两种违法行为合并处一百五十万元的罚款。

2.财发劳务公司。发生一般生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项规定，结合应急管理行政处罚裁量权基准，建议由凉州区应急管理局对财发劳务公司处五十万元的罚款。

3.凉州区供电公司。发生一般生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项规定，结合应急管理行政处罚裁量权基准，建议由凉州区应急管理局对凉州区供电公司

---

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条：事故发生单位有《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项至第五项规定的行为之一的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款；

[7]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[8]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

处五十万元的罚款。

（四）有关单位追责问责建议

建议宣武街党工委、街道办事处向区委、区政府作出书面检查。

建议凉州区工信局向区委、区政府作出书面检查。

（五）其他处理建议

1.袁*彤，凉州区供电公司城西供电所台区经理，负责本次销户申请的现场勘查工作。勘查过程中，未按规定对原厂区所有配电设施进行逐一核查，对处于封闭状态250kVA变压器的配电室未予勘查，未采取验电、检测等必要措施，未发现该配电室存在带电线路的情况，导致其制作的内部业务工作联系单仅标明“拉开110市北边10kV124市新二线（绿色）制药厂分支009号杆令克三相”(即连接500kVA变压器配电室的跌落式熔断器)，勘查结论与现场实际严重不符。违反了《供电营业规则》第三十四条第（一）项[9]规定，对事故的发生负有重要责任。建议由凉州区供电公司依据公司内部管理制度对其进行处理。

2.赵*新，凉州区供电公司生技部配电抢修工，负责本次停电操作，在现场作业过程中，发现了通往泰康公司原厂区的隐蔽线路，但未意识到该线路可能与250kVA变压器的配电室存在关联，未向监护人和公司报告情况，也未对线路是否带电进行验电确认。违反了《电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部

[9]《供电营业规则》第三十四条：用户销户，应当向供电企业提出申请。供电企业应当按照下列规定办理：（一）销户应当停止全部用电容量的使用。

分）》（GB 26860-2011）第5.4.5条[10]、第6.3.1条[11]规定，对

事故的发生负有重要责任。建议由凉州区供电公司依据公司内部管理制度对其进行处理。

3.赵*财，凉州区供电公司生技部配电抢修工，负责本次停电操作监护，作为现场安全监护第一责任人，未在作业前全面核实作业范围内的设备情况。违反了《电力安全工作规程 发电厂和变电所电气部分》（GB 26860-2011）第 5.4.2 条[12]的规定，对事故发生负有重要责任。建议由凉州区供电公司依据公司内部管理制度对其进行处理。

六、事故主要教训

（一）发包单位主体责任悬空，外包与闲置厂区安全管理双重失控。泰康制药公司未落实外包安全管理主体责任，未审查承包单位资质与安全生产条件，违法将高压特种作业发包给无资质劳务单位，未开展安全技术交底、未落实现场安全监护，以包代管、包而不管问题突出；企业搬迁后原厂区长期闲置，用电销户、电源切断、线路拆除等关键环节未闭环管控，未建立闲置厂区安全风险排查治理机制，遗留带电线路形成重大安全隐患死角。

---

[10]《电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》（GB 26860-2011）第 5.4.5 条：工作班成员：a）熟悉工作内容、工作流程，掌握安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续；b）遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律，执行安全规程和实施现场安全措施；c）正确使用安全工器具和劳动防护用品。

[11]《电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》（GB 26860-2011）第 6.3.1 条：直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的接地处逐相验电。验电前，验电器应先在有电设备上确证验电器良好。在恶劣气象条件时，对户外设备及其他无法直接验电的设备，可间接验电。330kV 及以上的电气设备可采用间接验电方法进行验电。

[12]《电力安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》（GB 26860-2011）第 5.4.2 条：工作负责人（监护人）：a）正确、安全地组织工作；b）确认工作票所列安全措施正确、完备，符合现场实际条件，必要时予以补充；c）工作前向工作班全体成员告知危险点，督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。

（二）劳务企业违法违规作业，高压特种作业安全保障完全

缺失。高压电气拆除属法定特种作业，劳务企业无资质承揽业务，无安全管理制度、无特种作业人员、无安全防护用品，未制定作业方案、未开展安全培训，擅自违章冒险作业；作业过程未执行“停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮栏”强制性安全技术措施，现场安全管理失控，从业人员法治与安全意识极度淡薄，安全生产主体责任悬空。

（三）供电企业安全管理缺位，销户作业与内部管控双重失守。供电企业办理用户用电销户业务，未严格执行《供电营业规则》“停止全部用电容量、拆除全部接户线”要求，仅对部分线路停电，遗留带电高压线路，法定安全保障义务流于形式；未结合实际健全内部管理制度，机械执行上级规程，用户增容、户号变更时未同步更新供电台账、未及时拆除废弃线路，系统台账与现场设施长期不符，安全源头管控失守。

（四）行业监管与属地监管精细化不足，安全管控机制仍需完善。凉州区工信局在履行电力行业安全监管职责中，存在监管精细化程度不高、工业企业关停搬迁与电力安全监管联动衔接不够紧密的问题；宣武街街道党工委、办事处在履行安全生产属地监管职责中，闲置厂区安全台账化、精细化管控存在短板，对安全隐患的识别能力有待加强。上述单位虽已按要求开展日常监管、现场巡查及安全提醒等工作，但在安全监管闭环管理、监管能力建设、风险隐患全链条防控上仍有不足，需深刻汲取事故教训，进一步健全监管工作机制，补齐监管薄弱环节，切实提升安全监

管效能。

七、事故整改和防范措施

（一）严管外包作业与闲置厂区，压实企业安全生产主体责任。泰康制药公司要立即开展一次全面的电气安全整治，对厂区所有电气设备、线路、配电室全面排查，建立监管台账，对停用、废弃设备立即实施彻底断电、拆火、物理隔离，消除带电隐患。要完善外包安全管理制度，严格资质审查、签订安全协议、落实交底与监护，坚决杜绝违法发包与以包代管行为。

（二）整治无资质违规作业行为，夯实劳务作业安全基础。财发劳务公司要立即停止无资质承接特种作业，建立完善安全管理机构，健全各项安全生产管理制度，配齐安全防护用品，禁止无证人员参与电气拆除作业，作业过程中须严格落实安全技术措施，同时应组织全员安全培训，坚决杜绝违章冒险作业。

（三）规范供电业务全流程管理，筑牢供电安全防线。凉州区供电公司要严格落实供电企业主体责任，结合本地实际健全完善内部管理制度，优化销户、增容、户号变更等业务办理流程，全面清理供电台账与废弃线路，刚性落实高压作业停电、验电、接地等安全措施，强化全员培训考核，杜绝台账与现场脱节、遗留带电隐患问题。

（四）强化电力行业监管履职，堵塞行业安全监管漏洞。凉州区工信局要切实履行电力行业监管职责，以本次事故为警示，组织供电企业及辖区用电企业开展电力安全警示教育，督促企业

深刻吸取事故教训，强化电气安全管理，严格落实各项安全防范措施，坚决防范同类事故重复发生。督促供电企业健全完善本地化安全管理制度和细则，健全隐患排查整改闭环机制，切实补齐电力行业安全监管短板。

（五）完善闲置厂区属地管控机制，强化专业监管能力建设。宣武街党工委、办事处要严格落实安全生产属地监管责任，要全面摸清辖区老厂区、闲置厂区的底数，建立辖区“一厂一档”台账，强化常态化安全巡查管控；邀请行业部门或专业第三方机构组织开展一次安全培训，切实提升基层监管人员业务能力，完善属地安全监管闭环管理，全面消除属地安全监管空白地带。