阜新蒙古族自治县阜新升骅建筑工程安装有限公司“8·26”一般高处坠落事故调查报告

阜新蒙古族自治县政府事故调查组

2025 年 12 月 19 日

目 录

一、事故基本情况.....4

（一）事故相关单位概况.....4

（二）事故发生单位安全管理情况.....5

（三） 事故工程情况及合同签订情况.....6

（四）施工组织情况.....6

（五）事故发生经过.....7

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....9

二、事故应急处置及评估情况.....9

（一）事故信息接报及响应情况.....9

（二） 事故现场应急处置情况.....9

（三）医疗救治和善后情况.....9

（四）事故应急处置评估情况.....10

三、事故原因分析.....10

（一）直接原因.....10

（二）直接原因分析.....10

四、有关责任单位存在的主要问题 11

（一）阜新弘润精细化工有限责任公司.....11

（二）阜新升骅建筑工程安装有限公司.....12

（三）阜新氟产业开发区管委会规划建设局.....12

（四）辽宁原新氟产业投资发展集团有限公司.....13

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议.....13

（一）免予追究责任人员.....13

（二）建议移送司法机关处理的人员.....13

（三）建议给予行政处罚人员.....14

（四）对有关公职人员的处理建议.....15

（五）建议给予行政处罚单位.....15

（六）其他处理建议.....17

六、 事故防范措施建议.....17

（一）牢固树立安全发展理念，切实落实建设工程参建各方安全责任.....17
（二）深刻吸取事故教训，强化落实安全生产主体责任.....17
（三）加大执法检查力度，强化安全监督管理.....18

2025年8月26日7时20分许，阜新升骅建筑工程安装有限公司工人在维修房顶过程中，发生一起高处坠落事故，造成1名人员死亡。直接经济损失225.32万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《辽宁省安全生产条例》等相关法律法规的规定，经阜新蒙古族自治县人民政府批准同意，成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县住建局、县总工会有关负责同志参加阜新蒙古族自治县阜新升骅建筑工程安装有限公司“8·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并聘请相关专家参与事故调查。同时，邀请县纪委监委介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问和专家分析论证等方法，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查明了有关部门、相关单位存在的问题，提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，阜新蒙古族自治县阜新升骅建筑工程安装有限公司“8·26”一般高处坠落事故是一起因施工单位无资质承揽工程，现场安全管理缺失、高处作业人员未正确使用安全绳，造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：阜新弘润精细化工有限责任公司（以下简称阜新弘润）

该公司成立于2019年12月9日，注册地址位于辽宁省阜新市阜蒙县伊吗图镇伊吗图村（阜新氟产业开发区）科技创新孵化中心一号车间，法定代表人为刘*，统一社会信用代码：91210921MA10******。企业类型：有限责任公司，注册资本：人民币伍佰万元整，经营范围：化工产品（不含危险化学品）生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2023年11月30日，该公司租用阜新达亿建设发展有限公司（以下简称阜新达亿）[1]位于阜新氟产业开发区研发中心楼南侧的科技创新孵化中心一号车间[2]从事化工产品生产，租赁期限自2024年1月1日至2026年12月31日，租赁费用50万元/年。

2.施工单位：阜新升骅建筑安装有限公司（以下简称阜新升骅）

该公司成立于2023年7月18日，注册地址位于辽宁省阜新蒙古族自治县卧凤沟乡公官营子村，法定代表人为王*剑，统一社会信用代码：91210921MACR******。企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：人民币叁佰万元整，经营范围：建设工程施工，建筑劳务分包，建设工程设

[1] 辽宁原新氟产业投资发展集团有限公司下属子公司。
[2] 面积为801.96㎡。

计，住宅室内装饰装修，建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），建筑物拆除作业等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

阜新升骅未取得建筑工程施工资质，也未取得建筑工程安全生产许可证。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.安全管理情况

阜新弘润设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员[3]，建立了全员安全生产责任制，制定了各岗位安全操作规程和相关安全生产规章制度，对本单位从业人员开展了安全生产教育培训，未建立外委施工单位安全管理制度。

阜新升骅法定代表人王*剑为安全生产第一责任人。该公司未取得建筑工程施工资质，未取得建筑工程安全生产许可证；未制定安全生产规章制度和各项安全生产操作规程。公司无安全管理人员和固定施工人员，未依法对灵活用工人员进行上岗前安全生产教育培训。

（三）事故工程情况及合同签订情况

1. 事故工程情况

因科技创新孵化中心一号车间屋顶破损漏雨，阜新弘润于2025年3月21日提交情况说明，要求辽宁原新氟产业投资发展集团有限公司进行维修。2025年6月，阜新弘润经与辽宁原新集团口头协商，由阜新弘润自行维修，维修费用在房租中扣除。

[3] 公司主要负责人为李*松，安全员为任*鹏。

2.合同签订情况

2025年8月25日，阜新弘润与阜新升骅签订工程施工承包合同，委托阜新升骅将一号车间金属屋面进行复合彩钢板和机构框架及檩条拆卸更换。具体内容包含安装房架梁、平面阳光板、岩棉复合板，框架喷防腐涂料，总面积871㎡。合同中明确了建设单位和施工单位各自的安全生产管理职责，合同金额为47034元。

（四）施工组织情况

签订合同后，王*剑通过微信群发布用工信息，与赵*、李*辉、白**、白*（死者）口头达成临时用工协议[4]。阜新升骅在实施一号车间金属屋面进行复合彩钢板和机构框架及檩条拆卸更换施工时，未制定高处作业安全技术措施。施工现场由王*剑统一指挥。4名施工人员仅赵*持有高处作业特种作业人员操作证，其余3人均未取得高处作业特种作业操作证。

（五）事故发生经过

2025年8月26日6时30分，王*剑带领赵*、李*辉、白**、白*到达一号车间作业现场。王*剑将钢丝绳及麻绳交给赵*，联系轮胎式起重机将4名作业人员送上屋顶。安排赵*沿一号车间屋顶横向固定一根钢丝绳作为拴挂安全带的安全绳，其他3人在屋顶进行除胶作业。

7时25分许，赵*安装好钢丝绳后，将麻绳采用老牛结绳扣方式与钢丝绳连接，作为安全绳副绳[5]。赵*将安全带系

[4] 未签订用工合同，日工资为300元。
[5] 安全绳副绳长度为10m。

挂在钢丝绳上，李*辉、白**、白*将安全带分别系在安全绳副绳上，随后 4 人开始进行屋面金属彩钢板拆除作业。

7 时 30 分许，赵*在向一号车间屋顶中间行走过程中，左脚下的彩钢板突然破裂坍塌，导致其身体下坠[6]。李*辉听到声音后立即上前施救，因赵*体重较大未能施救成功。于是呼喊白**、白*过来一同施救。3 人在施救过程中，彩钢板再次破裂坍塌，导致 4 人向车间内坠落。白*直接坠落到车间二层平台地面[7]，赵*、李*辉、白**悬吊于半空中。最终导致白*死亡、李*辉和白**受伤。



图 1　事故现场照片

[6] 右手右脚悬挂在彩钢棚上部，左侧躯体位于彩钢棚下部。

[7] 创业中心（孵化器）1 号车间层高为 4 米，共 3 层，从屋顶至地面垂直高度约为 13 米、至 2 楼平台垂直高度约为 9 米。

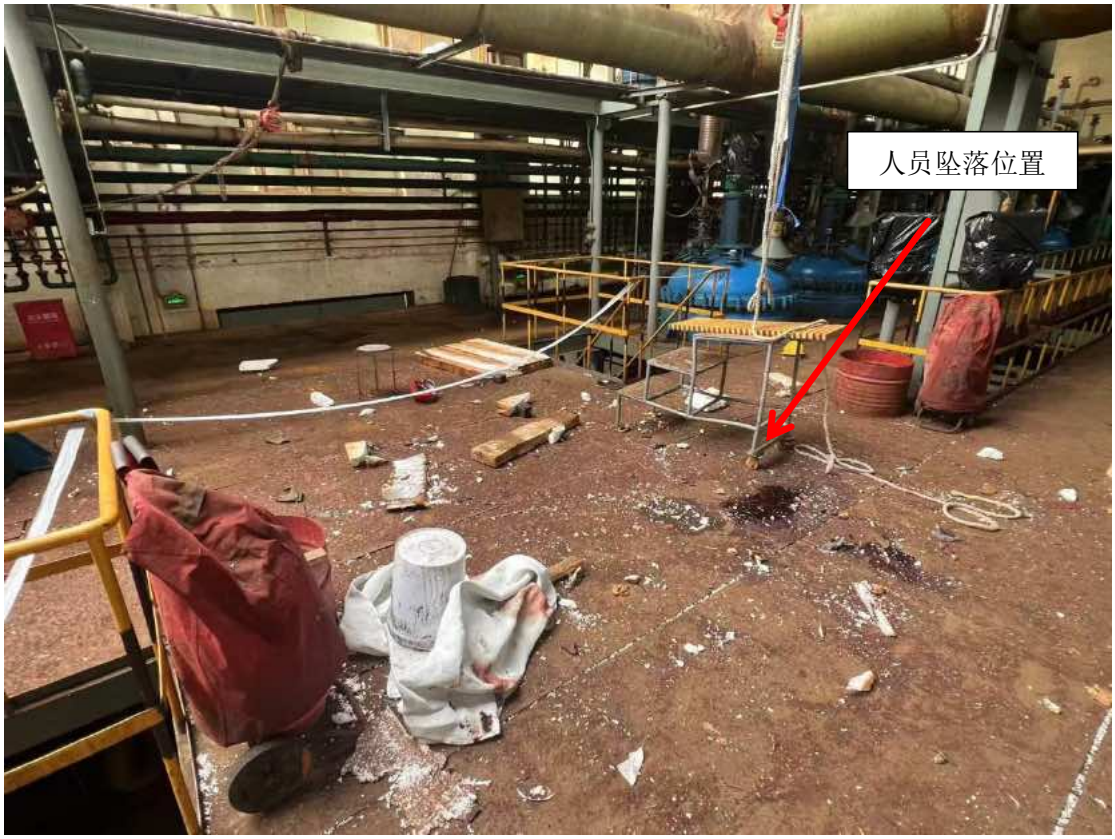


图 2　事故现场照片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）和有关规定统计，造成直接经济损失 225.32 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，王*剑及任*鹏立即跑进车间内查看事故情况。7 时 34 分，王*剑于拨打 120 急救电话、任*鹏电话通知阜新弘润法定代表人刘*。8 时 20 分许，刘*到达现场确认情况后，随即向氟产业开发区管委会、县应急局上报事故。

（二）事故现场应急处置情况

7 时 36 分许，王*剑、任*鹏组织人员将吊于半空中的赵*、李*辉、白**悬安全解救到地面。7 时 50 分许，120 急救车到达事故现场，白*经 120 现场抢救无效死亡。随后李*辉、白**因受伤被送医治疗。至此现场救援结束。

（三）医疗救治和善后情况

120 急救到达现场后，经确认白*已经当场死亡，李*辉、白**受轻伤送往医院进行救治，赵*身体状况良好自行离开。10 时许，殡仪馆车辆到达现场，将白*遗体送至殡仪馆。

2025 年 9 月 2 日，阜新弘润精细化工有限责任公司与死者家属签订了工亡赔偿协议书，完成了事故善后处置等各项工作。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，阜新弘润及时向氟产业开发区管委会、县应急管理局上报事故，并组织人员将悬吊于半空中的 3 名作业人员安全解救到地面。现场应急处置措施得当，未造成次生事故。

阜新县应急管理局接到事故报告后，立即按照规定向阜新市应急管理局、阜新县人民政府报告事故，并组织氟产业开发区管委会、县公安局等相关单位人员赶赴事故现场调查事故情况、指导事故善后处置工作。阜新县人民政府成立了事故善后处置工作组，妥善安抚家属。政府层面应急响应及时、处置措施得当，事故舆情平稳。

三、事故原因分析

（一）直接原因

事故的直接原因是：4名作业人员在轻质型材屋面上行走，因彩钢板破裂坍塌，导致高处坠落；李*辉、白**、白*未正确拴挂安全带，导致1人坠落死亡、2人受伤的事故发生。

（二）直接原因分析

1. 作业人员违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.8.2的规定[8]，未采取安全防护措施，在轻质型材屋面上行走，导致高处坠落。

2. 李*辉、白**、白*违反《坠落防护 装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）5.2.2.3的规定[9]，未将安全带拴挂在车间屋顶由东至西方向安装的钢丝安全绳上，白**、李*辉分别将安全带拴挂在安全绳副绳的上部和下部，坠落后2人悬挂在半空中；白*将安全带拴挂在安全绳副绳的尾部，车间屋顶作业位置距二楼平台（坠落点）垂直高度为9m，安全绳副绳长度为10m，白*直接坠落到二楼平台上，导致死亡。

[8]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.8.2，在轻质型材等屋面上作业，应搭设临时走道板，不得在轻质型材上行走；安装轻质型材板前，应采取在梁下支设安全平网或搭设脚手架等安全防护措施。

[9]《坠落防护 装备安全使用规范》（GB/T 23468-2009）5.2.2.3,使用坠落悬挂安全带时，挂点应位于工作平面的上方。

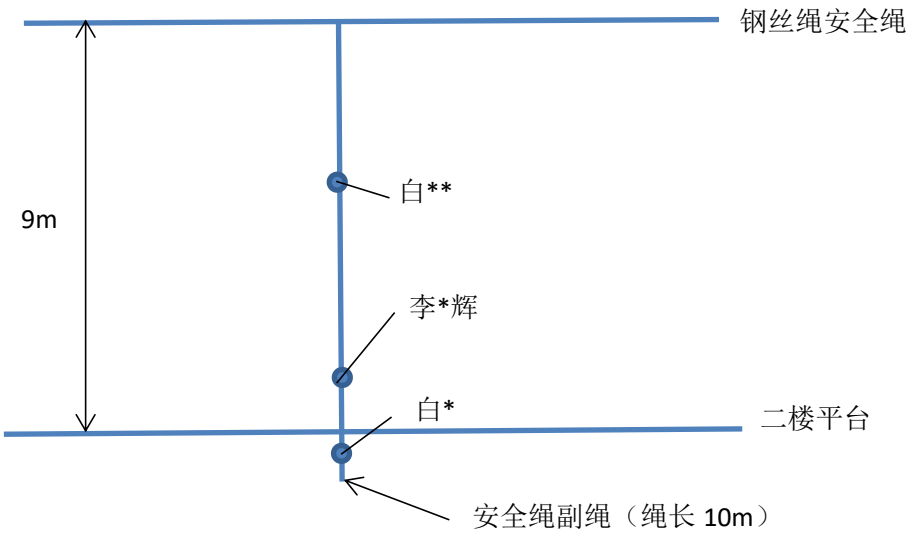


图 3　安全绳示意图

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）阜新弘润精细化工有限责任公司

作为建设单位：一是未建立外委施工单位安全管理制度；二是未查验阜新升骅建筑施工资质、施工人员特种作业人员作业证，将工程发包给不具备相应资质的单位；三是未按规定对承包单位的安全生产工作进行统一协调、管理[10]。

（二）阜新升骅建筑工程安装有限公司

作为施工单位：一是未依法取得相应的建筑施工资质证书承揽建设工程[11]。二是在实施一号车间金属屋面进行复合彩钢板和机构框架及檩条拆卸更换施工时，未制定高处作业

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[11]《建设工程安全生产管理条例》第二十条　施工单位从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等活动，应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

安全技术措施[12]。三是未按照工程施工安全管理要求配备安全生产管理人员[13]。四是临时聘用灵活用工人员未查验作业人员特种作业操作资格证。五是未依法对从业人员开展上岗前安全生产教育培训[14]。

（三）阜新氟产业开发区管委会规划建设局

作为属地建设工程行业监管部门：未按照规定履行安全监管工作职责[15]，对工作职责认识不清，仅对园区内新建、改建、扩建、拆除建设工程建设期进行安全监管，对限额以下小型工程安全监管工作职责不认领，致使限额以下的维修等小型建设工程安全监管责任悬空，对园区内无资质承揽建设工程、违法违规施工的行为打击不力。

（四）辽宁原新氟产业投资发展集团有限公司

作为科技创新孵化中心的产权单位及阜新达亿的上级管理单位：一是口头允许阜新弘润自行维修科技创新孵化中心一号车间屋顶，但未对建设工程施工安全进行跟踪管理。二是出租厂房未与阜新弘润签订安全生产管理协议、未明确各自的安全生产管理职责。三是未对承租单位阜新弘润的安全生产统一协调、管理。

五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

---

[12]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.1，建筑施工中凡涉及临边与洞口作业，攀登与悬空作业，操作平台，交叉作业及安全网搭设的，应在施工组织设计或施工方案中制定高处作业安全技术措施。

[13]《建设工程安全生产管理条例》第二十三条第一款：施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[15] 按照《阜新市人民政府关于赋予省级经济开发区一批市级经济管理权限的决定》（阜政发〔2023〕12号）文件要求，阜新县住建局将16个事项涉及业务自2024年3月11日移交至辽宁阜新氟产业开发区行使办理。

（一）免予追究责任人员

1.白*，男，安全意识淡薄，未取得特种作业证从事高处作业工作，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》要求，未正确拴挂安全带，对事故发生负有直接责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条、第五十七条的规定[16]。对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，免予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

2.王*剑，男，阜新升骅建筑工程安装有限公司法定代表人。未认真履行安全生产工作职责，无资质承揽建设工程，在实施一号车间金属屋面进行复合彩钢板和机构框架及檩条拆卸更换施工时，未组织制定高处作业安全技术措施；未按规定配备安全生产管理人员，招聘灵活用工人员未查验高处作业人员特种作业操作证，未对从业人员进行安全生产教育培训。对事故发生负有直接责任。建议移交司法机关依法处理。

（三）建议给予行政处罚人员

3.李*松，男，阜新弘润精细化工有限责任公司主要负责人。未组织建立外委施工单位安全管理制度、将建设工程发包给不具备相应资质的单位，未按规定组织对承包施工单位的安全生产工作进行统一协调、管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款、第二款的规定。

---

[16]《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款[17]的规定，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

4.任*鹏，男，阜新弘润精细化工有限责任公司兼职安全员。未认真履行安全管理人员工作职责，未按规定对承包施工单位的安全生产工作进行统一协调、管理。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

（四）对有关公职人员的处理建议

5.武*，男，原阜新氟产业开发区管委会规划建设局局长。未正确履行安全监管工作职责，对工作职责认识不清，仅对园区内新建、改建、扩建、拆除建设工程建设期进行安全监管，对限额以下小型工程安全监管工作职责不认领，致使限额以下的维修等小型建设工程安全监管责任悬空，组织对园区内无资质承揽建设工程、违法违规施工的行为打击不力。建议由阜新县纪委监委依规依纪依法给予处理。

6.申*，男，阜新氟产业开发区管委会规划建设局职员。未正确履行安全监管工作职责，对园区内无资质承揽建设工程、违法违规施工的行为打击不力。建议由阜新县纪委监委

---

［17］第一百零三条　生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。

生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

依规依纪依法给予处理。

7.张*，男，辽宁原新氟产业投资发展集团有限公司法定代表人。未正确履行工作职责，一是口头允许阜新弘润自行维修科技创新孵化中心一号车间屋顶，但未对建设工程施工安全进行跟踪管理。二是出租厂房未组织与阜新弘润签订安全生产管理协议、未明确各自的安全生产管理职责。三是未组织对承租单位阜新弘润的安全生产统一协调、管理。建议由阜新县纪委监委依规依纪依法给予处理。

（五）建议给予行政处罚单位

8.阜新弘润精细化工有限责任公司。安全生产主体责任落实不到位，未查验阜新升骅建筑工程安装有限公司建筑施工资质，将建设工程发包给不具备相应资质的单位。对承包单位的安全生产工作未进行统一的协调、管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的[18]规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第一款、第二款的规定，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

9.阜新升骅建筑工程安装有限公司。安全生产主体责任落实不到位，未依法取得相应的建筑资质证书，擅自承揽建设工程。未按照工程施工安全管理需求，配备安全生产管理人员。未查验高处作业人员特种作业操作资格证。未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度。未依法对从业人员开展

[18]《中华人民共和国安全生产法》四十九条： 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

上岗前安全生产教育培训。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》《建设工程质量管理条例》等有关规定。对事故负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款[19]的规定，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

10.辽宁原新氟产业投资发展集团有限公司。安全生产监管职责落实不到位，未与承租单位签订安全生产管理协议。未对承租单位的安全生产统一协调、管理。未对建设工程施工情况进行跟踪管理。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定，建议由阜新县应急管理局依法给予行政处罚。

（六）其他处理建议

建议阜新氟产业开发区管委会、辽宁原新氟产业投资发展集团有限公司向阜新县人民政府作出深刻的书面检查并切实整改。

根据查明的责任事实，对报告中建议给予处理的相关单位和责任人员，请各有关单位和职能部门按照管理权限分别给予处理，并将处理结果抄送阜新县应急管理局；对报告以外其他与事故有关责任人员，由所在单位依据相关规定作出处理。

六、事故防范措施建议

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（一）牢固树立安全发展理念，切实落实建设工程参建各方安全责任

各参建单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，进一步提高政治站位，强化底线思维、红线意识，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，在组织和实施工程建设过程中坚决把安全生产放在首位。要认真贯彻落实国务院安委会“十五条硬措施”，坚决落实从根本上消除隐患、从根本上解决问题的总体要求，切实消除建设工程安全风险。

（二）深刻吸取事故教训，强化落实安全生产主体责任

1.阜新弘润精细化工有限责任公司。要切实加强对外委施工单位的安全管理。一是要建立完善外委施工单位安全管理制度。二是要严格落实建设工程发包的法定要求，发包前认真审核承包单位的施工资质、安全生产条件及特种作业人员资格证。三是要认真履行建设单位安全管理职责，对承包单位的安全生产工作统一协调管理，定期对承包单位施工安全进行检查，及时督促整改隐患。

2.阜新升骅建筑工程安装有限公司。要深刻汲取事故教训，严格履行企业安全生产主体责任，加强建设工程项目安全管理，严防各类事故再次发生。一是要严格落实《建设工程安全生产管理条例》相关要求，具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，依法取得相应等级的资质证书，并在资质等级许可的范围内承揽工程。二是要设置安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，健全

安全生产管理体系，明确各岗位安全职责，切实加强施工作业安全管理。三是要加强对从业人员的安全生产教育培训，要将灵活用工人员一并纳入本单位统一管理，严格审查特种作业人员资质证书，杜绝类似事故再次发生。

3.辽宁原新氟产业投资发展集团有限公司。一是要切实加强科技创新孵化中心建筑施工安全管理，限额以下的维修等小型建设工程要及时向属地建筑施工行业主管部门报备。二是要立即与承租企业签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。三是要完善本单位安全生产巡查、检查制度，对承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）加大执法检查力度，强化安全监督管理

阜新氟产业开发区管委会规划建设局。要按照“三管三必须”的法定要求严格履行属地行业监管职责，切实加强限额以下小型工程的安全监管。要建立小型工程申报登记制度，及时掌握辖区内小型工程施工情况。加强对小型工程施工安全检查，压实建设、施工等单位的安全生产主体责任，严厉打击无资质承揽工程、无证上岗作业等违法违规行为，严防小施工酿成大事故。

阜新蒙古族自治县政府事故调查组

2025 年 12 月 19 日