阜阳阜南“9·27”一般淹溺事故
调查报告

阜阳市政府事故调查组

2025 年 2 月

目　录

一、事故基本情况.....2
（一）项目概况.....2
（二）事故发生单位及相关单位概况.....7
（三）事故发生单位安全管理情况.....4
（四）事故发生经过.....5
（五）事故现场情况.....6
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....11
（七）其他情况.....11
二、事故应急处置和评估情况.....11
（一）事故信息接报和响应情况.....11
（二）事故现场和应急处置情况.....12
（三）善后情况.....13
（四）事故应急处置评估.....13
三、事故原因分析.....13
（一）直接原因分析.....14
（二）间接原因分析.....14
四、有关责任单位、人员存在的主要问题.....15
（一）事故相关单位.....15
（二）事故相关人员.....16
五、有关责任人员和责任单位的处理建议.....18
（一）建议给予行政处罚和处理的个人（5人）.....18
（二）建议给予政务问责人员（2人）.....20
（三）建议给予行政处罚和其他处理的单位（4家）.....21
六、事故主要教训.....23
（一）“三管三必须”责任落实上有短板.....23
（二）企业安全生产管理措施上有缺失.....29
（三）生产安全事故信息报送上有漏洞.....24
七、事故整改和防范措施.....24
（一）严格履行部门监管职责.....24
（二）严格落实发包单位责任.....25
（三）严格作业现场安全管理.....25
（四）严格安全生产教育培训.....26
（五）严格生产安全事故报告.....26

阜阳阜南“9·27”一般淹溺事故调查报告

阜阳市政府事故调查组

2023年9月27日14时40分许，阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）工程项目工地发生一起淹溺事故，事故造成1人死亡，直接经济损失90万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省人民政府令第232号）有关规定，以及安徽省安全生产委员会办公室《关于对阜南县排涝泵站（王化站）工程涉嫌瞒报生产安全事故调查处理的函》，经市人民政府批准成立由市、县两级应急、公安、城乡建设、水利部门和工会派员组成的阜阳阜南“9·27”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请市、县两级监察机关、检察机关派员参与事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过实地勘察、调查取证、查阅资料、询问相关人员、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，阜阳阜南“9·27”一般淹溺事故是一起因事

故当事人未正确佩戴劳动防护用品、现场疏于观察，预留检修洞口防护不足，安全教育培训不足而造成的一起**一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）工程位于阜南县谷河右岸，和谐闸以上约280m，谷河左堤。根据阜南县发展和改革委员会《关于阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）工程初步设计报告的批复》（发改振兴〔2022〕80号）立项，阜南县治淮重点工程建设管理处招标，阜阳市水利工程有限公司中标为总承包单位。主要工程量为拆除重建排灌站王化站，主要建筑物包括排涝引渠、前池、进水池、泵室、控制段、穿堤涵、消能段及下游引水渠、变电所等。

1.阜南县治淮重点工程建设管理处[1]，系阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目建设单位。主要负责人由阜南县水利局总工程师李某龙担任，内设工程技术科、计划合同财务科、质量安全科、综合科。主要职责为组织协助水行政主管部门开展初步设计编制、报批，按照基本建设程序和批准的建设规模、内容，依据有关法律法规和技术标准组织工程建设；根据工程建设需要组建现场管理机构，任免其管理、技术及财务等重要岗位负责人；负责办理工程质量、安全监督及开工备案手续。依法对工程项目的勘察、设计、监

[1]阜南县治淮重点工程建设管理处，阜南县人民政府《关于同意成立阜南县治淮重点工程建设管理处的批复》（南政秘〔2011〕5号），县政府第六十二次政府常务会议研究同意成立阜南县治淮重点工程建设管理处，作为治淮重点工程项目法人机构。

理、施工、咨询和材料、设备等组织招标或采购，签订并严格履行有关合同等工作。

2.阜阳市水利工程有限公司[2]，成立于1989年6月30日，类型为有限责任公司（国有独资），系阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目总承包单位，2022年12月29日中标该项目，同日与阜南县治淮重点工程建设管理处签订承包合同，承接该项目主要内容拆除重建王化站一座：包括王化站所有土建工程，以及配套电气设备、水力机械设备、金属结构设备采购及安装等；新建6m跨板桥梁一座；施工临时工程包括施工导流、降排水、临时道路、临时用房、临时排架等，合同总价12700000元。

3.阜南县博禾建筑工程有限公司[3]，系阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目劳务分包单位，主要负责人周某强，于2023年1月10日与阜阳市水利工程有限公司签订劳务分包合同，承包方式为清包，劳务分包提供木工、钢筋工、瓦工、杂工等。计量方式为每月上报考勤表及工资单，经阜阳市水利工程有限公司签字认可后拨付款项。

4.安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司[4]，系阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目监理单位，于2022

---

[2]阜阳市水利工程有限公司，统一社会信用代码：913412001518263954，法定代表人：刘某林，住所安徽省阜阳市北京中路25号。经营范围包括许可项目：建设工程施工；天然水收集与分配（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；砼结构构件制造；工程管理服务；工程造价咨询业务等。

[3] 阜南县博禾建筑工程有限公司统一社会信用代码：91341225MA2WKG184Y，法定代表人：王某云，地址：安徽省阜阳市阜南县鹿城镇王元村81号，注册时间：2021-01-04，经营范围包括建筑工程、钢结构工程、道路工程、水利水电工程、市政工程、园林绿化工程、消防设施工程施工，建筑材料（不含砂石）、室内装饰装修材料、五金电料、陶瓷销售，建筑劳务分包。

[4] 统一社会信用代码：91341200485859605R，成立于2002年09月02日，注册地位于安徽省阜阳市颍州区清河办事处双清路5号，法定代表人为曹传胜。经营范围包括水利建筑工程规划、设计、咨询、勘察，水利工程监理，水资源调查、评价，水土保持方案编制与勘察设计，水运工程设计，农林工程设计，水环境治理、水生态修复工程勘测设计，市政公用工程勘察设计，建设工程总承包，项目管理和相关的技术与管理服务。

年11月22日与阜南县治淮重点工程建设管理处签订监理合同，服务内容为阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目工程施工全过程的监理，含施工缺陷责任期内施工监理，合同价280000元。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.阜阳市水利工程有限公司。2022年12月29日阜阳市水利工程有限公司印发《关于成立阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）工程项目部的通知》（阜水工项〔2022〕29号），任命刘某为项目经理，同时启用阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目专用章一枚，同日授权刘某担任阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）工程项目负责人，对该工程项目的施工工作实施组织管理，依据国家有关法律法规及标准规范履行职责。任命牛某龙为专职安全管理人员，牛某龙持初级水利水电安全管理人员证书，于2023年1月至12月在该项目工作。

阜阳市水利工程有限公司于2023年1月10日与阜南县博禾建筑工程有限公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》（甲方：阜阳市水利工程有限公司；乙方：阜南县博禾建筑工程有限公司），劳务合同中只约定了乙方的部分安全管理职责，未约定甲方的安全管理职责，也未签订专门的安全管理协议。事发当日，项目专职安全管理人员牛某龙未到岗。

2.阜南县博禾建筑工程有限公司。阜南县博禾建筑工程有限公司法定代表人为王某云，实际负责人为周某强。该公司未对陈某玉开展安全教育培训，未进行安全交底，未告知

其工作环境存在的风险，对控制闸房预留洞口安全防护不足。未监督死者陈某玉正确佩戴安全帽等劳动防护用品。事故发生后未如实向总承包单位报告事故发生情况，谎报施工工人陈某玉因病死亡。

3.安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司。安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司在阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目设总监理工程师1名（王某），监理员2名（张某楠、郭某化）。安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司在该项目的监理日志中未填写施工人员、安全作业情况、监理机构检查巡视情况，监理机构签发意见一栏无人签字，2023年9月27日的监理日志造假。两名监理员同时在两个项目担任监理工作。

安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司总监理工程师王某对监理工作职责认识不清，未审核审批施工单位安全生产规章制度、操作规程、专项施工方案及安全技术措施等[5][6]。

（三）事故发生经过

事发时，阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目已进入施工收尾阶段，又值秋收农忙时节，现场施工人员仅6人，只有平时施工人员总数量的十分之一左右。2023年9月27日，阜南县博禾建筑工程有限公司主要负责人带领陈某玉等6名工人在该项目施工作业。庞某凤、杨某、孟某友

[5]《水利工程建设监理规定》（水利部令第49号）第十二条　水利工程建设监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师负责全面履行监理合同约定的监理单位职责，发布有关指令，签署监理文件，协调有关各方之间的关系。监理工程师在总监理工程师授权范围内开展监理工作，具体负责所承担的监理工作，并对总监理工程师负责。监理员在监理工程师或者总监理工程师授权范围内从事监理辅助工作。

[6]《水利工程建设监理规定》（水利部令第49号）第十八条　监理单位应当审查被监理单位提出的安全技术措施、专项施工方案和环境保护措施是否符合工程建设强制性标准和环境保护要求，并监督实施。

3 名泥瓦工在泵房收尾修补，陈某玉、李某点、陈某银 3 名油漆工在坝内控制闸房进行外墙喷漆作业。

作业进行至 14 时 40 分许，李某点未看见陈某玉，询问其他在场工人称都未见到陈某玉，后开始寻找。15 时 10 分许，李某点在控制闸房的预留检修口内穿堤涵的一处平台上发现了一只黑色布鞋和一只灰色布帽，经确认为当天陈某玉穿戴的鞋帽，疑似陈某玉掉入穿堤涵的水中。陈某银当即拨打 110 和 120 电话，救援人员到达现场后在穿堤涵的水中将陈某玉救援上来，经 120 急救人员现场抢救无效后确认已无生命体征。

（四）事故现场情况

1.2023 年 9 月 27 日阜南县公安局勘验情况。现场位于安徽省阜南县王化镇王化排涝站在建工地。现场北边是东西走向的谷河和南北走向的和谐闸，现场东边是田地，现场南边是南北走向的排涝沟和田地，现场西边是田地。王化排涝站在建工地大门朝东，进入工地内，在建工地由北向南依次是防洪闸、推土机、控制闸、主厂房，控制闸西边由东向西依次是挖掘机、管理房。控制闸四周有脚手架，控制闸外侧北墙面上立有梯子，北墙上有一高 260 厘米、宽 98 厘米的空框。进入控制闸内，闸房地面中间堆放有杂物，杂物东边地面上有一东西长 94 厘米、南北宽 84 厘米的洞口。洞口南侧地面上有一木板。洞口下方有一闸门，闸门北侧有一水沟。闸门上端距上方洞口 720 厘米。



图 1.王化排涝站在建工地



图 2.控制闸房



图 3.脚手架



图 4.闸房内



图 5.闸房内



图 6.闸房内洞口



图 7.闸房内洞口部



图 8.洞口内的闸门



图 9.洞口内的闸门



图 10.洞口内的穿堤涵

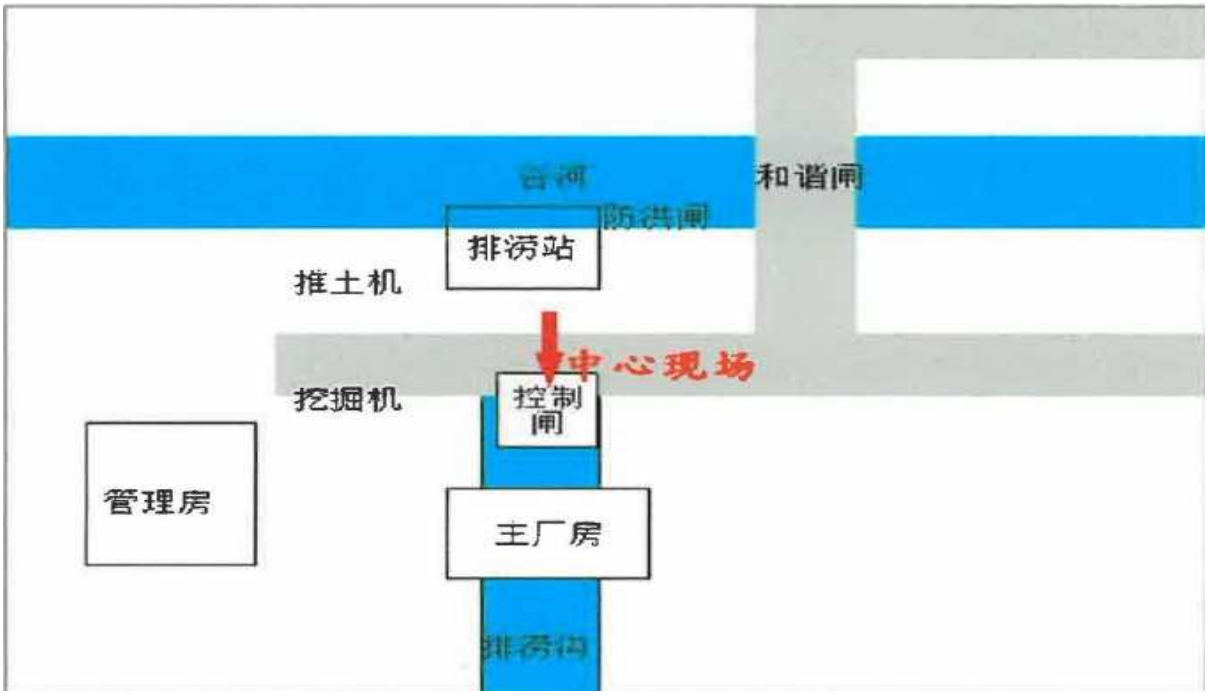


图 11“2023 年 9 月 27 日”安徽省阜南县王化镇王化排涝站在建工地现场示意图

2.2024 年 7 月 3 日事故调查组勘验情况。事故发生于 2023 年 9 月 27 日下午 14 时许，事故发生在阜南县王化镇王化村王化排灌站，调查组勘验时阜南县排涝站（王化站）项目工程已基本建设完毕，排灌站已于 2023 年 12 月底投入使用。阜南县王化镇王化村王化排灌站东邻一条 053 县道，位于和谐闸西南侧 200 米处，正门朝向北，北邻一条谷河。阜南县王化镇王化村王化排灌站分控制闸房、泵房、配电室，事故具体发生在控制闸房，从大门进入控制闸房，向东右转向南经过一条约 1 米宽左右的扶手台阶楼梯，控制闸房东北角。死者为排灌站油漆工，当天正在实施外墙喷砂喷漆作业，当日失踪后被发现时在控制闸房内无生命迹象。



图 12 排涝站全貌



图 13 排灌站泵站及配电房全貌



图 14 控制闸房内部情况



图 15 穿堤涵及闸门情况



图 16 控制闸房机器和预留检修口

控制闸房依谷河大堤南侧而建，谷河大堤总高 31 米，控制闸房从大堤南侧自下往上 19.4 米处起建，从 19.4 米处依次往上为穿堤涵、闸门水面平台、闸门平台、闸房机械操作平台、屋顶。穿堤涵高 5.7 米，穿堤涵水深 3 米，闸门水面平台距闸房机械操作平台 7.2 米。控制闸房总高 15.6 米，面积为 4.5 米×4.5 米。

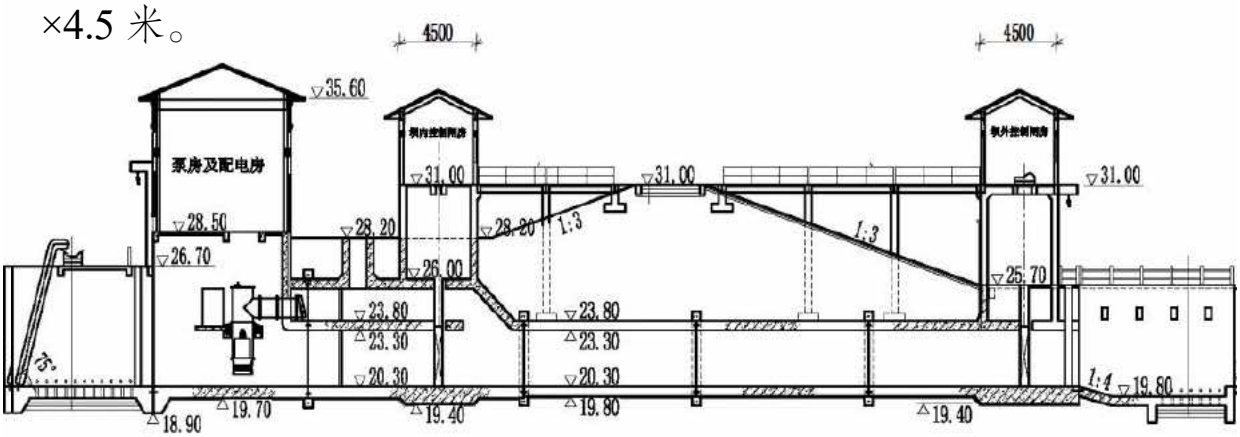


图 17 阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）工程剖面图

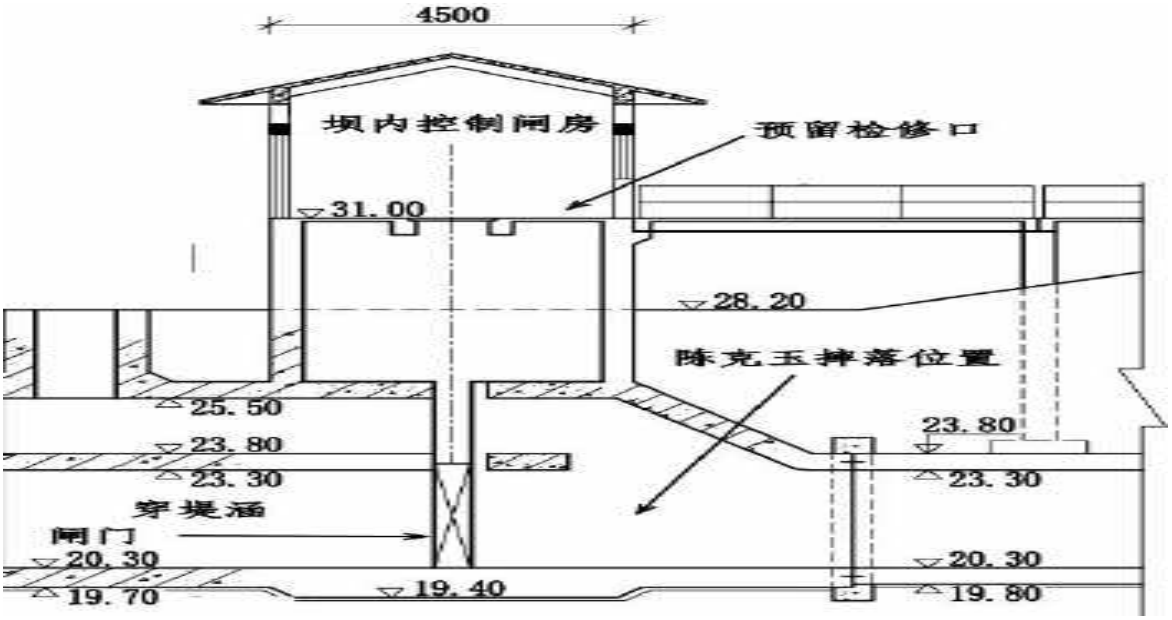


图 18 陈某玉摔落位置示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此起事故共造成 1 人死亡。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，本次事故共造成直接经济损失 90 万元。

（六）其他情况

1.天气情况。根据阜南县气象局提供实况资料显示，2023 年 9 月 27 日，阜南县多云，偏北风 2～3 级，温度 19～26℃。

2.事故当事人情况。陈某玉，男，汉族，阜南县人。2023 年 9 月 20 日与阜南县博禾建筑工程有限公司签订劳动合同，生效日期为 2023 年 9 月 27 日，工资按每日 160 元计算，按月结算，事发时在阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）施工作业，在本起事故中死亡。

二、事故应急处置和评估情况

（一）事故信息接报和响应情况

2023 年 9 月 27 日 15 时 10 分许，阜南县公安局 110 指挥中心接报警人陈某银称：“自己的工友陈某玉在王化镇王化

白龙桥排灌站务工时失踪。”指挥中心随即指派王化镇派出所民警前往处置。

15 时 20 分，事发劳务施工单位负责人周某强看到现场异常情况，经询问现场陈某银后，向项目经理电话报告，谎称工人突发疾病。

15 时 25 分，工程项目部经理刘某接到工人突发疾病情况报告后立即转报阜南县水利局总工程师李某龙。

15 时 28 分，阜南县水利局总工程师李某龙接到报告随即又将情况通报至王化镇人民政府主要负责人。

15 时 30 分，阜南县王化镇人民政府主要负责人接事故通报后，指派本镇分管负责人前往处置。

15 时 43 分，阜南县蓝天救援队接王化镇派出所协助救援通知，派出 1 辆装备车辆，2 辆人员车辆和 6 名队员参与救援处置。

因施工单位谎报事故发生和人员死亡原因，造成该起事故未能及时统计上报和调查处理。2023 年 11 月，群众将该起事故举报至省安全生产举报平台，省应急厅组织相关部门对该起事故进行核查。经核查，阜南县博禾建筑工程有限公司工人陈某玉在施工工地进行作业时发生伤亡，情况属实。

（二）事故现场和应急处置情况

15 时 18 分，阜南县公安局王化镇派出所到达现场后疏散群众对周边实施管制，发现失踪人员疑似落水，进一步确认失踪人员位置后，随即通知县蓝天救援队协助救援。

15 时 28 分，阜南县水利局总工程师李某龙接项目经理刘某电话报告后立即安排施工单位通知病者家属，并采取措施救治病者。

15 时 43 分许，阜南县蓝天救援队副大队长张猛接到通知后派出 1 辆装备车辆，2 辆人员车辆和 6 名队员参与救援处置。16 时 20 分，阜南县蓝天救援队到达事故现场，与王化镇派出所人员对接，通过现场研判，综合分析，确定位置后采用软担架、绳索、探索杆等装备开展救援。

王化镇人民政府分管负责人接到指派任务后通知本镇卫生院,并协同本镇卫生院医护人员于 16 时 25 分到达现场，待蓝天救援队将事故当事人救援上岸后实施救治。经检查和急救，查看心跳、脉搏、呼吸及瞳孔等，确认已无生命体征。

（三）善后情况

事故发生后，阜阳市水利工程有限公司和阜南县博禾建筑工程有限公司积极与死者家属协商处理善后事宜，安抚家属情绪，积极赔偿，并达成赔偿协议，共赔偿 90 万元，赔偿款项已拨付至死者亲属银行账户。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，阜南县博禾建筑工程有限公司积极开展救援，管理现场，未造成其他人员伤亡和财产损失的进一步扩大。但阜南县博禾建筑工程有限公司谎报事故发生的初步原因，致使相关部门未能如实了解事故整体情况，未能将该起事故如实上报。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

因陈某玉死亡过程无目击者，又无现场监控，经多方印证、调取资料以及综合分析，该起事故的直接原因为：事故当事人陈某玉，在进行坝内控制闸房外墙喷漆作业时进入闸房内，因控制闸房内机械设备操作平台预留检修洞口防护不足，陈某玉不慎从检修洞口坠落至洞内闸门水面平台和闸门横梁上，坠落高度7.2米。高空坠落的势能造成陈某玉头部后脑位置受到创伤（长约10厘米，宽约2厘米的创口）和大臂骨折（体外可见暴露骨折端），因闸门水面平台和闸门横梁较窄，陈某玉坠落至穿堤涵水中溺亡，是此起事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.阜阳市水利工程有限公司。未严格落实总包单位和发包单位安全生产管理职责，将本项目劳务分包以后未严格履行统一协调管理职责，与阜南县博禾建筑工程有限公司签订劳务合同中只约定了乙方的部分安全管理职责，未约定己方的安全管理职责，也未签订专门的安全管理职责。阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目部未签发并实施危险源辨识和风险评价管理制度、安全操作规程、安全技术措施等。

2.阜南县博禾建筑工程有限公司。未对陈某玉开展安全教育培训，未进行安全交底，未告知其工作环境存在的安全风险，对控制闸房预留洞口安全防护不足，未督促陈某玉佩戴安全帽等劳动防护用品，未如实报告事故情况。

3.安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司。未严格审核

审批施工单位安全生产规章制度、操作规程、专项施工方案及安全技术措施等，监理人员失职失责，事发当日未在岗在位并开展安全巡视巡查，项目监理员违反监理规定同时在两个水利工程施工项目从事监理工作。

以上间接原因详见有关责任单位、人员存在的主要问题。

四、有关责任单位、人员存在的主要问题

（一）事故相关单位

1.阜阳市水利工程有限公司。阜阳市水利工程有限公司于2023年1月10日与阜南县博禾建筑工程有限公司签订《建筑工程施工劳务分包合同》，未建立健全本单位外包项目的发包管理、承包单位安全资质审查、安全培训教育、安全技术交底、安全检查等一系列管理制度，并严格执行。未与承包单位签订安全管理协议，明确安全管理具体条款。2023年6月19日，阜阳市水利工程有限公司主要负责人带领相关人员对该项目施工现场通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口是否设置防护，是否在有较大危险因素的主要施工区域、危险部位、有关设备、设施上设置醒目的安全警示标志开展检查时，未能检查出实际存在的问题。阜阳市水利工程有限公司安全科于2023年7月9日、8月21日检查项目工地时，发现现场施工人员未佩戴安全帽，但该项目部只拍了几张照片做了简单回复，未真正整改隐患，未彻底解决相关问题。

2.阜南县博禾建筑工程有限公司。作为生产经营单位主体，并承包该项目的整个劳务工作，未按规定设置安全管理

机构或者配备安全管理人员（该公司在该项目中按工程进度和施工量安排施工工人，人多的时候70-80人，人少的时候5-6人）。陈某玉进入该项目工地作业前，该公司未对其进行安全教育培训，未告知施工作业场所存在的风险，未督促其正确佩戴安全帽等劳动防护用品。事故发生后未如实报告事故情况，谎报事故当事人死亡原因。

3.阜南县治淮重点工程建设管理处。系经阜南县水利局请示，县政府批复成立的水利工程管理机构，由县水利局管理，其主要负责人由县水利局总工程师兼任。工作职责为依法对全县水利工程项目勘察、设计、监理、施工等单位实施监督管理。在该起事故中，同时履行项目建设单位和部分监管单位职能，但其在与承包单位签订合同中约定的安全管理职责不清晰，措施不明确；对监理单位未按规定开展安全巡视巡查，未如实规范填写监理日志、监理日志造假，监理人员未按规定在岗在位情况失察。通过2023年9月27日现场勘验照片看，该项目控制闸房、泵房等建筑物均未设置安全密目防护网，安全警示标志等安全技术措施。2023年阜南县水利工程质量安全监督管理中心对阜南县治淮重点工程建设管理处发包项目进行检查时，发现项目从业人员未规范佩戴安全帽，整改单位为阜南县治淮重点工程建设管理处，整改责任人为该项目经理刘某，但未落实整改责任，未对隐患整改闭环管理。

（二）事故相关人员

1.周某强，阜南县博禾建筑工程有限公司主要负责人。

作为生产经营单位主要负责人，未组织建立健全本单位安全生产规章制度、操作规程等；未认真组织开展本单位安全生产教育培训，常以口头交代一句“注意安全”代替；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，以至对施工区域的安全风险不了解，对控制闸房预留洞口的防护情况不清楚。事故发生后为不影响施工进度，未如实向总包单位报告事故发生的初步原因，谎称工人陈某玉身体状况不佳，突发疾病死亡。

2.刘某，系阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目经理。以项目工程小，人员少为由，未审核签发本项目安全生产规章制度、操作规程、安全技术措施等。对劳务分包单位的安全生产工作统一协调管理不力，安全检查不严格，安全技术交底不详细，安全技术措施不落实。接到事故报告后，虽在外地未能及时赶往事故现场，但事后未能进一步核实博禾建筑有限公司主要负责人报告工人因病死亡的说法。

3.王某，安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目监理总工程师。对监理工作职责认识不清，履行安全生产监理工作不力，未审核审批施工单位安全生产规章制度、操作规程、专项施工方案及安全技术措施等。

4.张某楠，安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目监理员。事发当日未在岗在位，未开展监理巡视巡查，违反水利工程建设监理

中不得同时在两个水利工程项目担任监理工作的规定以及该项目监理合同中关于监理人员每日考勤、施工全过程的条款。

5.郭某化，安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目监理员。事发当日未在岗在位，未开展监理巡视巡查，违反水利工程建设监理中不得同时在两个水利工程项目担任监理工作的规定以及该项目监理合同中关于监理人员每日考勤、施工全过程的条款。

6.李某龙，阜南县治淮重点工程建设管理处负责人。作为项目建设单位主要负责人，对监理单位、施工单位的安全生产工作统一协调管理不力，对项目劳务承包单位谎报事故情况失察。

7.刘某，王化镇分管水利工程负责人。未严格落实属地管理责任，未建立水利工程项目事故隐患排查台账，对该起事故谎报情况失察。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚和处理的个人（5人）

1.周某强，阜南县博禾建筑工程有限公司主要负责人。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未及时如实报告生产安全事故，对此起事故的发生负有责任。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）

（三）（七）项[7]以及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条第一款[8]的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[9]和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（一）项[10]的规定，建议由阜南县应急管理局给予合并行政处罚。

2.刘某，阜阳市水利工程有限公司阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目经理。未严格履行项目经理管理职责，对劳务承包单位的安全生产统一协调管理不到位，未认真核实该起事故死者的死亡原因，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[11]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[12]的规定，建议由阜南县应急管理局给予行政处罚。

3.王某，安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司阜南县

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[10]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条：事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)谎报或者瞒报事故的。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目监理总工程师。对总监理工程师职责认识不清，履行安全监理工作不力，其行为违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第三款[13]和《水利工程建设监理规定》（水利部令第49号）第十二条第一款、第二款[14]的规定，建议由阜南县水利局依法依规给予相应处理。

4.郭某化，安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目监理员。事发当日未在岗在位，失职失责，且同时在两个水利工程项目担任监理工作，其行为违反《水利工程建设监理规定》（水利部令第49号）第十条第三款[15]的规定，建议由阜南县水利局依法依规给予相应处理。

5.张某楠，安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司阜南县排涝泵站增扩容及涵闸（王化站）项目监理员。事发当日未在岗在位，失职失责，且同时在两个水利工程项目担任监理工作。建议由安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司依据公司规章制度和相关管理规定给予处理。其行为违反《水利工程建设监理规定》（水利部令第49号）第十条第三款的规定，建议由阜南县水利局依法依规给予相应处理。

（二）建议给予政务问责人员（2人）

---

[13]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第三款：工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

[14]《水利工程建设监理规定》（水利部令第49号，2017修正）第十二条第一款、第二款：水利工程建设监理实行总监理工程师负责制。总监理工程师负责全面履行监理合同约定的监理单位职责，发布有关指令，签署监理文件，协调有关各方之间的关系。

[15]《水利工程建设监理规定》（水利部令第49号，2017修正）第十条第三款：监理人员应当保守执(从)业秘密，并不得同时在两个以上水利工程项目从事监理业务，不得与被监理单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位发生经济利益关系。

对事故调查中发现的地方党委政府及有关部门2名公职人员履职方面存在的问题线索，交由纪委监委审查调查后，给予相应处理。

（三）建议给予行政处罚和其他处理的单位（4家）

1.阜南县博禾建筑工程有限公司。未对事故当事人陈某玉开展安全教育培训；未监督陈某玉佩戴安全帽等劳动防护用品，对此起事故发生负有主要管理责任。事故发生后未如实向安全生产监督管理部门和负有安全生产监管管理职责的有关部门报告[16]，谎报[17]事故，以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十五条[18]以及《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条[19]的规定。据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[20]和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十六条第（一）项[21]的规定，建议由阜南县应急管理局合并给予行政处罚。

---

[16]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号） 第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[17]《生产安全事故罚款处罚规定》（国务院令第493号）第五条《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报,依照下列情形认定:(三)故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报。

[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[19]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条　事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[20]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[21]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号） 第三十六条　事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：(一)谎报或者瞒报事故的。

2.阜阳市水利工程有限公司。未监督项目部履行安全生产规章制度操作规程的编制审核实施情况；未认真核实死者死亡原因；未与劳务承包单位签订安全管理协议或者在合同中明确安全生产管理职责，对劳务承包单位的安全生产统一协调管理不到位，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[22]的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[23]的规定，建议由阜南县应急管理局给予行政处罚。

3.安徽省阜阳市水利规划设计院有限公司。监理日志未按规定填写，监理日志造假。未审核审批施工单位安全生产规章制度、操作规程、专项施工方案及安全技术措施等，其行为违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条第一款、第二款[24]和《水利工程建设监理规定》（水利部令第49号）第十八条第一款、第二款[25]的规定，建议由阜南县水利局依法依规处理。

4.阜南县治淮重点工程建设管理处，作为项目建设单位，

---

[22]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款　生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[23] 中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款　生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[24]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号第十四条第一款、第二款：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

[25]《水利工程建设监理规定》（水利部令第49号，2017修正）第十八条第一款、第二款：监理单位应当审查被监理单位提出的安全技术措施、专项施工方案和环境保护措施是否符合工程建设强制性标准和环境保护要求，并监督实施。

监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求被监理单位整改；情况严重的，应当要求被监理单位暂时停止施工，并及时报告项目法人。被监理单位拒不整改或者不停止施工的，监理单位应当及时向有关水行政主管部门或者流域管理机构报告。

同时实际履行部分项目监管单位职能，对监理单位及监理员未严格履行监理职责情况失察，未及时督促整改施工现场安全生产隐患，建议向阜南县水利局作出深刻书面检查。

以上对于有关责任人员和责任单位的行政处罚处理建议，落实后及时报市安委会办公室备案。

六、事故主要教训

（一）“三管三必须”责任落实上有短板。阜南县水利局安全生产“三管三必须”责任落实不到位，在涉及安全生产的重要岗位上人员配置不合理，安全生产工作管而不严，监督管理不严不实。在本起事故中，阜南县水利局任命其总工程师李某龙为阜南县治淮重点工程建设管理处主要负责人，具体承担项目建单位主要负责人责任，但同时又安排其分管全县范围内的水利工程建设、水利工程质量和安全监督，导致水利部门对该项目的日常安全生产监督管理流于表面，监管责任处于“悬空”状态。

（二）企业安全生产管理措施上有缺失。事故暴露出部分生产经营单位安全生产规章制度教育培训缺失，安全生产管理水平不足、安全生产风险隐患排查治理不严不实等问题。在本起事故中，项目总承包单位阜阳市水利工程有限公司未严格落实对分包单位的统一协调管理职责，阜南县排涝泵站项目部安全生产管理措施、技术措施未经发布和培训，工程项目进入收尾工作后更是认为人员少、设备少、施工量小而未落实各项安全生产管理规定。劳务分包单位阜南县博禾建筑工程有限公司安全生产规章制度和教育培训缺失，企

业主要负责人对自身安全生产法定职责认识不清，施工中仅靠传统技艺和过往经验，对水利工程项目风险和隐患的认知有限；未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

（三）**生产安全事故信息报送上有漏洞**。阜南县博禾建筑工程有限公司主要负责人存在侥幸心理，法律意识淡薄，企图通过“隐瞒事故”“私下解决”等方式逃避生产安全事故法律责任等。涉事企业为不影响本企业工程进度和利益损失，认为采取了补偿的方式与死者家属私下协商就可以逃避法律责任，谎报事故当事人死亡原因，造成事故信息流通不畅。王化镇人民政府、阜南县水利局收到事故信息后未能引起足够重视，信息接报制度不完善，相关人安全生产知识不熟悉，学习不深入，未按照《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的时效、报告要求、报告内容等上报，造成该起事故未能及时统计上报和调查处理。

七、事故整改和防范措施

（一）**严格履行部门监管职责**。阜南县水利局要认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，牢固树立安全发展理念，严格落实国务院、省、市关于安全生产部署要求，切实履行安全生产监管责任，强化安全生产风险管控和隐患排查治理，持续深入推进安全生产治本攻坚三年行动落地见效。根据此起事故暴露出的问题，合理配备人员，强化监管执法、安全生产宣传教育和警示力度，加强水利工程承发包、分包转包以及监理等单位监管力度，

对企业履行安全生产主体责任、建立健全安全生产管理制度、采取有效技术措施管控风险等问题开展监督管理和督促检查，督促企业落实安全生产主体责任，提升安全管理能力和水平。

（二）严格落实发包单位责任。阜南县治淮重点工程建设管理处要承担起发包单位统一协调、管理职责，牵头组织各承包单位建立全过程风险管控制度，将承包单位项目部纳入本单位的安全管理体系，建立健全本单位外包项目的发包管理、承包单位安全资质审查、安全教育培训、安全技术交底、安全检查、考核奖惩等一系列管理制度，并严格执行。要依法与承包单位签订安全管理协议，明确安全管理具体条款，定期开展外包作业全面安全检查，坚决杜绝“以包代管”“包而不管”现象。要把好外包作业人员进场安全关，承包单位施工作业人员进场前，要经发包单位项目负责人审核批准。

（三）严格作业现场安全管理。事故涉及单位要把作业现场安全管理作为重点，针对水利工程特点加强对通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口的防护，以及模板支撑、深基坑、边坡等危险性较大的部位采取可靠的措施进行防护。要严格详细地向施工班组、施工工人进行安全交底和风险告知。要在有较大危险因素的主要施工区域、危险部位、有关设备、设施上严格依据《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）《图形符号安全色和安全标志》（GB/T 2893.5-2020）设置明显的安全警示标志。同时为从业人员配

备符合国家标准的劳动防护用品并监督正确佩戴使用。

（四）**严格安全生产教育培训**。阜阳市水利工程有限公司、阜南县博禾建筑工程有限公司要进一步强化安全生产教育培训工作，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产经营单位安全培训规定》等法律法规开展三级安全教育培训并经考核合格后方可上岗作业，使从业人员熟知本单位安全生产规章制度、操作规程、防范应急措施等，了解本单位危险有害因素以及有较大危险性的场所和设备，增强事故应急处置能力。

（五）**严格生产安全事故报告**。事故涉及相关单位要进一步提升生产安全事故信息报告及处置工作重要性的认识，准确把握有关法律、法规对生产安全事故报告及处置的要求。阜南县水利局、王化镇人民政府要严格落实生产安全事故报送规定，健全完善事故信息报告制度，强化信息共享、事故情况核查和事故信息报送工作，理顺报告和接报受理机制，细化接报信息内容，坚决杜绝瞒报、谎报、迟报、漏报现象。